【安全生产事故调查报告】滁州市炬基节能新型建材有限公司“2022.10.24”高处坠落事故调

发布时间：2022-12-09 08:52　发布机构：琅琊区应急管理局　来源：琅琊区应急管理局　【字体：大中小】

滁州市炬基节能新型建材有限公司“2022.10.24”高处坠落事故调查报告

2022年10月24日15时30分左右，滁州市炬基节能新型建材有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）、《滁州市人民织生产安全事故调查的通知》（滁政办秘〔2021〕12号）的规定和省应急厅相关要求，滁州市人民政府授权市应急管理局组织成立由市应急管理局为组总工会、琅琊区人民政府为成员单位组成的滁州市炬基节能新型建材有限公司“2022.10.24”高处坠落事故调查组提级调查，并邀请市纪委监委、市人查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了处理建议和事故防范及整改措施，形成了《滁州市炬基“2022.10.24”高处坠落事故调查报告》。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关情况

（一）事故发生单位基本情况

1.滁州市炬基节能新型建材有限公司（以下简称：“炬基公司”），成立于2012年12月13日，统一社会信用代码：9134110205970543 58；类型：有资或控股）；住所：安徽省滁州市琅琊区西涧中小企业园新集路9号；法定代表人：詹宁；注册资本：叁仟伍佰万圆整；营业期限：2012年12月13日至无预拌砂浆、商品混凝土、碎石、机制砂生产销售及货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司现有职工人88人，詹宁任总经理，负责公司的全面工作。公司设有安全生产部，魏步成任副总经理兼任安全生产部经理，有专职安全员商存内的安全管理人员资格证。

2.滁州市南谯区环峰商贸经营部（以下简称：“环峰商贸经营部”），成立于2022年8月18日，统一社会信用代码：92341103MA8PCB6E25；类型：徽省滁州市南谯区清流中路999号大成国际商业街15幢210室；法定代表人：潘学智；营业期限：2022-08-18 至 9999

-12-31；经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；家用电器销售；消防器材销售件销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；电子元器件零售；制冷、空调设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备耗材销售；安防设备销售等（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制

经营部现有职工5人，法定代表人是潘学智，实际经营人是刘明超，其他三名员工分别是毕守东（死者）、童磊、陶跃伟。

3.合同及协议签订情况

2022年10月11日，炬基公司行政部经理谢超打电话给环峰商贸经营部负责人刘明超，说炬基公司需要安装一批监控视频，并在当日与对方确认了公司（甲方）与环峰商贸经营部（乙方）签订供销合同和安全责任协议书。其中，供销合同基本内容：甲方向乙方购买设备，合同金额9545元，乙方按费送货上门并安装（供销合同与安全责任协议书均未签订具体时间）。

（二）事故现场情况

事故发生在炬基公司制砂二车间（南侧），该车间位于炬基公司场区西北部，车间南侧为1#料仓，西北部为制砂二车间（北侧）和2#厂房，西侧浆线。

车间房顶采用彩钢瓦覆盖，采光带使用的是玻璃纤维采光瓦，房顶距离地面高度H为9.38米。

毕守东通过登高机爬到房顶后经过采光带时，踩穿玻璃纤维采光瓦从A点坠落至B点（见图1、图2）。

（三）天气情况

10月24日，琅琊区白天多云，最高气温22℃，最低气温10℃，东风1级，相对湿度50%，紫外线中等，空气质量26。

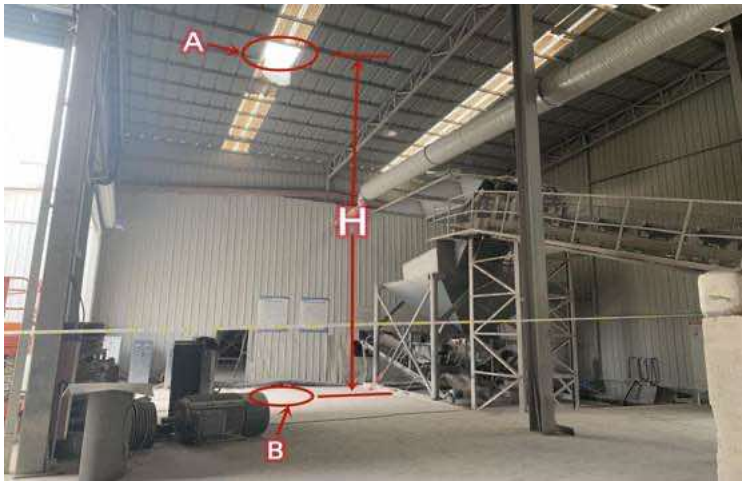


图1　制砂二车间内部视图



图2　制砂二车间俯视图

（四）琅琊区安全监管情况

今年以来，琅琊区先后开展了专项整治三年行动巩固提升年专项行动、安全生产大检查活动、安全生产隐患大起底大排查大整改“百日行动”、日行动”等活动，各街道办事处、各负有安全监管职责的部门和琅琊经开区均迅即行动、层层动员，紧密结合疫情防控和季节特点，聚焦危险化学品、工、消防等重点行业领域，扎实开展本辖区、本行业领域安全隐患排查，对排查出的隐患分级分类建立台账，做到隐患整改责任、措施、资金、时限、

力将事故隐患苗头消除在萌芽状态。截至目前，全区各单位共组织352个检查组，检查单位2048家，排查隐患1810个，预防性行政处罚58次，罚款83万元

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

10月24日上午，环峰商贸经营部工人毕守东（死者）和童磊受刘明超委派，到炬基公司安装视频监控。8点多，毕守东到达炬基公司大门口后，电经理谢超，谢超下楼将毕守东带往安全生产部，路上询问其是否携带安全帽和安全绳等安全护具，毕守东说没有带。到达公司安全生产部后，谢超让专东进行安全技术交底和发放安全护具。商存胜问毕守东有没有携带身份证、单位资料和操作证，需要登记相关信息，并问另一名工人到何处去了。毕守下，还说今天只是看现场，不干活。接着，商存胜对毕守东进行安全技术交底，强调注意安全，不能在场区乱跑，并发放了两个安全帽和一副安全绳东、童磊两人带到制砂二车间，交代了视频监控安装的位置，并强调尽量不要走房顶。9时30分左右，谢超走后，毕守东和童磊就开始布线，以备后期安面积较大，施工环境复杂，监控线路如不从车间顶上经过而从其他部位布线代价高并且费工时，因此毕守东选择了从车间顶上布线。两人干活到中午会。

13时30分，毕守东在未告知炬基公司作业的情况下，和童磊再次来到炬基公司继续布线。由于毕守东说当天不干活，并且炬基公司已安排专职安监护脚手架拆除工作，因此炬基公司在不知情的情况下未安排人员对视频监控安装现场进行监护。

15时20多分，毕守东让童磊把借用炬基公司的登高车挪到制砂二车间北侧墙边，说要到房顶上看看安装环境，好不好走网线，并让童磊等一会再高车爬上制砂二车间房顶，从房顶东侧走向西侧。

15时30分左右，童磊在登高车上看见毕守东走到一个半透明的采光带上时，踩穿玻璃纤维采光瓦从房顶掉落至制砂二车间地面，头部出血。

（二）应急救援处置情况

童磊见毕守东从房顶摔落，立即拨打120，并向环峰商贸经营部实际经营人刘明超报告但电话未打通。之后，又给安徽振邦信息科技有限公司的刘同事）打电话。刘亚洲问童磊是否拨打了120，并让童磊找炬基公司安排车辆送伤者去医院。当时刘明超和刘亚洲正在一起，刘亚洲接电话后就将电话内

事故发生时，制砂二车间的工人杨军也在现场不远处。当时，杨军在制砂车间工位上工作，突然听到一声响后，就转过身，看到距离其2至3米处出。杨军赶到伤者近前，喊他并拉他的手，发现伤者身体软绵绵、耳朵有血流出。杨军立即打电话就向公司副总经理兼安全生产部部长魏步成报告相关现场，并于15时35分拨打了120（当时120急救车正在开往炬基公司的路上），随后安排相关人员保护现场、维持秩序。接到刘明超电话的谢超也赶到现为其做了心肺复苏胸部按压急救。

15时39分，魏步成向炬基公司法定代表人詹宁汇报事故情况。正在滁州经开区上海路办事的詹宁马上赶回公司，并要求魏步成立即组织抢救。

15时40分左右，120救护车赶到现场。120随车医生查验伤者后，当场宣布伤者死亡。

15时50分，魏步成拨打了110报警电话。

15时55分左右，詹宁赶到现场，安排人员保护现场、通知环峰商贸经营部和伤者家属。随即，电话报告了琅琊经济开发区应急管理局工作人员。1司相关人员配合警察现场勘察。

16时04分，接西涧派出所电话，琅琊区应急管理局负责同志立即赶赴事故现场。

16时30分左右，琅琊区应急管理局相关人员赶到事故现场，立即指导事故善后处置工作并查勘现场。

16时30分左右，刘明超赶到炬基公司。当时，120急救车刚走，警察正在现场做勘察。现场勘察结束后，刘明超协助丧葬公司到殡仪馆办理手续。

18点02分，琅琊区应急管理局向市应急管理局上报了事故情况。

10月25日，刘明超着手办理毕守东社保相关事宜。当16时左右，市人社局工伤科正式受理。随后，刘明超将社保受理回执发给死者家属，并约定

10月26日上午，炬基公司、环峰商贸经营部、死者家属在花园路星程酒店会议室碰面协商。11时左右，三方谈妥理赔方案。当日下午，三方签订

10月27日上午，死者火化，一次性赔偿款赔付到位。

事故发生后，整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序总体稳定。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

毕守东，男，汉族，37岁，家庭住址：安徽省定远县界

牌集镇徐小村小湾组，身份证号码：341103****5013，环峰商贸经营部职工，安装视频监控时，违规登高冒险作业，从高处坠落致死。

（二）事故造成的直接经济损失

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约190万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

毕守东，安全意识淡薄，在未佩戴防护用具的情况下，违规登高冒险作业，从制砂二车间房顶踩空坠落致死。

（二）间接原因

1.环峰商贸经营部安全生产主体责任不落实，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度、操作规程；未构建风险分级管控和隐患排查常安全管理缺失；职工“三级”安全教育培训不到位，致使职工安全意识淡薄、违规作业。

2.炬基公司安全生产主体责任不落实，安全生产责任制不完善；作业现场管理缺失，隐患排查治理不到位，未能及时发现和制止违规作业行为；位的安全生产工作统一协调管理。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（1）建议不追究责任人员

毕守东，滁州市南谯区环峰商贸经营部安装工人，安全意识淡薄，违规冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其

（二）建议给予行政处罚的人员

1.詹宁，男，50岁，滁州市炬基节能新型建材有限公司法定代表人。公司安全生产第一责任人，未认真履行法定安全生产职责，规章制度不落实隐患排查治理双重预防工作机制不落实，督促、检查本单位安全生产工作不力、隐患排查治理不到位，对事故的发生应负重要领导责任。以上行为违反全生产法》第五条，第二十一条第（二）、第（五）项等规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由琅琊区应急管理局（108000元）40%罚款的处罚，计肆万叁仟贰佰元整（43200元）。

2.魏步成，男，53岁，滁州市炬基节能新型建材有限公司副总经理兼任安全生产部部长，负责公司安全、生产方面工作。未认真履行法定安全管生产工作失察失管，督促、检查本单位和外包单位安全生产工作不力，隐患排查治理不到位；未能及时发现和制止职工违规作业行为，对事故的发生负行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十五条第（五）、第（六）条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定理局给予其暂停与安全生产有关的资格6个月，并处上一年年收入（72000元）20%罚款的处罚，计壹万肆仟肆佰元整（14400元）。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.滁州市炬基节能新型建材有限公司，未能认真履行法定安全生产主体责任，规章制度执行不到位；现场安全管理缺失，未能及时发现和制止职外包单位的安全生产工作统一协调管理，对事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条、第《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由琅琊区应急管理局对其处以叁拾伍万元的罚款。

2.滁州市南谯区环峰商贸经营部，未认真履行法定安全生产主体责任，不具备必要的安全生产条件，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，日常安全管理缺失；职工“三级”安全教育培训不落实，作业人员安全意识差，对事故的发生负有主要反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十条、第二十二条、第二十八条、第三十条等规定。依据《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款第（一）款之规定，建议由琅琊区应急管理局对其处以贰万元的罚款。

六、事故防范和整改措施建议

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下防范和整改措施:

（一）滁州市炬基节能新型建材有限公司、滁州市南谯区环峰商贸经营部要严格落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，完善安规程，并严格落实；强化安全生产教育培训工作，提高职工的安全生产意识；加大作业现场安全管理力度，构建风险分级管控和隐患排查治理常态化工除各类安全隐患。

（二）琅琊区经济技术开发区管委会要以案为鉴，及时在经开区内开展事故警示通报，督促其他企业认真吸取事故教训。要切实履行属地安全度，督促企业加强安全生产标准化建设，建立风险分级管控和隐患排查治理双重防控体系，强化内部安全管理，全面查找安全风险，彻底消除安全隐患。

（三）琅琊区人民政府，要严格落实习近平总书记关于安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，深刻领会习近平总书记述和指示批示精神，将安全放在与发展同等重要位置，严格落实属地监管责任，切实堵塞安全漏洞，严防各类事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

滁州市炬基节能新型建材有限公司

“2022.10.24”高处坠落事故调查组

2022年11月23日

扫一扫在手机打开当前页