青山湖南钢方大特钢科技股份有限公司
“4·26”一般物体打击事故调查报告

青山湖区人民政府事故调查组

2026年6月

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位概况 1

（二）事故发生单位安全管理情况 2

（三）事故发生经过 2

（四）事故现场情况 3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7

（六） 其他情况 7

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）信息接报及响应情况 8

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治和善后情况 9

（四）事故应急处置评估 9

三、事故原因分析 9

（一）直接原因分析 9

（二）间接原因分析 10

四、有关责任单位存在的主要问题和部门履职情况 10

（一） 事发单位主要问题 10

（二） 部门履职情况 11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 12

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议 13

（三）其他处理建议 14

六、事故主要教训 14

七、事故整改及防范措施 15

2026年4月26日22时58分许，位于青山湖区南钢街道的方大特钢科技股份有限公司炼钢厂，工人在清理转炉氧枪孔废渣时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，青山湖区政府成立了由区应急管理局牵头，区总工会、区科工局、南钢街道办事处和钢城派出所分别派员组成的青山湖南钢方大特钢科技股份有限公司“4·26”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组邀请区纪委区监委参与事故调查。

事故调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查询问、现场勘验、视频分析等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**青山湖南钢方大特钢科技股份有限公司“4·26”一般物体打击事故是一起异常工况安全风险辨识管控不到位、现场安全管理缺失、作业人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

方大特钢科技股份有限公司（以下简称方大特钢），统一社会信用代码：9136000********16；类型：其他股份有限公司（上市）；法定代表人：梁某某；注册资本：贰拾叁亿壹仟叁佰壹拾捌万柒仟捌佰玖拾元整；成立日期：1999 年 9 月 16 日；注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号。实际生产地址位于南昌市青山湖区南钢街道冶金大道 475 号。经营范围包括钢铁冶炼、金属制品制造等。

方大特钢下含焦化、炼铁、炼钢、轧钢、动力等主要生产单元。其中炼钢厂主要负责炼钢生产，厂部下设冶炼、连铸、机修、综合四个车间及安全、机动、综合管理、生产四个部室，全厂职工约 739 人，本次事发地点位于该厂冶炼车间 3 号转炉。

（二）事故发生单位安全管理情况

方大特钢建立了安全生产责任制度和管理制度，制定了各岗位安全操作规程和风险管控措施，开展了安全教育培训和隐患排查工作。但存在作业中出现的异常工况安全风险辨识不到位、未制定风险管控措施、处置安全管理缺失等问题。

（三）事故发生经过

2026 年 4 月 26 日，方大特钢炼钢厂冶炼车间丙班（班组长荣某）负责 3 号转炉当日 16 时至次日 0 时的生产。

22 时 50 分许，转炉主操工蔡某某在主控室发现安装在 3 号转炉氧枪孔上方的刮渣器故障，导致氧枪无法正常下枪，遂通过对讲机报告炉长胡某某和班组长荣某。22 时 52 分许，胡某某到

达氧枪孔平台（距地面高度19.7米），发现刮渣器被粘渣卡住不能正常打开，氧枪无法进入氧枪孔。胡某某使用钢钎对氧枪位置进行微调，使氧枪对准氧枪孔，随后通过对讲机指挥蔡某某下枪，氧枪在转炉内进行约2分钟的溅渣护炉操作（通过氧枪向转炉注入氮气将上一炉冶炼的残渣吹溅到炉壁以便保护炉内耐材，减少侵蚀）。

22时54分许，溅渣护炉操作完成，开始提枪，提枪速度约4米/分钟。此时，因刮渣器仍被卡住，无法正常刮除枪身粘渣。22时56分许，荣某也到达氧枪平台。胡某某与荣某分别站在平台上氧枪孔的东侧与西侧（距正在上提的氧枪不足1米）使用钢钎清理氧枪孔周围的粘渣。

22时58分许，氧枪下端提出至氧枪孔上方（此时氧枪锥封距氧枪孔平台约10米），两人在清理过程中，提升至高位的氧枪锥封处一块粘渣突然掉落，砸中正在下方作业的胡某某头部的安全帽上。胡某某当即侧倒在氧枪孔东侧平台上，头部流血，安全帽内胆脱落。荣某发现后立即呼叫救援，并通过对讲机通知他人拨打120急救电话。现场人员将胡某某抬至主控室平台（距地面8.1米）。

23时9分许，120急救人员到达现场对胡某某进行现场急救，约50分钟后，胡某某因抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事发点位于方大特钢炼钢厂3号转炉氧枪孔东侧平台，该平

台主体为钢结构，距地面高约 19.7 米，除部分转炉炉体外，主要设置一个转炉氧枪孔，氧枪孔两侧有一对刮渣器（见图 1、2），现场勘察发现氧枪孔和刮渣器有粘渣。



图 1 氧枪孔平台

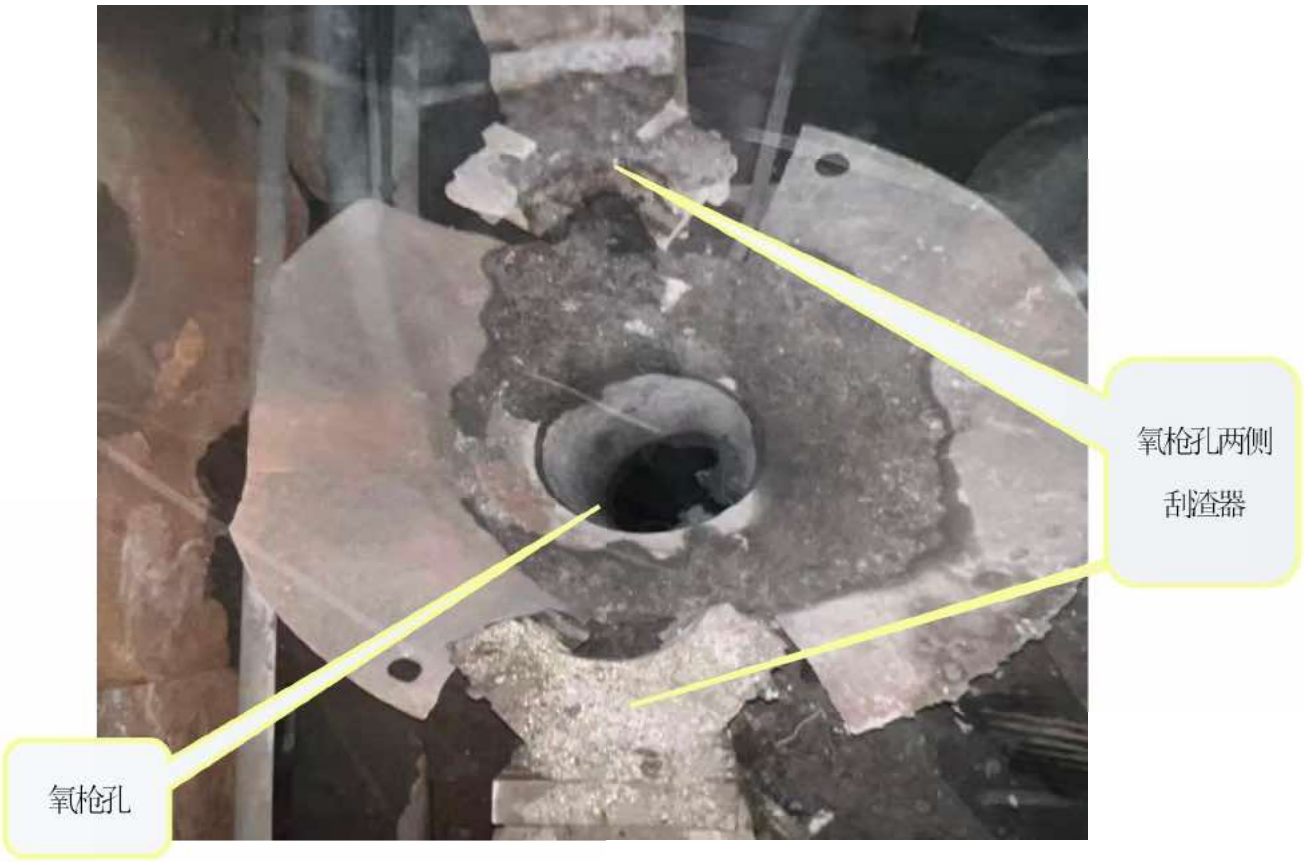


图 2 氧枪孔俯视图

氧枪体由锥封、卡环和枪身三部分组成，枪身直径约 30 厘米。作业时枪身由氧枪孔进入转炉送气，下枪时锥封随枪身下降封住氧枪孔，提枪时锥封由枪身一处凸起的卡环卡住提起（见图 3），锥封离氧枪下端约 10 米。



图 3 氧枪

事发现场提取到冶炼粘渣坠落物，形状不规则，最宽点约 34 厘米，最长点约 50 厘米，重约 8.68 千克（见图 4）。



图 4 现场粘渣坠落物

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者胡某某，男，身份证号：360111197********，江西省南昌市青山湖区罗家镇人，方大特钢炼钢厂冶炼车间3号转炉炉长。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约150万元（主要包括死亡赔偿金、丧葬费等费用）。

（六）其他情况

1.炼钢厂冶炼车间班组作业组织情况

炼钢厂下设冶炼、连铸、机修、综合四个车间和安全部、机动部、综合管理部、生产部四个部室约有职工739人。事发为冶炼车间，设一正三副4个负责人，车间职工约114人，负责三个转炉的正常生产。冶炼车间下设甲乙丙丁4个班组，分早中晚三班运转，早班是8时—16时，中班是16时—24时，晚班是24时—8时。每班组约23人，设1名班组长，下设转炉炉长、主操工、合金工、窑炉工各3名，4—5名炉前工，以及精炼炉作业人员等。本次出事的胡某某是丙班三号转炉炉长。

2.事发转炉基本情况

事发3号转炉于2007年4月左右投产，年产钢约120万吨，上次检修时间为2025年5月9日—5月15日，转炉车间有五个平台，分别是35米（作业平台距地面高度，下同）上料平台（主要是上料）、25.6米料仓平台（主要是存储物料）、19.7米氧枪孔平台（主要是氧枪进口）、14.6米除尘平台（主要放置除

尘设备）和 8.1 米主控室平台（主操控室）。

3.氧枪清理作业流程

正常生产作业时，氧枪孔两侧刮渣器会自动合拢刮除清理氧枪粘渣，特殊情况下需人工清理粘渣必须保证清理作业在转炉停止吹炼、氧枪提枪并切断氧气及冷却水供应的状态下进行，严禁在吹炼过程中或氧枪未提枪时进行清理。处理氧枪孔积渣前，必须先清理枪身上的松动渣。清理氧枪粘渣时，先自上而下清理松动的粘钢（渣）。打氧枪渣时人员站在安全位置内。氧枪升降期间，严禁站在氧枪小车和金属软管下方。

4.天气情况

经对事发地历史天气实况查证，2026 年 4 月 26 日，星期日，天气：多云转晴，日出：5 时 38 分，日落：18 时 47 分，西风转西南风，风力 1-3 级，全天气温 17℃-29℃，降雨量：0.0mm，天气状况良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及响应情况

2026 年 4 月 26 日 22 时 58 分许胡某某被砸伤，现场工人立即拨打了 120 急救电话。23 时 9 分许，120 急救人员到达现场。对胡某某进行了现场急救，区应急管理局和钢城派出所接报后迅速赶到现场了解情况，区应急管理局现场核查后，及时向市应急管理局和区政府上报有关事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，公安部门到场后维持秩序并开展初步调查。区应急管理局和属地政府到达后，指导现场处置，要求立即停止作业，封锁现场，并做好家属安抚和善后准备工作。

（三）医疗救治和善后情况

120 急救人员对胡某某进行了约 50 分钟的现场抢救，虽全力救治，但终因伤势过重抢救无效死亡。事发后方大特钢成立了善后工作组，在属地政府的指导下，积极与家属沟通协商，双方已签订善后赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间拨打 120，符合应急响应要求。政府各部门接报后响应迅速，信息报送及时，现场处置得当。善后工作平稳有序，未引发次生灾害或群体性事件，应急处置总体有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

胡某某安全意识淡薄，违规[1]作业，在氧枪提升过程中，未先行自上而下逐段清理氧枪上的粘渣，然后再对氧枪孔粘渣进行清理，而是冒险站于正在提升中的氧枪旁直接对氧枪孔进行清渣作业，被提升至高处的氧枪锥封处（距平台约 10 米）松脱坠落的粘渣砸中其头部造成事发。

---

[1]《转炉氧枪清理安全规定》（MP/LG/0/20/43） 处理氧枪孔积渣前，必须先清理枪身上的松动渣。清理氧枪粘渣时，先自上而下清理松动的粘钢(渣)。打氧枪渣时人员站在安全位置内。氧枪升降期间，严禁站在氧枪小车和金属软管下方。

（二）间接原因分析

安全风险辨识管控不力。方大特钢炼钢厂未对转炉刮渣器被粘渣卡住不能正常清渣的异常工况进行风险辨识，未制定风险管控措施或应急处置方案，虽已辨识出氧枪清渣作业存在物体打击风险，并制定了管控措施，但在实际作业中，对员工是否严格执行管控措施缺乏有效的监督和约束手段，导致风险管控措施流于形式。

安全教育培训实效不足。炼钢厂安全部对从业人员，特别是对荣某、胡某某等生产骨干的安全教育培训未取得实效，培训考核走过场，岗位员工未能真正掌握安全风险管控措施和操作规程，暴露出教育培训存在盲区，企业对老员工培训存在短板。

现场安全管理存在漏洞。事发时，作为班组长的荣某，本应是现场安全的第一道防线，但其不仅未能纠正胡某某的违章行为，反而一同站位于提升过程中的氧枪下方违规作业，主控室人员对违规作业未进行提醒，炼钢厂和冶炼车间安全巡查时未及时发现，现场安全管理层层失守。

安全设施设备不够完善。氧枪粘渣掉落的风险长期存在，企业制定的风险管控措施均是针对作业人员的操作行为，未能从技术和设备层面（如增加防护装置、改进清渣设施等）采取更可靠的措施多层面管控安全风险。

四、有关责任单位存在的主要问题和部门履职情况

（一）事发单位主要问题

方大特钢制定了安全生产有关制度，定期开展隐患排查、安全教育培训等工作，但在安全生产方面还存在一些问题，**一是安全风险辨识管控不到位。**对异常工况未开展安全风险辨识，对氧枪孔清渣作业风险管控措施落实情况的检查督促不力。**二是安全教育培训不到位**。未对从业人员开展有效的培训考核，安全教育培训实效性差，未保证员工具有必要的安全操作技能和风险意识，导致骨干员工习惯性违章不能杜绝。**三是现场安全管理不到位**。现场作业班组长、冶炼车间、炼钢厂对作业现场违章行为未能及时提醒制止，作业现场失管失控。**四是安全生产投入不到位。**作业现场只采取了人防风险管控措施，未投入资金采取物防、技防等措施共同管控风险，在人防风险管控措施落实不到位时，安全风险失控。

（二）部门履职情况

区科工局，2026 年以来，青山湖区科工局将安全生产贯穿规划、产业政策、技术改造等全过程。在安全指导提示方面，针对元旦、春节、复工复产等重点时段，先后印发各类安全提示 22 条，督促企业落实防范措施。在专家指导与安全走访方面，1 月 20 日会同市局专家组赴方大特钢开展工贸冶金专家指导服务；2 月 16 日（春节）、5 月 2 日（假期）两次开展安全走访；5 月 19 日会同应急部门再次开展专家指导服务，为安全隐患精准把脉。在技改与宣教方面，指导方大特钢焦化厂焦炉节能降碳环保安全升级改造、动力厂关键供能设备远程集中控制改造等项目，

从源头降低安全风险；同时印发《工贸领域重大隐患判定标准》，督促企业提升自查自纠能力，履行了行业安全管理职责，但指导企业开展危险区域设备本质安全提升方面有待提高。

区应急管理局，2026 年上半年，青山湖区应急管理局对方大特钢科技股份有限公司持续开展安全监管。在安全提醒方面，针对节假日、检修期、极端天气及同行业事故教训，于 1 月 1 日（元旦）、1 月 19 日（同期冶金事故高发）、1 月 27 日、2 月 2 日（春节前后）、3 月 24 日、4 月 28 日先后 6 次印发安全生产提醒，明确防范要点，督促企业落实主体责任。在专家精准帮扶方面，1 月 5 日聘请专家深入焦化厂排查生产运行及设备隐患；1 月 19 日邀请南昌冶金设计院专家对炼钢厂转炉操作室、水泵房、炉窑冶炼及冷却余热系统进行专项指导；5 月 19 日至 21 日再次组织专家对炼铁、炼钢、轧钢、焦化、制氧等重点区域开展全覆盖安全诊断，持续提升本质安全水平。同时，1 月 15 日、1 月 27 日、3 月 2 日、5 月 9 日、5 月 12 日和 5 月 19 日，区应急管理局领导多次带队到方大特钢进行现场督导检查安全生产工作，履行了有关监管职责，但对一线员工安全技能培训考核、企业安全风险管控情况的监管需进一步加强。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

胡某某，清理氧枪孔粘渣作业违反“先清理氧枪，再清理氧枪孔”的程序，在氧枪上提时未站在安全位置，对事故发生负直

接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.对有关责任单位的处理意见

方大特钢，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，在现场安全管理中落实生产安全事故隐患排查治理工作有差距，未及时采取技术、管理措施，发现并消除氧枪清理作业现场事故隐患，未能有效教育和督促从业人员严格执行清理作业安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[2]和第二款[3]、第四十四条第一款[4]的规定，对事故发生负有责任，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

2.对有关责任人员的处理意见

向某，方大特钢炼钢厂厂长，作为炼钢厂主要负责人，组织实施本单位清理作业操作规程、安全教育培训不到位，保证本单位安全生产投入不足，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]第（二）项、第（三）项、第（四）项的规定，对事故

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

发生负领导责任，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

王某某，方大特钢炼钢厂分管冶炼车间的副厂长，未及时排查冶炼车间清渣作业事故隐患，未及时制止作业人员违规操作行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[6]第（五）、（六）项的规定，对事故发生负领导责任，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

（三）其他处理建议

责成方大特钢对炼钢厂冶炼车间主任雷海洲、事发作业班组长荣某、炼钢厂安全部负责人黄浩依照公司有关规定予以处理。

六、事故主要教训

风险意识淡薄，管控措施落实不力。方大特钢对安全风险失控的危害性认识不足，对可能出现的异常工况风险缺乏辨识，更谈不上有效管控风险；对已制定管控措施的安全风险，未能真正落实到一线作业人员的具体行为中，说明制度的执行缺乏刚性约束和有效监督，风险管控与现场操作严重脱节。

形式大于内容，安全培训走了过场。方大特钢对员工进行了安全教育培训，但培训的效果怎么样、班组人员有无掌握操作规程、实际工作中有无落实等问题未从根本上解决，从事故中可以

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

看出，作业班组负责人和骨干没有落实培训内容，安全培训未能真正入脑入心，未能转化为员工的安全自觉和操作本能。

责任层层失守，安全管理流于形式。在事故发生前，炼钢厂已出现过氧枪掉落粘渣的问题，本应将此安全风险列为重点检查内容，但炼钢厂、冶炼车间并未引起重视，未重点加强清渣作业的督导检查，主控室人员对违章作业未做提醒，班组长作为本班组安全第一责任人，在现场未能及时有效制止员工违规行为，表明企业各级安全生产责任制没有得到真正的落实。

安全投入不足，安全设施不够完善。炼钢厂对氧枪孔清渣风险进行了辨识，制定了管控措施，但只对人的不安全行为进行了规范，未投入资金对物的不安全状态未采取物防、技防的措施进行管控，安全设施设备不够健全。

七、事故整改及防范措施

深化安全风险辨识管控，确保措施落地见效。 方大特钢要立即在全公司范围内开展一次全面的安全风险评估，特别是对转炉、高炉、焦化、轧机、制氧、水冷、煤气等关键设备和各岗位高风险作业环节，要重新过筛，开展风险辨识，要杜绝有风险不辨识、不制定管控措施的问题，对已辨识的安全风险，要重新审核管控措施的针对性和可操作性。要建立风险管控措施落实的确认机制，通过视频监控、现场巡查、行为观察等方式，确保每一项措施都能不折不扣地执行到位。

注重安全教育培训实效，提升全员安全技能。 方大特钢要坚决摒弃“完成任务”式的安全教育培训，对炼钢厂、冶炼车间、

班组、岗位员工开展分级分类培训，增强培训的针对性和实效性，一线员工还应开展岗位操作的培训，纠正实操过程中的不安全行为；通过口试、笔试、实操考核等方式，加大培训考核力度，强化员工对操作规程、管控措施的理解，对考核不合格者，严禁独立上岗；要建立常态化的违章行为曝光和警示教育机制，用身边事教育身边人。

加强作业现场安全管理，压实各级安全责任。炼钢厂、冶炼车间要增强安全巡查工作的针对性，把高风险岗位作业作为巡查的重点内容，加大对生产一线的动态巡查频次，特别是对中、晚班等薄弱时段和清渣、检修等高风险作业环节，要实施重点监控；明确主控室人员安全职责，要把实时监控作业人员的行为，及时制止违章作业纳入职责范围；要重新审核组长的安全职责和履职能力，对“放任违章”甚至“带头违章”的班组长进行岗位调整。行业和监管部门要增强安全生产监督指导工作的针对性和专业性，聘请专家对方大特钢炼钢厂、轧钢厂、炼铁厂、焦化厂等安全风险较高的区域进行全面体检，督促企业及时整改隐患问题，压实企业主要负责人的责任。

加大安全生产经费投入，提升设备本质安全。进一步提高设备本质安全水平，不能将安全完全依赖于作业人员“不犯错”。方大特钢要研究从源头上减少氧枪结渣或自动清理结渣的技术工艺，对于可能存在的高处、临边、落物风险，要积极增设物理隔离、防护网、联锁报警装置等本质安全措施，为作业人员构建最后一道安全防线。