金华开发区秋滨金华豪仕途电子科技有限公司“7·19”一般火灾事故调查报告

日前，《金华开发区秋滨金华豪仕途电子科技有限公司“7·19”一般火灾事故调查报告》已经金华市人民政府批复，现予公布。

金华开发区秋滨金华豪仕途电子科技有限公司“7·19”一般火灾事故调查组

2026 年 9 月 10 日

目　录

一、事故有关情况·····2
（一）事故有关单位基本情况·····2
（二）事故发生经过·····2
（三）事故应急处置及评估·····3
（四）起火部位认定·····4
（五）人员伤亡情况·····5
（六）直接经济损失·····5
二、事故信息上报情况·····6
三、事故原因分析·····6
（一）火灾起火原因·····6
（二）造成人员死亡主要原因·····6
四、事故发生单位及个人主要问题·····7
（一）金华豪仕途电子科技有限公司·····7
五、属地街道及有关部门、单位履职情况·····7
（一）金华市婺城区秋滨街道办事处·····7
（二）江南区块指挥部（新能源产业园应急管理站）····8
（三）金华经济技术开发区社会治理部（应急）···8
六、责任认定及处理建议·····8
七、事故防范和整改举措·····9

金华开发区秋滨金华豪仕途电子科技有限公司“7·19”一般火灾事故调查报告

2026年7月19日20时14分许，位于金华市秋滨街道精诚路109号金华豪仕途电子科技有限公司2#厂房3楼发生一起一般火灾事故，造成一名保安队长受伤，被救出后经抢救无效3天后死亡，造成直接经济损失约390.3万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关要求，7月24日，经金华市人民政府批复同意，成立由金华开发区党工委副书记、管委会常务副主任蒋明担任组长，社会治理部（应急）、开发区消防救援大队、金华开发区总工会、秋滨街道办事处、江南公安分局、建设更新部、经济发展部等单位为相关成员的金华开发区秋滨金华豪仕途电子科技有限公司“7·19”一般火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，金华开发区纪检监察工委、婺城区检察院全程参与事故调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、专家论证、查阅资料等工作，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故的性质和责任，并提出对有关

责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出具体事故防范和整改措施建议。

经调查认定，金华开发区秋滨金华豪仕途电子科技有限公司“7·19”事故是一起因公司生产的电动助力车内置锂离子电池组热失控起火引起的火灾，且安保人员救火不当被困，被救出后医治无效死亡的一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故有关单位基本情况

金华豪仕途电子科技有限公司，统一社会信用代码：91330701MADQC14T5D(1/1)，法定代表人：张龙加，公司成立于2024年7月12日，注册资本4000万元，为有限责任公司（外商投资企业法人独资），公司注册地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道精诚路109号1号楼102、201、301、401、501；经营范围：一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造、智能机器人销售、工业机器人销售；助动车制造、助动自行车、代步车及零配件销售、电动自行车销售；体育用品及器材制造、技术进出口、货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生经过

2026年7月19日20时14分许，金华豪仕途电子科技有限公司2#厂房南侧监控视频显示出现火光，2026年7月19

日 21 时 04 分许，金华豪仕途电子科技有限公司巡逻保安**王子祥**巡逻期间发现 2#厂房楼上有烟冒出，随即通知门卫值班保安**李祥**，李祥马上汇报给保安队长**李*伟**，李*伟从宿舍下楼，在门卫室处与王子祥相遇。简单询问后，李*伟使用王子祥巡逻用助力车及电梯卡前往查看，随后失去联系，火灾发生后发现巡逻用助力车停于 1#厂房东侧电梯口处。

（三）事故应急处置及评估

1.事故救援处置情况。2026 年 7 月 19 日 21 时 01 分，金华市消防救援支队指挥中心接到报警称: 金华市婺城区秋滨街道金华豪仕途电子科技有限公司厂房发生火灾，支队立即调派婺城站、涌雪街站、江南站、新狮特勤站、苏孟特勤站共 25 车 102 人前往处置。21 时 22 分，婺城站到场，开展现场询情，发现现场火势较大，立即呼叫增援，支队指挥中心立即增调江南站、苏孟特勤站前往处置。支队全勤指挥部人员遂行出动。21 时 30 分，涌雪街站到场，在建筑东侧 3 楼架设水枪阵地，并派人前往消控室、水泵房启动自动灭火系统。随后，婺城站、苏孟特勤站、江南站派出搜救组组织人员搜救。22 时 40 分，成功搜救出第一名被困人员，人员意识清醒情况良好。22 时 42 分，火势得到控制。22 时 45 分，江南站消防员在建筑一楼西北侧电梯中搜救出第二名被困人员李*伟，并立即送往市中医院进行救治。23 时 51 分，现场火势基本扑灭，除苏孟特勤站一辆水罐车留守防止复燃外，各参战力量收整器材陆续返回站内执勤。

经过医院的持续抢救，李*伟仍因伤势过重，于2026年7月22日早上8点44分宣告死亡。

2.事故应急处置情况。事故善后处置在秋滨街道和秋滨派出所的协调下，2026年7月28日，金华豪仕途电子科技有限公司与死者家属协商达成一致，签订了调解协议，完成赔偿。目前，死者亲属情绪稳定，事故得到有效控制，未产生不良舆情影响，无次生事故发生，社会秩序稳定。

（四）起火部位认定

监控视频鉴定情况: 将起火厂房南侧监控视频提取送应急管理部天津火灾物证鉴定中心鉴定，视频画面显示起火初期出现火光时，火光主要集中在视频画面中监控所在的金华吉伟婴童用品有限公司四楼北侧消防救援口西侧与排烟窗东侧之间的区域，根据监控所在的位置以及起火厂房所在的位置，同时经证实过火区域主要集中于金华豪仕途电子科技有限公司2#厂房三层由东向西数前三跨所在区域，综合分析判断出现火光的区域位于金华豪仕途电子科技有限公司2#厂房三层由东向西数第三跨南侧或西侧附近区域。

现场勘验情况: 三层由东向西三个区域内，堆放有大量电动助力车成品，由东向西第一区域内电动助力车成品未过火，因需拆除电动助力车内部锂电池，外包装纸箱已打开。由东向西第二区域内靠南侧部分成品部分过火烧毁，由东向西第三区域南侧开间内堆放的电动助力车完全烧毁。从电动助力车成品堆垛过火情

况看，南侧堆垛完全烧毁，助力车成品仅剩金属车架，北侧堆垛包装箱基本完整，有部分受热融化情况；南侧电动助力车成品堆放区域过火情况明显重于北侧。

根据火灾事故认定书认定，过火面积约836平方米，起火部位为金华豪仕途电子科技有限公司2#厂房三层由东向西数第三跨南侧区域（见图1），建筑东侧墙壁往西16.6m至24.9m，与建筑南侧墙壁往北11.25m至22.5m相交范围内。

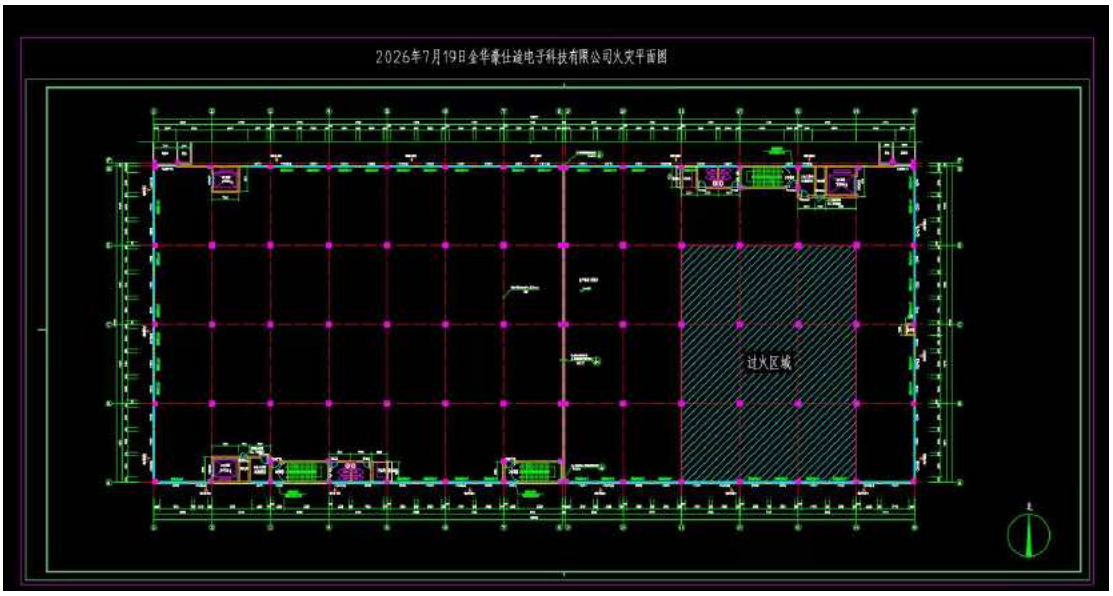


图1 现场平面示意图

（五）人员伤亡情况

该起事故，造成一人死亡。死者：李*伟，男，身份证号：410**********018，户籍地址：河南省*县*办事处*村*组*院*号，为金华豪仕途电子科技有限公司保安队队长。

（六）直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币390.3万元。

二、事故信息上报情况

2026年7月19日21时40分，金华开发区社会治理部（应急）接区应急联动指挥处报告金华开发区秋滨街道豪仕途发生一起火灾，并报有一人员失踪，开发区应急管理工作人员第一时间赶赴现场处置。22时13分，向金华市应急管理局值班室报送事故基本概况。7月20日9时，在事故直报系统进行初次报送，并于7月22日9时通过事故直报系统补录上报事故详细情况。

三、事故原因分析

（一）火灾起火原因

直接原因：公司2#厂房三层由东向西第三开间，由北向南第三区域堆放包装好的大量成品，因电动助力车锂离子电池组热失控起火引燃周边可燃物导致火灾。

间接原因：企业安全风险辨识管控能力不足，对锂电池、电动助力车等高危物料的储存、堆放风险研判缺失。

（二）造成人员死亡主要原因

直接原因：金华豪仕途电子科技有限公司安保巡查人员李*伟违规单独核查火情、盲目处置，并被困于电梯轿厢。

间接原因：金华豪仕途电子科技有限公司2026年以来未开展事故应急演练，对员工的安全培训不足，培训流于表面、走过场，导致了员工盲目施救，造成本次事故。

四、事故发生单位及个人的主要问题

（一）金华豪仕途电子科技有限公司

1.企业安全生产主体责任未落实到位，安全生产管理机制未进行完善。金华豪仕途电子科技有限公司是一家新入驻企业，从2026年3月到6月完成生产设备搬迁，事故发生当日，企业仍然有部分设备未安装完毕。该企业安全管理台账存在部分缺失，安全风险辨识管控能力不足，事发之前未开展应急救援演练。对锂电池、电动助力车等高危物料的储存、堆放风险研判缺失。未将财务部门和采购部门纳入安全生产组织机构框架，日常值班值守、安全巡查制度落实不到位，消防控制室无人在岗，为事故发生埋下隐患。

2.高危物料仓储设置不合规，硬件防护保障缺失。锂电池具有热失控速度快、易复燃、高温有毒烟气扩散快的高危特性。该企业虽未全部投产，但边生产边调试，未按要求配置相应防火、降温、监测报警和灭火设施，一旦发生锂电池热失控险情，无法实现初期处置、有效阻隔，导致本次火势快速蔓延、灾情迅速扩大。

3.安全培训制度不完善，员工自救处置能力薄弱。企业日常消防安全教育培训流于形式，员工培训未进行全覆盖，未开展实战化演练。

五、属地街道及有关部门、单位履职情况

（一）金华市婺城区秋滨街道办事处

此事故反映出街道属地管理责任不到位，对辖区内新投产企业未能及时掌握情况，街道应消站对锂电池生产、储存、使用环节的风险底数排查不清、动态更新不及时，对辖区内部分企业的消控室无人值班，高危物料违规存放等问题监管不到位。应消站对新投产企业排查力度不够，发现问题未能督促企业按时整改闭环。

（二）江南区块指挥部（新能源产业园应急管理站）

江南区块指挥部(新能源产业园应急管理站)检查内容单一，不够全面、对锂电池存储、使用的检查不够到位。多次检查期间同一类问题依旧存在，由于企业处于搬迁和试生产过程，工作人员对发现的问题只口头吩咐，没有督促企业按时整改闭环。

（三）金华经济技术开发区社会治理部（应急）

社会治理部（应急）未及时掌握辖区内试生产企业情况，也未及时将该企业纳入工业企业在线系统，同时与属地的工作联系不够，疏于监管。

六、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《中华人民共和国消防法》等有关要求，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

1.金华豪仕途电子科技有限公司未严格落实安全生产主体责任，员工安全培训不到位，对锂电池、电动助力车等高危物料

的储存、堆放风险研判缺失。本次一般火灾事故造成1人死亡，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定对金华豪仕途电子科技有限公司依法处理；建议金华开发区消防救援大队依据《中华人民共和国消防法》对金华豪仕途电子科技有限公司进行依法处理。

2.建议秋滨街道向金华开发区党工委提交书面检查，建议秋滨街道党工委委员、办事处常务副主任蒋超在街道党工委会上进行书面检查；建议秋滨街道党工委、办事处对应急消防管理站副站长康斌、工作人员缪博文进行提醒谈话。

3.建议金华开发区安委办对江南区块指挥部副主任吴国剑、社会治理部（应急）安全监管科科长徐波进行提醒谈话。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故发生，针对事故暴露的问题，举一反三，提出以下建议措施。

1.金华豪仕途电子科技有限公司要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任。企业应建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。加强作业人员的安全生产教育和培训，建立、健全本单位安全生产责任制。针对性采取措施防止锂电池自燃，建立日常巡检与动态管控机制坚决防范同类安全事故再次发生。每年对全体员工开展实战化应急救援演练。

2.秋滨街道办事处要持续加强安全生产监管，在开发区范围

内开展锂电池生产、存储、使用等领域“大排查大整治”专项行动。组织辖区周边企业及所有涉锂企业消防安全责任人、管理人召开火灾现场警示会，以案为鉴开展警示教育。深刻剖析涉锂企业消防安全管理薄弱环节，进一步强化企业负责人消防安全红线意识、责任意识和风险防范意识，倒逼企业落实安全生产主体责任。

3.深化多部门联动，提升全域安全水平。金华开发区消专委办牵头联动秋滨街道、社会治理部（应急）、经济发展部、招商委（项目推进部）等多个职能部门，进一步健全多部门联动监管机制，全面提升辖区涉锂企业规范化、标准化安全生产管理水平。各部门主动靠前、精准服务，常态化开展涉锂企业上门督导帮扶工作，点对点规范企业安全生产经营行为。坚决防范同类安全事故再次发生。