越秀大东“7·11”东华东路车路边37号一般物体打击事故调查报告

越秀大东“7·11”东华东路车路边37号一般物体打击事故调查组

2026年10月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）工程项目概况.....2
（二）事故相关单位概况.....3
（三）事故相关人员概况.....4
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场情况.....6
（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况.....13
二、事故应急处置及评估情况.....14
（一）现场处置情况.....14
（二）政府应急处置情况.....14
（三）政府应急处置评估结论.....14
三、事故直接原因分析.....14
（一）工人违规作业.....15
（二）施工单位不具备相应资质.....15
（三）施工单位安全管理不到位.....15
四、事故有关企业存在问题.....15
（一）广州马斯克信息咨询有限公司.....16
（二）广州智天投资有限公司.....16
（三）广州公交集团物业发展有限公司.....17
五、监管部门和属地街道履职情况.....17
（一）区建设水务局.....17
（二）区城市管理和综合执法局.....18
（三）区房屋管理局.....19
（四）区公安分局.....19
（五）大东街道办事处.....20
六、对事故有关单位和人员的处理建议.....22
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....22
（二）对责任单位的处理建议.....22

（三）对责任人员的处理建议 23
（四）其他处理建议 23
七、事故防范措施建议 24
（一）严格压实企业安全生产主体责任 24
（二）深化重点领域安全风险防控 25
（三）加强安全培训与警示教育 25

越秀大东“7·11”东华东路车路边37号一般物体打击事故调查报告

2026年7月11日11时许，在广州市越秀区东华东路车路边37号商业楼改造项目（室内装修拆除工程，以下简称车路边37号改造项目）中，一名工人在5楼北侧洗手间区域进行间隔墙拆除作业时，因墙体整体倒塌被砸伤，送往广东省人民医院后抢救无效死亡。事故造成1人死亡，直接经济损失为148万元。

事故发生后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定和《广州市越秀区人民政府关于委托对死亡1人或重伤3人以下一般生产安全事故成立事故调查组的批复》（越府批〔2019〕27号）的授权委托，由区应急管理局、区房管局、区建设水务局、区城管和综合执法局、区公安分局、区总工会、大东街道办事处派员组成越秀大东“7·11”东华东路车路边37号一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区人民检察院等单位派人参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证和专家论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，越秀大东“7·11”东华东路车路边37号一般物体打击事故**是一起因违规拆除作业、不具备相应资质、安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

车路边37号改造项目位于广州市越秀区东华东路车路边37号，改造对象为一栋5层框架结构房屋，建筑面积3832平方米，产权单位为广州公交集团物业发展有限公司（2026年10月20日，名称变更为：广州广交商业经营管理有限公司，以下仍简称公交物业公司）。该建筑建成于上世纪80年代，不属于越秀区在册危房。2026年3月经广东新稳建筑检测鉴定有限公司可靠性鉴定，鉴定单元安全性等级评定为Dsu级[1]。

广州智天投资有限公司（以下简称智天投资公司）在广州产权交易所于2026年5月成功竞标，与公交物业公司签订《租赁合同》（合同编号WY2026ZL560）。该场地拟改造为酒店式公寓。智天投资公司与广州马斯克信息咨询有限公司（以下简称马斯克公司）签订《装修工程框架协议》，智天投资公司将

[1] 《建筑结构可靠性（安全性、使用性）鉴定报告》（穗房鉴统字[2026]008805,广东新稳鉴字[2026]0182），结构安全不符合规范（标准）的要求。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015），该建筑安全性未达到Asu级要求，严重影响整体承载能力，必须采取措施，确保房屋使用安全。

东华东路车路边37号改造前装修拆除工程委托马斯克公司提供工程施工，并在协议中要求马斯克公司进场施工前必须进行安全教育和安全考试。马斯克公司未将本工程发包、转包或分包给其他具备安全生产条件和相应资质的施工单位和个人，自行组织邹*平等10名工人进行拆除施工。事故发生时，广州马斯克信息咨询有限公司经理陶*龙正组织邹*平等10名工人对楼内原有装修及间隔墙进行拆除。经查，该项目未办理施工许可证，亦未办理限额以下小型工程开工建设信息录入手续。

（二）事故相关单位概况

1.产权单位

广州公交集团物业发展有限公司（2026年10月20日，名称变更为：广州广交商业经营管理有限公司），为涉事商业楼物业产权单位。公司法定代表人为文*，统一社会信用代码：91440101190656OOXU，成立日期：1983年01月19日，经营范围：房地产业（2026年10月20日，经营范围变更为商务服务业，住房租赁、物业管理等），注册地址：广州市越秀区大新路84、86、88号A座1701室，系广州公交集团全资子公司。涉事房屋属单位房改房，未选聘物业管理公司。

2.承租及发包单位

广州智天投资有限公司，为涉事物业承租单位。公司法定代表人为梁*新，统一社会信用代码：91440101581853828B，成立日期：2011年8月15日，经营范围：商务服务业，注册

地址：广州市海珠区广纸路26-30号首层，二楼，西塔楼自编210房。智天投资公司计划将楼宇改造为酒店式公寓，将装修拆除工程委托马斯克公司实施。

3.施工实施单位

广州马斯克信息咨询有限公司，为本项目装修拆除工程承包单位。公司法定代表人为龙*容，统一社会信用代码：91440106MAE5G6UR22，成立日期：2024年11月14日，经营范围：商务服务业，注册地址：广州市天河区中山大道建中路5号3A03房-C105。经查，该公司未取得建筑业企业施工资质，不具备承接装修拆除工程的主体资格。

（三）事故相关人员概况

1.陶*龙，男，湖南武冈人，广州马斯克信息咨询有限公司经理、实际控制人，本次事故涉事施工项目主要负责人。

2.邹*平，男，贵州安龙人，广州马斯克信息咨询有限公司员工，本次事故涉事施工项目现场安全管理人员。

3.梁*天，女，广东广州人，广州智天投资有限公司总经理。

4.黄*珺，女，广东汕尾人，广州智天投资有限公司副经理。

5.潘*柱，男，广东广州人，广州公交集团物业发展有限公司资产运营事业部总经理。

6.陈*坤，男，四川巴中人，本次事故涉事施工项目作业人员，本次事故死者。

（四）事故发生经过

广州马斯克信息咨询有限公司承包广州市越秀区东华东路车路边37号工程后，聘请邹*平，李*，李*如，徐*昌，陈*华。陈*，曾*福，康*贵，陈*林，陈*坤等人员进行拆除作业。2026年7月11日上午8时许，马斯克公司组织邹*平等10名工人进场开展拆除作业。班组人员自由分组，开始邹*平在1楼保安室，其余9名打拆工人在5楼施工，11时许，其中7名工人转至4楼作业，5楼仅剩打拆工人陈*坤及其子陈*林在5楼北侧洗手间区域开展间隔墙拆除作业。该隔墙为洗手间红砖间隔墙，双面贴瓷砖，墙高3.8米、宽4米、墙顶距离天花0.7米、厚16厘米。二人轮流使用长柄大锤对墙体根部进行底部掏掘、再推倒墙体进行拆除作业。陈*坤在作业过程中，整面墙体突然发生整体倒塌，将其掩埋，仅头部及一只脚露于墙体外部。

陈*林立即砸碎墙体构件救出陈*坤，并到4楼呼喊其他工人到场，现场施工工人陈*见状拨打了120急救电话。急救人员将伤者送往广东省人民医院抢救。当日16时17分，医院宣布陈*坤经抢救无效死亡。



图 1 事发现场情况

（五）事故现场情况

事故调查组聘请建筑工程领域专家开展现场勘查，情况如下:

1.事发点环境情况

事故发生楼房为 1 栋 80 年代建成的 5 层现浇钢筋混凝土框架结构，建筑面积 3832 平方米，2026 年 3 月经专业机构开展改造后房屋结构安全性鉴定，鉴定单元安全性等级评定为 Dsu 级。事发作业位置位于 5 楼北侧洗手间，房间长约 6 米、宽约 5 米、高约 4.5 米，现场采光通风条件良好。楼房之前用途为羊

城通客服中心，现已停业，计划改建为酒店式公寓。





图 2、图 3 东华东路车路边 37 号楼栋外立面图



图 4 事故发生点同楼层其他区域情况

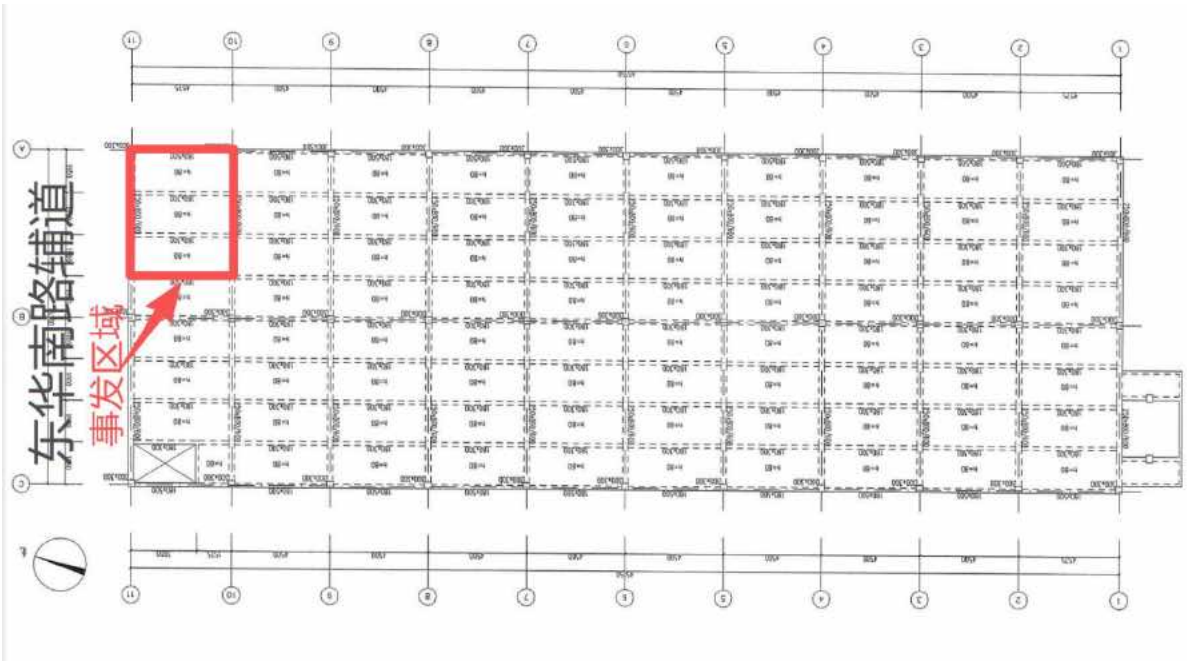


图 5 事故发生点在楼房中的位置



图 6 事故发生点在区域结构平面大样图

2.事发点地面情况

倒塌墙体为洗手间红砖间隔墙，双面贴瓷砖，墙高 3.8 米、宽 4 米、墙顶距离天花 0.7 米、厚 16 厘米；现场遗留工人作业使用的长柄大锤、安全帽，倒塌后砖块、瓷砖、墙体构件散落堆积。



图 7 事发点倒塌墙体情况 1



图 8 事发点倒塌墙体情况 2



图 9 事发点倒塌墙体情况 3



图 10 事发点倒塌墙体模拟复原图

3.事发经过推断

2026 年 7 月 11 日，广州市越秀区东华东路车路边 37 号商业楼 5 楼北侧的公用洗手间区域，工人陈*坤使用长柄大锤，以先对墙根部进行掏掘，再将墙体推倒的方式对一堵 3.8 米高、4 米宽的间隔墙进行拆除。拆除过程中，墙体突然失稳，整面倒塌，将陈*坤压倒。

事故墙体拆除作业采用底部掏掘后推倒的施工方式，该方式属于规范[2]明令禁止的墙体拆除做法。



图 11 事故发生过程模拟演示图 1

[2] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.5.14 条第 2 款：.....拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。



图 12 事故发生过程模拟演示图 2

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.伤亡人员情况

经《广东省人民医院死亡小结》和《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D442025005640）确认，事故造成工人陈*坤死亡。医院诊断：失血性休克、身体多处骨折、多处内脏损伤、面部裂伤。

2.直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-2025）及善后赔偿协议，事故直接经济损失为 148 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）现场处置情况

墙体倒塌后，陈*林立即砸碎墙体构件救出陈*坤，并到4楼呼喊其他工人到场，现场施工工人陈*见状拨打了120急救电话。伤者送广东省人民医院抢救，当日16时17分，医院宣布陈*坤经抢救无效死亡。

（二）政府应急处置情况

2026年7月11日17时24分，越秀公安分局接市局110警情。接报后，大东街道办事处、区公安分局、区应急管理局等部门迅速派员赶赴现场，依职责开展现场保护、安抚家属、调查取证、赔偿协调和善后处置工作。大东街道牵头组织广州公交集团物业发展有限公司、广州智天投资有限公司、广州马斯克信息咨询有限公司三方负责人召开紧急协调会。7月17日大东街道组织业主方、承租方、施工方及家属方四方再次协调，并邀请司法所及专业律师参与，明确赔付方案，全过程平稳有序，未发生群体性事件和负面舆情。

（三）政府应急处置评估结论

事故发生后，各职能部门、属地街道应急响应及时，现场处置得当，救援工作中无衍生事故，善后赔偿全部到位，家属情绪稳定。政府应急处置评估为良好。

三、事故直接原因分析

事故调查组结合资料收集、调查询问、现场勘查和专家论

证，认定事故直接原因为工人违规拆除作业、施工组织单位安全管理不到位。

（一）工人违规作业

死者陈*坤拆除墙体作业时，采用从墙体底部掏掘后推倒墙体的违章拆除方式。违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.5.14条第2款的强制性规定。墙体失稳整体倒塌，造成人员被砸压致死。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-2025），起因物为墙体，致害物为墙体，伤害方式为坍塌，不安全行为为掏掘墙体底部。

（二）施工单位不具备相应资质

马斯克公司未取得建筑业企业施工资质，不具备承接装修拆除工程的主体资格。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[3]。

（三）施工单位安全管理不到位

马斯克公司未对从业人员进行安全教育和培训，未及时发现并消除重大事故隐患，未制定拆除方案，现场管控不到位，未制止工人违规掏掘墙体的危险作业行为，未能及时消除重大事故隐患。

四、事故有关企业存在问题

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的,不得从事生产经营活动。

（一）广州马斯克信息咨询有限公司

存在问题:

（1）无建筑业企业施工资质。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条。

（2）未对从业人员进行安全教育和培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]。

（3）未及时发现并消除重大事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]。

（二）广州智天投资有限公司

存在问题:

（1）将工程发包给不具备相应资质的单位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[6]。

（2）未签订安全生产管理协议且在承包合同中未约定各自的安全生产管理职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

四十九条第二款[7]。

（三）广州公交集团物业发展有限公司

存在问题:

（1）未签订安全生产管理协议且在租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款。

五、监管部门和属地街道履职情况

（一）区建设水务局

越秀区建设和水务局作为区建设行政主管部门，依法负责区辖内在建在监建筑工程质量安全和房屋建筑工程施工许可管理、指导辖内限额以下小型工程建设管理工作等职责。

一是加强辖内在建在监建筑工程质量安全管理。今年以来，区建设水务局累计出动执法人员2635人次，检查在监在建项目1061次，涉及307个项目，共发现问题4690个;对49个项目的121人次责任人员及31家次企业作广东省安全生产动态管理扣分处理，累计扣855分;对57个项目的183家次责任单位及136人次责任人员作不规范行为处理,共186条:开展项目约谈35项目次，涉及31个项目，行政处罚14宗（其中6宗已立案尚未结案），共计罚没9.15万元，通过项目安全管理工作群通报项

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

目 24 次。

二是指导辖内限额以下小型工程建设管理。第一，健全联动机制，强化日常巡查。区建设水务局与区质安监站建立联动机制，今年以来共检查小额工程 100 项（加装电梯 48 项、装饰装修及其他 52 项），发现各类问题 518 个，已督促完成整改 466 个，整改率 90%。第二，强化培训宣贯，提升基层能力。按季度常态召开限额以下小型工程专题培训会，系统宣贯监管要点与管理规范，并将小型工程管理纳入季度安全生产会议重点议程，累计培训约 390 人次。第三，强化通报督办，压实属地责任。共印发《越秀区建设工程领域安全工作简报》5 期，通报检查情况及典型问题并抄送区主要领导，倒逼各街道扛牢属地管理责任。第四，推进智慧监管，深化试点应用。限额以下小型工程智慧监管平台政务版试点已于 7 月 3 日正式上线运行，实现信息登记、巡查检查、隐患整改线上闭环，下一步拟在总结试点经验的基础上推广至全区使用。

（二）区城市管理和综合执法局

事故发生后，区城市管理和综合执法局统筹执法科室及属地大东街综合行政执法队，对涉事地址的日常巡查、执法监管及投诉处理记录进行了认真梳理。经核查，建筑废弃物处置与文明施工方面。事故发生前，区城市管理和综合执法局未收到涉及该地址关于建筑废弃物乱倒撒漏、无证运输的举报或交办件；未收到关于扬尘污染、夜间施工噪扰等文明施工类投诉。

属地街道执法队日常巡查档案显示，该场所及周边区域此前未发现建筑废弃物管理方面的违法违规行为。房屋拆除作业监管方面。经核查，该址于7月2日开展室内隔墙打拆作业，按规定该打拆作业不需要办理建设工程施工许可证，7月8日属地街道巡查发现该工程，已当场责令其停工并限期补办手续。依据《广州市房屋拆除工程安全管理工作指引(1.0版本)》及市住建局相关规定，建设单位为拆除工程安全第一责任人，区房屋拆除工程安全监管部门及属地街镇按规定分级分类落实信息录入、现场巡查等具体监管。

（三）区房屋管理局

经核查，越秀区东华东路车路边37号为5层框架结构房屋。广州公交集团物业发展公司施工前于2026年3月6日已委托广东新稳建筑检测鉴定有限公司对该址房屋进行可靠性鉴定，鉴定单元的安全性等级评定为Dsu。越秀区东华东路车路边37号属于单位房改房，未选聘物业管理公司。房屋的所有权人为广州公交集团物业发展公司，该司注册地在大新路84号、86号，属于广州公交集团的全资子公司，经营范围为：物业管理、房屋租赁、停车场经营、资产招租运营。本次事故房屋未涉及拆改、破坏房屋承重结构的行为，本次倒塌墙体为室内砌筑的非承重隔断墙，房屋结构暂无即时安全隐患。

（四）区公安分局

接警后，区公安分局大东派出所会同分局刑侦大队、大东

街道相关领导到现场查看，经现场勘查及咨询法医意见，认为属工伤事故，排除他杀，死者家属对死因无异议。期间未发生不配合调查等情况，已及时向区应急管理局提供死者家属询问笔录等证据材料。

（五）大东街道办事处

7月2日，广州马斯克信息咨询有限公司在未办理任何备案、许可手续的情况下开始进场开展室内隔墙打拆作业。7月8日，街道工作人员巡查发现该工地开工，且不能提供施工许可证或限额以下小型工程信息录入证明，当场责令其停工并限期补办手续。打拆作业随即停工。7月10日，大东街道工作人员再次巡查时，现场未发现打拆作业行为。7月11日上午，作业单位擅自偷偷开工，街道并不知情。

事故发生后，大东街道值班干部于7月11日17时44分接派出所通报此事，随即街道主要领导、值班领导、安全生产工作分管领导、值班干部、街道应急办、安监中队、社区居委会，会同区应急管理局、大东派出所到场处置，采取措施保护事故现场，全力做家属安抚、赔偿协调及社会稳定维护等工作。街道值班干部于18时17分向区应急局值班室电话报告，18时38分向区总值班室电话报告有关情况，于18时37分、22时22分分别通过粤政易向区应急局值班室报告情况。

7月13日，街道主要领导及应急办配合区应急局召开调查会，对事故现场进行了勘察，并对广州公交集团物业发展有限

公司、广州智天投资有限公司、广州马斯克信息咨询有限公司负责人逐一询问，核查工程情况和事发经过。

7月11日事故发生当日，大东街道办事处迅速召集广州公交集团物业发展有限公司、广州智天投资有限公司、广州马斯克信息咨询有限公司三方负责人召开紧急协调会。通报事故情况及后果，明确要求各方正视事故责任，切实履行企业主体责任和社会责任。经街道主持协调，三方达成共识，由广州智天投资有限公司、广州马斯克信息咨询有限公司两家共同承担事故全部赔偿费用，内部分摊比例由双方自行协商，并共同派出代表与家属协商赔偿事宜。广州公交集团物业发展有限公司作为业主单位要做好统筹协调，确保赔偿到位。

7月12日，由广州马斯克信息咨询有限公司作为主要谈判方与死者家属正式商谈。在街道指导下，当日双方签订书面赔偿协议，确定赔偿总金额为148万元（含丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金及相关人道主义抚慰等），约定于7月17日前支付完毕。其间，广州马斯克信息咨询有限公司于事发当日向家属预付医疗费2万元，7月16日支付了部分赔偿款10万元。

7月17日，因剩余款项未按期足额到位，街道立即组织业主方、承租方、施工方及家属方四方再次协调，并邀请司法所及专业律师参与，提供法律意见、完善支付方案。经协调，承租方、施工方及家属方于7月17日签订了具有法律效力的最终

协议，明确赔付方案。7月21日下午，全部赔偿款项148万元（含前期2万元医疗费）足额支付完毕，家属对处理结果表示认可，遗体按家属意愿处理，善后工作基本结束。

此次事故的善后处置工作，在街道党工委、办事处的领导和各相关单位的积极配合下，做到了快速反应、依法处置、平稳有序，未发生群体性事件和负面舆情，善后赔偿全部到位，维护了辖区社会稳定。

六、对事故有关单位和人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

陈*坤，对事故发生负有直接责任。鉴于陈*坤在事故中死亡，建议免予责任追究，建议区建设水务局将其作为典型违章作业案例，在全区建筑施工领域开展警示教育。

邹*平、梁*天、黄*珺、潘*柱，建议由各自所在企业进行内部处理，并将处理结果报送至广州市越秀区应急管理局备案。

（二）对责任单位的处理建议

广州马斯克信息咨询有限公司，无资质承揽拆除工程，未对从业人员进行安全教育和培训，未及时发现并消除重大事故隐患，安全管理缺失，对事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法查处。

广州智天投资有限公司，将工程发包给不具备相应资质的单位，未与承包方签订安全生产管理协议且在承包合同中未约定各自的安全生产管理职责，建议由区应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》依法查处。

广州公交集团物业发展有限公司，未与承租方签订安全生产管理协议且在租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法查处。

（三）对责任人员的处理建议

陶*龙，广州马斯克信息咨询有限公司实际负责人，违规组织无资质拆除作业，未对从业人员进行安全教育培训，未消除现场重大事故隐患，负领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法查处。

（四）其他处理建议

大东街道，本次事故属地街道。大东街道在7月8日已对涉事场所当场责令其停工并限期补办手续，但未对停工项目落实闭环跟踪，未能及时发现并制止擅自复工行为，对辖区内小型装修拆除作业巡查覆盖存在盲区，履行安全生产监督检查职责不到位，对事故发生负有相关责任。建议由区应急委对大东街道进行约谈。

区建设水务局，建筑施工领域行业主管部门。对辖区内限额以下小型工程负有指导街道履行监管责任的重要职责，打击违法发包、无资质施工力度不足，履行行业监管职责不到位，对事故发生负有相关责任。建议由区应急委对区建设和水务局进行约谈。

七、事故防范措施建议

为认真吸取本次事故教训，举一反三，及时采取有效措施，堵塞安全管理漏洞，坚决防止类似事故再次发生，各有关部门和单位应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管。结合本次事故实际情况，特提出以下措施建议:

（一）严格压实企业安全生产主体责任

一是规范施工单位资质管理与现场安全管控。广州马斯克信息咨询有限公司等施工单位要依法取得相应资质，或由广州智天投资有限公司择优选择具备相应资质的施工单位承担施工作业。施工单位要强化施工现场安全管理，发现并消除重大事故隐患，配齐安全防护用品，严格落实安全教育培训和专项安全技术交底制度，坚决杜绝违章作业行为。

二是强化发包方安全管理职责。广州智天投资有限公司要严格审核承包单位资质条件，依法签订安全生产管理协议，依法依规办理施工许可证及限额以下小型工程开工建设信息录入手续，明确双方安全管理职责，落实统一协调、管理责任，及时督促整改安全隐患。

三是加强国有资产安全管理。广州公交集团物业发展有限公司要与承租单位依法签订安全生产管理协议，加强资产管理，强化房屋租赁市场运营中的安全生产责任意识，切实履行国有企业安全管理职责。

（二）深化重点领域安全风险防控

一是开展全区限额以下小型工程资质核查专项行动。区建设水务局要组织各街道对辖内在建限额以下小型工程进行一次排查，重点核查施工单位是否持有有效建筑业企业资质证书。

二是严格限额以下小型工程监管。区建设水务局要持续推行限额以下小型工程智慧监管平台，督促各街道对未办理限额以下小型工程信息录入的项目进行控停，要求在开工前必须通过平台完成信息登记，实现线上闭环监管。

三是保持建筑废弃物运输消纳高压监管态势。区城市管理和综合执法局要持续加强建筑废弃物运输和消纳环节的安全监管，筑牢城管领域安全防线。

（三）加强安全培训与警示教育

一是区建设和水务局要开展全区建筑行业“以案促改”警示教育与培训活动，将“7·11”事故作为典型案例，组织全区在建项目参建单位、各街道小型工程管理人员集中学习。重点剖析无资质施工的危害及违章操作的致命后果，确保警示教育覆盖到每一个项目。

二是各相关部门、属地街道要结合自身职责，在本行业本领域同步开展事故警示教育和专题培训，督促企业落实岗前安全培训、班前安全交底等制度，切实提升一线作业人员安全意识和自我防护能力，坚决夯实越秀平安基础。