大理市大理XX书局项目工程“11•15”一般物体打击事故调查报告

来源：大理市应急局　发布时间：2026-02-11　浏览量：610

目 录

大理市大理XX书局项目工程“11·15”一般物体打击事故调查报告

（一）事故基本情况

1．工程项目概况

2．建设工程相关单位基本情况

3．相关单位情况

4．发生事故的单位及相关情况

5．履行建设工程基本程序情况

6．履行安全生产管理工作情况

7．事故发生经过

8．事故现场情况

9．人员伤亡和直接经济损失情况

10．其他情况

（二）事故应急处置及评估情况

1．事故信息接报及相应情况

2．事故现场应急处置情况

3．医疗救治和善后情况

4．事故应急处置评估

（三）事故原因分析

1．直接原因分析

2．事故相关检验检测和鉴定情况

3．其他可能因素排除

4．间接原因分析

（四）有关责任单位存在的主要问题

1．事故单位

2．有关监管部门

3．对有关责任人和责任单位的处理建议

4．事故的主要教训

5．事故整改和防范措施

二、附件

（一）成立事故调查组审批表、事故调查组成员建议名单

（二）事故调查报告会议记录、会议签到表

（三）现场勘验笔录及勘验图

一、大理市大理XX书局项目工程“11·15”一般物体打击事故调查报告

2025年11月15日17时许，位于大理市银桥镇马久邑村由河北XX建设工程有限公司总包、东阳市XX建筑劳务有限公司分包的“大理XX书局”房屋装修工程，在施工拆除墙体作业过程中，1名作业

人员在经过正在拆除的一堵墙体时，墙体倒塌，砸中该作业人员胸部，导致其当场死亡。该起事故等级为一般事故，直接经济损失70万元。

为查明事故原因，防范此类事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，经报市人民政府批准，由大理市应急管理局牵头，依法成立事故调查组，对该事故开展调查处理。调查组进行了现场勘察，询问相关人员，调阅公安部门在事故发生第一时间的侦查材料、企业安全管理资料，经调查认定，大理市大理XX书局项目工程“11·15”一般物体打击事故是一起在房屋装修拆除墙体过程中，因作业人员安全意识淡薄，违规拆除作业，现场管理不到位，人员进入危险区域等原因造成的一般生产安全责任事故。

（一）事故基本情况

1．工程项目概况

项目名称：XX马久邑艺术书店（合同名称：大理XX书局工程）－－前名称为投资项目名称，后为工程项目名称。

工程地点：大理市银桥镇马久邑村

工程内容：装修工程及消防改造。项目总占地面积5516．50平方米，改造面积2556．6平方米，主要对银桥镇马久邑村原砂砖厂、制线厂、预制管件厂进行提升改造，用作书店，内含书吧、咖啡店、面包烘焙、下午茶等经营项目。项目估算总投资2000万元。

开工日期：2025年10月1日；计划竣工日期：2026年1月30日；工期总日历天数：90天。

2．建设工程相关单位基本情况

建设单位：大理XX影视文化传媒有限公司

施工单位：河北XX建设工程有限公司

劳务分包单位：东阳市XX建筑劳务有限公司

3．相关单位情况

大理XX影视文化传媒有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人：于X，注册资本：壹仟陆佰万元整，成立时间：2020年07月27日，住所：云南省大理白族自治州大理市银桥镇马久邑村委会

XXX村（原砂砖厂、制线厂、预制管件厂）（洱海生态保护核心区），统一社会信用代码：91532901MA6PNLENXX；许可项目：住宿服务；小餐饮，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），出版物零售：广播电视节目制作经营，演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；咨询策划服务：摄像及视频制作服务，租赁服务（不含许可类租赁服务）：小微型客车租赁经营服务；影视美术道具置景服务；电影摄制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4．发生事故的单位及相关情况

河北XX建设工程有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：胡XX，注册资本：肆仟万元整，成立时间：2023年06月02日，住所：河北省衡水市桃城区新华路与政通街交叉口东北角青杨树大厦XX楼XXX，统一社会信用代码：91131102MACLD7PWXX；经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物），施工专业作业，住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑材料销售（不含砂石料）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；文具用品零售；五金产品零售；电气设备销售；金属材料销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。《安全生产许可证》编号：（冀）JZ 安许证字［2024］0293XX，有效期2024年01月12日至2027年01月11日。

东阳市XX建筑劳务有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：楼XX，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2020年06月22日，营业期限：2020年06月22日至长期，住所：浙江省金华市东阳市城东街道雅溪村1－XXX号X楼（自主申报），统一社会信用代码：91330783MA2HW4NCXX；许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械设备租赁；普通机械设备安装服务：金属材料销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5．履行建设工程基本程序情况

2020年8月，大理市银桥镇人民政府与大理XX影视文化传媒有限公司签订《房屋转租合同》，将坐落于大理市银桥镇马久邑村原马久邑砂砖厂、制线厂、预制管件厂土地上的房屋租赁给大理

XX影视文化传媒有限公司，用于建设经营影视文化产业项目，出租使用建筑面积2651．60平方米，宗地面积6301．576平方米，租期自2020年8月1日起至2040年7月31日，共计20年。2025年9月30日，大理XX影视文化传媒有限公司办理了《云南省固定投资项目备案证》。2025年10月16日，办理了《大理市洱海管理局洱海流域建设项目审查意见》备案。2025年10月31日，大理XX影视文化传媒有限公司与河北XX建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，工程项目名称：大理XX书局，工程地点：大理市银桥镇马久邑村。2025年11月5日，河北XX建设工程有限公司与东阳市XX建筑劳务有限公司签订《建筑劳务作业分包合作书》，分包内容包括拆除工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、架子工程、砌筑、防水及零星工程等。经查，项目未取得建设工程规划许可证，不具备申请领取施工许可证的条件，因此未办理施工许可证，无项目监理单位。

6．履行安全生产管理工作情况

事故发生后，大理XX影视文化传媒有限公司、河北XX建设工程有限公司、东阳市XX建筑劳务有限公司向事故调查组提供了《房屋转租合同》、《云南省固定投资项目备案证》、《大理市洱海管理局洱海流域建设项目审查意见》、《建设工程施工合同》、《建筑劳务作业分包合作书》、施工管理组织机构和组织机构职责、施工管理人员资质、XX书店工程墙体拆除施工方案等相关资料。企业履行了部分建设工程手续和施工作业安全管理的相关工作。

事故调查组认为：河北XX建设工程有限公司落实安全生产主体责任、安全生产规章制度、操作规程体系不到位；未落实对劳务人员进场后进行全员安全教育和培训、技术交底、作业风险告知等安全管理工作，未明确现场管理人员、带班人员、安全员，未对本单位的安全生产工作进行督促、检查和隐患排查，对作业人员习惯性违规作业疏于管理。而且作业现场存在楼梯口、楼层间临边无防护，无警示标识，作业人员佩戴的安全帽不符合建筑施工规范要求等问题。东阳市XX建筑劳务有限公司在大理市没有自己的劳务施工队伍和管理人员，无完整的企业安全管理制度和管理体系。

7．事故发生经过

2025年11月5日，河北XX建设工程有限公司与东阳市XX建筑劳务有限公司签订《建筑劳务作业分包合作书》后，东阳市XX建筑劳务有限公司负责人（法人）楼XX让经常为其做工的何英全召集人员到大理XX书局项目进行拆墙和建筑垃圾清理等作业。2025年11月5日至13日，何XX先后召集其同乡祥云县米甸镇人员罗XX、何XX、李XX、李XX、李XX、罗XX、李XX等7人到大理XX书局项目工地做活。2025年11月15日上午8时，楼XX带领何XX、罗XX、李XX等7人13时30分人到进场作业。许，何XX、罗XX、李XX3人拆除三楼楼层间西侧的隔墙，其它人员在三楼楼层间东侧清理

建筑垃圾。何XX、罗XX、李XX3人使用电镐、撬棍、大锤将三楼楼层间西侧的隔墙底部墙线拆空，中间部分拆空，用钢管前端顶住墙体，钢管后端用千斤顶顶托，利用千斤顶的顶撑力量推倒整个墙体。何XX、罗XX、李XX3人作业了几个小时没有将墙体推倒，李XX就单独去拆除三楼楼层间西侧靠海方向的隔墙，何XX、罗XX继续拆除三楼楼层间西侧的隔墙。17时左右，罗XX从三楼楼层间面向洱海的通道走出离开拆除工位到三楼楼层间东侧找其他工友讲话，随后从三楼楼层间西侧隔墙正面返回，走到何XX正在拆除的三楼楼层间西侧隔墙通道口时，何XX正好将三楼楼层间西侧隔墙整体推倒，通道口上方倒下的墙体砸中罗XX胸部，并将其身体部分掩埋。

8．事故现场情况


事故现场位于大理市银桥镇马久邑村委会原砂砖厂停建多年的建筑物三层楼内西侧，勘验情况如下：

倒塌墙体位于三层楼梯口西侧，内墙体为“T”字形结构，东西向倒塌面长2．3米，高3．1米；南北向倒塌墙面长5．2米，通道中间上部有宽1．8米，高0．9米墙体。

（2）墙体厚28cm，其中砖墙24cm，粉刷层4cm；墙体砌块底部为免烧砖，高1米，上部为免烧砖0．4米－0．9米，中部为加气块砖，有横向连接筋，但未与主柱体相连。

（3）现场有大块砖砌块3块：1号砖砌块位于倒塌现场中

间位置，为打击物，长1．8米，高0．9米；2号倒塌砖墙为南侧砖砌块，长2米，宽0．88米；3号倒塌砖墙为最外侧砖砌块，长0．78米，宽0．6米。

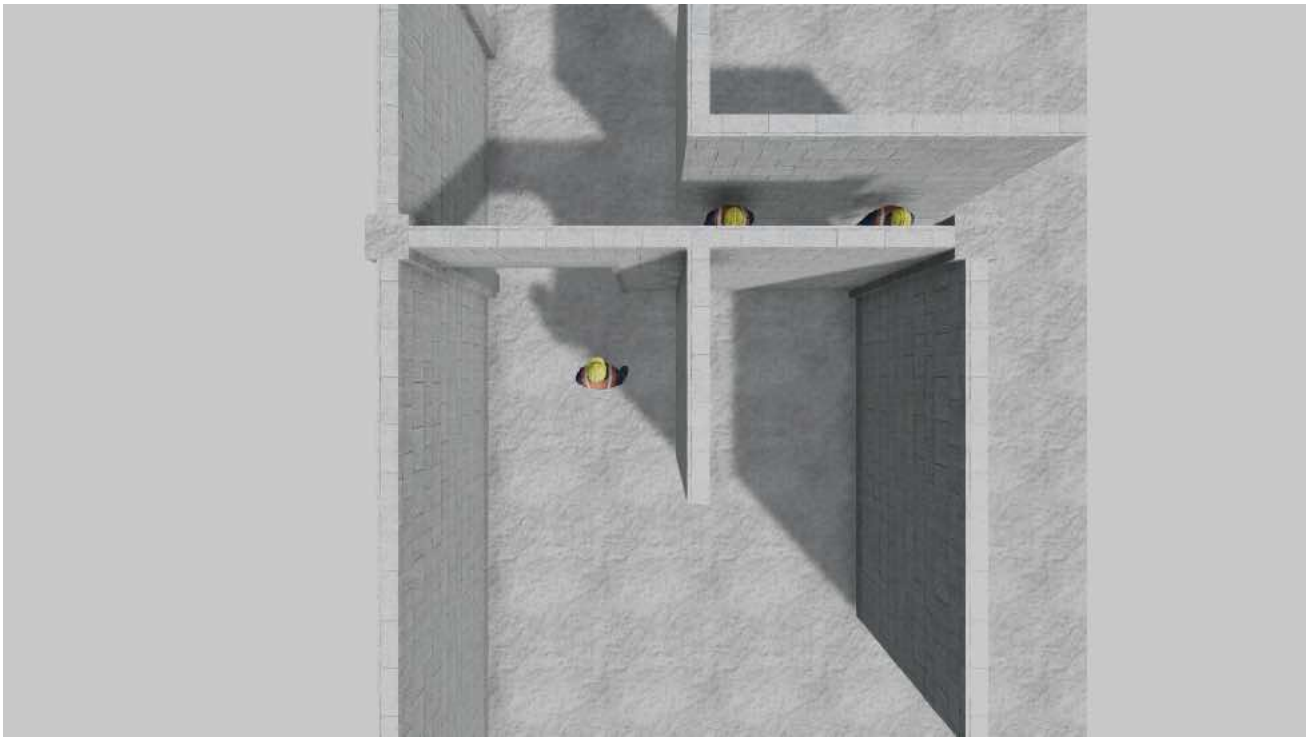





现场遗留电镐2具，千斤顶1具，大锤2把，撬杠3根，顶称杆2根，凳子2个。现场拆除的墙体为“T”字形，底部、中部多处凿空，墙体上部和下部0.4米至0.9米为免烧砖，中部为加气块砖，顶部横向有连接筋，但未与主柱体相连，砖砌块墙体无连接筋支撑柱。

（4）现场有作业工具：千斤顶1个，电镐2个，大锤2把，撬杆3根，Φ48圆钢管1根、长2米，倒塌墙体底部墙线多处有明显开凿痕迹。

（5）现场遗留安全帽1顶（路极骑行帽），手套1副，口罩1个，现场空地上丢弃路极骑行帽5顶。

（6）事故施工现场临边、洞口、窗台口、楼梯口均无安全防护设施、安全警示标识。

9．人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失70万元。

死者，罗XX，男，彝族，1980年1月28日出生，现年45岁，居民身份证号码：532923XXXXXXXXXXXX，家庭住址：云南省大理白族自治州祥云县米甸镇箐沟村XX号。死者系东阳市XX建筑劳务有限公司临时雇佣人员。

10．其他情况

银桥镇马久邑村原砂砖厂地块位于银桥镇马久邑村，属马久邑村委会集体建设用地，历史上曾作为村办企业砂砖厂、石灰厂使用。

2008年5月24日，马久邑村委会第五村民小组村民杨XX与马久邑村委会签订《租赁合同》，承租原砂砖厂地块，面积20亩，租期50年（自2008年5月24日至2058年5月23日）。2013年，杨XX在该地块上实施了相关建设，形成现有建筑物。

2019年，因洱海生态保护“三线划定”工作需要，该地块中6亩土地被依法征收用于生态廊道建设，剩余可用土地面积为14亩。相应地原有建筑物部分被拆除。鉴于租赁标的面积发生实质性变化，2020年7月15日，杨XX与马久邑村委会重新签订《租赁合同》，根据相关规定，将租期调整为20年（自2023年5月25日起至2043年5月24日止），租赁面积相应调整为14亩。产权方对房屋保留部分进行了结构加固，此后未再进行任何新建或扩建行为，现状建筑维持至今，一直未装修使用。

2020年，大理XX影视文化传媒有限公司拟利用该地块已建成房屋开展项目建设。因该公司不愿直接与原承租人建立租赁关系，根据上级统筹安排，由银桥镇政府出面，向大理市XX田社文化传播有限公司（实际控制人为杨XX）整体租赁该地块及地上附着物，并随即转租给大理XX影视文化传媒有限公司。但此后因该公司业务调整等原因，虽完成租赁手续，却长期未启动装修或实质性运营。

2025年9月11日，经市级专题会议研究，明确支持启动“XX马久邑艺术书店”项目，同意对该地块现有建筑物进行装修改造、盘活利用，但严格禁止任何形式的改扩建，即不得增加建筑高度、扩大建筑面积，仅可在原建筑轮廓和结构范围内实施内部功能提升与风貌优化。

（二）事故应急处置及评估情况

1．事故信息接报及相应情况

2025年11月15日20时40分许，大理市应急管理局接大理市银桥镇报称：2025年11月15日17时许，位于大理市银桥镇马久邑村委会原沙砖厂，在房屋装修过程中发生一起墙体倒塌事故致1人（装修作业人员）死亡，死者罗XX被倒塌墙体砸到胸口后当场死亡。

11月15日21时，市应急管理局初步调查后，向市委办、市政府办报告该起事故。

11月26日，市应急管理局进行事故终报。

2．事故现场应急处置情况

事故发生时，东阳市XX建筑劳务有限公司负责人楼XX在建筑物2楼听到墙体倒塌的声音，急忙跑上3楼，看到罗XX被压在下面，便和其他作业人员将压在其身体上面的墙体搬开，同时拨打120，110急救电话。

3．医疗救治和善后情况

120救护车到达现场后，医务人员紧急开展救治，经抢救无效，确认罗XX已当场死亡。

2025年11月25日，东阳市XX建筑劳务有限公司与死者罗XX家属达成赔偿协议，一次性赔偿死者亲属赔偿金70万元，罗XX遗体由其家属在大理市殡仪馆火化后带回原籍安葬，善后事宜处理完毕。

4．事故应急处置评估

该事故发生后，事故现场有关人员立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，及时向上级有关部门报告，并将事故现场以及相关证据妥善保护，第一时间组织救援，履行了事故报告和事故救援处置的相关责任。

大理市公安、应急、银桥镇人民政府、村委会等部门相关人员在接报后及时赶到现场开展事故处置和调查，指导河北XX建设工程有限公司和东阳市XX建筑劳务有限公司妥善处置该起事故，同时大理XX影视文化传媒有限公司项目相关人员也赶到现场配合事故调查和处置工作。

（三）事故原因分析

1．直接原因分析

根据现场勘验情况及当事人笔录，调查组认为事故的直接原因是：作业人员安全意识淡薄，违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147－2016）5．1．3“当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法”之规定，采用先掏掘墙体底部，再将墙体整体推倒的作业方式作业，在罗XX擅自进入墙体倒塌危险区域，被倒塌的墙体块砸中胸部死亡，造成事故发生。

2．事故相关检验检测和鉴定情况

该事故无需相关检验检测和鉴定材料。

3．其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问，排除人为故意。

4．间接原因分析

一是企业履行安全管理责任不到位，未配备安全人员现场旁站监护，未对施工危险区域采取有效安全防护措施，整个作业现场均无安全警示标识和安全防护设施；二是现场安全管理缺失，未及时发现和制止作业人员违规操作的行为；三是未对进场作业人员进行安全教育和培训、风险告知，安全投入不到位；四是未配必要的劳动防护用品并督促作业人员正确使用。

（四）有关责任单位存在的主要问题

1．事故单位

（1）河北XX建设工程有限公司，未认真落实企业安全生产主体责任，现场安全管理不到位。虽然与东阳市XX建筑劳务有限公司签订了《建筑劳务作业分包合作书》，但存在“包而不管”的情况，未对东阳市XX建筑劳务有限公司实际施工能力和管理能力认真考察了解；作业现场均无安全警示标识和安全防护设施，未配备安全管理人员进行旁站监护，未对进场作业人员进行安全教育和培训、风险告知。其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录”；第二十三第一、二款：“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止”；第二十四第一款：“建设工程实施施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责”之规定；《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”；第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自

身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”；第四十四条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”之规定，对该起事故负有责任。

（2）东阳市XX建筑劳务有限公司，未对进场作业人员进行安全教育和培训、风险告知，未配备安全管理人员进行旁站监护，未及时发现和制止作业人员违反操作规程进行拆墙作业的行为，为作业人员提供不符合建筑工地规范要求的安全帽。其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录”；第二十三第一、二款：“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止”；《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”；第四十四条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”之规定，对该起事故负有责任。

2．有关监管部门

大理市银桥镇人民政府作为项目主管部门在工程项目施工阶段，定期召开会议研究安全生产，并多次对项目开展现场检查，履行了行业主管部门安全监管责任。

3．对有关责任单位和责任人的处理建议

（1）河北XX建设工程有限公司，未认真落实企业安全生产主体责任，现场安全管理不到位。虽然与东阳市XX建筑劳务有限公司签订了《建筑劳务作业分包合作书》，但存在“包而不管”情况，未对东阳市XX建筑劳务有限公司实际施工能力和管理能力认真考察了解；作业现场均无安全警示标识和安全防护设施，未配备安全管理人员进行旁站监护，未对进场作业人员进行安全教育和培训、风险告知。其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款、第二十三第一、二款、第二十四第一款；《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十四条之

规定，对该起事故负有责任。建议由市应急管理局根据《建设工程安全生产管理条例》第五十二条、《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第一项之规定予以处罚。

（2）东阳市XX建筑劳务有限公司及法人楼XX，未认真落实企业安全生产主体责任，现场安全管理不到位。未对进场作业人员进行安全教育和培训、风险告知，未配备安全管理人员进行旁站监护，未及时发现和制止作业人员违反操作规程进行拆墙作业的行为，为作业人员提供不符合建筑工地规范要求的安全帽。其行为违反其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款、第二十三第一、二款；《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条、第二十一条第四、五项之规定，对该起事故负有责任。建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对东阳市XX建筑劳务有限公司（法人）现场负责人楼XX予以行政处罚。

（3）庄XX，河北XX建设工程有限公司现场负责人。未认

真履行项目主要负责人安全生产责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、四、五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”之规定，对该起事故负有领导责任，建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以行政处罚。

（4）罗XX，东阳市XX建筑劳务有限公司临时雇佣人员。一是违反操作规程开展拆墙作业，二是安全意识淡薄，擅自进入危险区域。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位安全生产规章制度和操作规程”、第五十八条“从业人员应当提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力”之规定，对该起事故负有主要责任和直接责任。其在事故中死亡，不再追究其相关法律责任。

（6）何XX，东阳市XX建筑劳务有限公司临时雇佣人员。安全意识淡薄，违反操作规程开展拆墙作业，在作业过程中未对作业区域进行安全防护，未认真观察作业环境。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位安全生产规章制度和操作规程”之规定，对该起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全

生产法》第一百零七条之规定，责令东阳市XX建筑劳务有限公司作出严肃处理，并将处理结果报市应急管理局。

（7）李XX，东阳市XX建筑劳务有限公司临时雇佣人员。安全意识淡薄，违反操作规程开展拆墙作业，在作业过程中未对作业区域进行安全防护。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位安全生产规章制度和操作规程”之规定，对该起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，责令东阳市XX建筑劳务有限公司作出严肃处理，并将处理结果报市应急管理局。

4．事故的主要教训

该项目在作业过程中存在一是企业履行安全管理责任不到位，未配备安全员现场旁站监护，未对施工危险区域采取有效安全防护措施，整个作业现场均无安全警示标识和安全防护设施；二是作业人员安全意识淡薄，存在习惯性违章作业；三是现场安全管理缺失，未及时发现和制止作业人员违规操作的行为；四是未对进场作业人员进行安全教育和培训、风险告知，安全投入不到位；五是未配发符合建筑工地规范要求的安全帽等问题。最终造成1人死亡事故，给企业带来重大损失，给死者亲属带来巨大的痛苦，教训十分深刻。

5．事故整改和防范措施

（1）企业要认真落实安全生产责任制和建立完善相应的安全管理规章制度和操作规程，强化内部管理，明确安全管理和履行好安全管理责任，保证本单位安全生产条件所需资金的投入。

（2）加强施工现场安全管理，落实旁站监护制度，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，及时制止施工作业违章行为。

（3）理清项目监管体制，明确建设、施工、分包单位安全管理职责，完善安全生产协议和协调机制，加大日常安全生产的监督检查，严格落实未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（4）教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，提高作业人员安全意识，杜绝违章作业、冒险作业，确保生产安全。

☆ 收藏 【 打印 】



扫一扫在手机打开当前页