索 引 号	4022/20241021-00002
发布机构	澜沧县应急管理局
名　称	澜沧县“1·20”一般高处坠落事故调查报告
文　号	
体　裁	
生效日期	
存放位置	

澜沧县“1·20”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月20日上午10时13分，澜沧上允某新型建筑材料厂在生产车间钢架大棚屋檐安装排水槽施

事故发生后，澜沧县人民政府成立了事故调查组，通过现场勘察、询问相关当事人、查阅资料，理意见。因事故现场还存在二次事故风险，澜沧县应急管理局责令事故责任单位限期整改。

经调查认定：该事故是一起企业因未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未患；未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。企业对从业人员进全生产知识，没有为作业人员提供必要的劳动防护用品，造成的一般高处坠落生产安全责任事故，现将

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.单位基本情况

澜沧上允某新型建筑材料厂，公司类型：个体工商户；法定代表人：王*；2021年11月11日成立并
祜族自治县上允镇竜浪村；经营范围包括许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业主
人员类型：主要负责人；行业类型：金属非金属矿山（露天矿山）。有效期开始时间：2022年7月6日；有

2.项目基本情况

项目名称：安装排水槽。项目发包方：澜沧上允某新型建筑材料厂；项目承包方：鲁**。双方于2
同金额：人民币12000元（大写：壹万贰仟元整）；合同期限：2024年1月14日至2024年1月26日，工期13
大棚屋檐施工点。

（二）事故发生单位安全管理情况

项目发包方澜沧上允某新型建筑材料厂未成立相关安全管理机构，法人王*持有安全生产知识和管
其中高处施工人员7人，都未取得高处作业资格证。鲁**与刀**等9名施工人员没有签订劳务合同，项目
空作业要注意安全，特别是脚下要踩稳等”。

（三）事故发生经过

2024年1月20日上午10时13分左右，澜沧上允某新型建筑材料厂在生产车间钢架大棚屋檐安装排水
点有一段距离，鲁**安排刀光*、刀**、陈*、岩*4名工人抬排水槽，从大棚顶沿着钢架横条向屋檐方向
面，伤及头部，处于半昏迷状态，造成这起事故的发生。

（四）事故现场勘验情况

事故发生后澜沧县应急管理局执法人员赶赴事故现场，向事故现场在场人员询问了案发时的情况
建筑材料厂生产车间大棚，钢架焊接，树脂瓦屋面，大棚顶有三块排水槽，每块排水槽（U型）重量100
地面为水泥地板，事发点距地面垂直高度8m。地面有死者刀光*遗留的血迹已干涸，碎裂树脂瓦2块。经



图1 事故现场

地面有死者刀光*遗留的血迹，碎裂树脂瓦2块。

（详见图2、图3、图4）



图2 事故作业区域



图3 事故发生位置

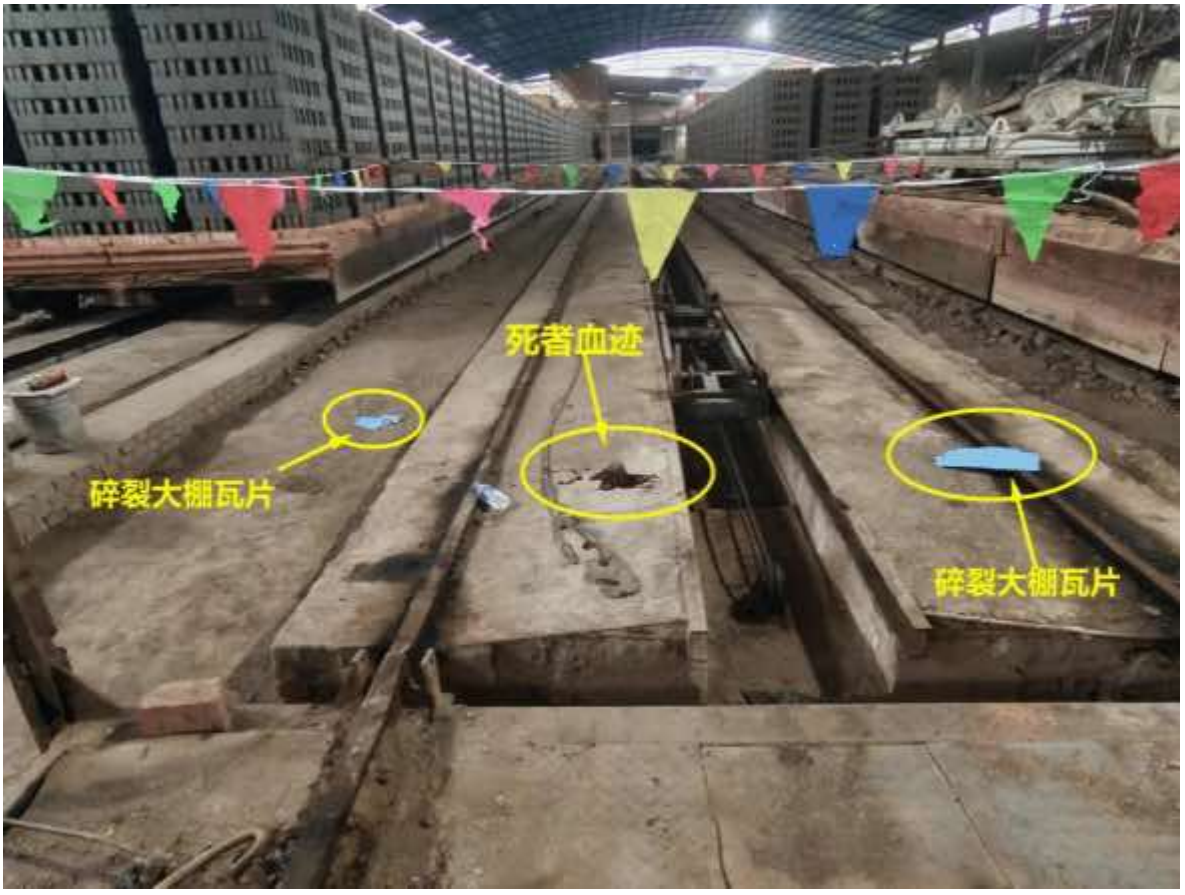


图4 死者血迹、大棚碎片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。死者刀**，男，群众，户籍：云南省普洱市澜沧县。

2.直接经济损失情况

该起事故共造成直接经济损失约112万元（含事故死亡赔偿和其他损失）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，鲁**立即报告澜沧上允某新型建筑材料厂负责人王*，王*立即向上允镇交安中心主任*向上允镇分管副镇长口头报告发生安全事故，分管副镇长立即向上允镇党委书记、镇长汇报，镇主要领院紧急处理后立即转送澜沧县第一人民医院抢救。14时56分，伤者刀光**在澜沧县第一人民医院经抢救无

2024年1月20日16时05分，澜沧县应急管理局接到事故信息：澜沧上允某新型建筑材料厂发生一起沧县委、县人民政府领导高度重视，立即成立事故调查组，赶赴事故现场指导救援和开展事故调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后澜沧上允某新型建筑材料厂和鲁**立即停止了施工作业，组织在场工人开展了救援工作治，澜沧县第二人民医院进行紧急处理后立即转送县第一人民医院抢救，经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

澜沧县第二人民医院立即对送医的刀光*进行了抢救，刀光*家属到医院后，企业安排专人安抚家属医院配合协调救治。14时56分，伤者刀光*在县第一人民医院经抢救无效死。当日下午，死者家属将遗体

2024年2月20日，澜沧上允某新型建筑材料厂、鲁**与刀光*家属达成了有关死亡赔偿协议，签订

（四）事故应急处置评估

事故发生后澜沧上允某新型建筑材料厂和鲁**立即组织现场员工开展了抢救，澜沧县人民政府组织事故现场进行处置，由于事故现场还存在其他风险，要求立即排除风险隐患，责令事故单位澜沧上允某速及时，避免事故进一步扩大。

（五）事故原因分析

1.直接原因：

工人刀光*未持高处作业资格证，作业时未系安全绳，未戴安全帽，在搬运排水槽过程中踩碎大棚

2.间接原因：

（1）澜沧上允某新型建筑材料厂未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未建未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及

（2）主要负责人（兼任安全管理人员）未履行安全生法规定的安全生产管理职责：未组织制定并除生产安全事故隐患，导致了事故的发生。

（3）施工方（鲁**）对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要的安全生产

3.其他可能因素排除

“1·20”事故调查组通过对事故现场勘查、询问相关现场作业人员、查阅企业资料等分析，排除人为

（六）有关责任单位存在的主要问题

1.事故单位

（1）澜沧上允某新型建筑材料厂：未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员、未患，未定期进行安全检查，及时督促整改发现安全问题。主要负责人和安全生产管理人员未履行安全生查、消除本单位的生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（2）鲁**：对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要的安全生产知施；没有对作业人员进行资格审核。

2.地方政府

上允镇人民政府：负有属地监管职责，宣传贯彻安全生产法律法规、对企业安全生产履行监督管理不到位

（七）对有关责任人员和有关责任单位的处理建议

1.王*，男，群众，户籍：云南省普洱市澜沧县。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划发生应负主要领导责任。

对上述违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定的行为，建议：由澜沧县应急管理部门给予

2.鲁**，男，群众，居住地址：云南省普洱市澜沧县上允镇，安装排水槽项目劳务承包方。对从业业人员是否持有与从事工种相应资格证书，没有为从业人员提供劳动防护用品及依法购买保险，没有架设

对上述违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定的行为，建议：（1）由澜沧县应急管理部从业人员冒险作业，涉嫌犯罪，移送公安机关依法查处。

3.刀光*，男，群众，户籍：云南省普洱市澜沧县，生前为鲁**临时工人，未经安全教育和培训就发生应负一定责任，因在事故中死亡，建议不再追究其责任。

4.澜沧上允某新型建筑材料厂，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员、未建立定期进行安全检查，及时督促整改发现安全问题，对事故的发生负有直接责任。

对上述违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定的行为，建议：由澜沧县应急管理部门给予

5.澜沧县上允镇人民政府，作为属地监管部门，宣传贯彻安全生产法律法规、履行安全生产属地监

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款（乡镇人民政府和街道办事处以及生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，澜沧县安委会对上允镇人民政府启动安全生产约谈程序，就安全生产有关问题进行提醒、告诫，督促整改

（八）事故主要教训

澜沧上允某新型建筑材料厂生产安全主体责任落实不到位，企业未设置安全生产管理机构或者配教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要的安全生产知识。高处施工本来就是危险作业，施工方未者家庭、企业带来了无法挽回的生命和财产损失。

（九）事故整改和防范措施

为防止类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

1.企业要依法落实企业安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，断提高安全生产意识和管理能力，提高防范事故能力。

2.加强对作业现场的指导和安全管理，组织开展经常性的安全检查，加强对现场安全风险管理，教作业。

3.认真吸取此次事故教训，落实各项安全生产责任制，制定切实可行的安全防范措施，高危行业必

4.行业主管部门、各乡（镇）要按照安全生产“党政同责，一岗双责，失职追责”的要求，加强对本

保存为WORD 打印 关闭