# 第6回：金属の加工・熱処理・使用環境

原稿・図・記号の改訂対応版。工程で何を変えるかを説明する。

製作中に必要な性質と、完成して使うときに必要な性質を分ける。加工は形だけでなく材料の状態も変える。使用中は表面・接合部・環境も確認する。

| 名称・記号 | 意味と読み方 |
| --- | --- |
| 転位／再結晶 | 転位は結晶中の線状の欠陥。再結晶では新しい結晶粒ができる。 |
| 冷間加工／加工硬化 | 再結晶が進みにくい温度域での加工。転位の増加・相互作用などで変形抵抗が増す。 |
| オーステナイト／マルテンサイト | 鋼の焼入れでは、必要なオーステナイトの状態から冷却し、マルテンサイトの生成を利用する。 |
| F：力・軸力 | N。この回の引張り図では、左右の矢印の力を足さない。 |
| b・d・t：幅・穴径・厚さ | mm。図のどの寸法かを確かめる。 |
| A：断面積／σ：垂直応力 | mm²、MPa。1 N/mm² = 1 MPa。どの面積で平均したかを示す。 |
| 支圧 | 部材と接合具などが接触して押し合う面の圧力。 |


2頁は熱処理、3頁は穴あき板、4頁は栽培架台。5–6頁の観察、7–10頁の想定問題8問は従来の構成を保持。11頁には点検データとAI評価の記録を追加した。

自己確認問題は採用試験を意識した授業用の問題。実際の過去問の転載や出題予告ではない。正式な提出レポートと個別ルーブリックは、別の共有資料を確認する。

自分の言葉で説明したい用語：

# 熱処理：温度履歴と状態・目的を対応させる

対応：スライド7–13、33–34。数値のない模式図であり、実習の作業条件ではない。

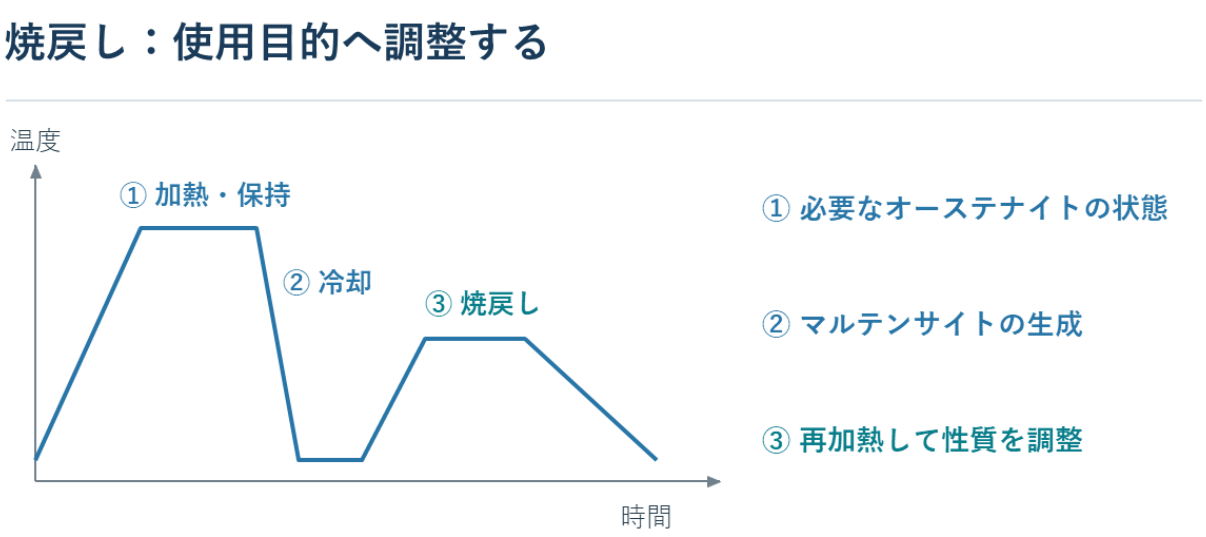


| 目的 | 処理の考え方 | 追加して確かめること |
|---|---|---|
| 加工前に軟化させる | | |
| 適切な鋼で刃先の硬さを得る | | |
| 焼入れ後の硬さ・靭性を調整する | | |


焼なましと焼ならしの図で、炉冷と空冷の線を比べる。加熱・保持条件が必ず同じという意味ではない。焼戻しが、元の状態へ単純に戻す操作ではない理由を説明する。

# 穴を通る切断面：面積と平均応力

対応：スライド17–19、35–38。中央の貫通円孔を持つ板を軸方向に引く。


## 穴と接合部の応力

**正面から見た板**

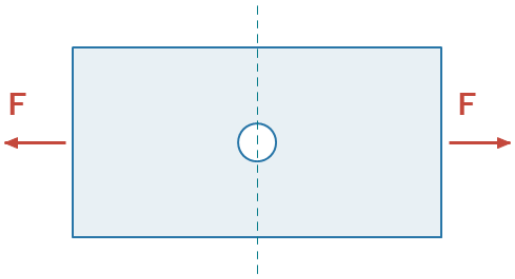


穴を通る切断面

**破線で切った面を横から見る**

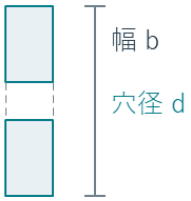


厚さ t

**全断面積：bt**

**正味断面積：**

**(b − d)t**

F：軸力。b・d・t：幅・穴径・厚さ。円の面積を引く計算ではない。平均応力と穴の縁の局所最大応力は区別する。



b=30 mm、t=3 mm、d=6 mm、F=1,440 N。全断面積と正味断面積、それぞれを使う平均応力を求める。

穴径だけを10 mmへ変える。正味断面の平均応力はどう変わるか。なぜ穴の円の面積を差し引かないのか、力を伝える切断面で説明する。

局所最大応力、接合具のせん断、支圧、荷重の変動など、今回の計算で決まらない事項を挙げる。

# 栽培架台：製作から点検・交換まで

対応：スライド20–26、41–44。木材・プラスチックを組み合わせる場合も考える。

| 段階 | 確かめる条件と理由 |
| --- | --- |
| 製作 | 加工・接合、寸法・精度、学校の設備： |
| 使用 | 容器・土・水などの荷重、変形、濡れ方： |
| 維持 | 表面・接合部、排水、点検・補修： |
| 交換 | 取り外し方、交換部品、回収： |

案を一つ描き、水が残りやすいところと点検したいところを図に示す。塗装やめっき、ステンレス鋼などの名称に加え、使う環境と維持方法を記す。

| |
| --- |
| |

この案の不利な点と対策、その効果を確かめる方法：

---


---

第1回の比較表に、加工・接合・表面・維持という観点を追記する。

# 観察・比較① 材料と工具の動き

観察の問い：材料のどこへ、どちら向きの力を加え、どんな形へ変えるか。図は模式図で、実際の作業条件を指示していません。

## 圧延・鍛造・引抜き

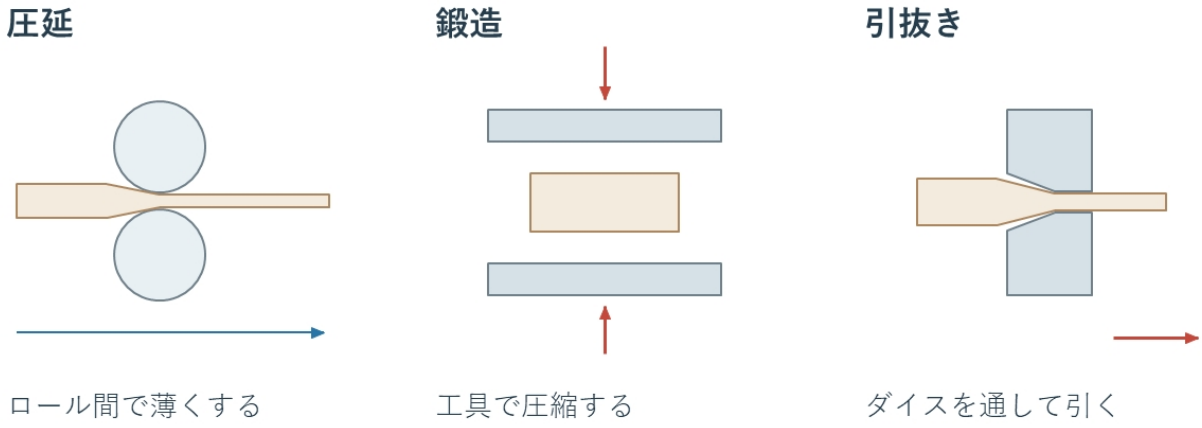


工具と材料、力の向きの模式図。形状や加工量、温度などの作業条件は示していない。

工業材料概論　第6回　5 / 45

### 1 図を見て、三つの加工を比較する

圧延：材料の変化／工具の働き：

鍛造：材料の変化／工具の働き：

引抜き：材料の変化／工具の働き：

### 2 共通点と違いを書く

共通点：

違い（材料が受ける力・工具との関係）：

図の色や矢印だけでなく、材料と工具の位置関係を言葉にする。

# 観察・比較② 見える変化と性質

観察した形の変化と、材料の性質についての説明を区別します。下図は加工前後の状態を考えるための概念図です。


## 冷間加工と加工硬化

### 加工前



比較的少ない転位

### 冷間加工後の概念



**一般に変形抵抗・硬さが増す**

延性の変化も確認する

冷間は再結晶が進みにくい温度範囲の加工。常温だけを意味しない。図は実測組織や定量比較ではない。



## 3 図が表すことと、図だけでは決まらないこと

図から読み取る、材料の形・組織の描き分け：

転位と変形抵抗の関係を自分の言葉で：

## 4 次の説明を点検する

「加工して硬くなったので、細くなった部材でも、どんな荷重に対しても以前より強い。」この説明の問題点と、追加して確かめたい条件を挙げてください。

材料の性質と部材の形について、分けて確認すること：

比較する条件・必要な情報：

## 5 自分の説明を見直す

図に示されたこと／説明として学んだこと／まだ確かめる必要があることに分け、ノートへ一行ずつ残します。

# 想定問題・記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

## 問1 加工の分類［基本・選択］

次のうち塑性加工に該当するものを一つ選び、他の三つと材料の変化がどう違うか説明する。
ア 圧延 イ 旋削 ウ 鋳造 エ ボルトによる接合

本編の参照：4・5・14・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

## 問2 加工硬化［基本・誤文訂正］

「冷間加工とは必ず室温で行う加工であり、加工硬化とは転位がなくなって変形しにくくなる現象である。」
二つの誤りを訂正する。

本編の参照：6枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

# 想定問題・記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

## 問3 熱処理の目的［基本・対応］

刃物用鋼を考える。①加工前に軟化させたい、②適切な加熱状態から硬化させたい、③焼入れ後の硬さ・靭性等を調整したい。それぞれに、焼なまし・焼入れ・焼戻しを対応させる。

本編の参照：7・8・10・11枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

## 問4 二つの平均応力［基本・計算］

幅30 mm、厚さ3 mm、中央の貫通円孔の直径6 mmの板を、軸力1,440 Nで引張る。①全断面積、②正味断面積、③それぞれで計算した平均応力を求める。式と単位を書く。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

# 想定問題・記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

## 問5 計算結果の限界［発展・計算と説明］

問4で穴径だけを10 ㎜に変える。①正味断面の平均応力を求める。②その値だけから「この接合部は安全」と判断できるか。必要な追加情報を二つ以上挙げる。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

## 問6 接合方法の選択［基本・選択］

母材を溶かす融接の例と、ろう付け・はんだ付けとの違いとして適切なものを選び、理由を書く。
ア すべて母材を溶かす。
イ 後者は母材を溶かさず接合材を用いる。
ウ 後者なら接合部は必ず母材より強い。

本編の参照：16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

# 想定問題・記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

## 問7 腐食と維持［基本・誤文訂正］

「ステンレス鋼なら、塩分のある水が隙間にたまっていても腐食しない。塗装した鋼は傷が付いても点検不要である。」この説明を訂正し、形と維持の対策を一つずつ示す。

本編の参照：20・22・23枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

## 問8 栽培架台の提案［発展・記述］

屋外で濡れた栽培容器を数年間支える金属製架台を考える。製作・使用・維持・交換の四段階について確認事項を一つずつ書き、金属名だけでは選択理由にならないことを説明する。

本編の参照：24・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

# 点検データとAI：条件を残して比べる

対応：スライド25。第5回の「未知の母材」の考え方を、設備や設置条件へ広げる。

記録の前提：材種・表面処理・接合法・設置日・設置場所を確認する。同じ位置と撮影条件をできるだけ保ち、未観察と変化なしを区別する。

| 点検日／場所 | 濡れ方・環境 | 観察した変化 | 対応と次の確認 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

① AIで腐食の写真を分類するとする。同じ架台の似た写真を学習用と評価用の両方に入れた場合、未知の架台での有効性を確かめたといえるか。どの単位でデータを分けるかを提案する。

② 写真で変化が小さく見えるときにも、荷重や接合部など、使用の可否を判断するために必要な情報を挙げる。観察・予測・判断を区別する。