


REPORTE PERT-CPM - CONTROL DE OBRAS

Proyecto: Construcción de Vivienda de Dos Plantas + Azotea
 Ubicación: Chiclayo, Lambayeque | Empresa: CONSORCIO DEJ

1. Diagrama de Red PERT-CPM

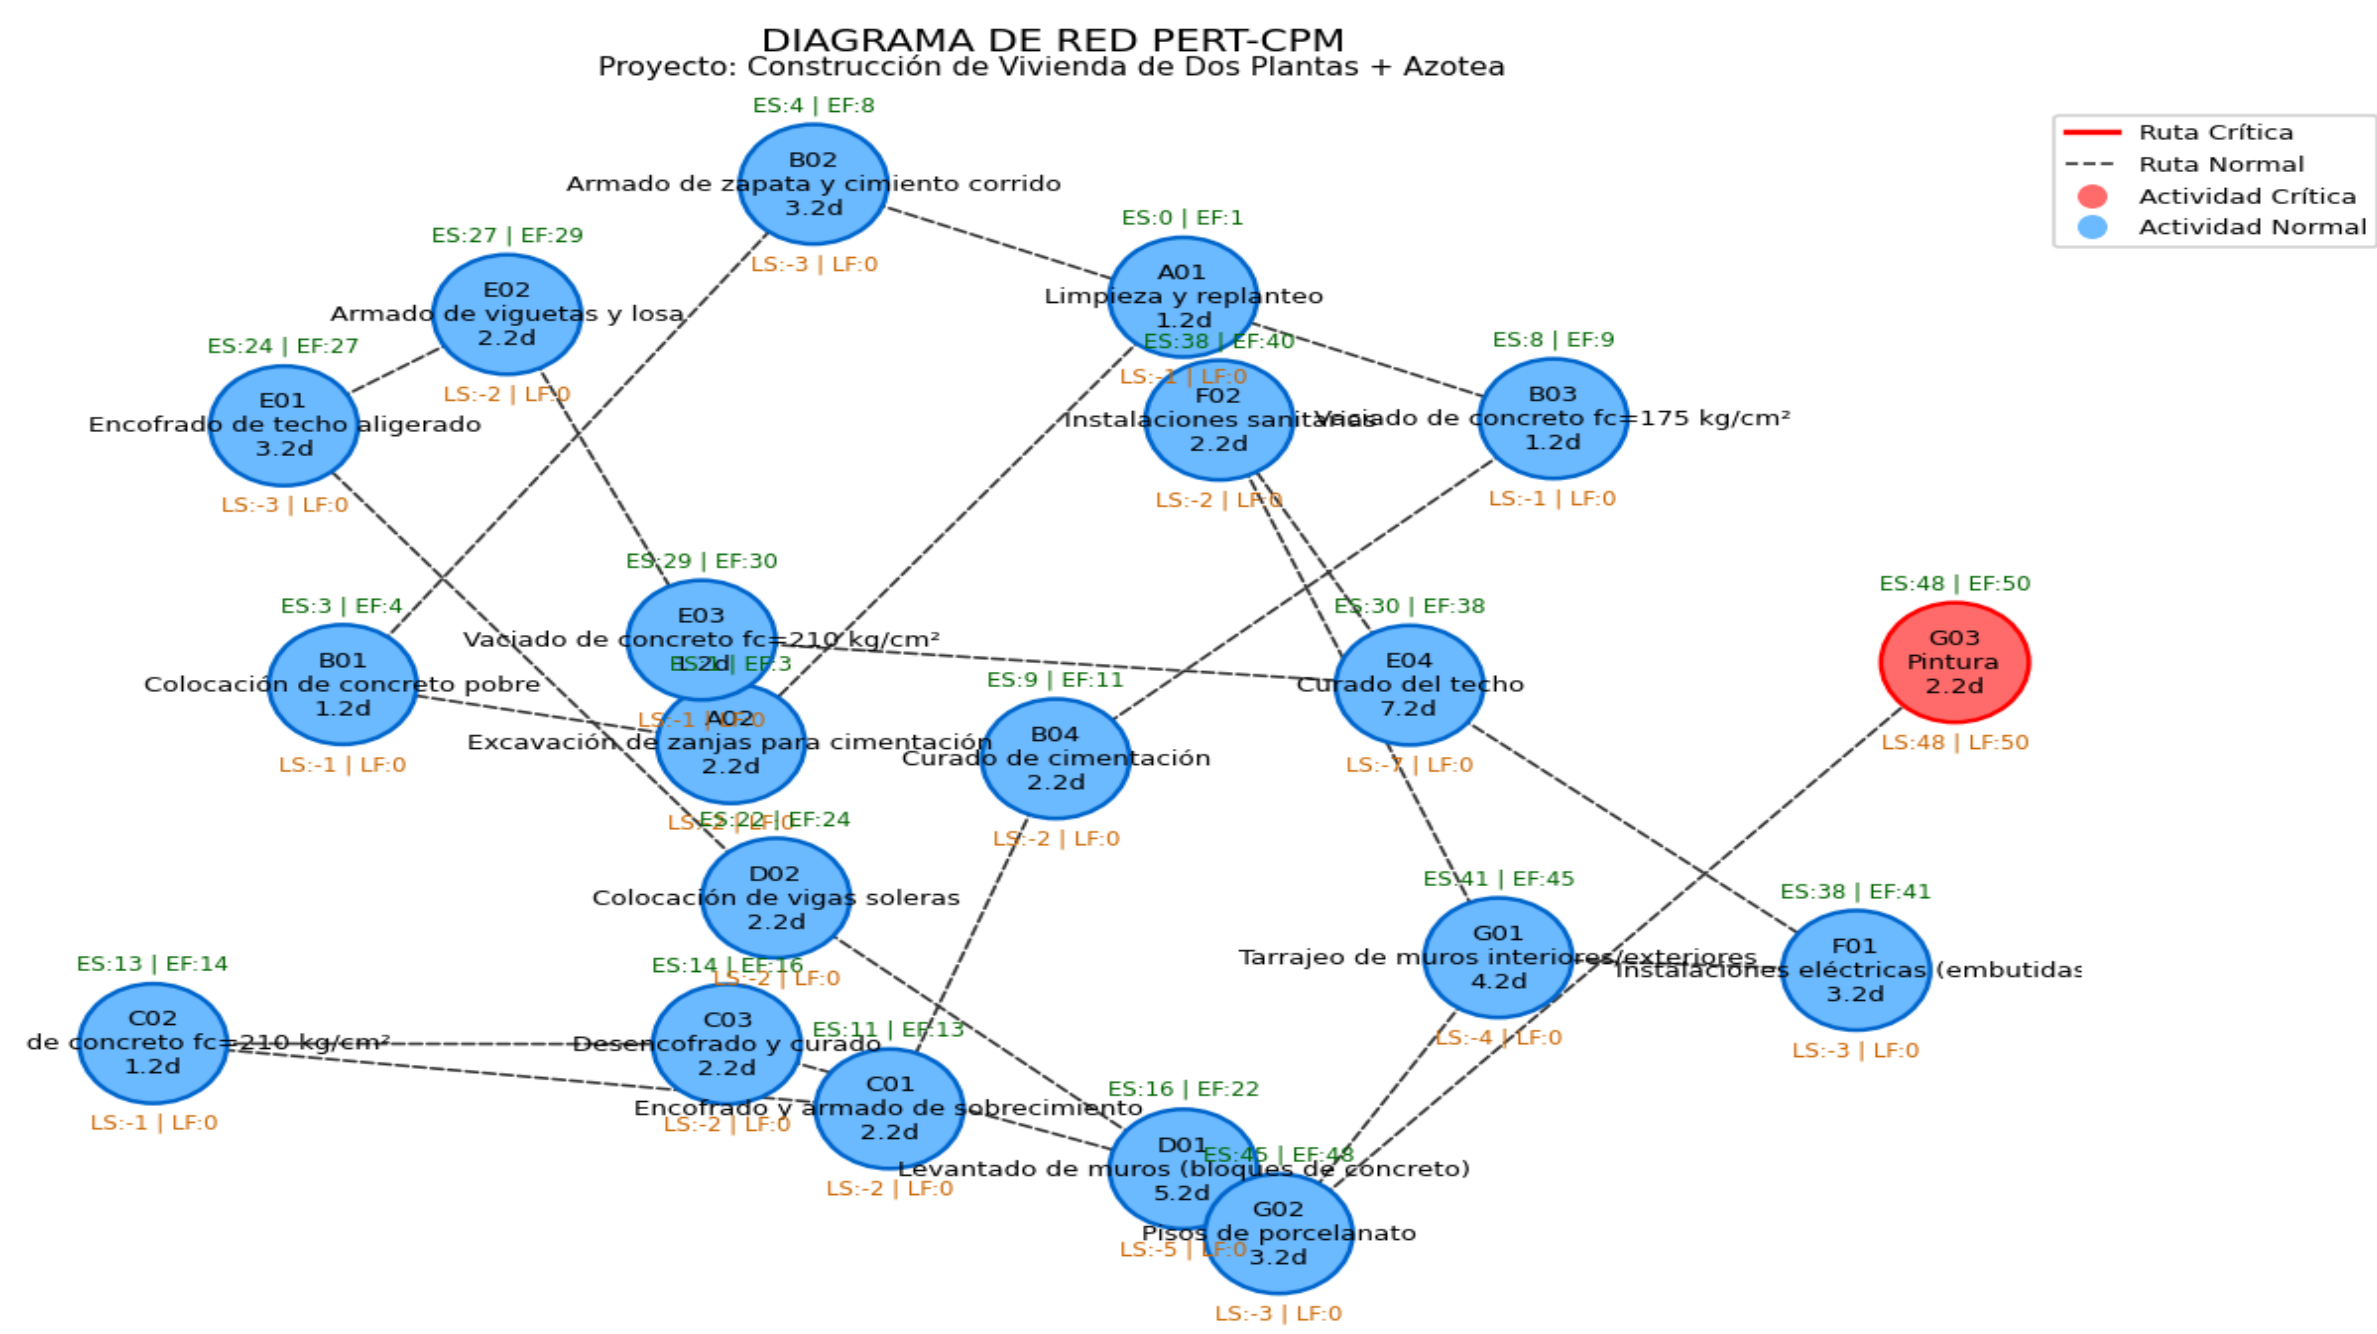

2. Diagrama de Gantt



Código	Actividad	Duración Esperada	Optimista	Más Probable	Pesimista	Varianza	Especialidad
A01	Limpieza y replanteo	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
A02	Excavación de zanjas para cimentación	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
B01	Colocación de concreto pobre	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
B02	Armado de zapata y cimiento corrido	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Estructuras
B03	Vaciado de concreto $f_c=175\text{ kg/cm}^2$	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
B04	Curado de cimentación	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
C01	Encofrado y armado de sobrecimiento	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
C02	Vaciado de concreto $f_c=210\text{ kg/cm}^2$	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
C03	Desencofrado y curado	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
D01	Levantado de muros (bloques de concreto)	5.17	5.0	5.0	6.0	0.03	Estructuras
D02	Colocación de vigas soleras	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
E01	Encofrado de techo aligerado	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Estructuras
E02	Armado de viguetas y losa	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
E03	Vaciado de concreto $f_c=210\text{ kg/cm}^2$	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
E04	Curado del techo	7.17	7.0	7.0	8.0	0.03	Estructuras
F01	Instalaciones eléctricas (embutidas)	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Instalaciones
F02	Instalaciones sanitarias	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Instalaciones
G01	Tarrajeo de muros interiores/exteriores	4.17	4.0	4.0	5.0	0.03	Acabados
G02	Pisos de porcelanato	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Acabados
G03	Pintura	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Acabados