

# HOLUX M-241 下载更新韧体操作步骤(20090914)


[注意事项]:

- Utility 目前只支援 USB Cable 连线下载更新韧体, 目前不支援蓝芽 bluetooth 连线下载更新韧体.
- 若下载过程不小心连接线脱落, 请在下载脱落的原电脑重新执行下载动作, 以便复原机器原来的 BT Mac Address.


请参考下面的步骤: (参考图片说明)

(1) 请先安装 USB driver "CP210x\_VCP\_Win2K\_XP\_S2K3 4.40.exe "

(2) 安装后, 插上 USB 线, "CP210xUSB to UART Bridge Controller " 会出现在装置管理员.

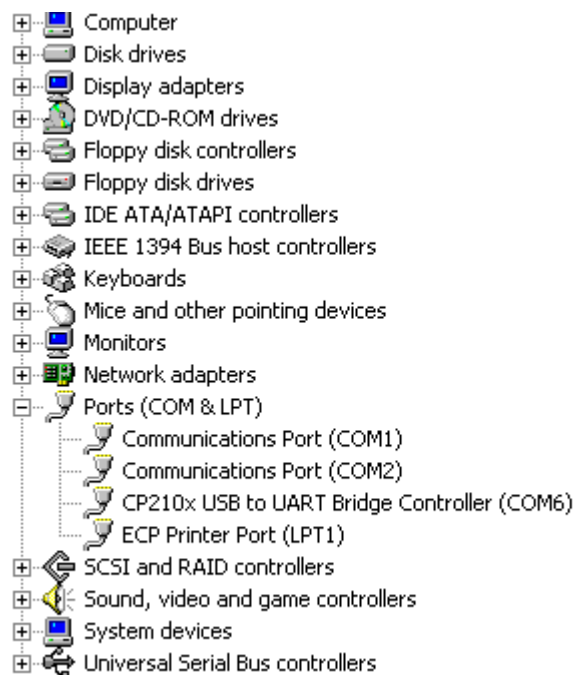

(3) 确认机器的 USB Cable 已连接 PC

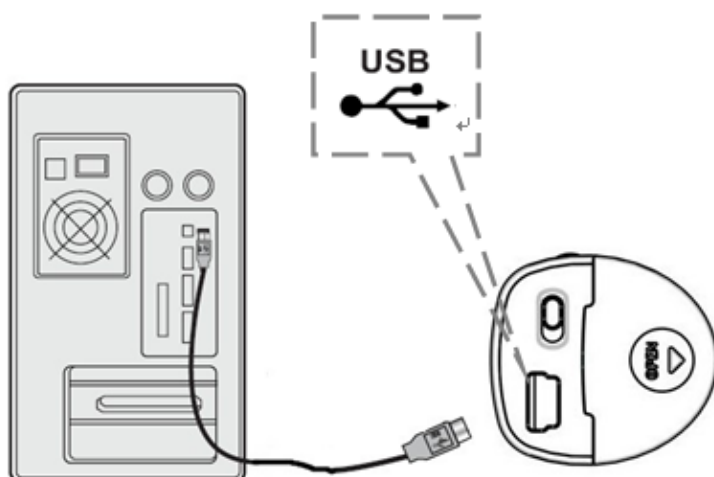

(4) 且此 COM Port 是正确的。(注意：不要按 " 连接寄存器 " 按钮，因为下载更新固件引擎会自行处理。)



(5) 请选择用来下载更新的韧体档案.

请特别注意正确的韧体档名为\* M-241\_V1.13\_090827\_HLX.bin,

Utility 在下载更新韧体前会检查韧体档案格式与内容是否是正确的. 若是错误则不允许下载更新.

(6) 按 " 执行下载更新 " 按钮下载更新.




正在处理下载更新过程，千万不要拔掉 USB Cable.




[补充注意事项]

出现文字“处理最后更新程序…”，表示正在进行最后的更新动作，不要拔掉连接线，请等到“下载更新完成”文字出现，才算完整更新成功。(第(5)步骤.)

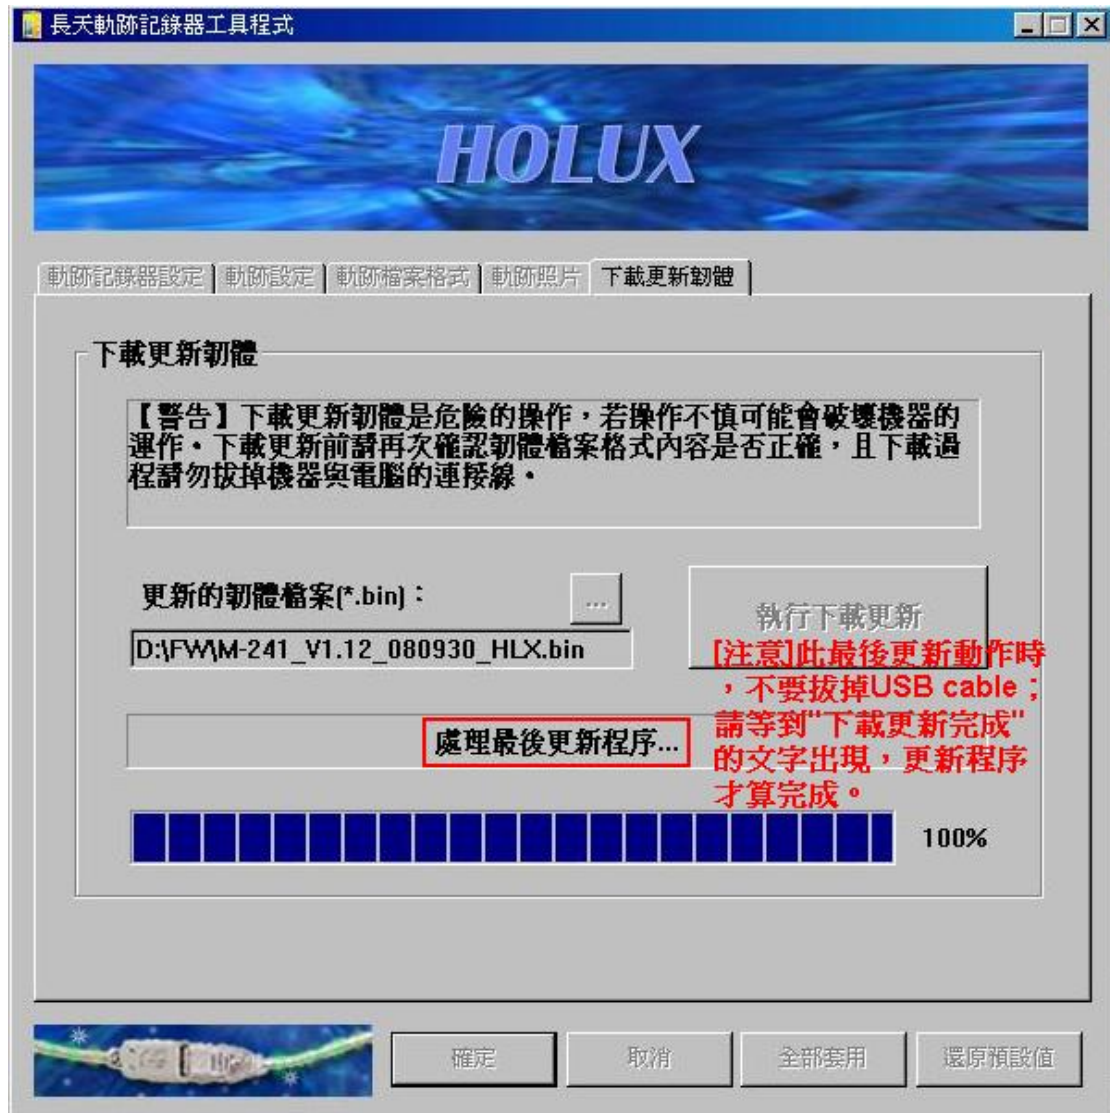



(7) 下载更新完成

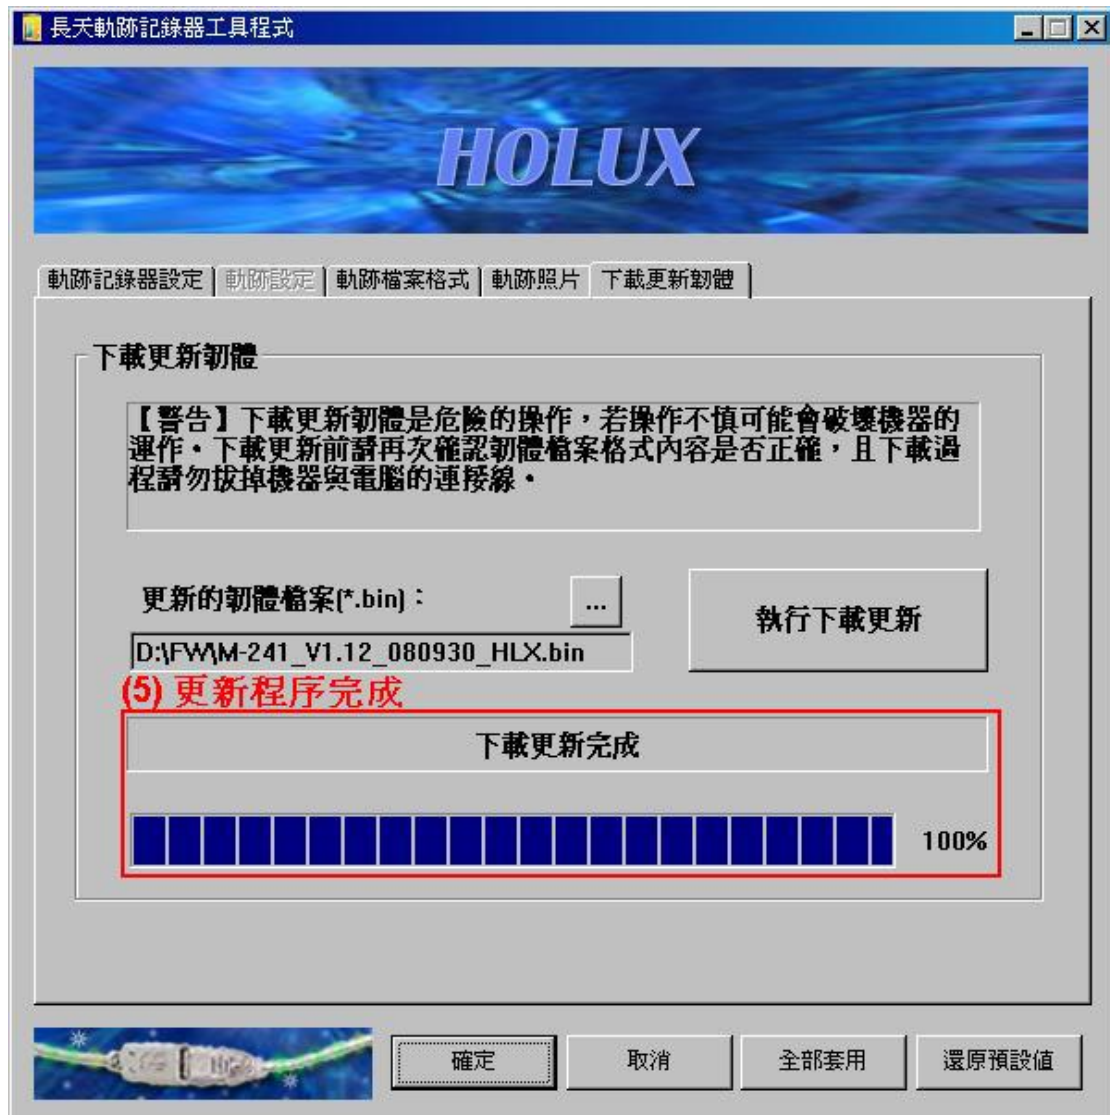

请重新启动 M-241 机台

为了确保新的韧体设定值生效, 请重新启动 M-241 机台.