




Fecha: Abril '2016 **Distribución:** I **Substituye:** **Grupo:** 13/18 SU
Servicio Autobuses



At'n. Gerente de Servicio
Gerente de Postventa

Recomendaciones para Cambio de Compresor en Unidades MBCO, XBC y MBO

(BM 384.311, 384.333, 368.052, 368.054, 368.150, 368.154, 685.282, 685.283, 685.284, 685.289, 685.290, 685.293, 685.294)

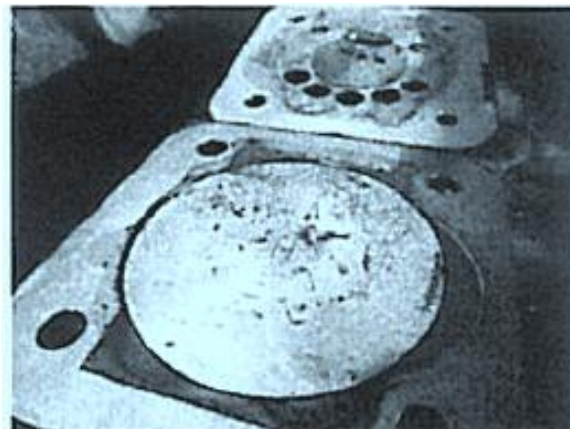

Debido a que se han presentado reclamos de compresores con daños por introducción de material extraño, en bajo kilometraje después de una reparación, la presente Información de servicio tiene el propósito de recomendar que se realice limpieza exhaustiva de las tuberías de entrada y salida del compresor de aire, cada vez que se realicen reparaciones al compresor. Por este motivo, se recomienda cambiar el filtro de aire aun cuando no haya llegado a su periodo de cambio o se tenga aviso del restrictor.

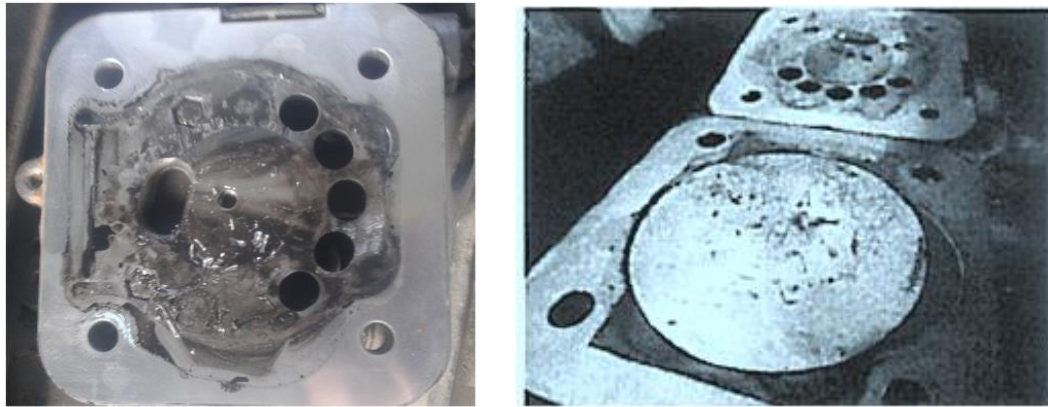


Figura 1. Ejemplo de daños por material extraño en la tubería del compresor.

Garantía

Esta información de servicio es sólo informativa. La garantía no se aplica.

¡Su opinión es muy importante!

Si usted ha encontrado alguna instrucción de difícil comprensión o quiera presentar alguna sugerencia sobre el contenido de esta información de servicio, por favor entre en contacto con nosotros

Por e-mail:

literatura-mbbuses@daimler.com

Atentamente


Próspero Garay

Gerencia de Soporte de Producto Autobuses


Carlos García