

# 深圳市港嘉工程检测有限公司

地址: 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角村石场路6号 电话: 29785279 传真: 29504296 邮编: 518126

## 压实度（灌砂法）检测报告

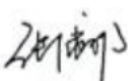
第1页，共1页

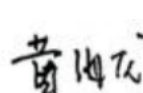
### 委托检测

报告编号: TX2020-05619

见证单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				见证人及卡号	陈锡裔 2019-543-1		
委托单位	中国建筑一局（集团）有限公司				委托日期	2020-09-20		
施工单位	中国建筑一局（集团）有限公司				试验日期	2020-09-20		
工程名称	前海十单元学校（暂定名）（二期）				报告日期	2020-09-22		
工程部位	AB区宿舍楼西侧顶板回填				填料类型	3:7灰土		
施工单位 通讯地址	南山区南山街道前湾四路前海十单元项目				施工单位联系 人及联系电话	李勇 13407310915		
设计要求(%)	≥94				检测依据	GB/T 50123-2019		
主要仪器设备及管理号		密度测定器/TG-143-01; 电子天平/TG-137						
室内最大干密度(g/cm <sup>3</sup> )		1.82	最佳含水率(%)		13.3	土工试验检测报告编号		TG2019-00892
序号	试验位置(km+m)	试验高程 (m)	含水率 (%)	湿密度 (g/cm <sup>3</sup> )	干密度 (g/cm <sup>3</sup> )	平均干密 度(g/cm <sup>3</sup> )	压实 度(%)	现场描述及说明
1	AB区宿舍楼西侧顶 板15米处	第2层	13.3	1.98	1.74	1.75	96.2	场地平整，无杂物。
			13.2	2.01	1.76			
2	AB区宿舍楼西侧顶 板26米处	第2层	13.4	1.99	1.75	1.74	96.1	场地平整，无杂物。
			13.2	1.98	1.73			
3	AB区宿舍楼西侧顶 板38米处	第2层	13.5	1.98	1.76	1.75	96.3	场地平整，无杂物。
			13.7	2.01	1.74			
4	AB区宿舍楼西侧顶 板62米处	第2层	13.6	1.99	1.77	1.76	96.3	场地平整，无杂物。
			13.5	1.96	1.75			
5	以下空白							
检测结论		-----						
备 注		1. 表内粗线框内栏目的内容由施工单位提供，其真实性由施工单位负责。						

批准人: 

审核人: 

主要试验人: 

检测单位(盖章)