
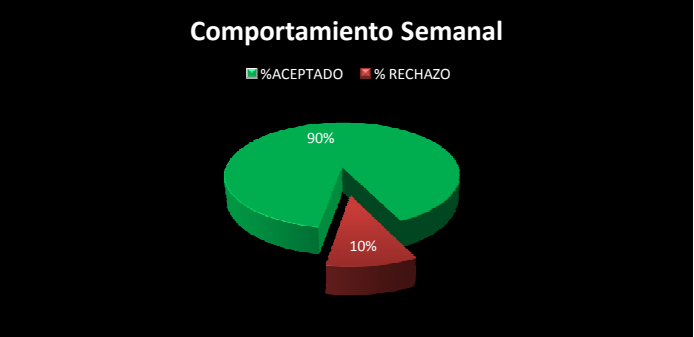


NOMBRE DEL PROCESO:	Reacondicionamiento Cosmética		FECHA DE ELABORACION:		24-jun-13	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Ing. Roció Martínez / Fernando Alarcón		PERIODO	17-jun	A	22-jun
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO					
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS	TIPO DE INSPECCIÓN	Muestreo	

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
P PREVISADAS	1736	1798	4228	2526	2270	416	12974
P ACEPTADAS	1443	1564	3977	2216	2081	392	11673
P. RECHAZADAS	293	234	251	310	189	24	1301
%ACEPTADO	83%	87%	94%	88%	92%	94%	90%
% RECHAZO	17%	13%	6%	12%	8%	6%	10%


Gráfico:

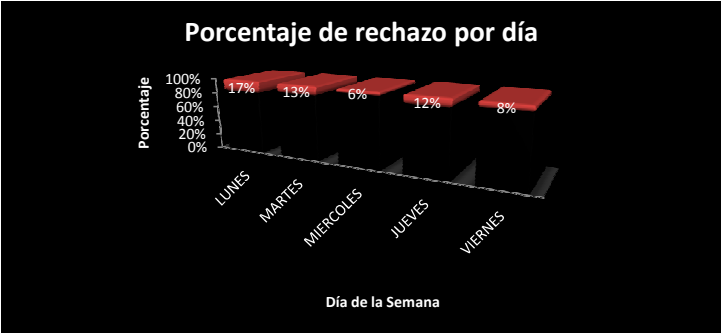

Detalle de Principales Defectos:

Defecto	Cantidad	% Relativo	% Acumulado
GOLPES	401	31%	31%
FALTA DE PINTURA	217	17%	48%
RAYAS	149	11%	59%
DEFORME	145	11%	70%
GRUMOS Y PELUSAS	129	10%	80%
LIJADO	106	8%	88%
FISURADO	56	4%	92%
DIFERENTE TONO	46	4%	96%
FALTA PIN	23	2%	98%
EXCESO DE PINTURA	17	1%	99%
BITONO	9	1%	100%
TEXTURA	3	0%	100%
Total	1301	100%	

Gráfico:

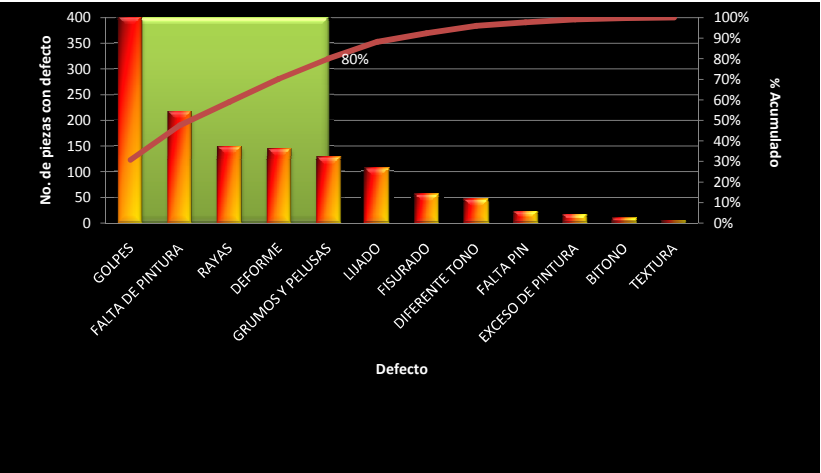

DESVIACIONES

Modelo	Pieza	Descripción
i576	mica interna	con rayas y manchas
i576	mica externa	con rayas
Total de material desviado		745pzs.

Observaciones y Recomendaciones: