




Prospetto sud-est

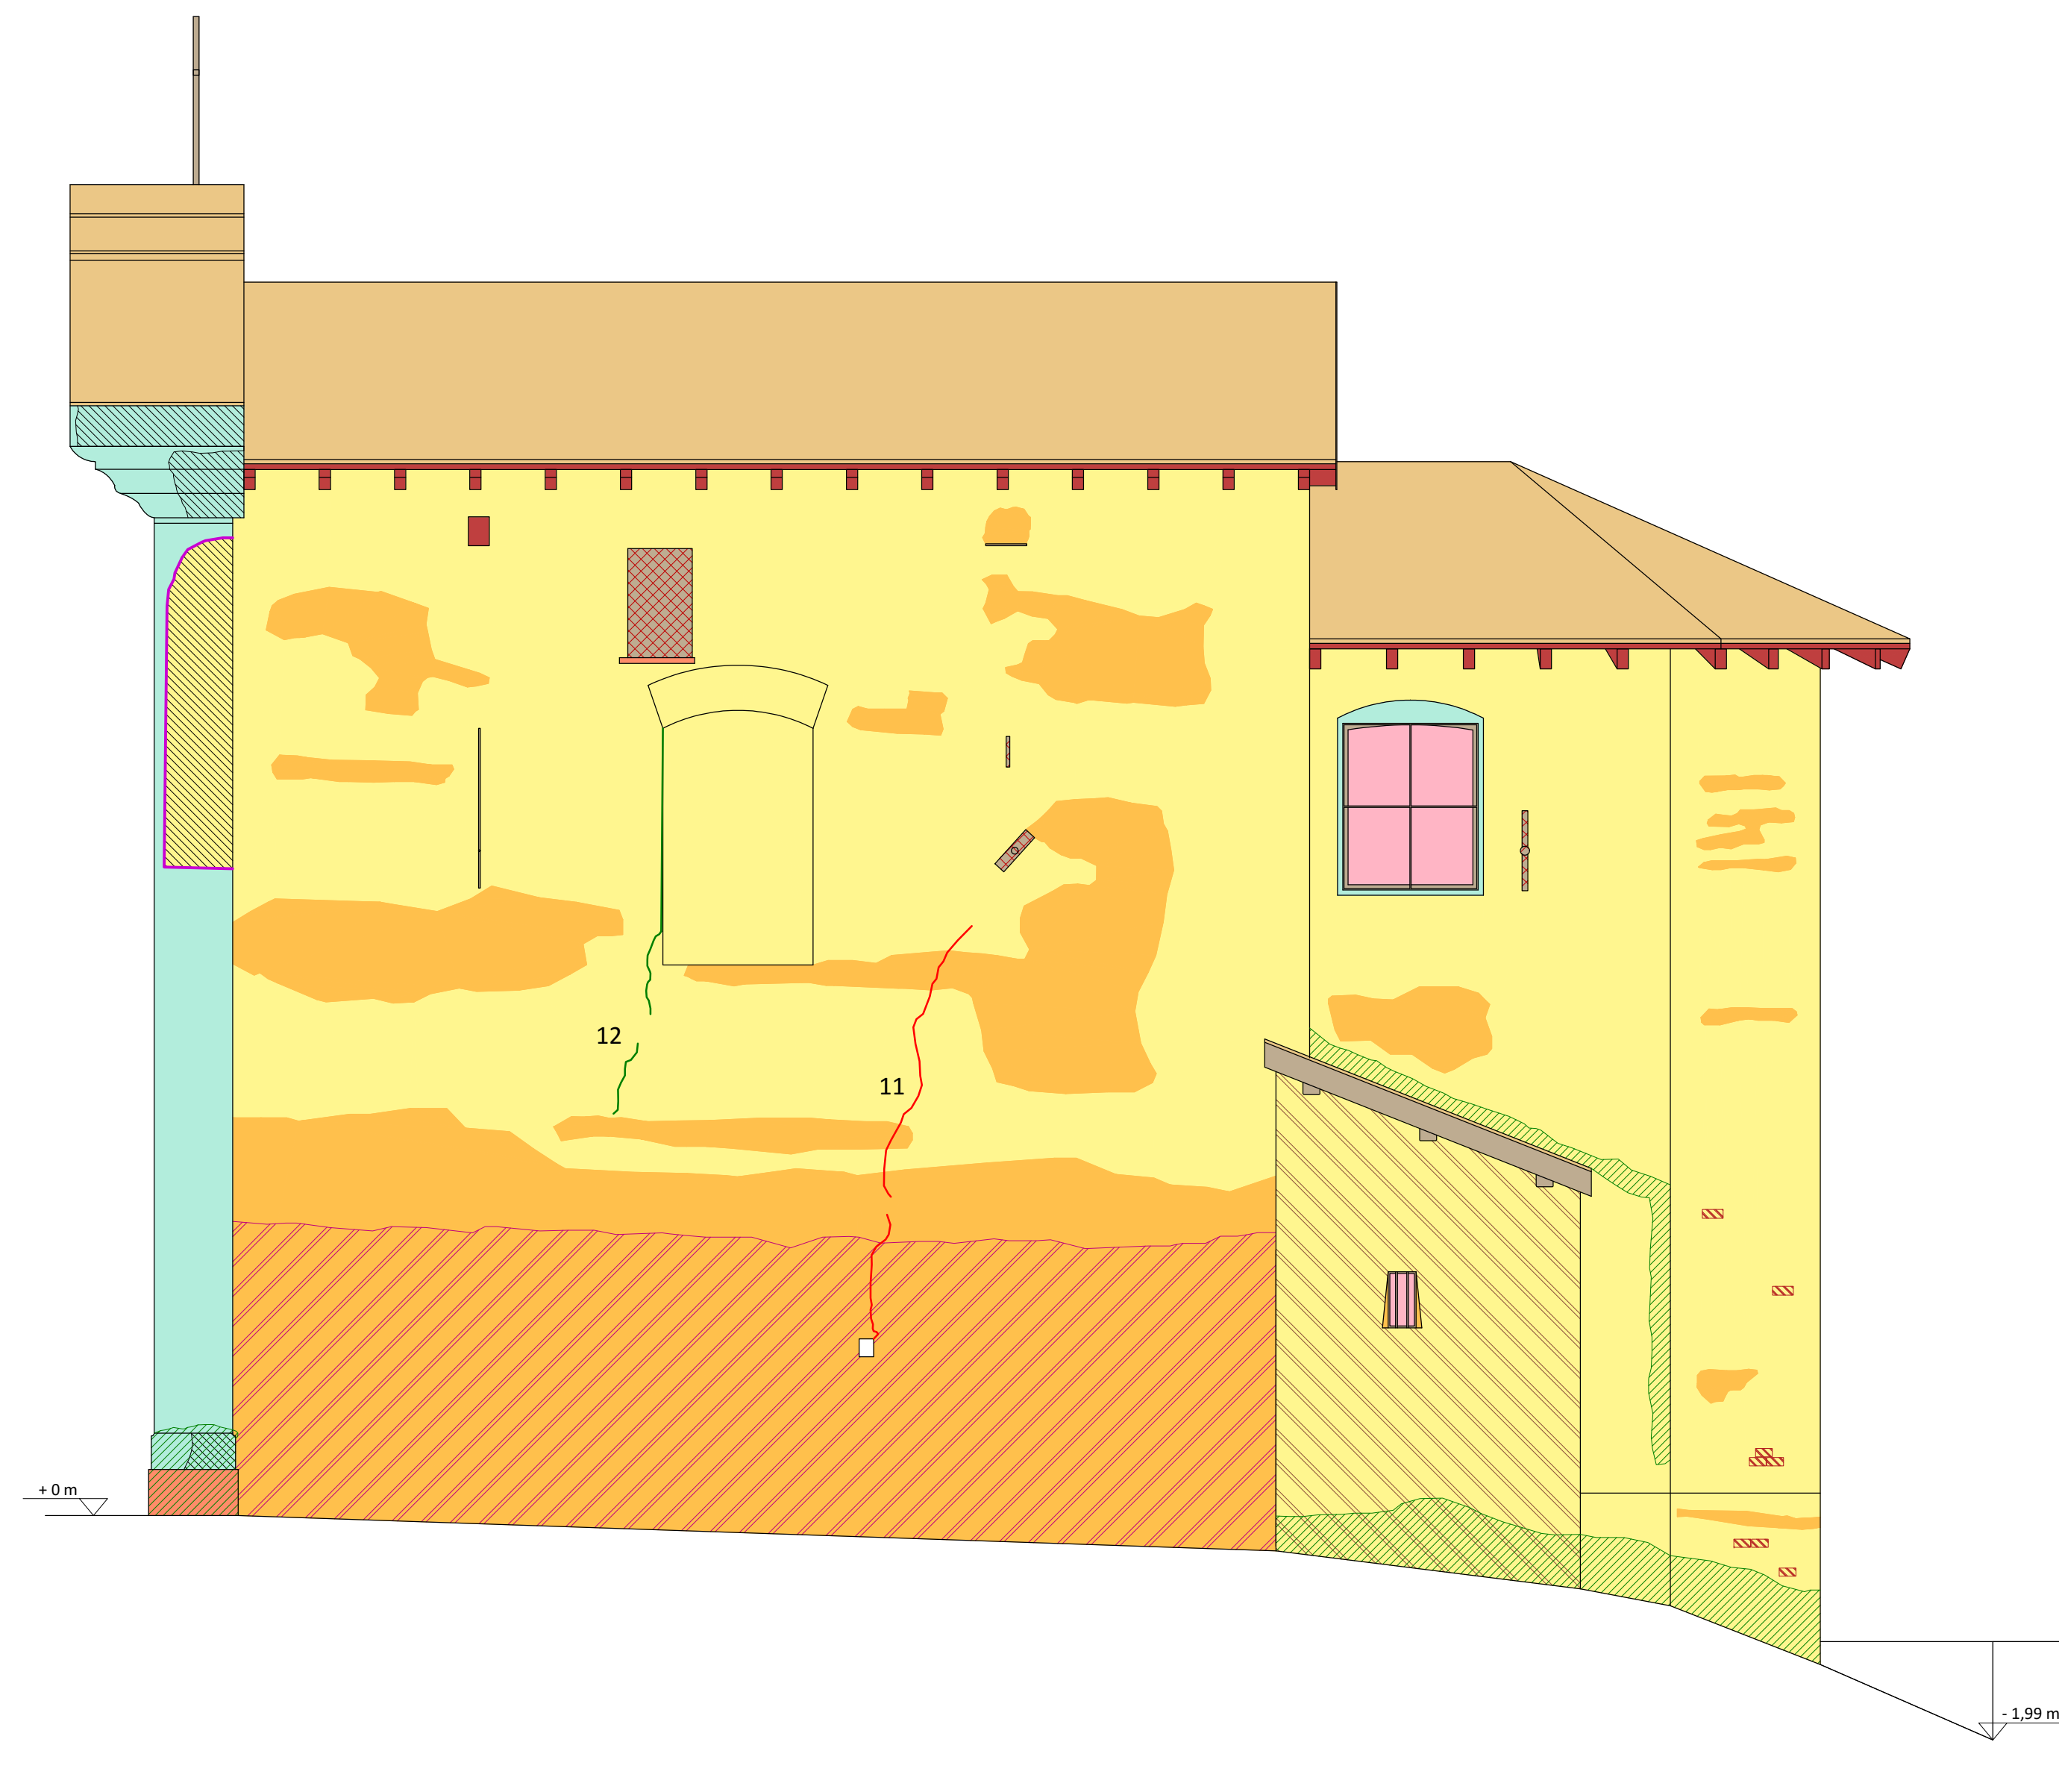


Prospetto nord-est

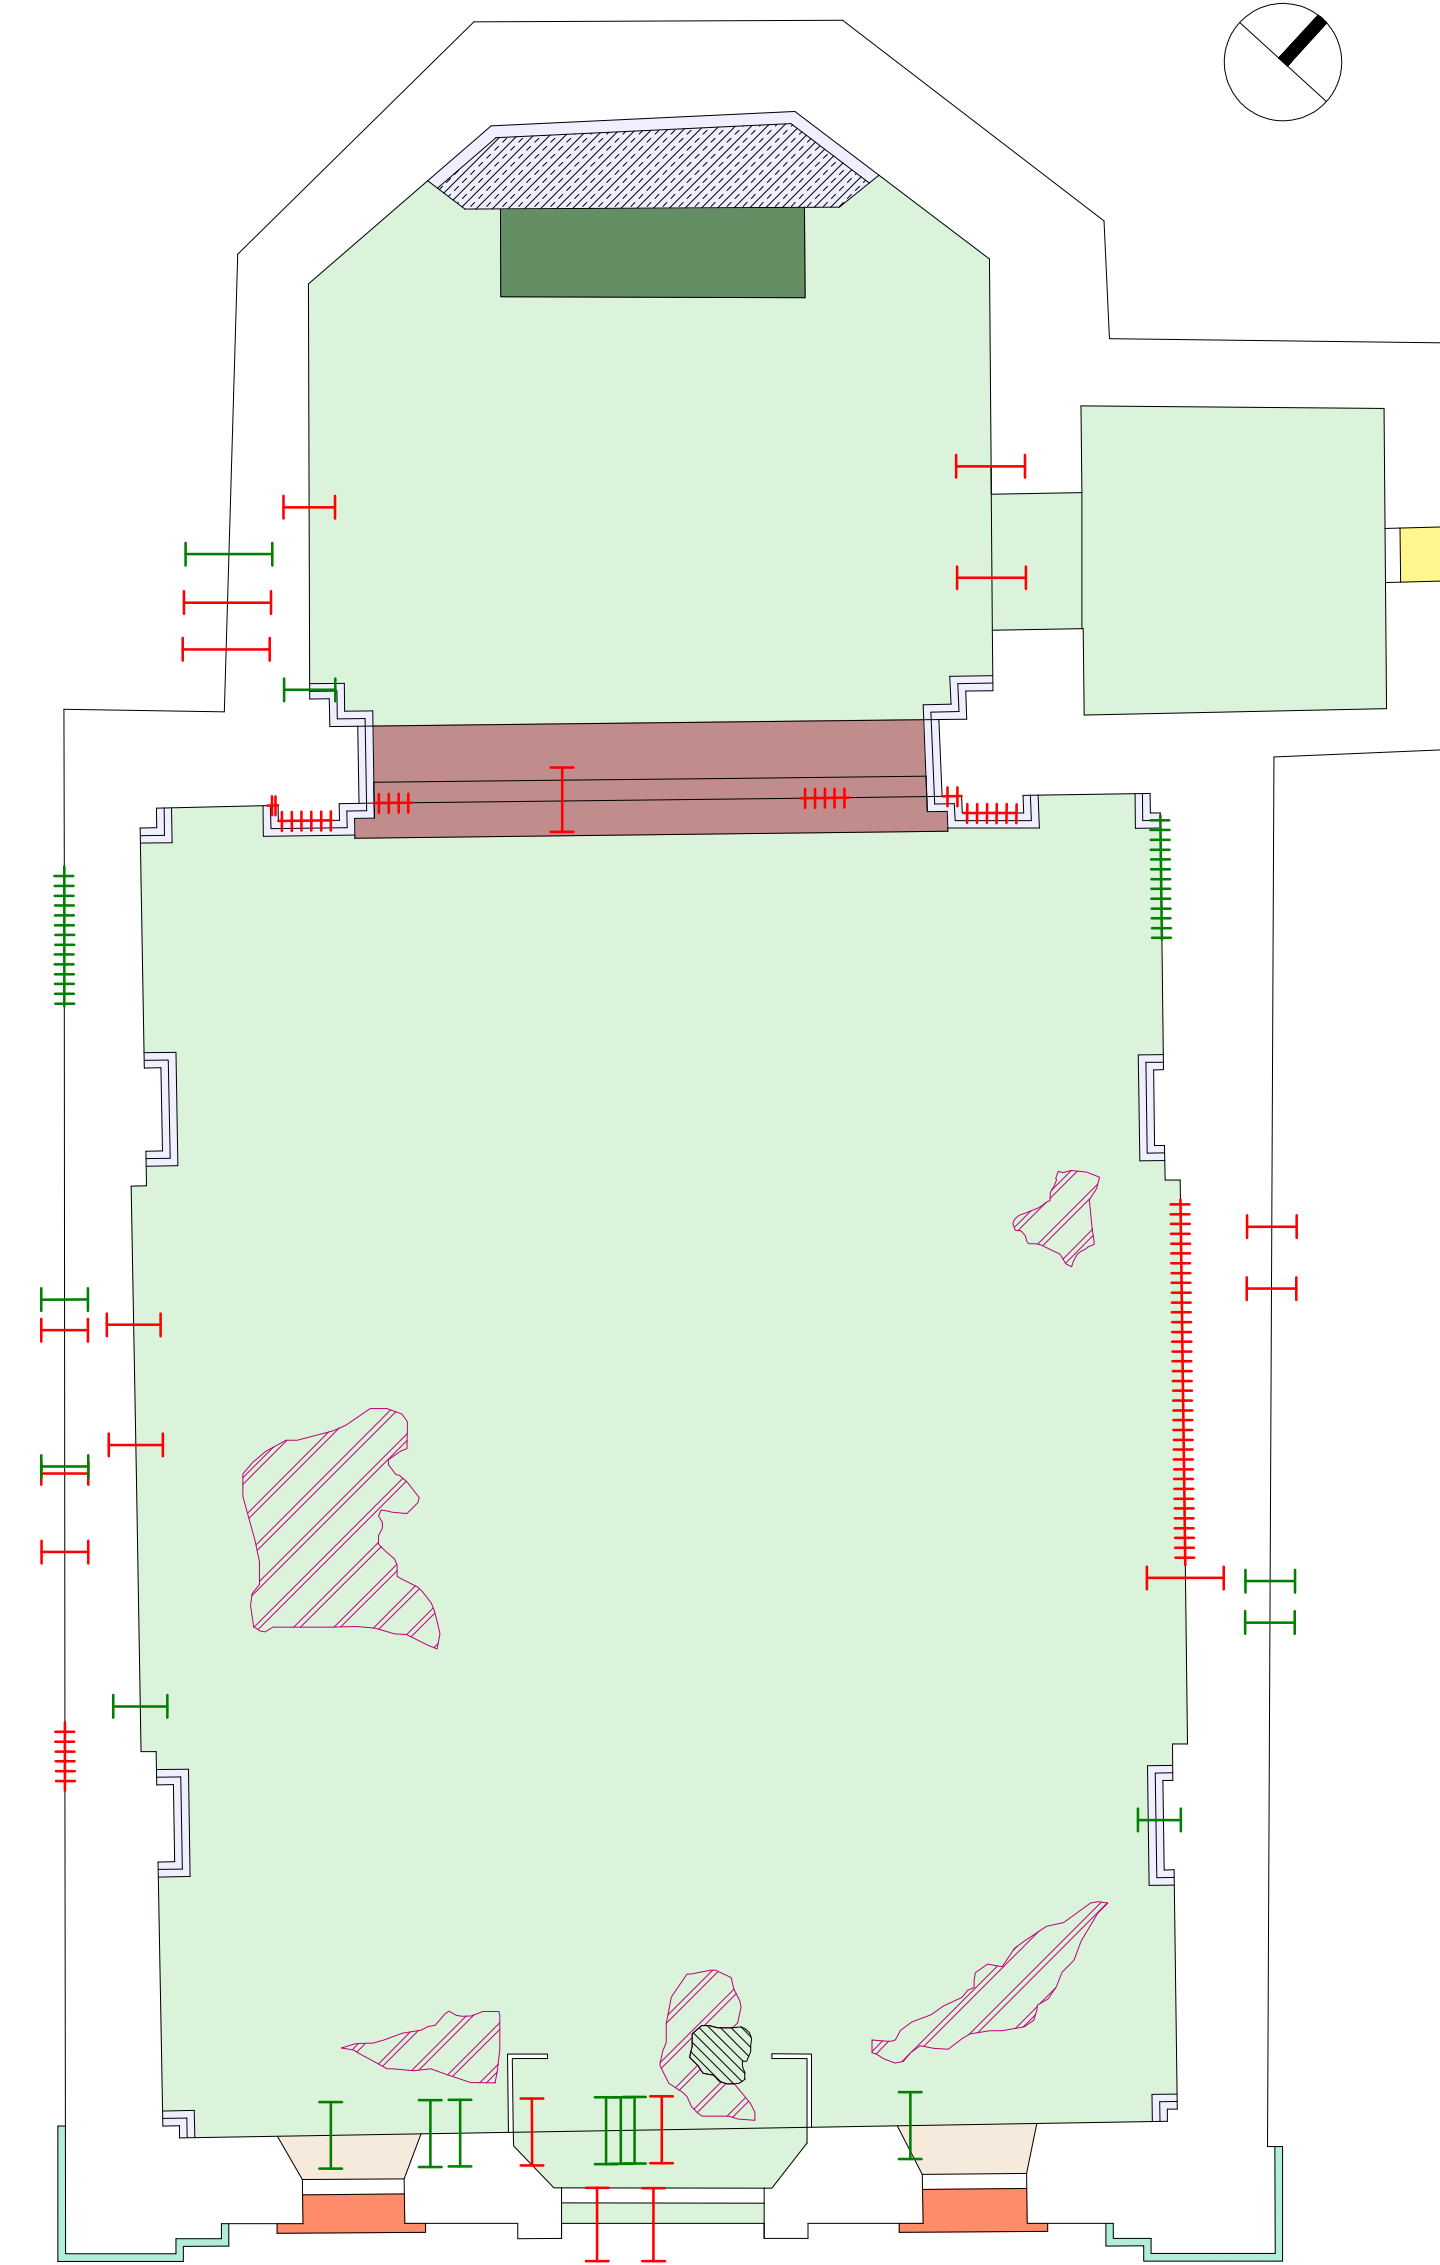

1m 5m

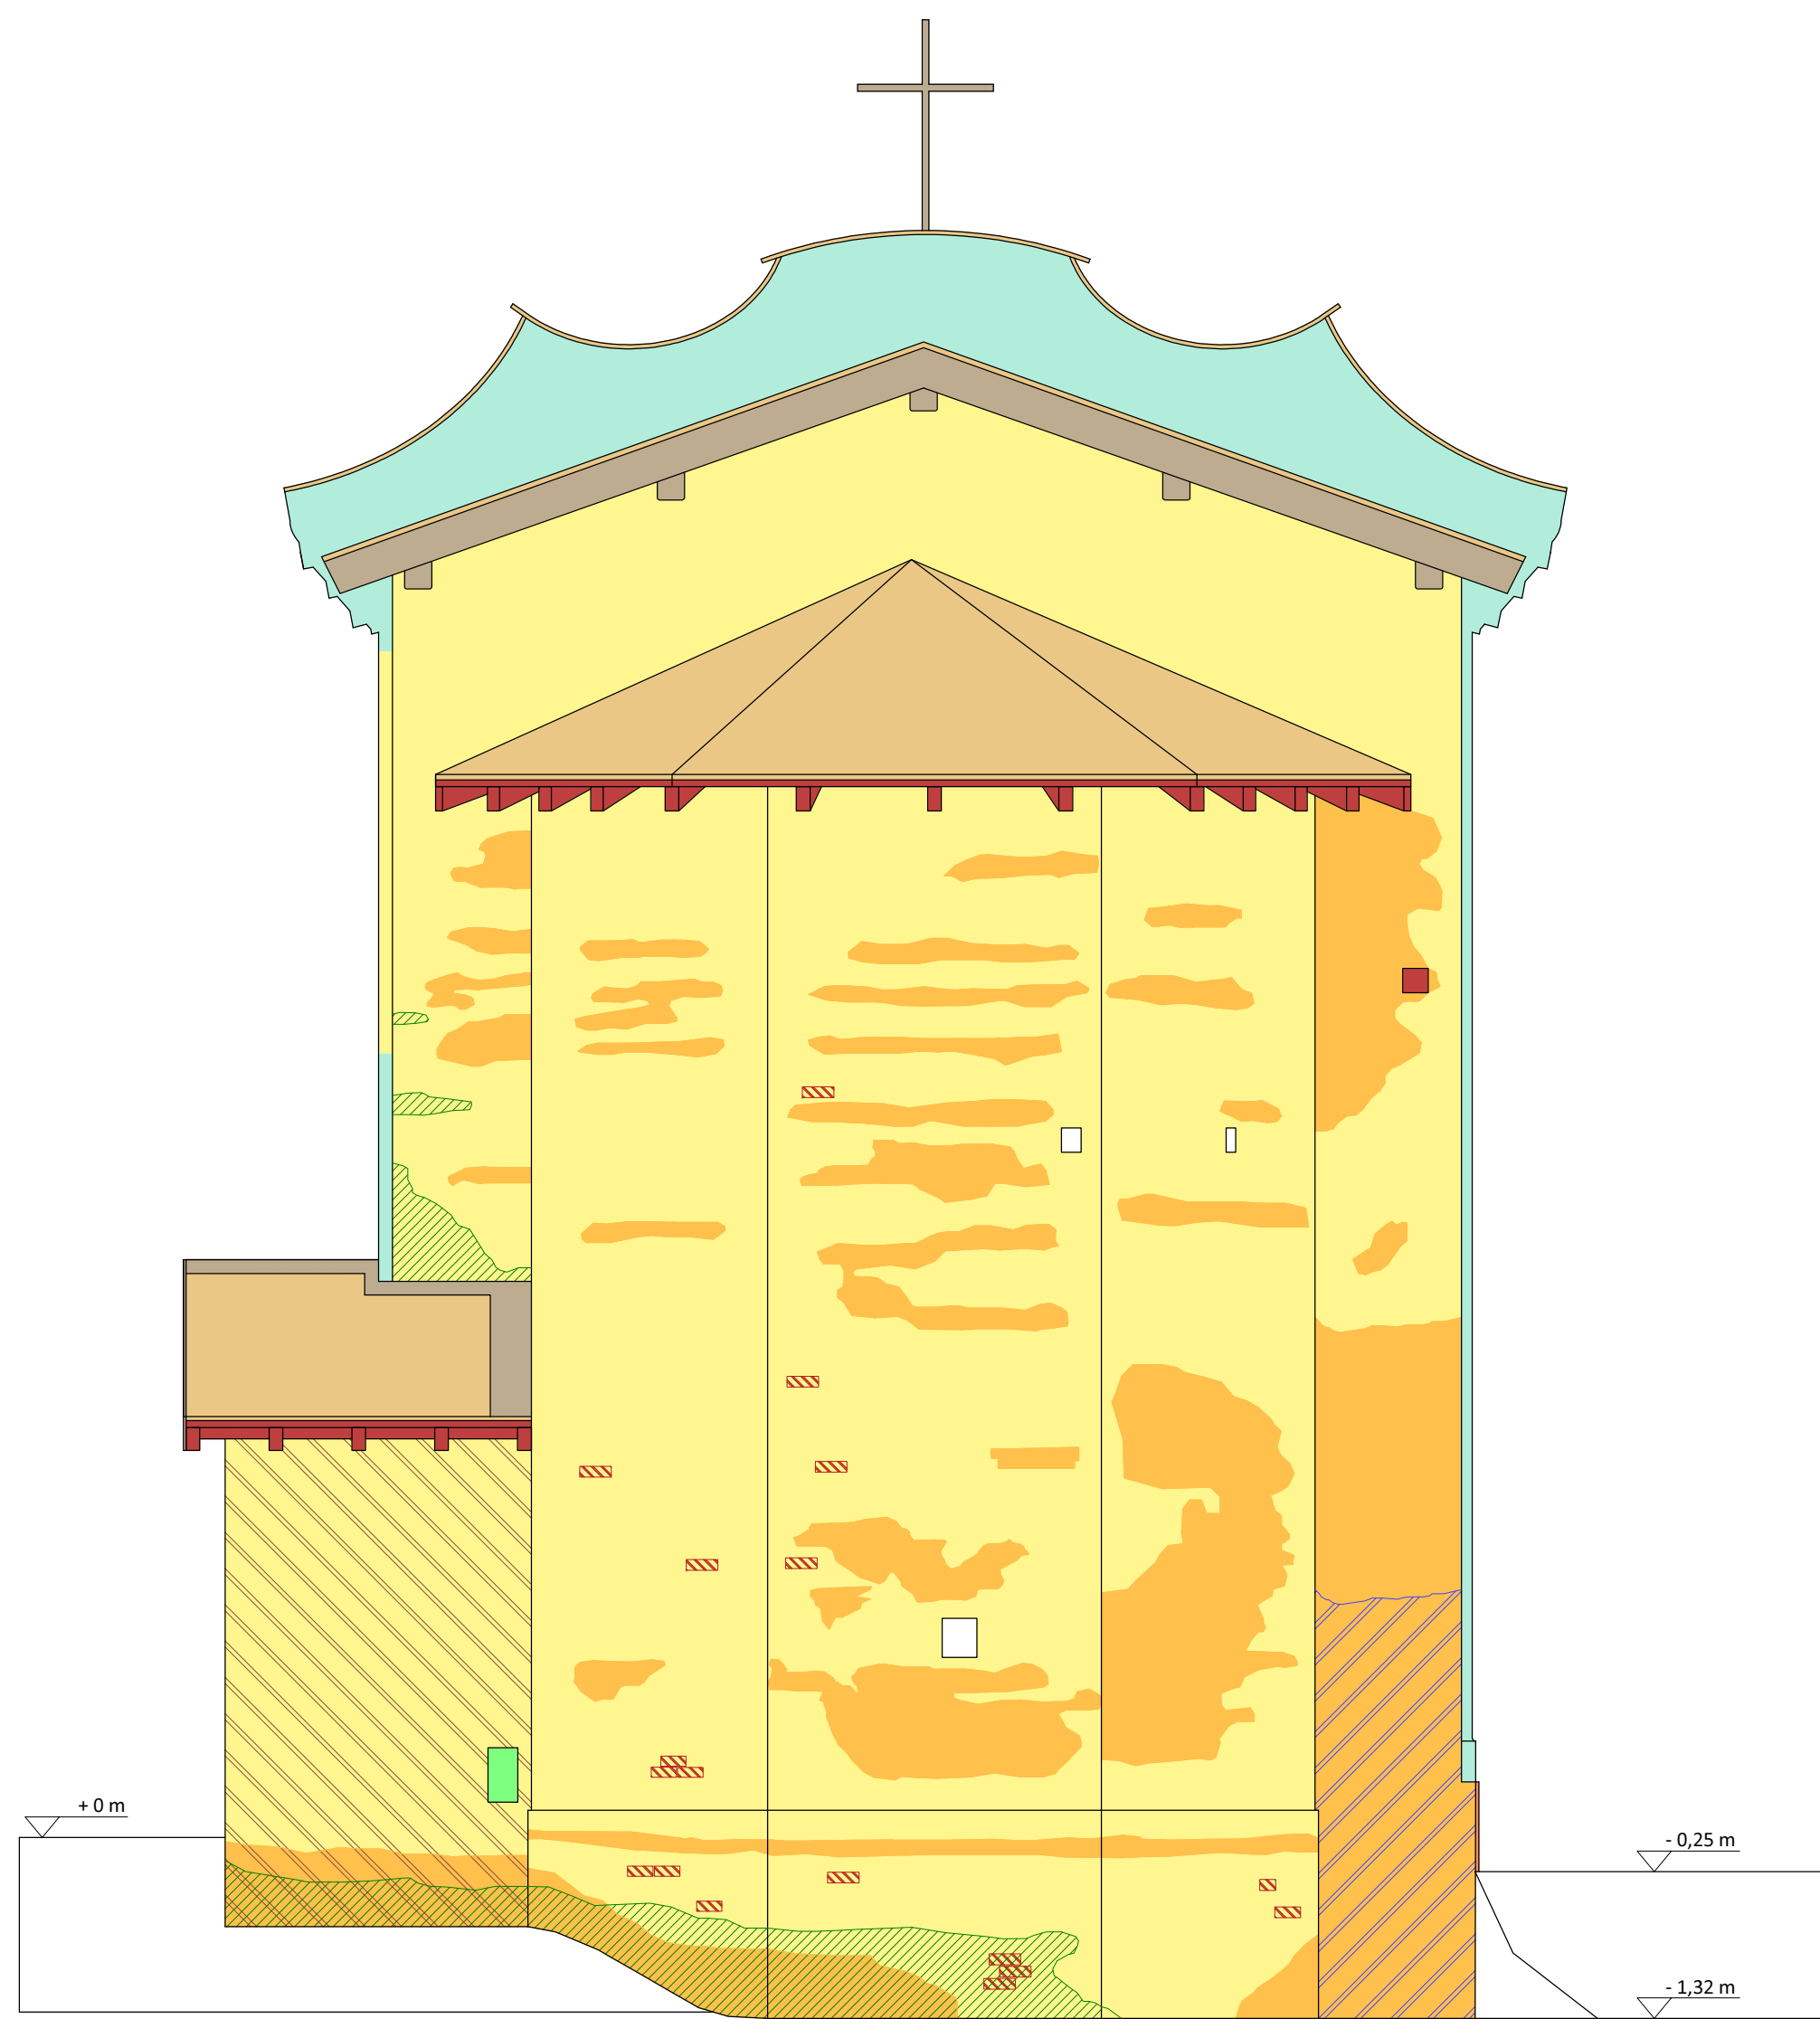

Prospetto nord-ovest

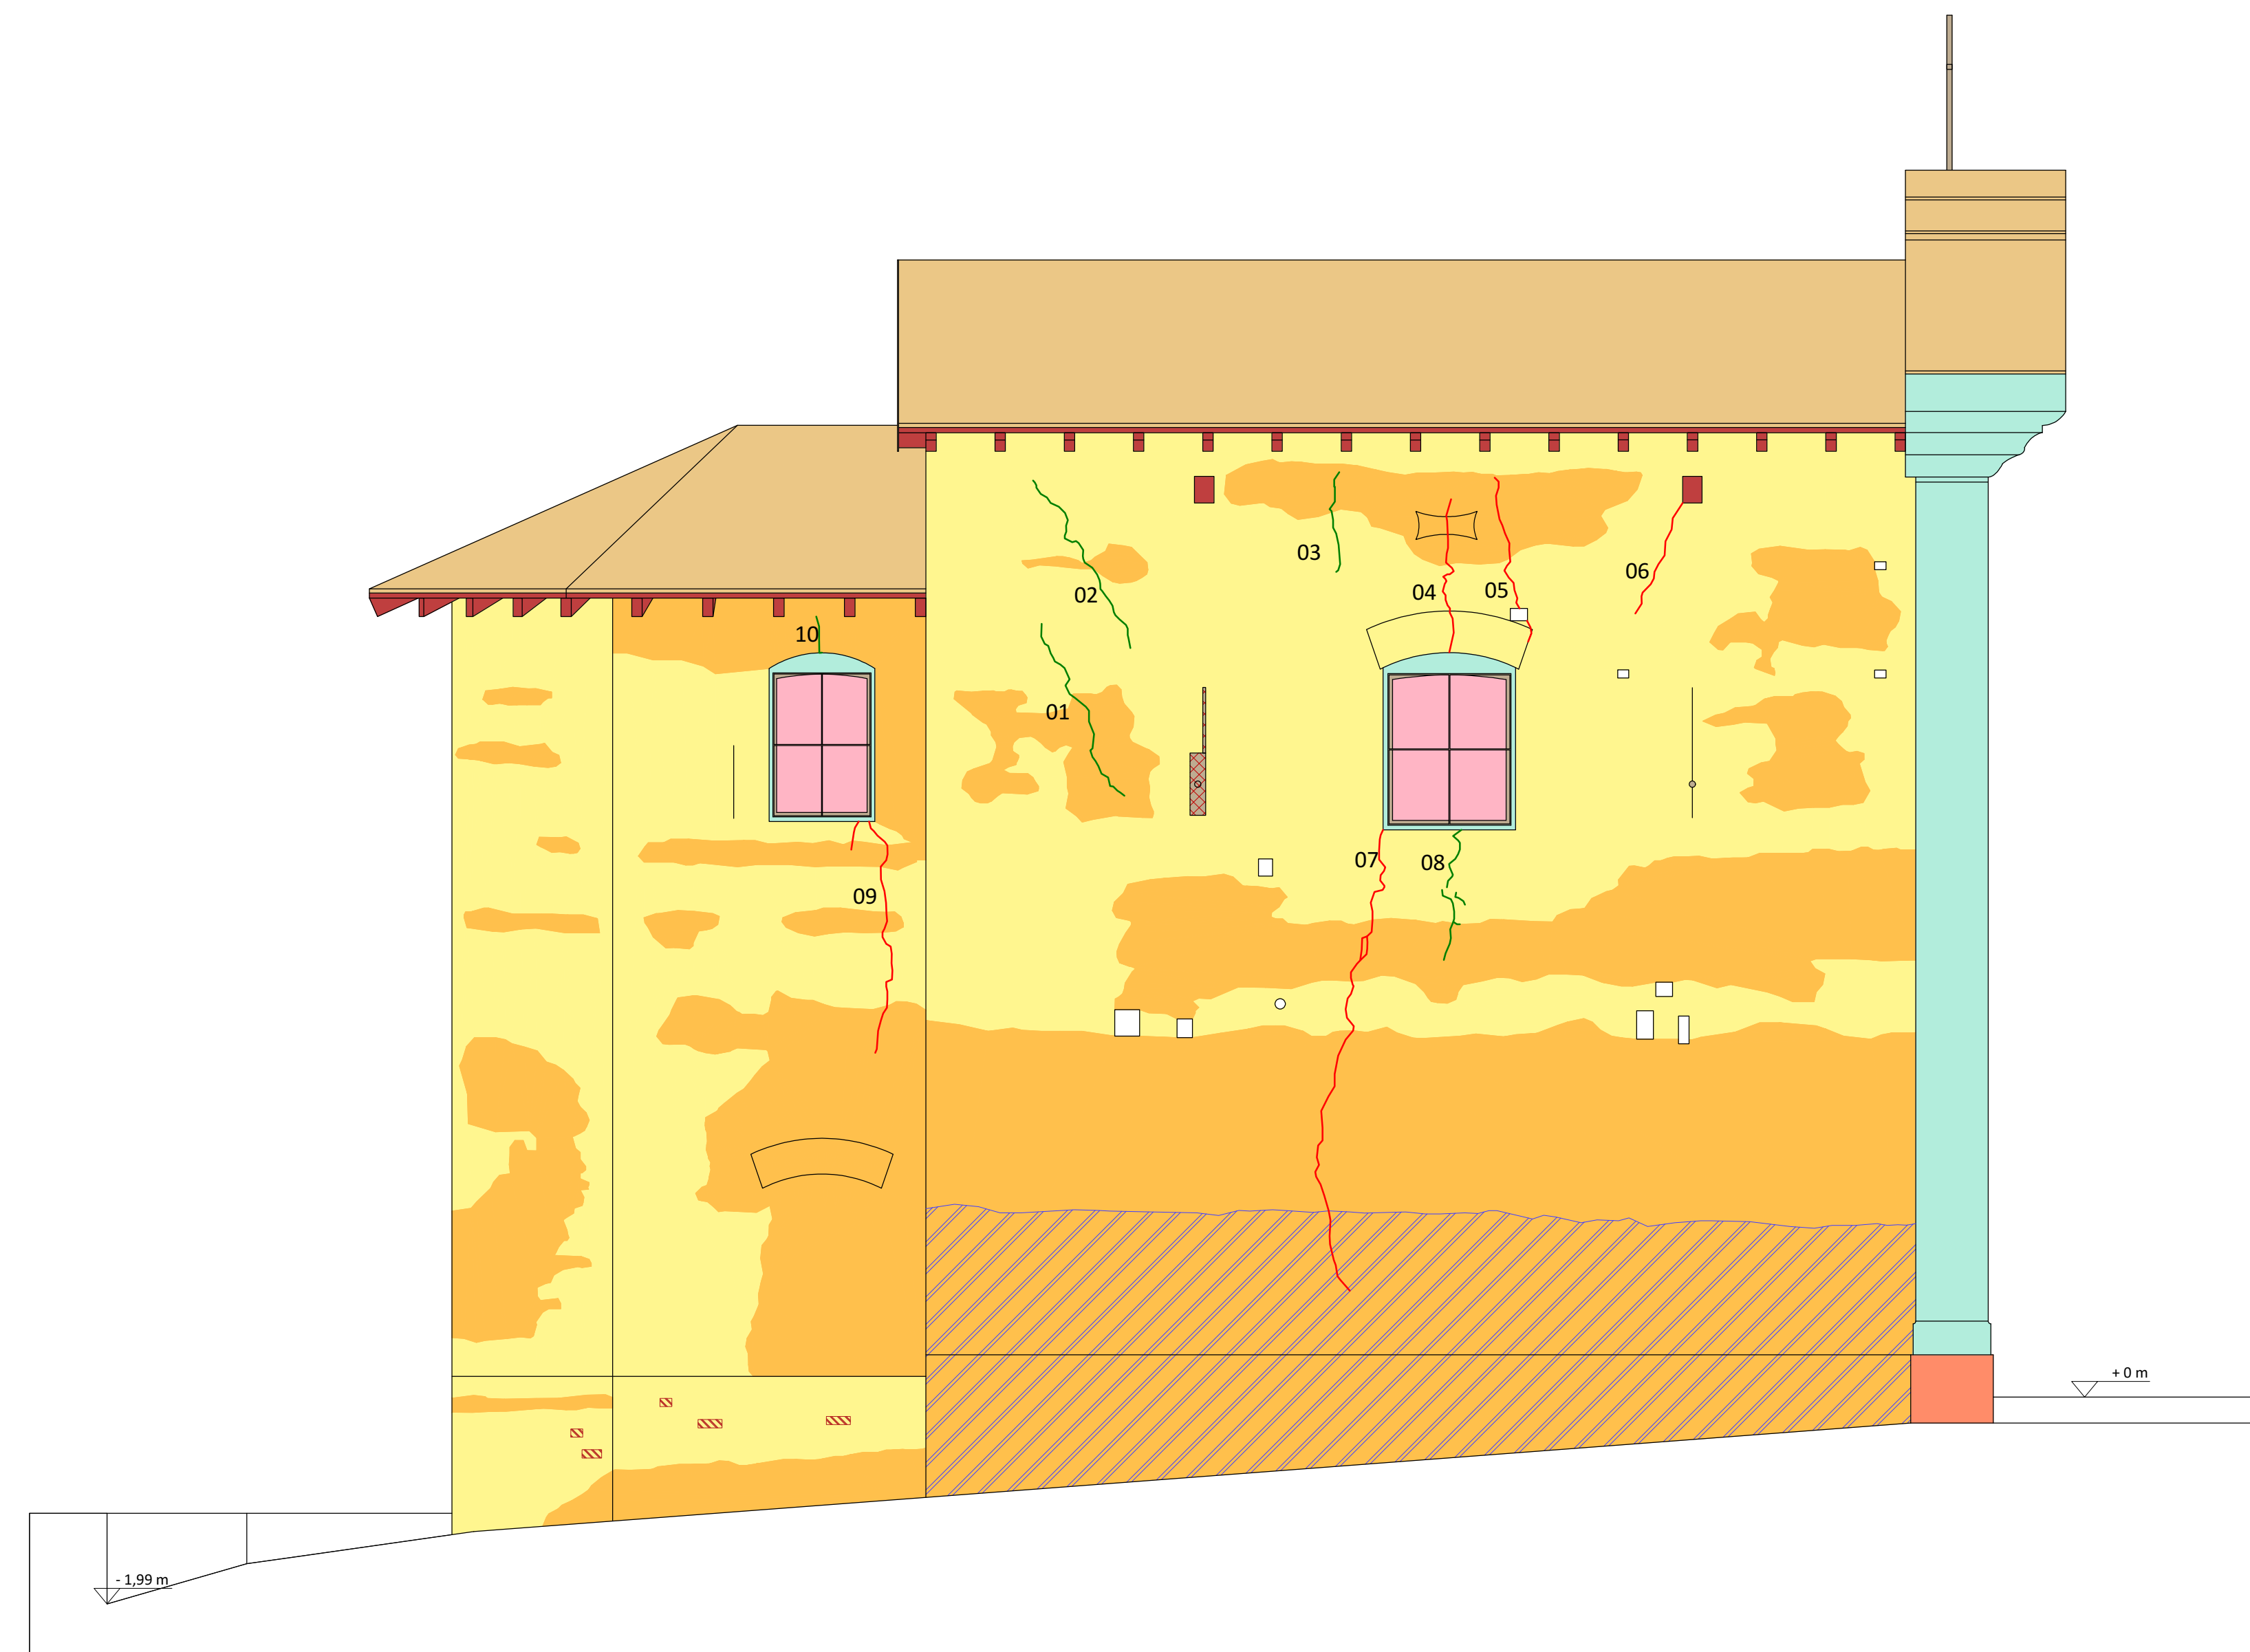

Prospetto sud-ovest

MATERIALI	FENOMENI DI DEGRADO
Intonaco - Strato di velo	Lacuna
Muratura mista con traccia dello strato di aggrappaggio dell'intonaco	Distacco
Muratura in laterizio	Colonizzazione biologica
Materiale ceramico	Polverizzazione
Serizzo	Macchia
Materiale lapideo	Erosione profonda
Marmo	Erosione superficiale
Tessuto	Erosione dei giunti di malta
Vetro	Corrosione
Legno	Crosta nera
Materiale metallico	QUADRO FESSURATIVO
Materiale polimerico (pvc)	Lesioni superficiali
Stucco decorativo	Lesioni profonde
Intonaco tinteggiato	Lesioni superficiali ad andamento verticale
	Lesioni profonde ad andamento verticale
	Lesioni superficiali ad andamento inclinato
	Lesioni profonde ad andamento inclinato

Politecnico di Milano  
Corso di Architettura delle Costruzioni  
Scuola di Architettura Civile  
Anno accademico 2012/2013

Laboratorio di Restauro - Sezione C1  
Prof. M. Giambruno, Prof. F. Guzzetti, Prof. F. Maroldi

Chiesa di San Marco detta del "Lazzaretto"  
Cedrate di Gallarate

Tavola N°3  
Rilievo dei materiali, dei degradi e del quadro fessurativo  
Prospetti esterni e pianta - Scala 1:50

Arturo Moranelli 777401  
Daniel Romano 779625  
Marco Boncoraglio 762952