

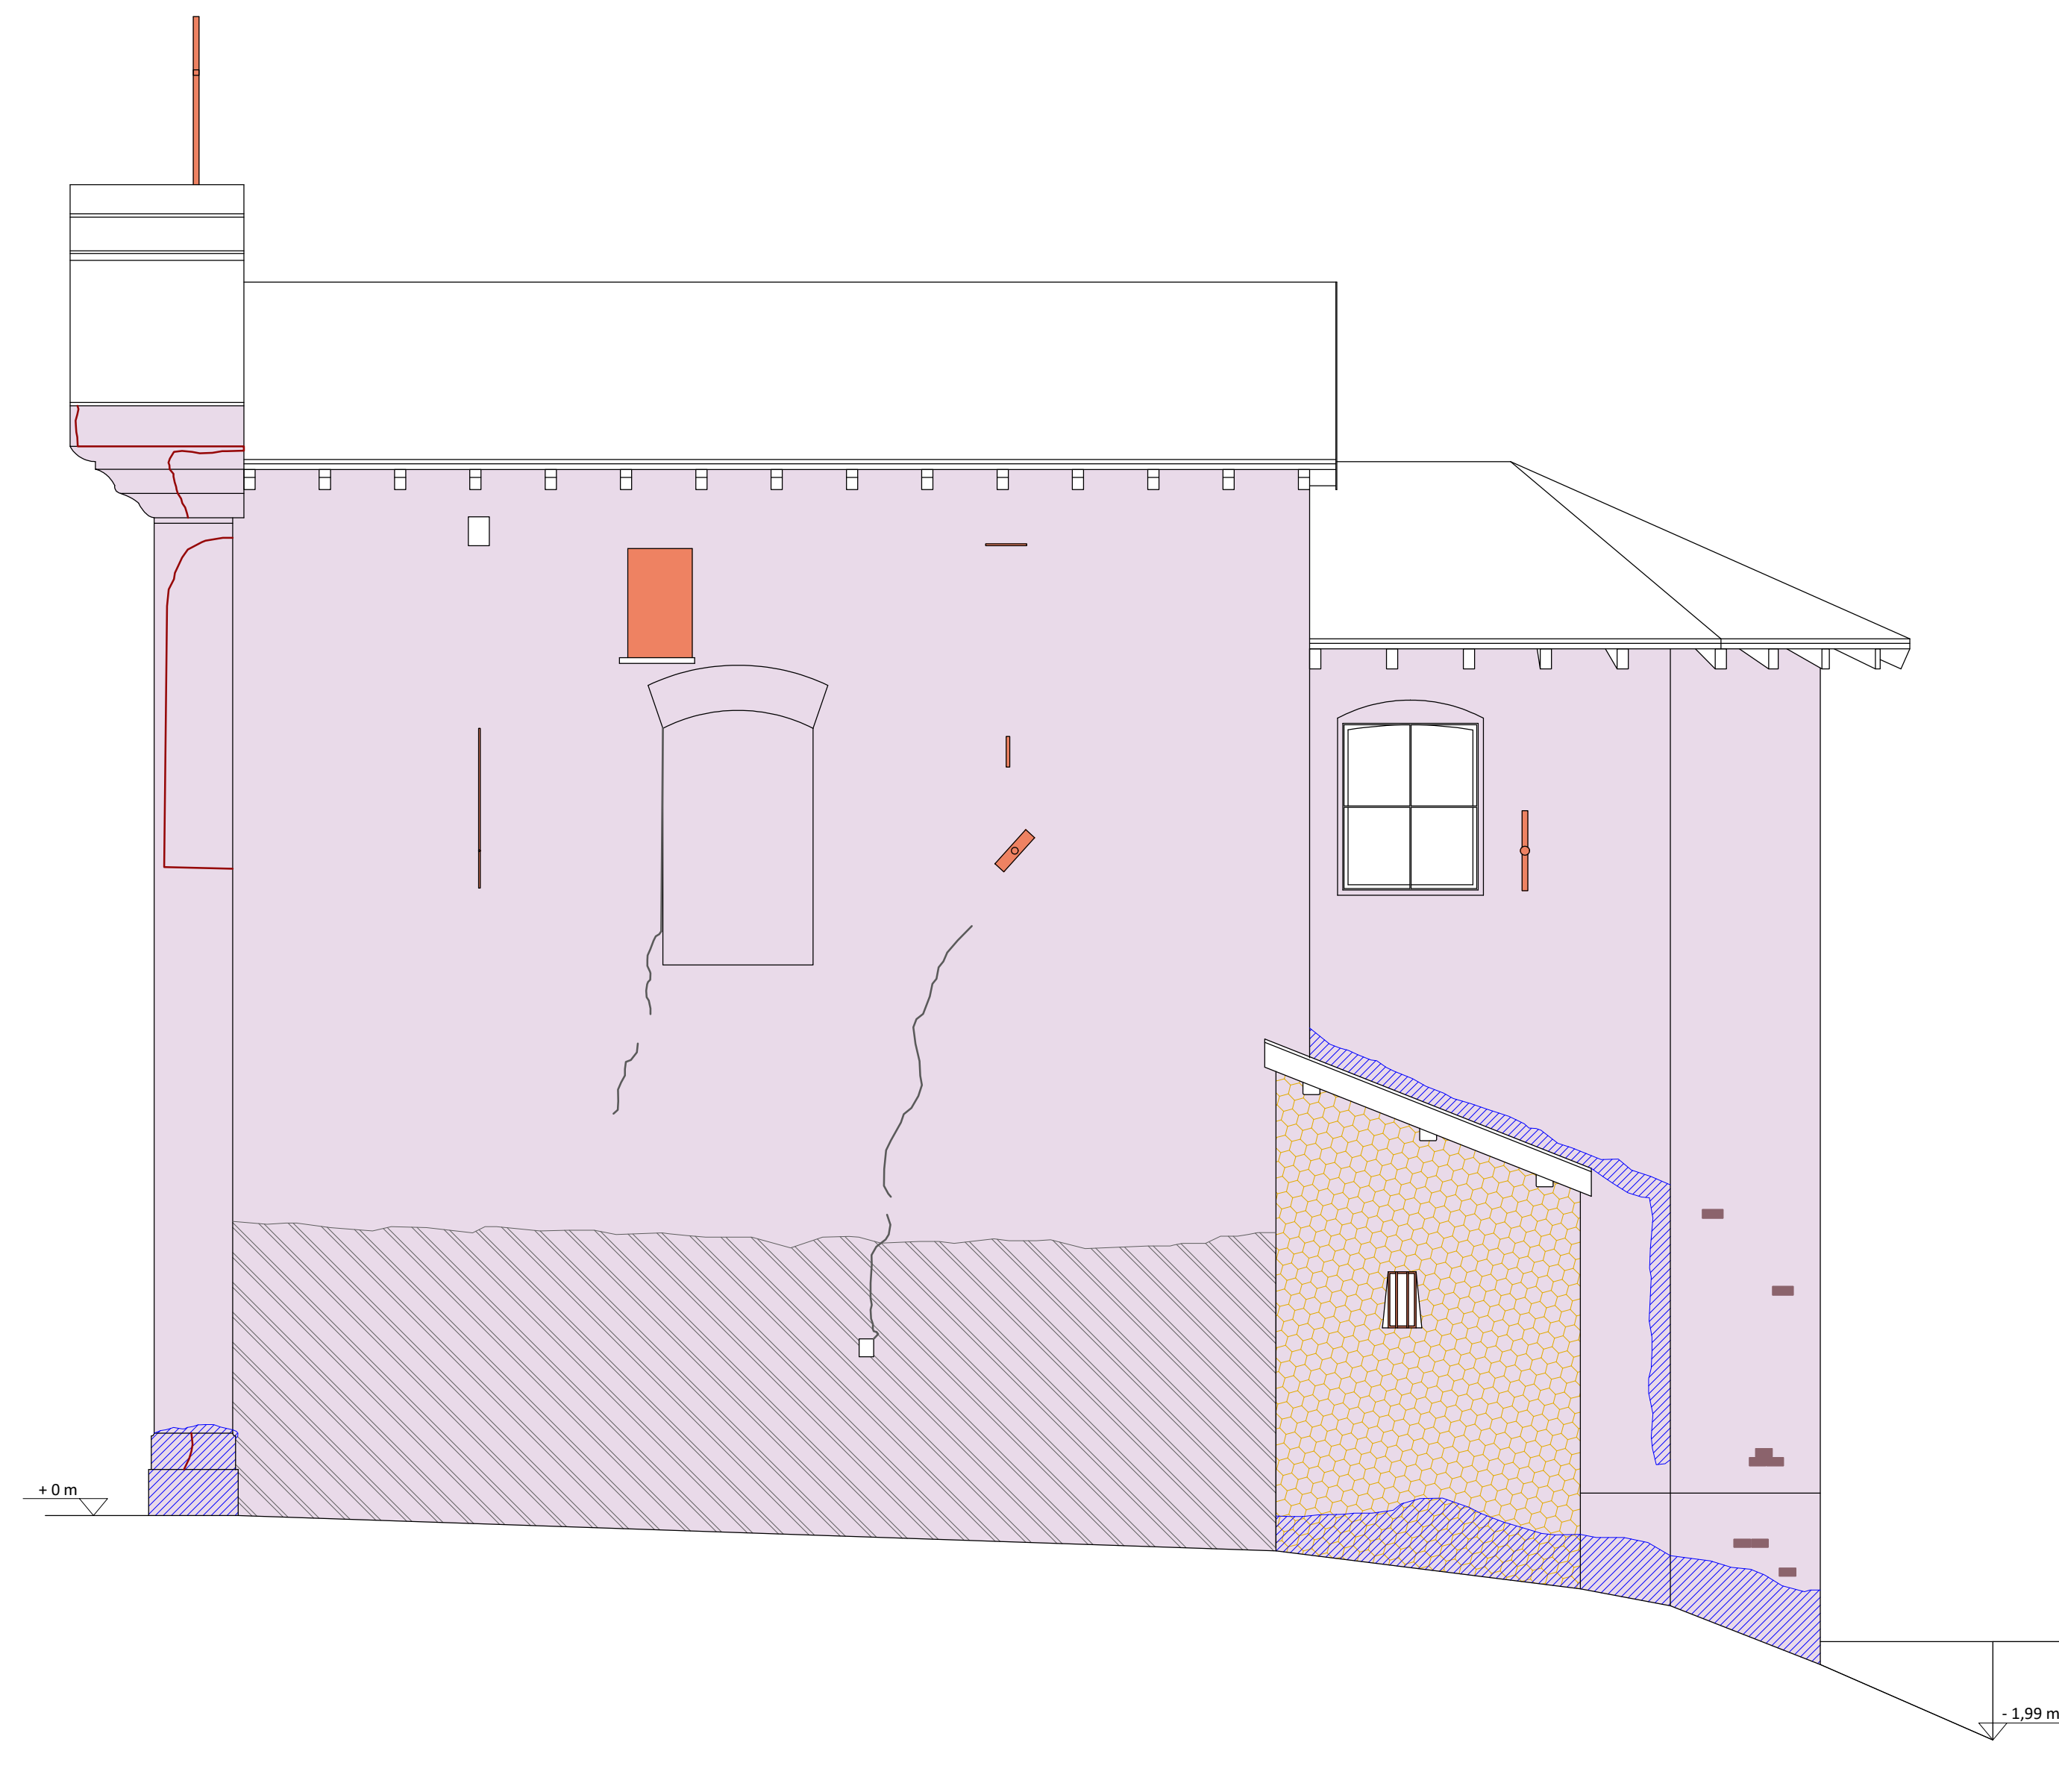


1m 5m Prospetto sud-est

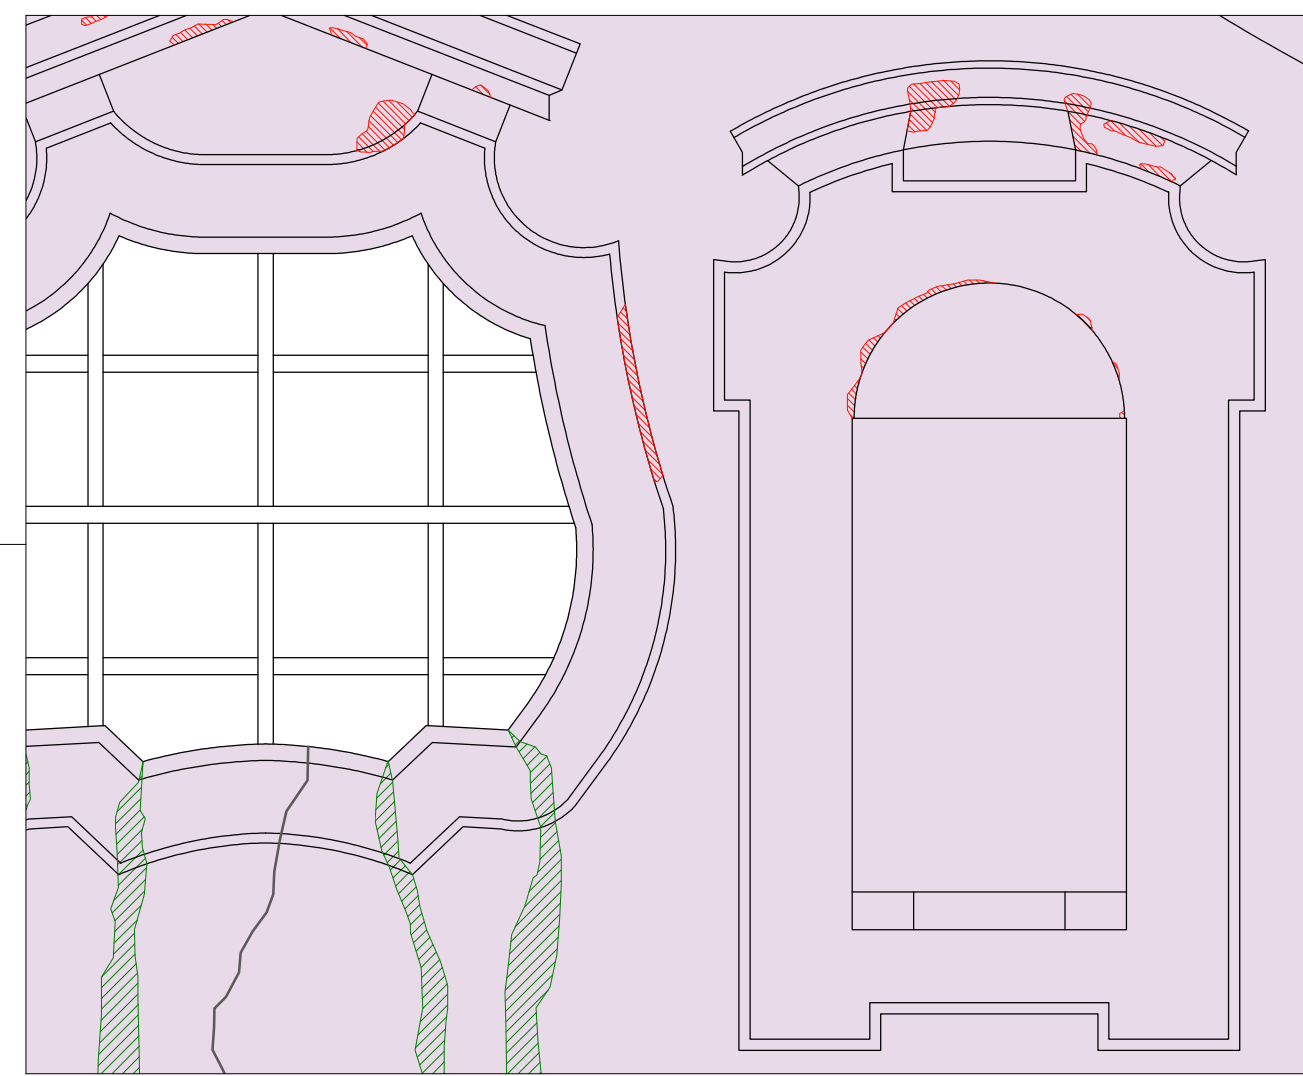


1m 5m Prospetto nord-est

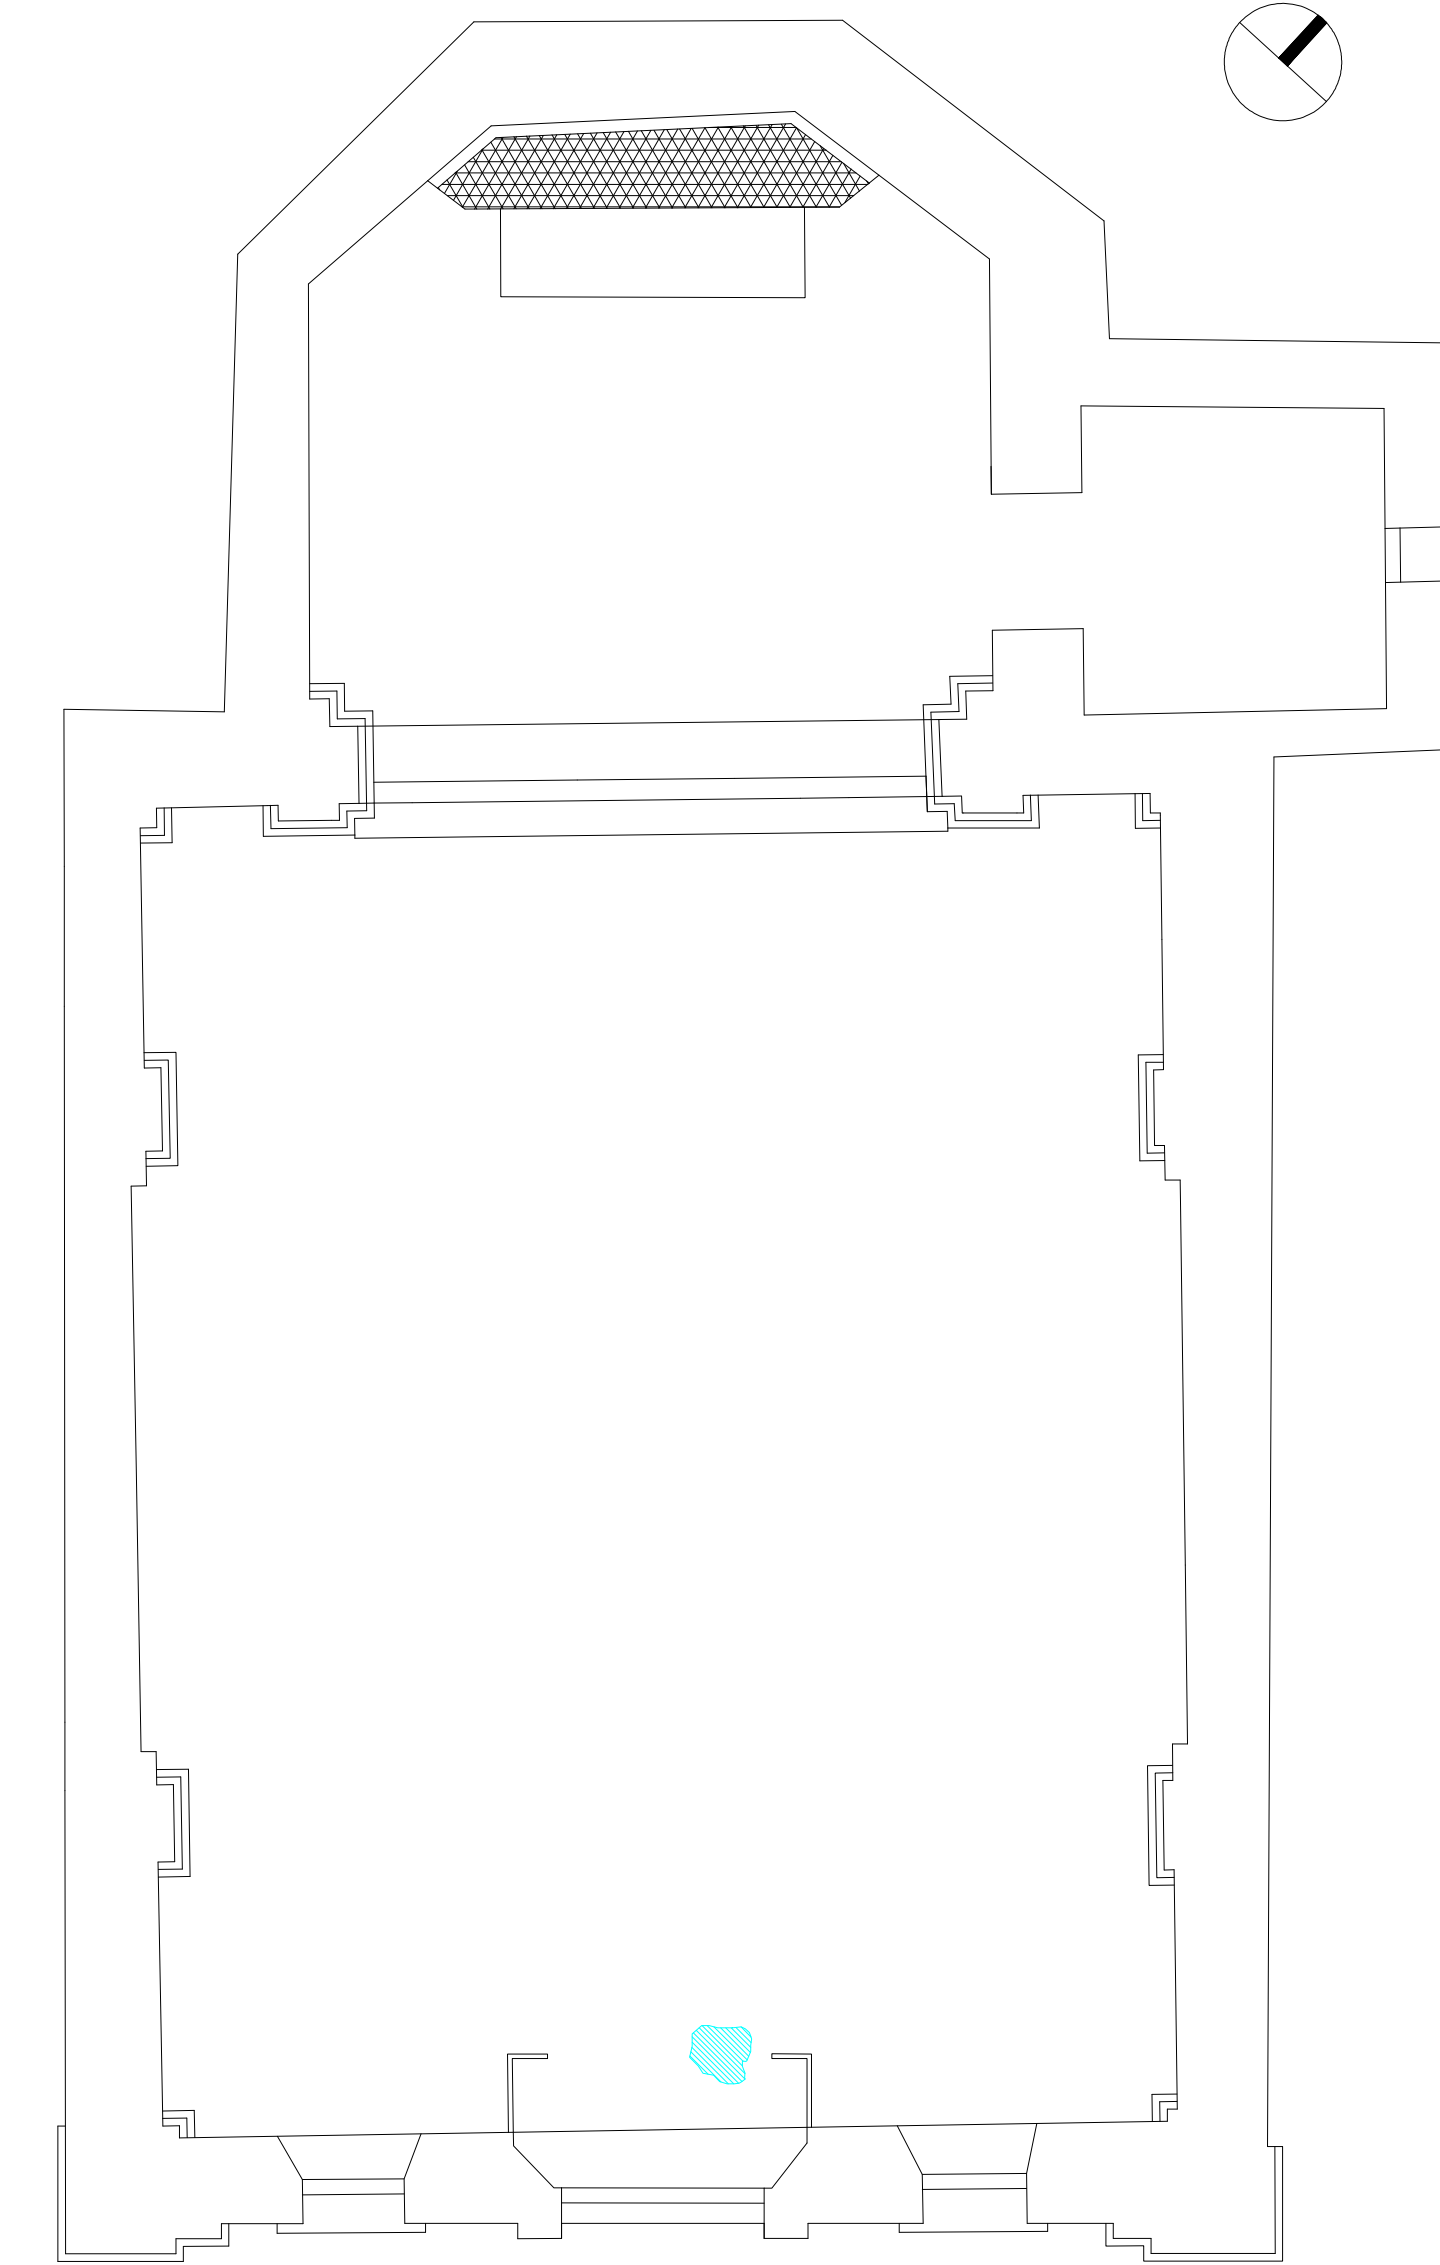


1m 5m

- LEGENDA DEGLI INTERVENTI
- Creazione di un'intercapedine ventilata
1. Picchiettatura
 2. Pulitura ad aria compressa
 3. Rinzaffo
1. Picchiettatura
2. Sigillatura salvabordo con malta compatibile
- Biocida
- Impacchi assorbenti
- Sostituzione puntuale dei laterizi
- Rimozione dell'ossido di ferro
- Ristilatura dei giunti di malta
- Impacchi di cellulosa o argilla
- Applicazione spray di consolidante
- Sigillatura della lacuna
- Rifacimento dell'intonaco
- Introduzione di un sistema di scarico delle acque meteoriche
- Pulitura con acqua deionizzata a bassa pressione
- Eventuale sigillatura della lesione in seguito a monitoraggio del quadro fessurativo

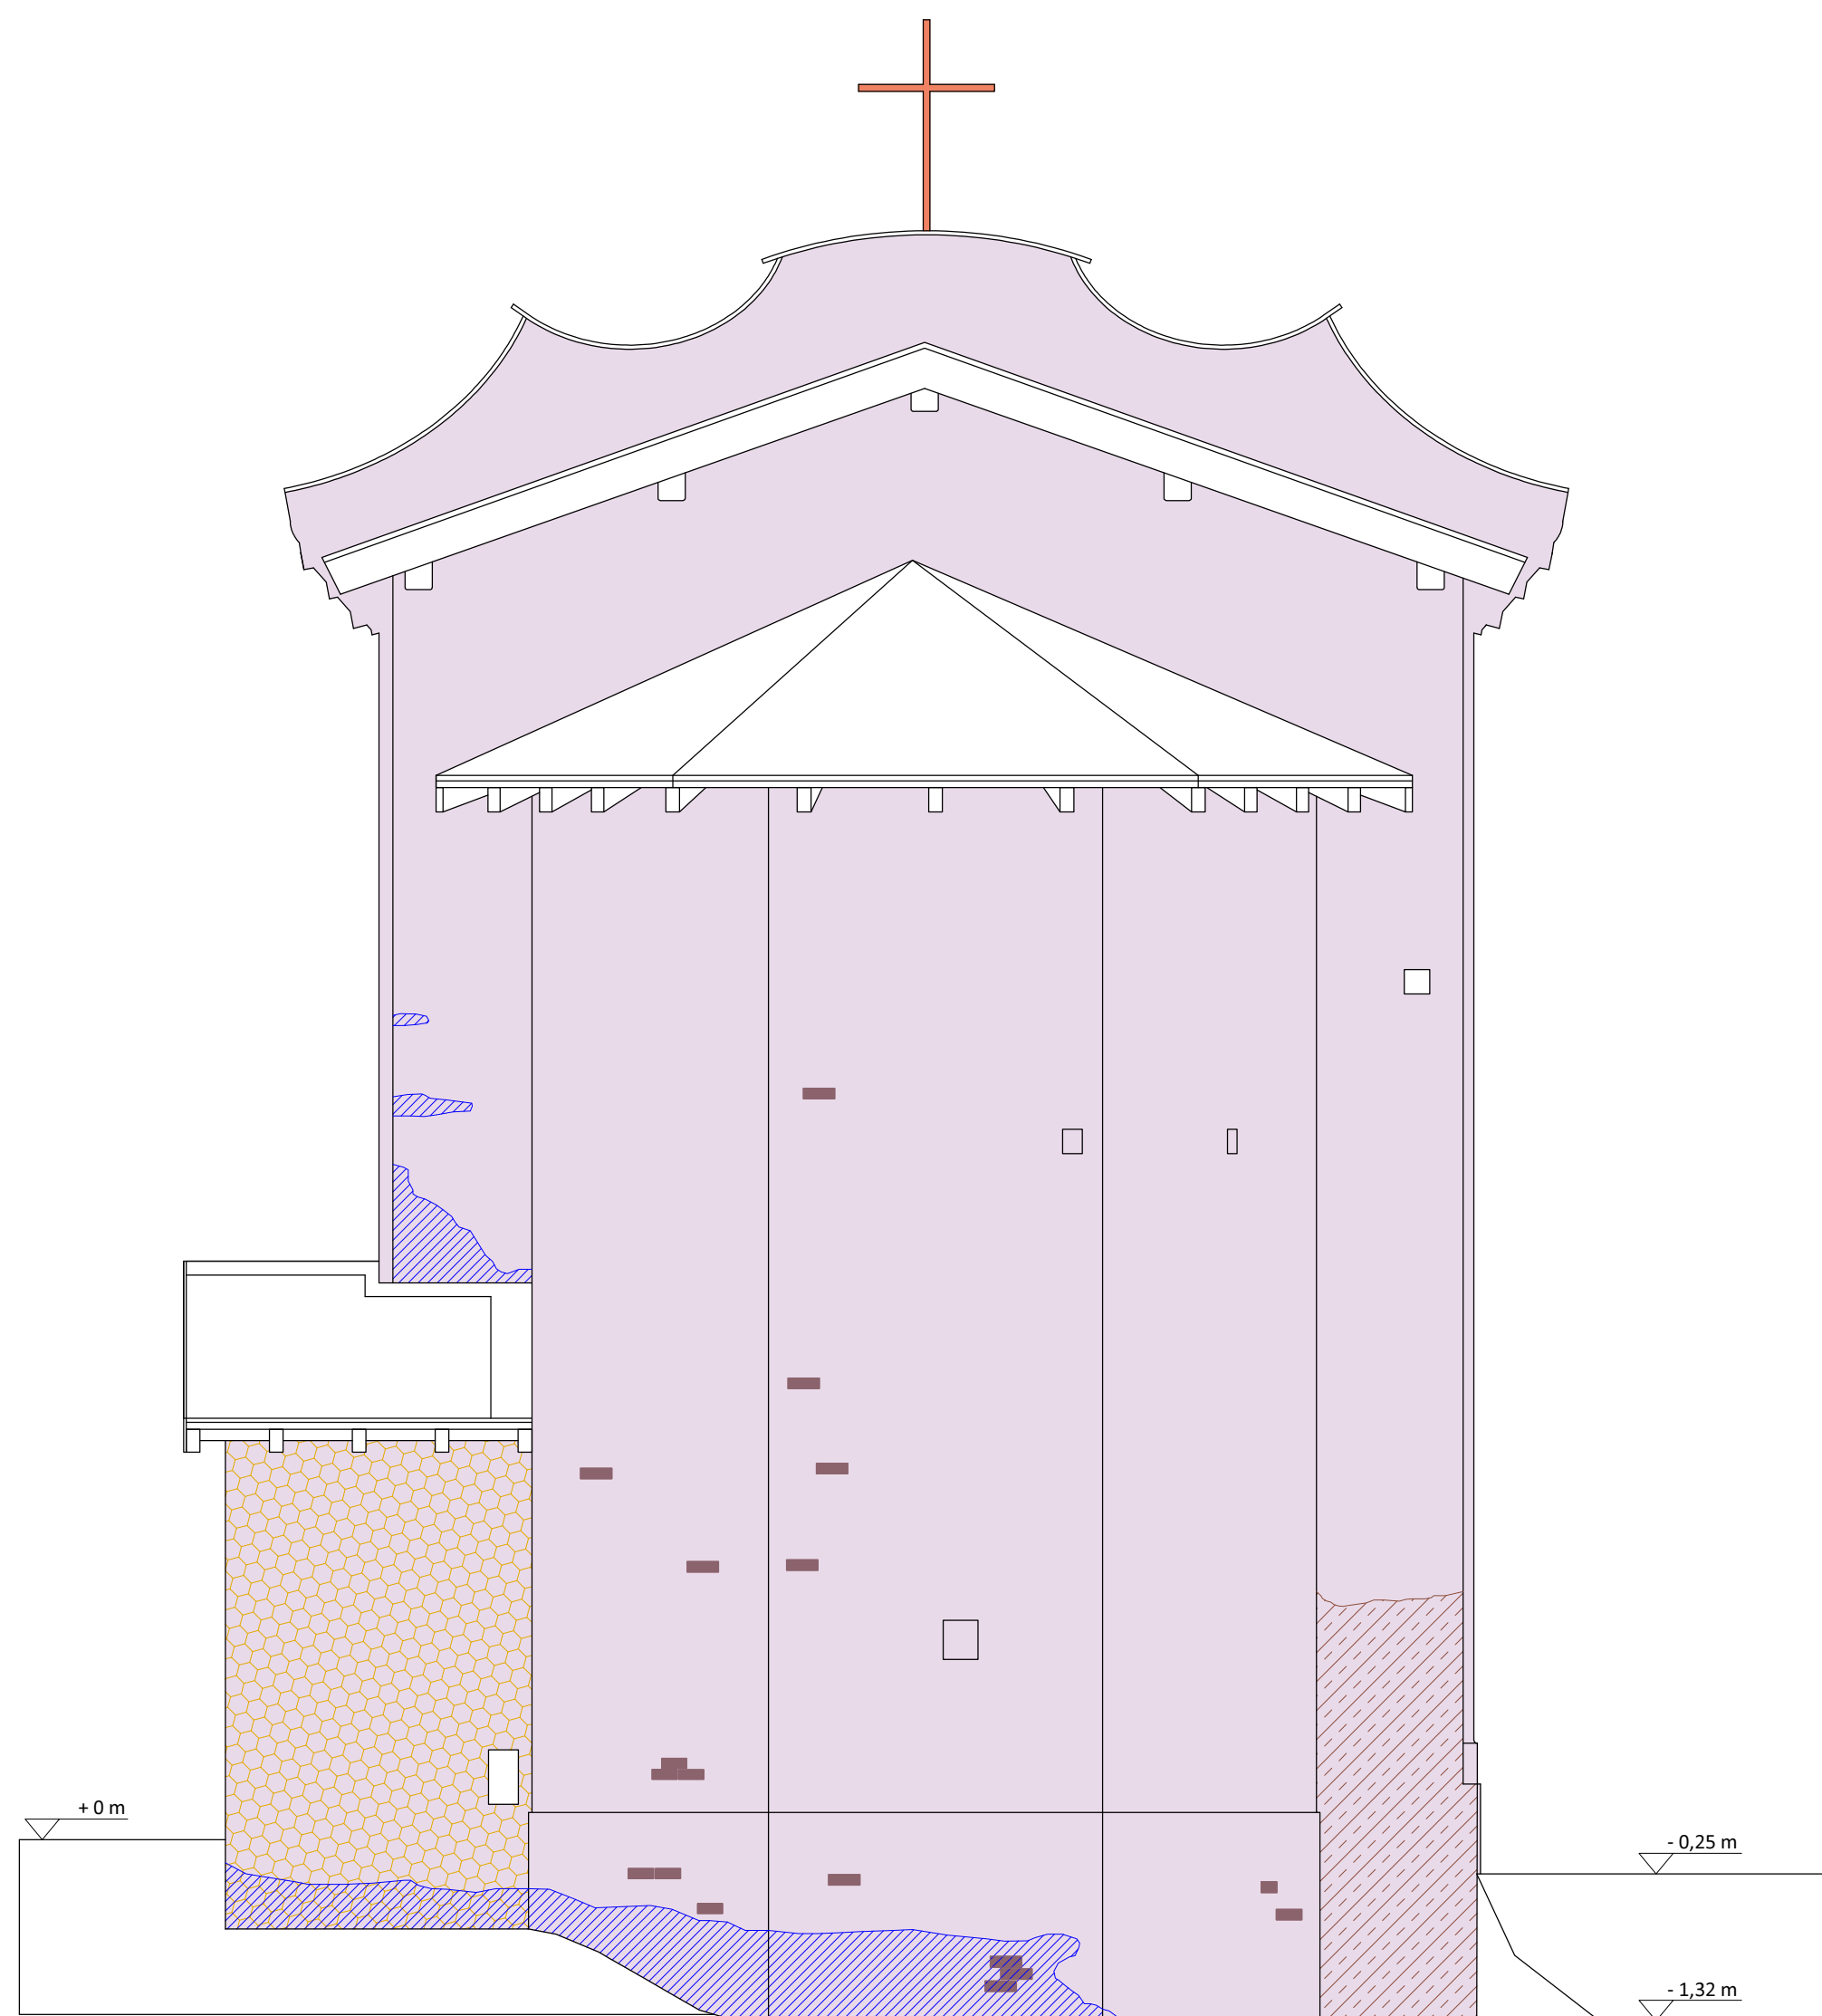

1m 5m Prospetto nord-ovest

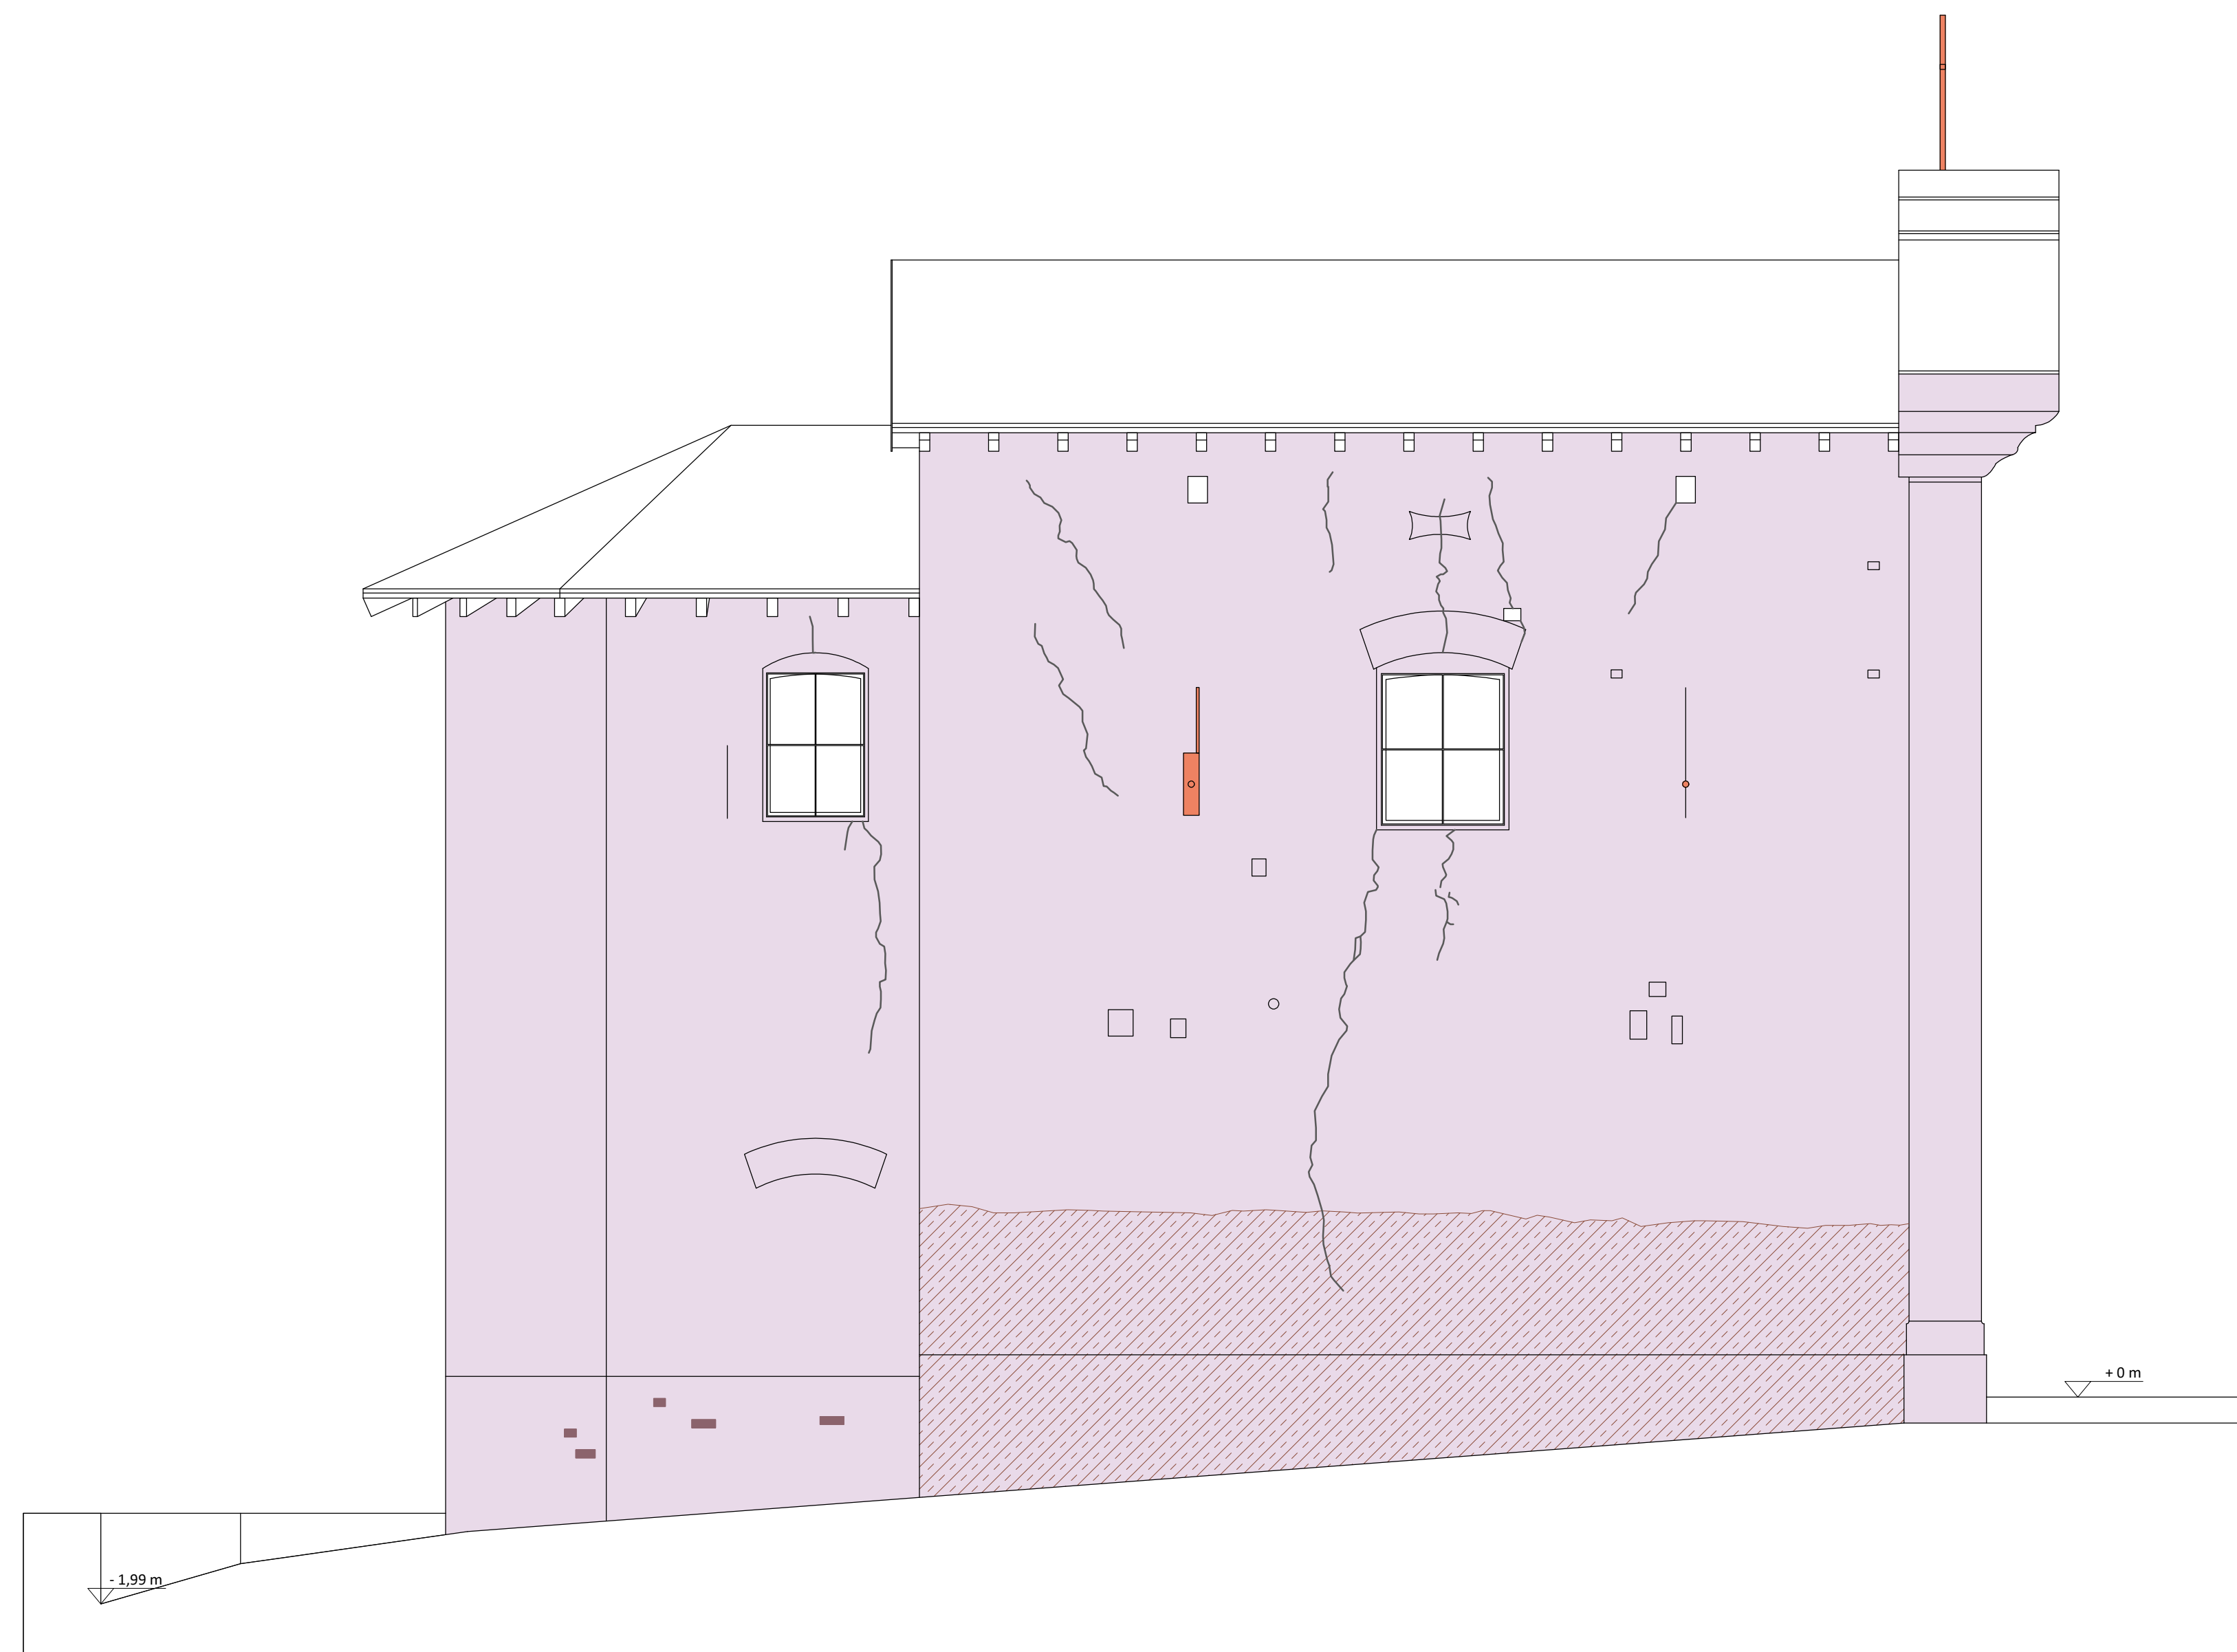

1m 5m Prospetto sud-ovest



Politecnico di Milano
Corso di Architettura delle Costruzioni
Scuola di Architettura Civile
Anno accademico 2012/2013

Laboratorio di Restauro - Sezione C1
Prof. M. Giambruno, Prof. F. Guzzetti, Prof. F. Maroldi

Chiesa di San Marco detta del "Lazzaretto"
Cedrate di Gallarate

Tavola N°5
Mappatura degli interventi per la conservazione
Prospetti esterni e pianta - Scala 1:50

Arturo Moranelli 777401
Daniel Romano 779625
Marco Boncoraglio 762952