




Sezione D-D

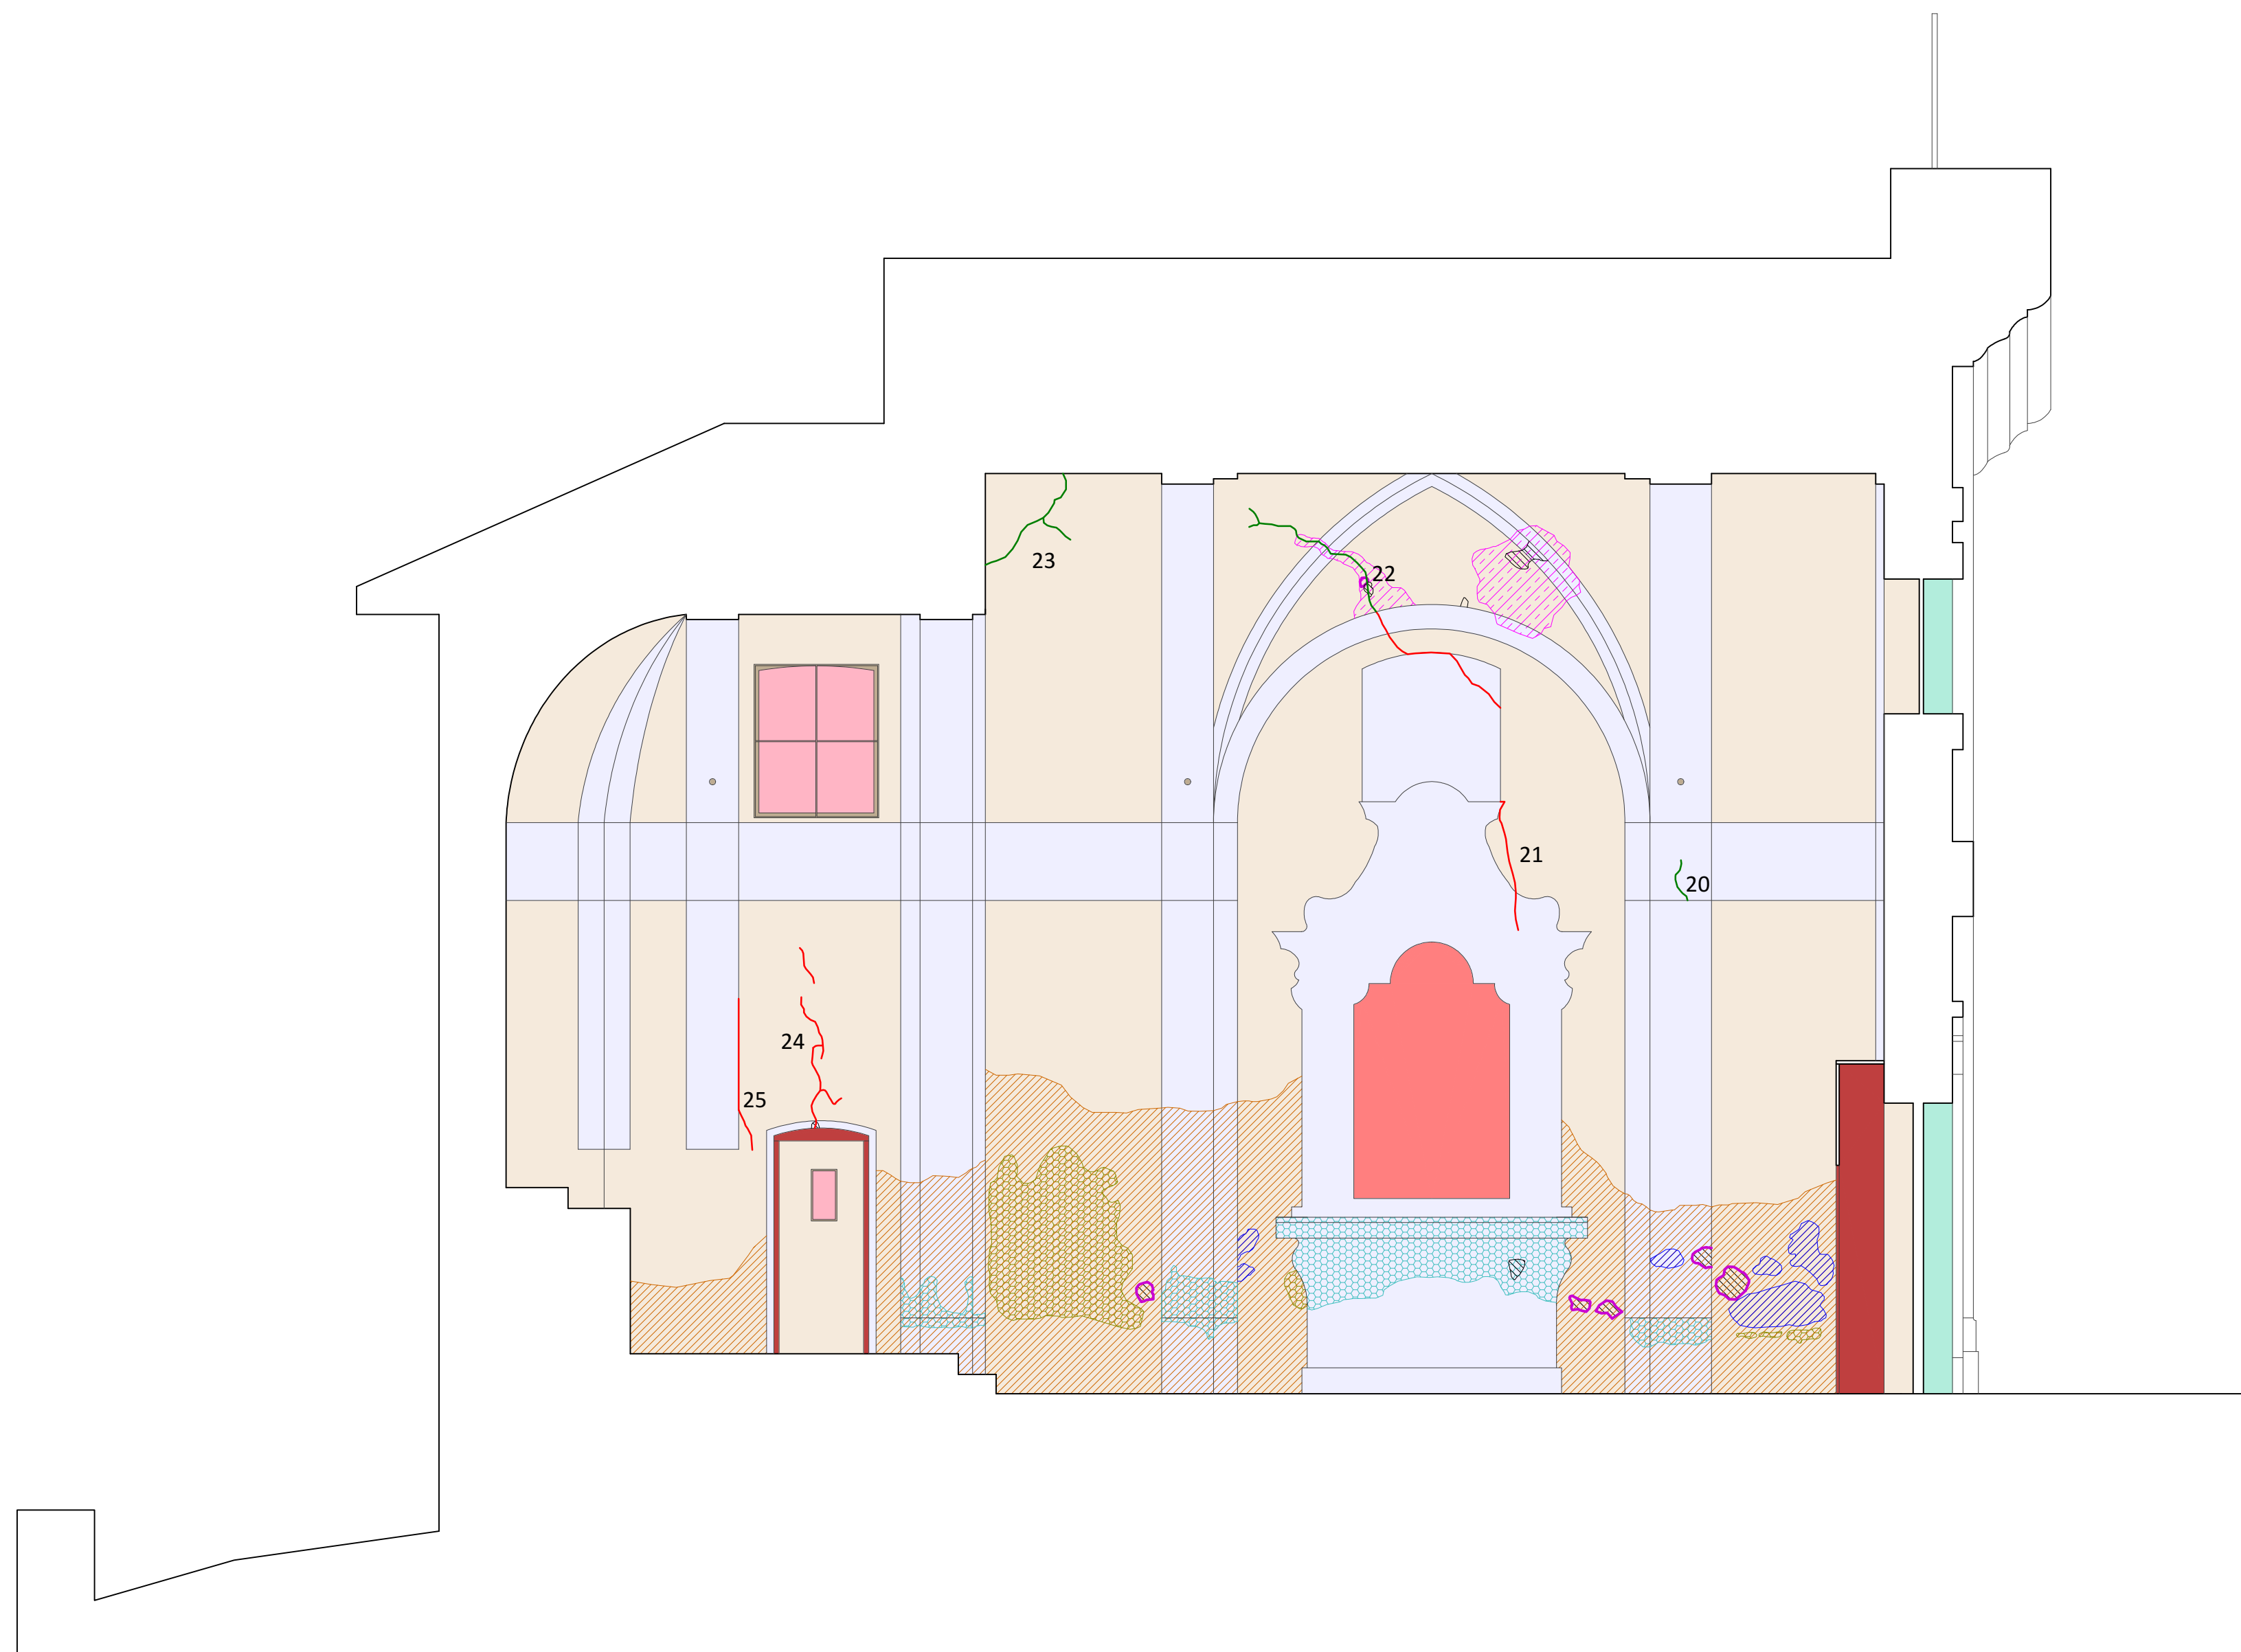


Sezione B-B

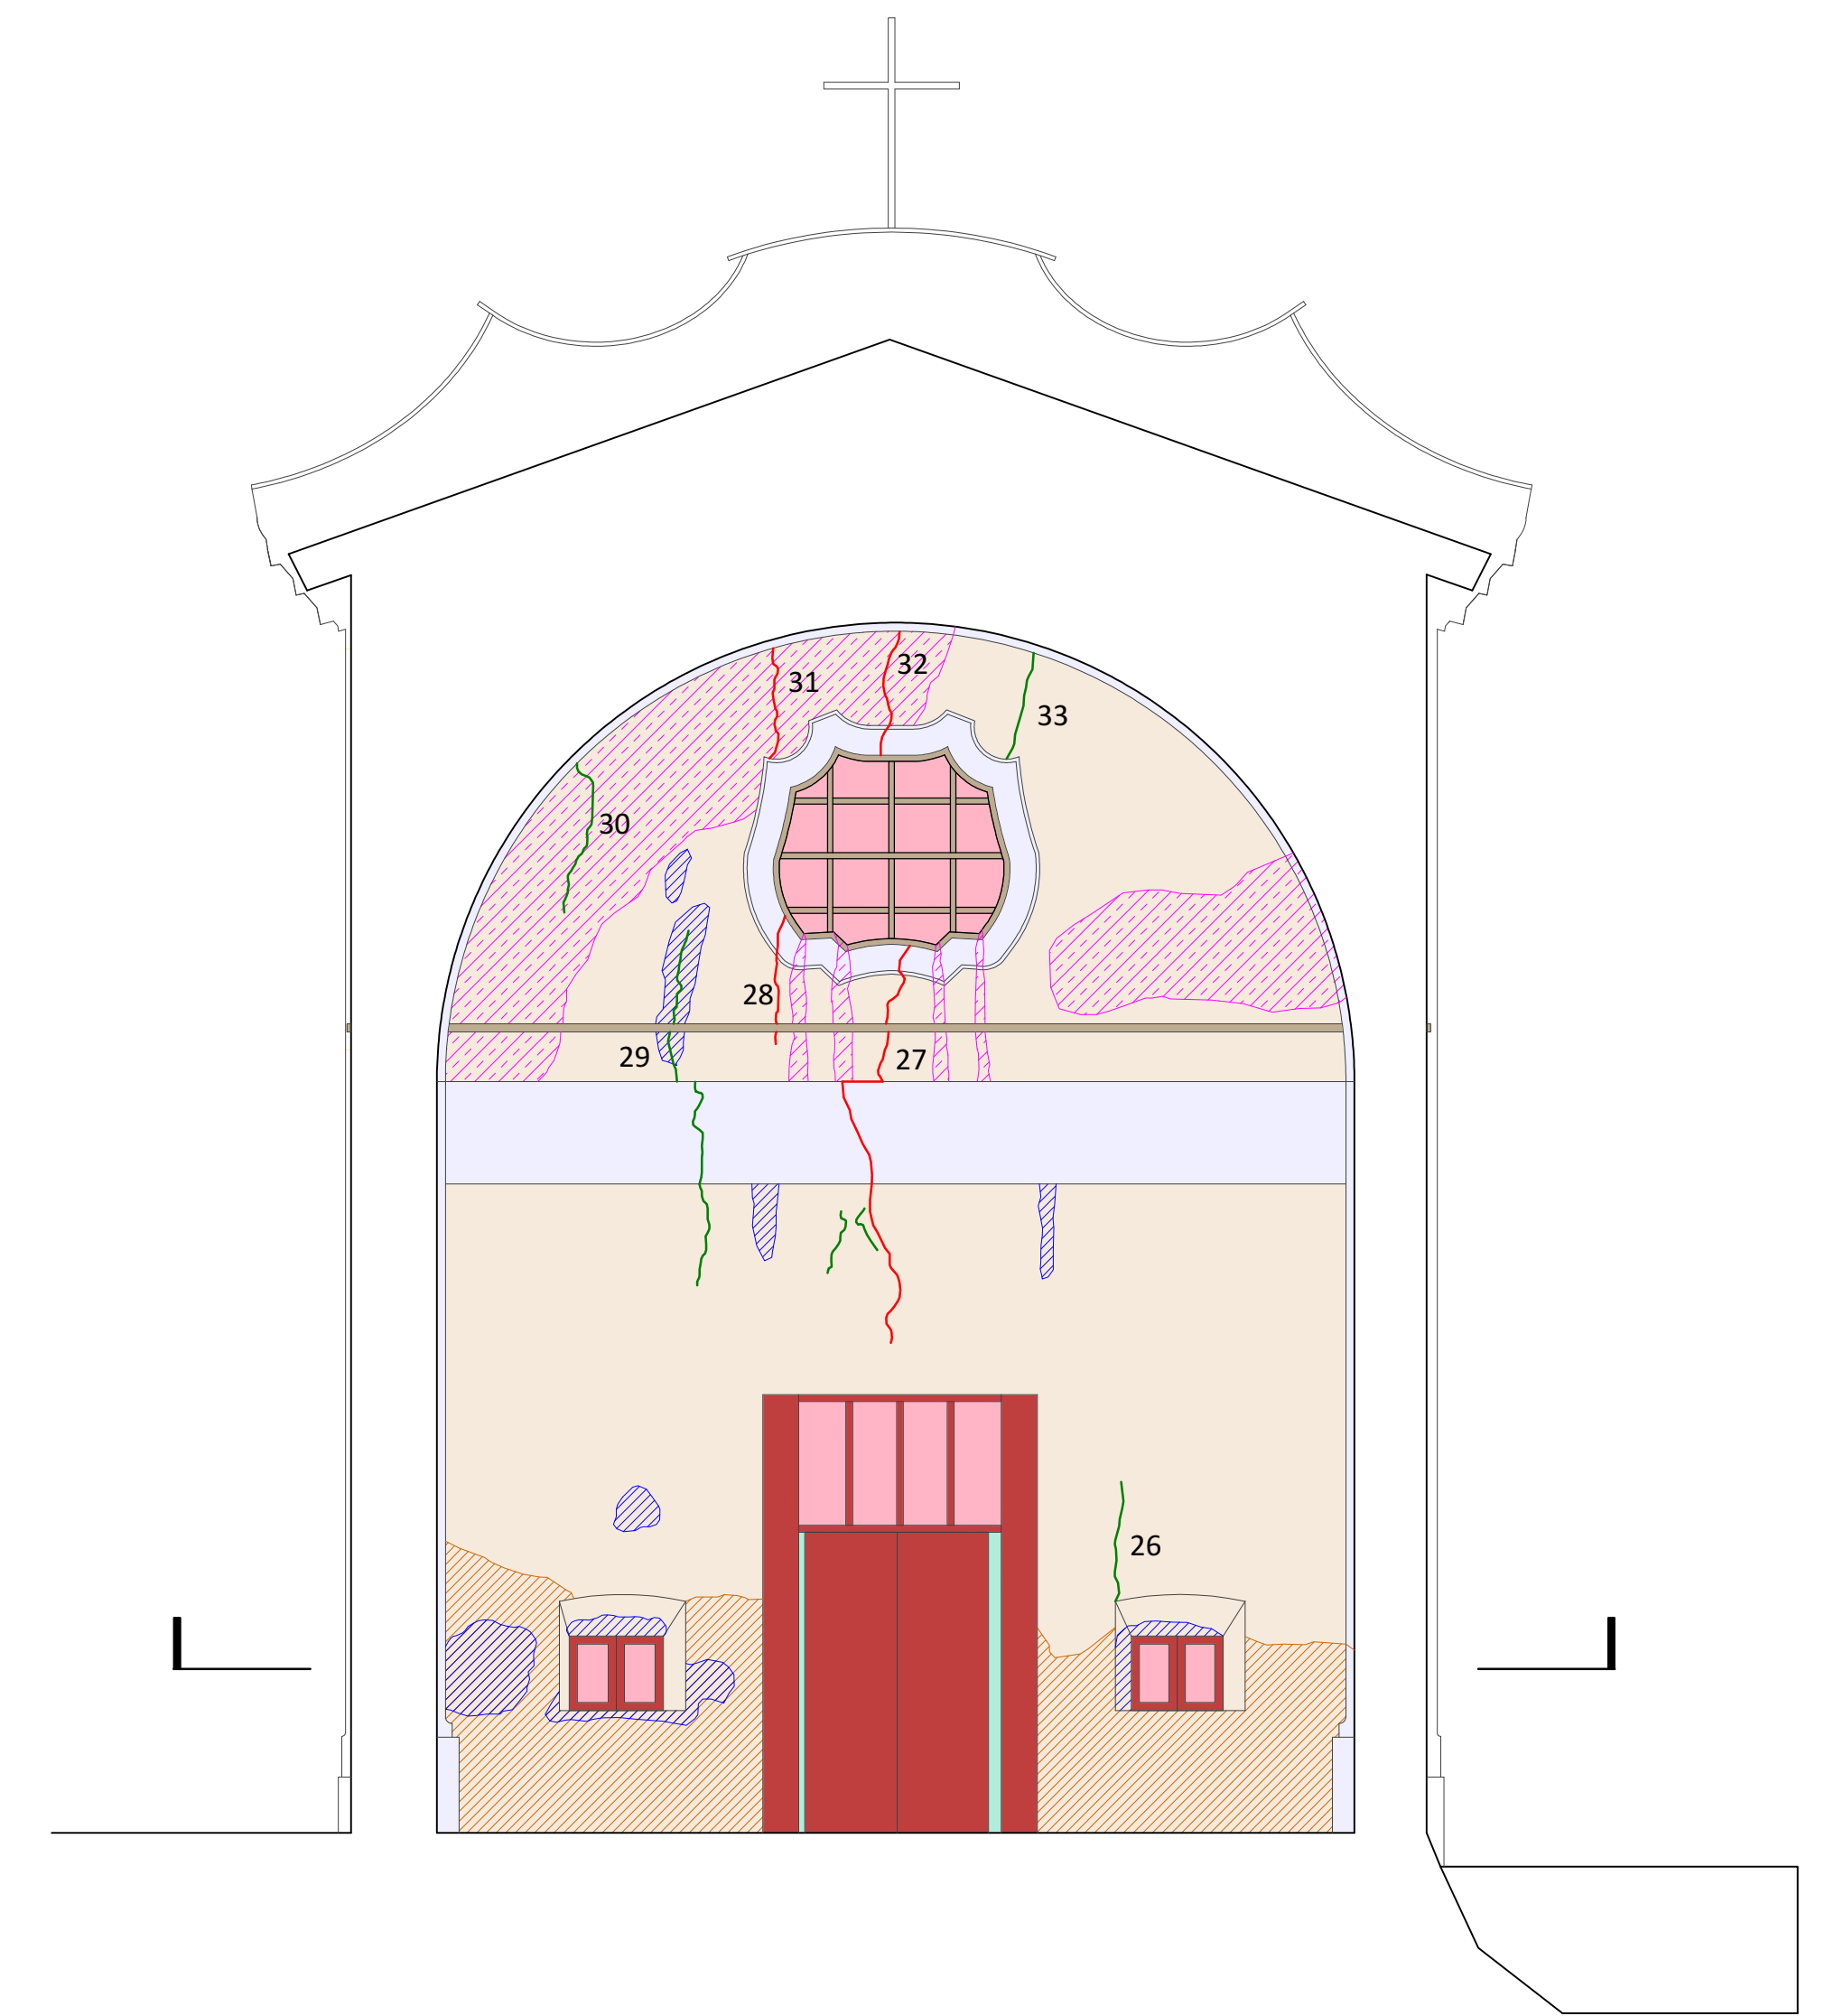

Sezione A-A

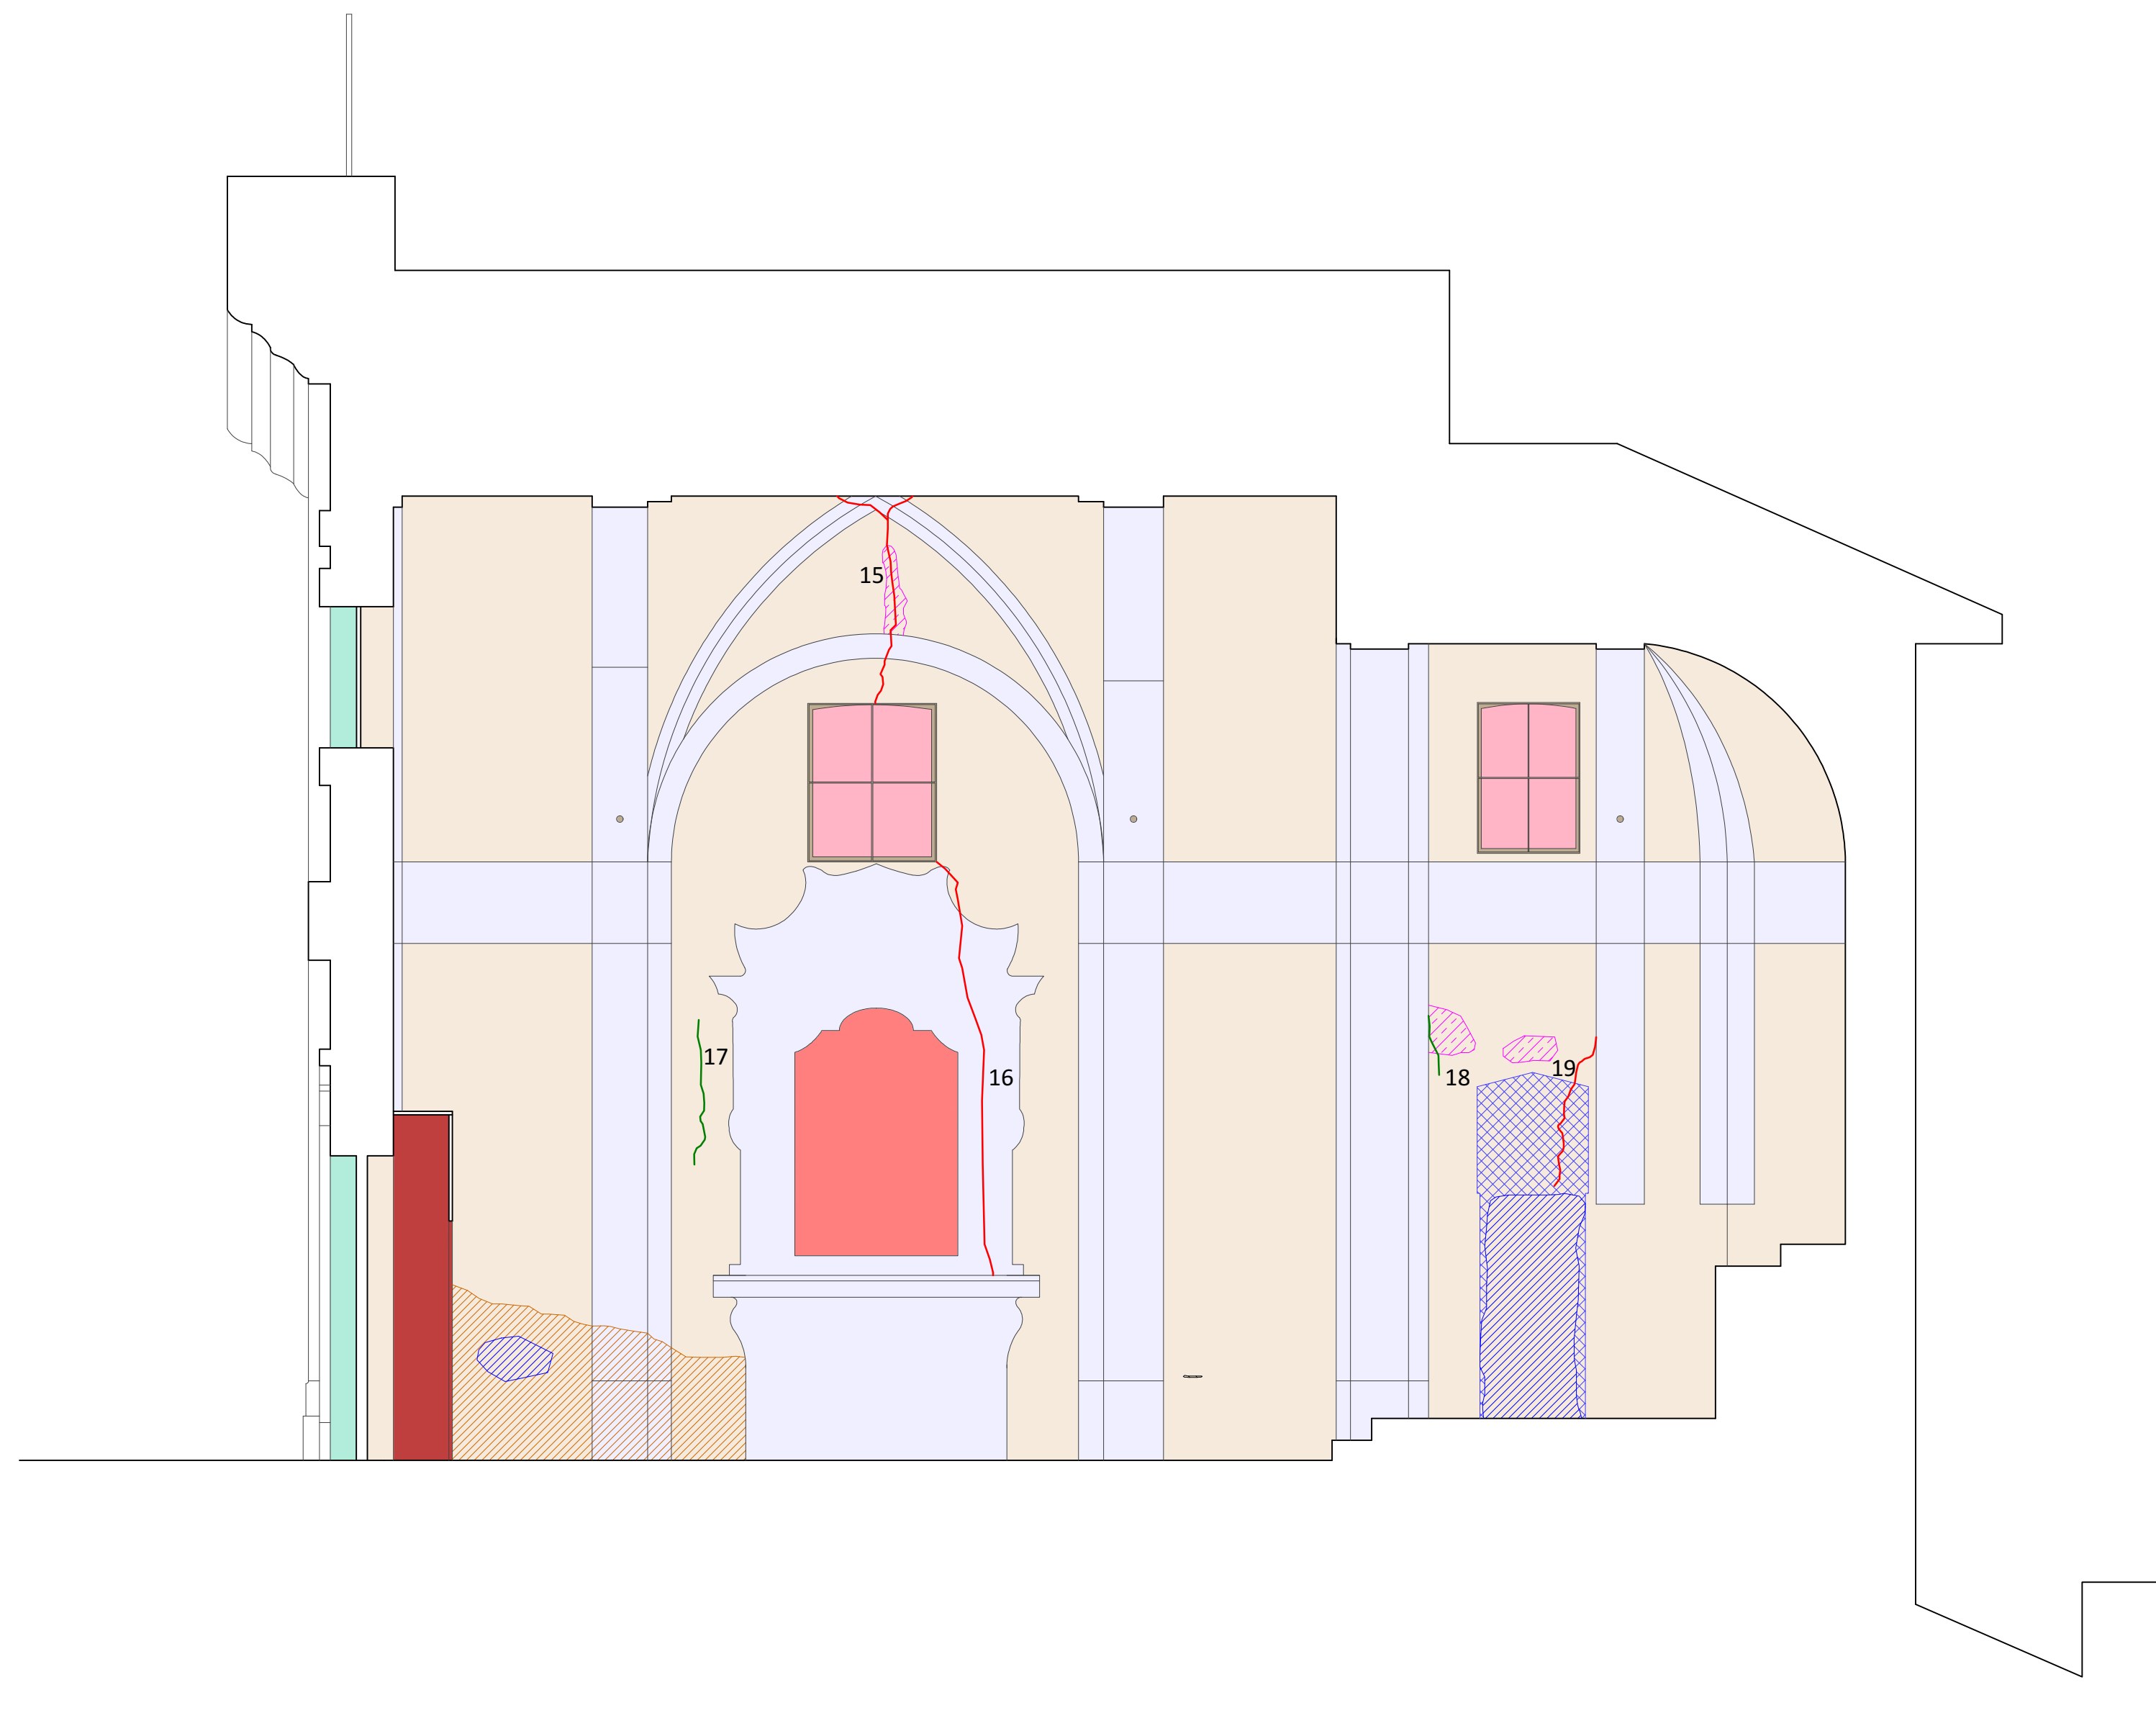

Sezione C-C

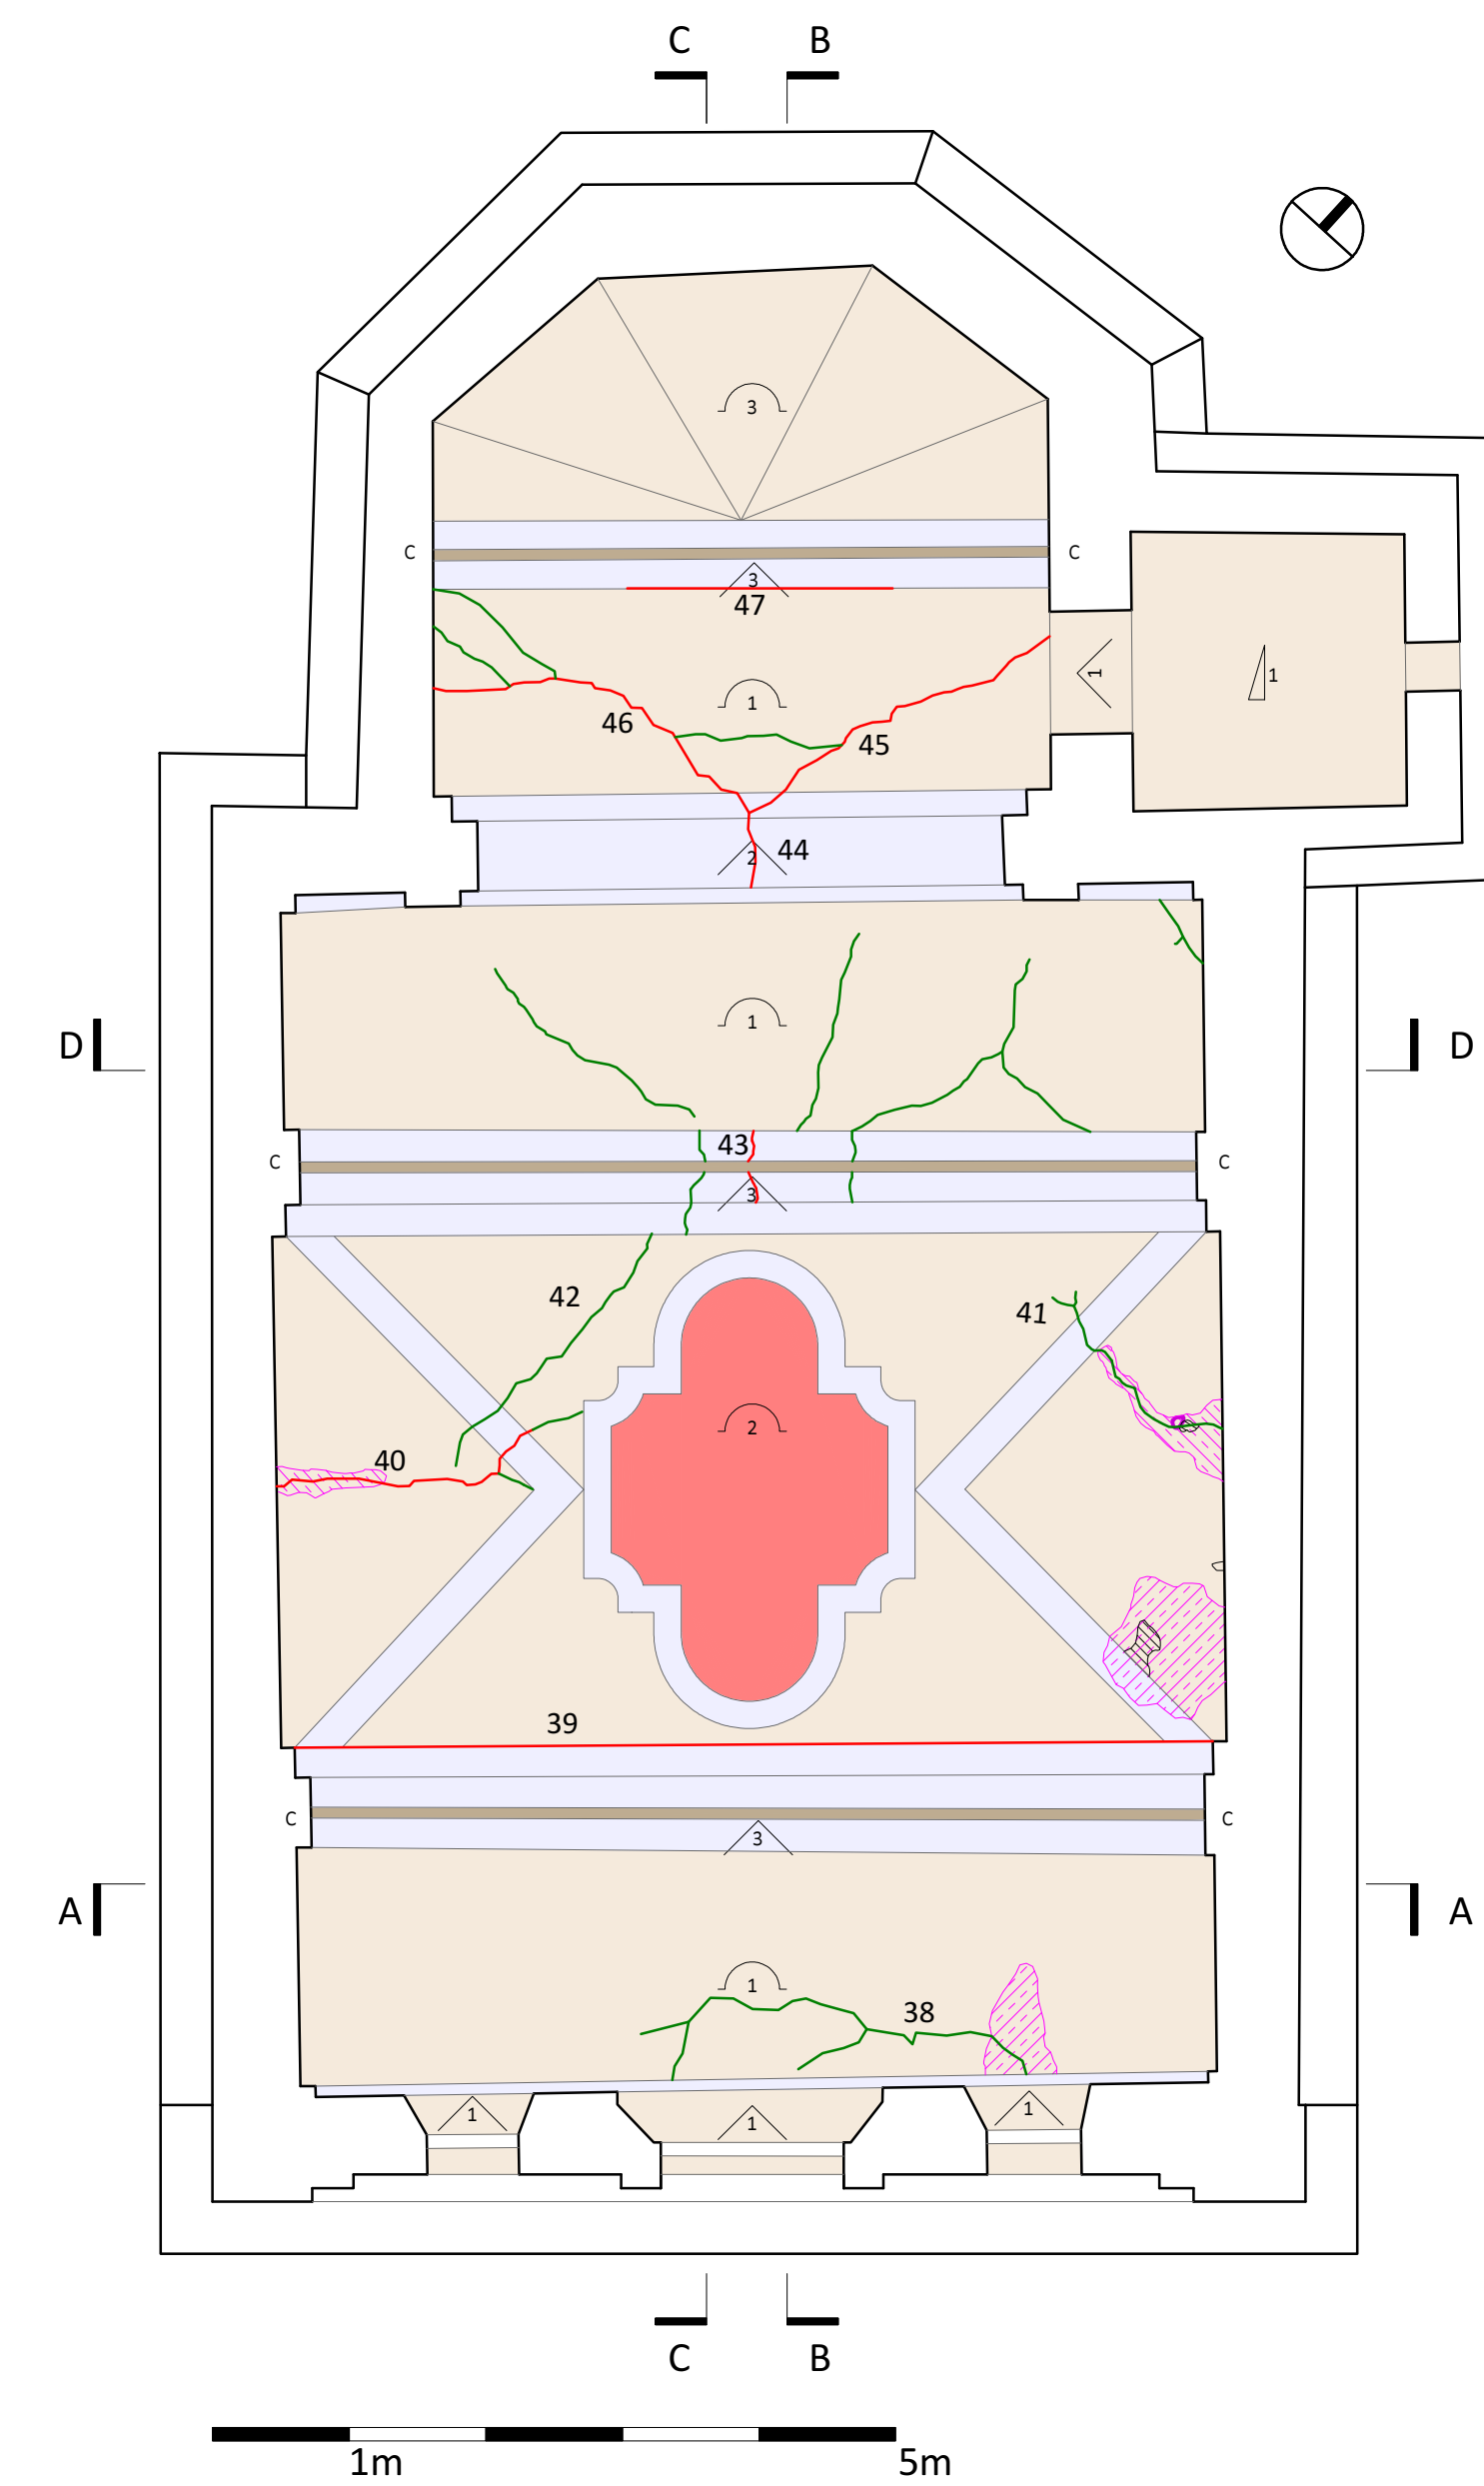

MATERIALI				QUADRO FESSURATIVO			
Intonaco (strato di velo)		Stucco decorativo		Lesioni superficiali		Lesioni profonde	
Intonaco tinteggiato		Vetro		Lesioni superficiali ad andamento verticale		Lesioni profonde ad andamento verticale	
Legno		Materiale metallico		Lesioni superficiali ad andamento inclinato		Lesioni profonde ad andamento inclinato	
Affresco		Marmo					
Tessuto							
FENOMENI DI DEGRADO				SISTEMI COSTRUTTIVI			
Risalta capillare		Umidità discendente		SIMBOLO	TIPOLOGIA	MATERIALE STRUTTURALE	FINITURA
Rappezzi cementizi		Lacuna		Volta a botte	Non rilevabile	Intonaco	
Efflorescenze		Alterazioni cromatiche		Volta a crociera	Non rilevabile	Intonaco	
Croste nere		Esfoliazione		Semicupola	Non rilevabile	Intonaco	
Distacco				Copertura a salda unica	Materiale ligneo	Materiale cementizio	
				Arco (aperture)	Non rilevabile	Intonaco	
				Arco	Non rilevabile	Intonaco e laterizio	
				Arco con tiranti	Non rilevabile	Intonaco e metallo	
				C - C	Tirante	Materiale metallico	Metallo a vista

Politecnico di Milano
Corso di Architettura delle Costruzioni
Scuola di Architettura Civile
Anno accademico 2012/2013

Laboratorio di Restauro - Sezione C1
Prof. M. Giambruno, Prof. F. Guzzetti, Prof. F. Maroldi

Chiesa di San Marco detta del "Lazzaretto"
Cedrate di Gallarate

Tavola N°3
Rilievo dei materiali, dei degradi e del quadro fessurativo
Prospetti esterni e pianta - Scala 1:50

Arturo Moranelli 777401
Daniel Romano 779625
Marco Boncoraglio 762952