

건축물 석면 지도

[익산원예농협 구공판장]


전북 익산시 평동로 651



(주) 알 파 석 면 연 구 소
Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평로 12(덕진동1가)
TEL: (063) 291-8836
FAX: (063) 291-8332


익산원에농협 구공판장 1층

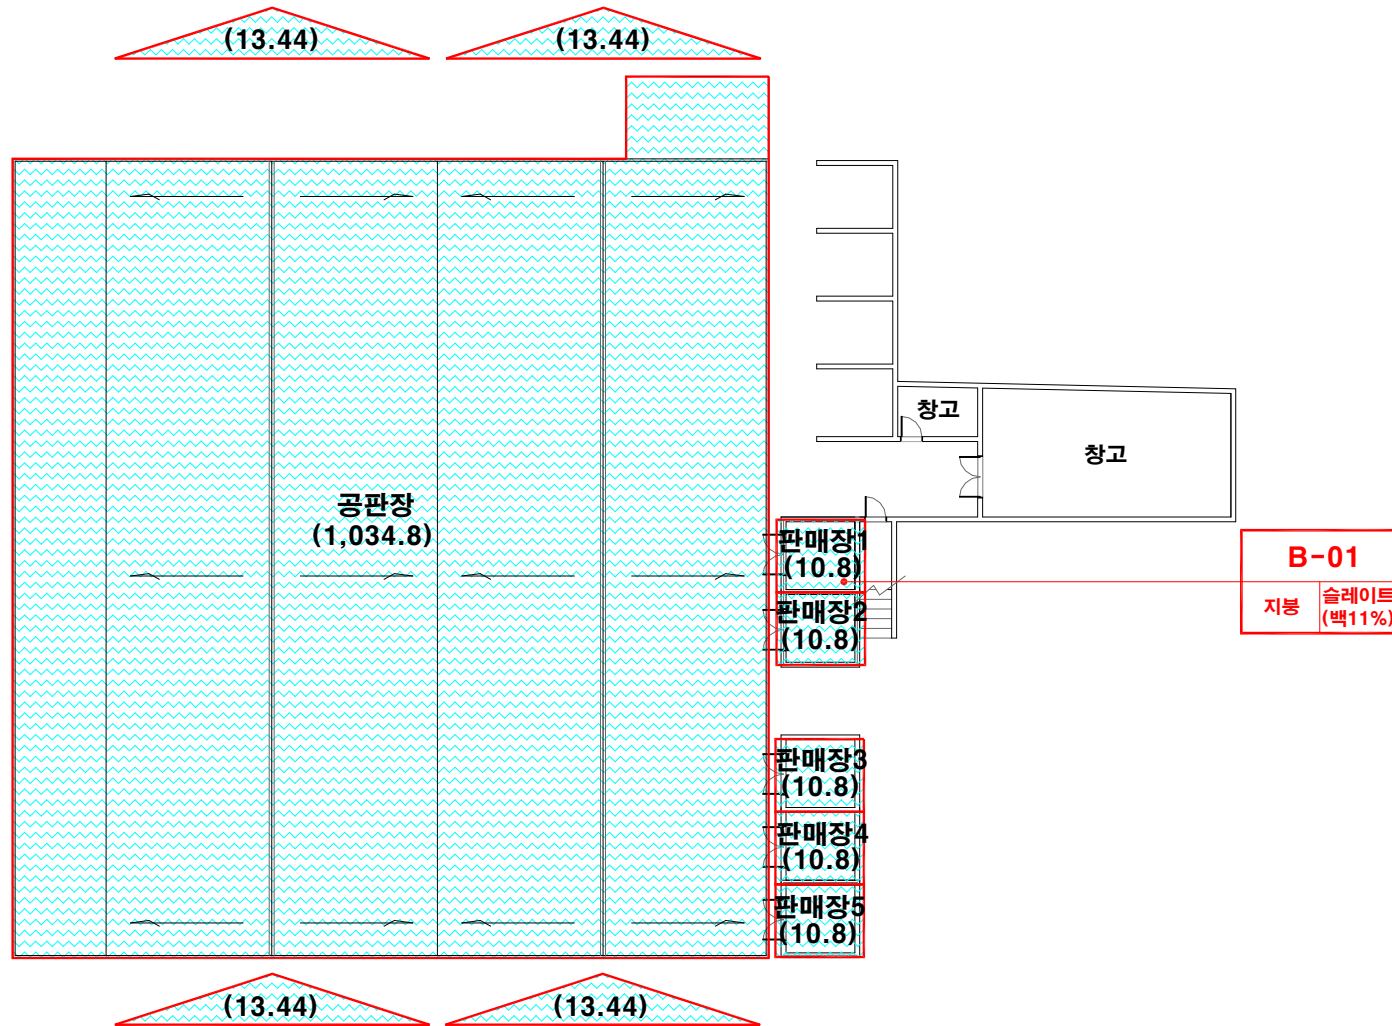

건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명 :
익산원에농협 구공판장

*건축물소재지 :
전북 익산시 평동로 651

*도면번호 :
14-04-01-01


*석면조사기관 :
(주)알파석면연구소

*석면분석기관 :
(주)알파석면연구소


*조사일자 :
2014.04.01

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²) , 부피(m ³) , 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
B-01	1층 판매장 지붕	슬레이트	1층 공판장, 판매장1,2,3,4,5 지붕	1,325.37 m ²	백석면	11%	4	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행


익산원에농협 구공판장 2층

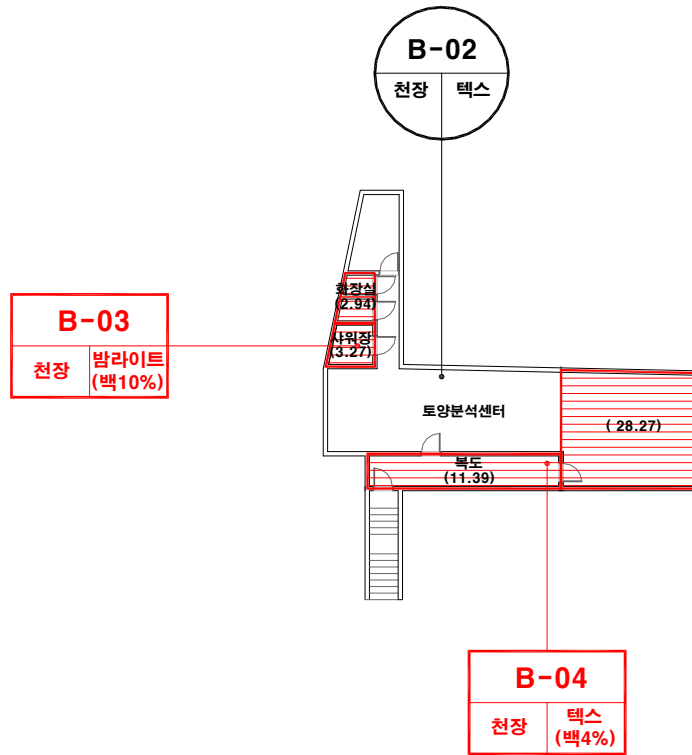

건축자재별 그림 범례

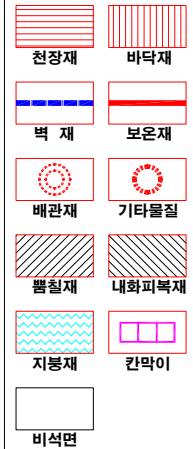

*건축자재 인식표



*건축물명 :
익산원에농협 구공판장

*건축물소재지 :
전북 익산시 평동로 651

*도면번호 :
14-04-01-02

*석면조사기관 :
(주)알파석면연구소

*석면분석기관 :
(주)알파석면연구소

*조사일자 :
2014.04.01

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
B-03	2층 사위장 천장	밤라이트	2층 사위장 천장	3.27 m ²	백석면	10%	6	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
B-04	2층 복도 천장	텍 스	2층 복도, 화장실(남,여), 토양분석센터 일부 천장	42.6 m ²	백석면	4%	6	낮음	