

건축물 석면 지도

[익산원예농협 본점]


전북 익산시 평동로 649




(주) 알 파 석 면 연 구 소
Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평로 12(덕진동17가)
TEL: (063) 291-8836
FAX: (063) 291-8332


익산원에농협 본점 지하1층

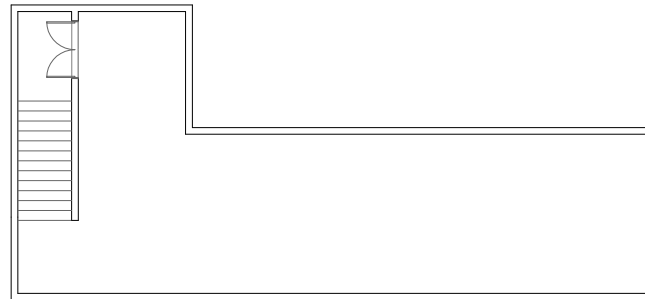

건축자재별 그림 범례

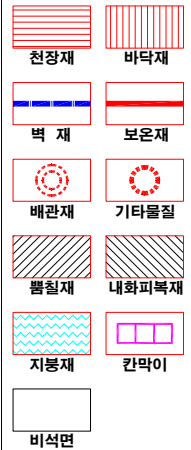

*건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

*건축물명 :
익산원에농협 본점

*건축물소재지 :
전북 익산시 평동로 649


*도면번호 :
14-04-01-01

*석면조사기관 :
(주)알파석면연구소

*석면분석기관 :
(주)알파석면연구소

*조사일자 :
2014.04.01


익산원에농협 본점 1층

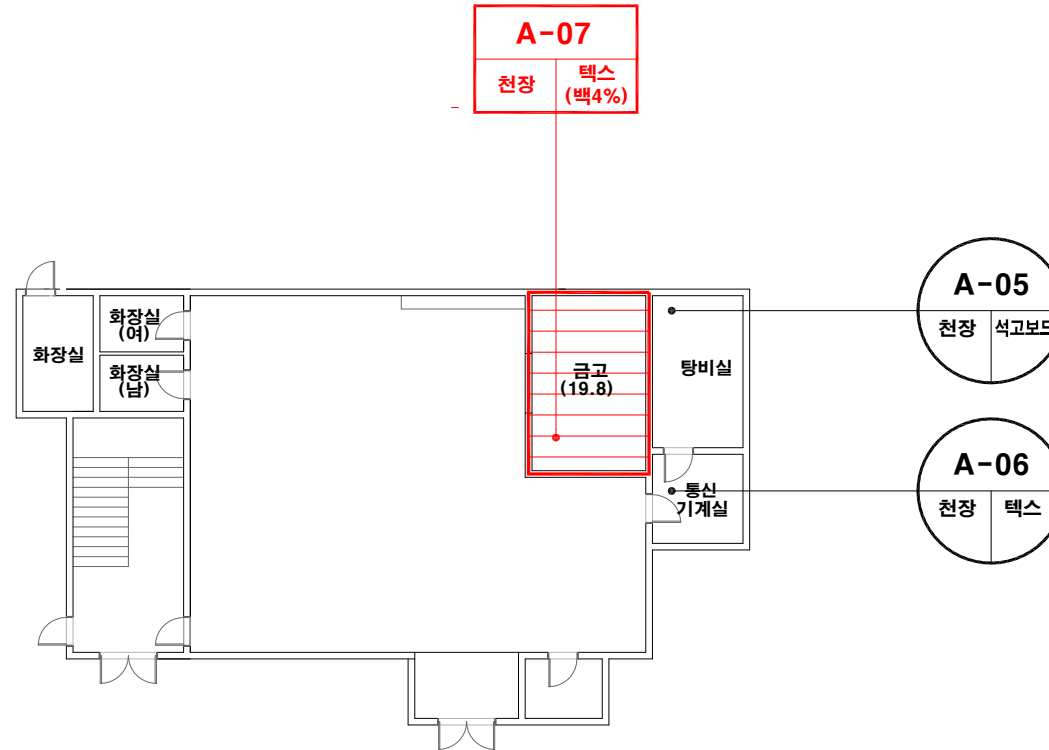

건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건 축 물 명 :
익산원에농협 본점

*건축물 소재지 :
전북 익산시 평동로 649

*도 면 번 호 :
14-04-01-02

*석면 조사 기관 :
(주)알파석면연구소


*석면 분석 기관 :
(주)알파석면연구소

*조사일자 :
2014.04.01


시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²) , 부피(m ³) , 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-07	1층 금고 천장	텍 스	1층 금고 천장	19.8 m ²	백석면	4%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

익산원에농협 본점 2층

A-04
천장 텍스 (백4%)

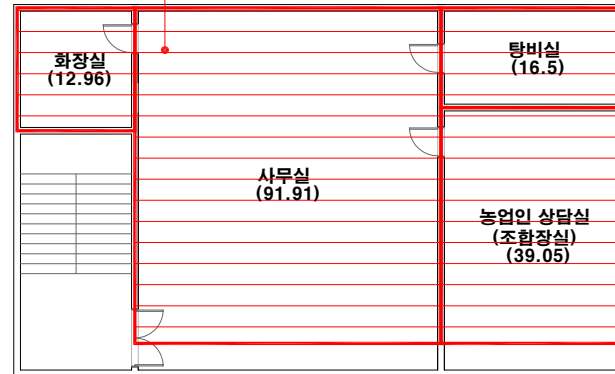

건축자재별 그림 범례

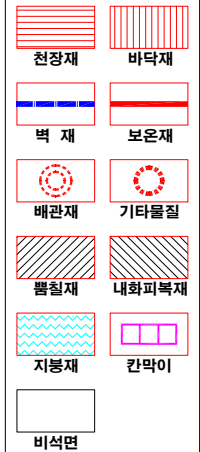

*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치 건축자재 (용유물)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치 건축자재

석면 비함유 시료

*건축물명:
익산원에농협 본점

*건축물소재지:
전북 익산시 평동로 649

*도면번호:
14-04-01-03


*석면조사기관:
(주)알파석면연구소

*석면분석기관:
(주)알파석면연구소

*조사일자:
2014.04.01

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-04	2층 사무실 천장	텍스	2층 사무실, 화장실(남,여), 농업인 상담실, 탕비실 천장	160.42 m ²	백석면	4%	9	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축을 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행


익산원에농협 본점 3층

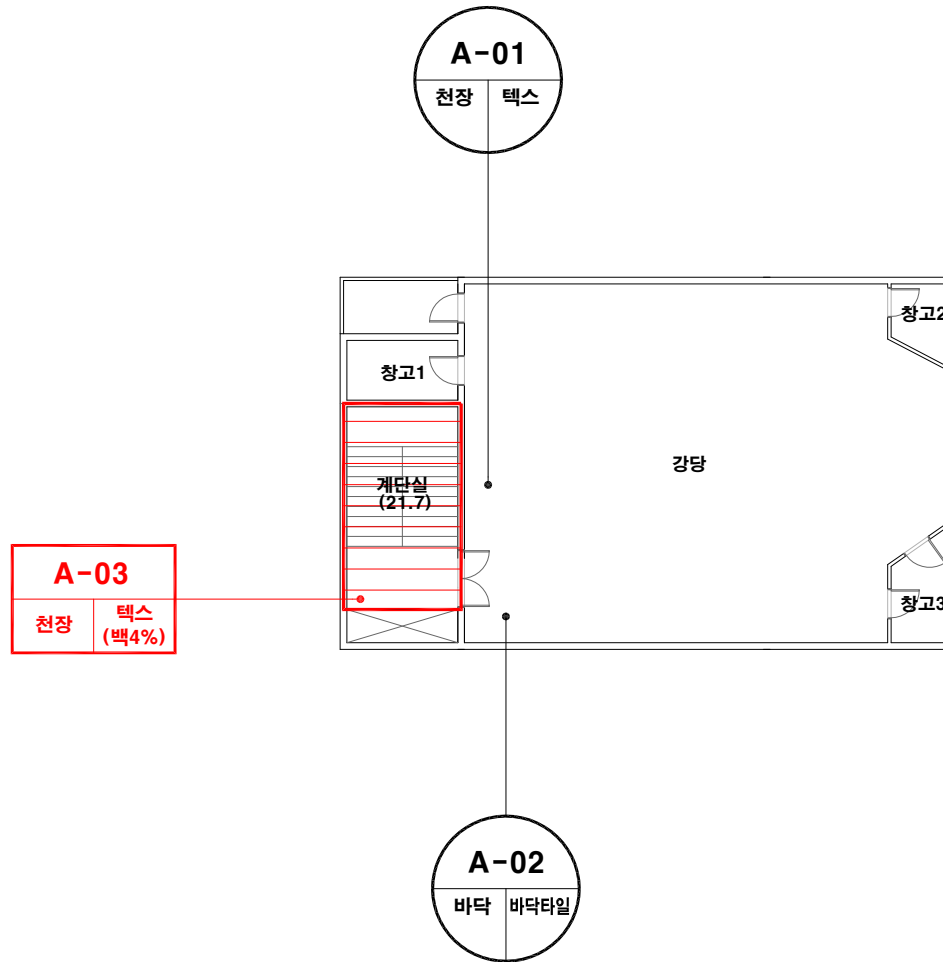

건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명:
익산원에농협 본점

*건축물소재지:
전북 익산시 평동로 649

*도면번호:
14-04-01-4


*석면조사기관:
(주)알파석면연구소

*석면분석기관:
(주)알파석면연구소

*조사일자:
2014.04.01

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-03	3층 계단실 천장	텍스	3층 계단실 천장	21.7 m ²	백석면	4%	5	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

익산원에농협 본점 자재창고

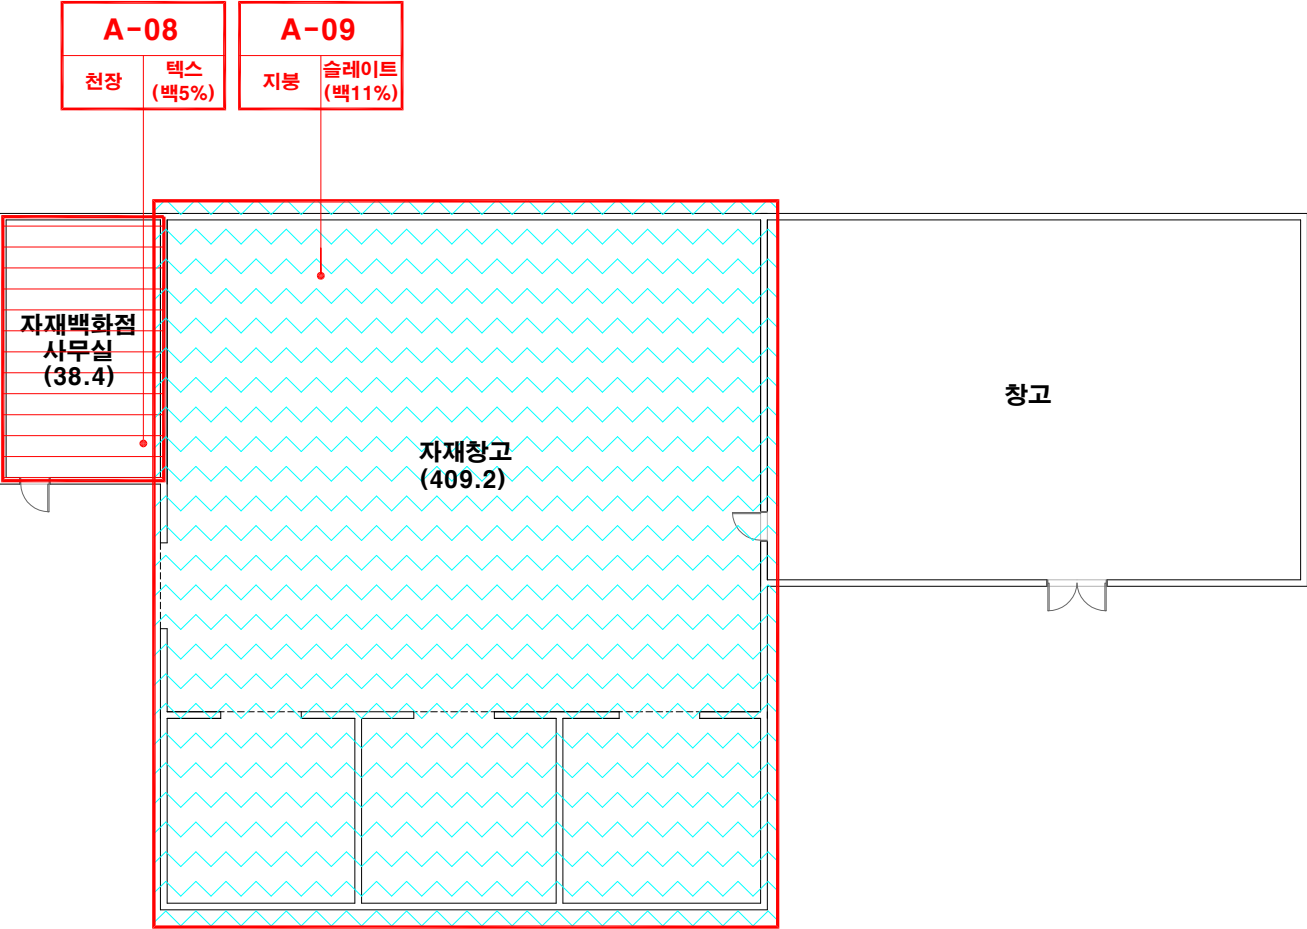

건축자재별 그림 범례

**천장재**

**바닥재**

**벽 재**

**보온재**

**배관재**

**기타물질**

**몰탈재**

**내화피복재**

**지붕재**

**칸막이**

**비석면**

*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치

건축자재 (함유량)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치

건축 자재

석면 비함유 시료

*건축물명:
익산원에농협 본점
자재창고
*건축물소재지:
전북 익산시 평동로 649
*도면번호:
14-04-01-05
*석면조사기관:
(주)알파석면연구소
*석면분석기관:
(주)알파석면연구소
*조사일자:
2014.04.01

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(㎡) , 부피(㎥) , 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-08	1층 자재백화점 사무실 천장	텍 스	1층 자재백화점 사무실 천장	38.4 ㎡	백석면	5%	9	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
A-09	1층 자재창고 지붕	슬레이트	1층 자재창고 지붕	474.67 ㎡	백석면	11%	4	낮음	