



Manual Carga – OBD0305
Leitura de Senha PSA ECU Continental V46.6
Via Cabo MCU

Rev. 1



Junho 2022

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	3
LOCALIZANDO E IDENTIFICANDO A ECU	4
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA NA ECU	5
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	6
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA.....	7
OUTRAS MENSAGENS.....	9

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha de 4 dígitos via Cabo MCU.

APLICAÇÃO


Marca	Modelo	Ano
Citroën	C4 Cactus	2019 a 2022
Peugeot	208	2019 a 2022
	2008	2018 a 2022

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:
Necessário para ligar o OBDMAP em bancada.

Cabo MCU:
Necessário para conectar a ECU ao OBDMAP.

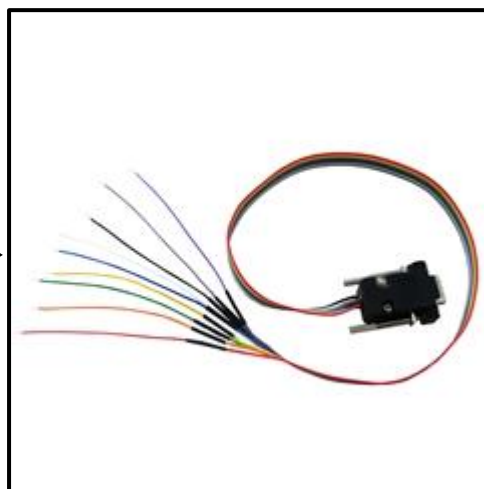



[Voltar índice](#)

LOCALIZANDO E IDENTIFICANDO A ECU

- A ECU Continental V46 fica localizada ao lado da bateria do veículo.




LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA NA ECU

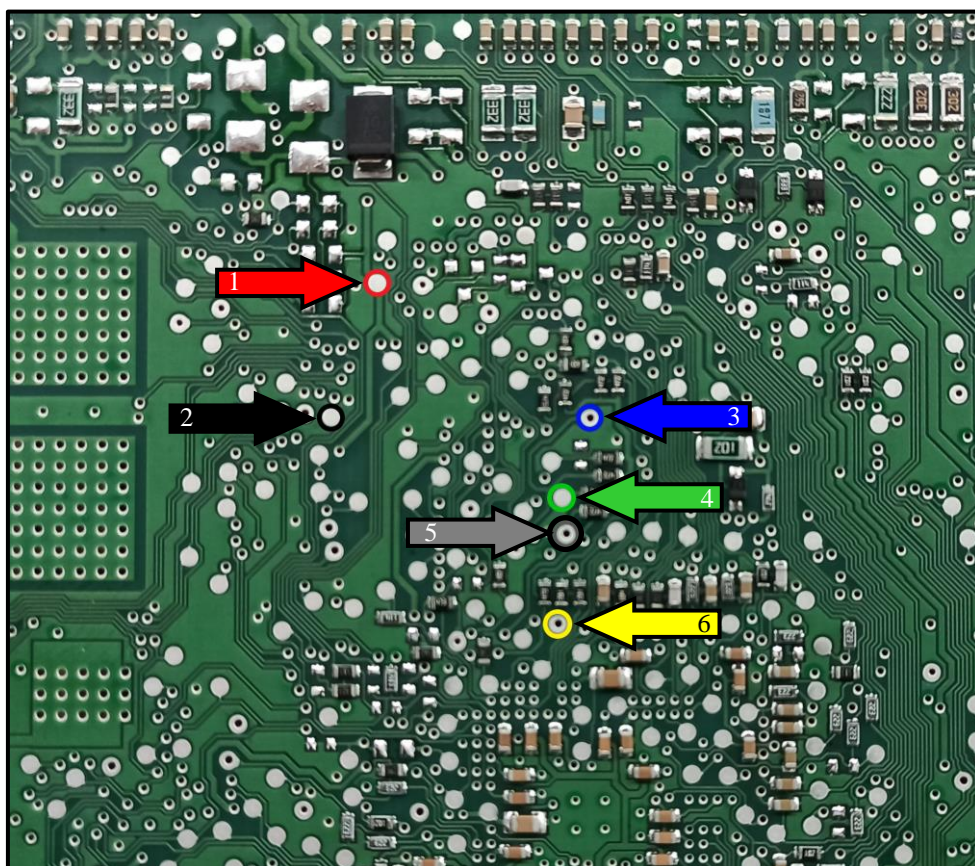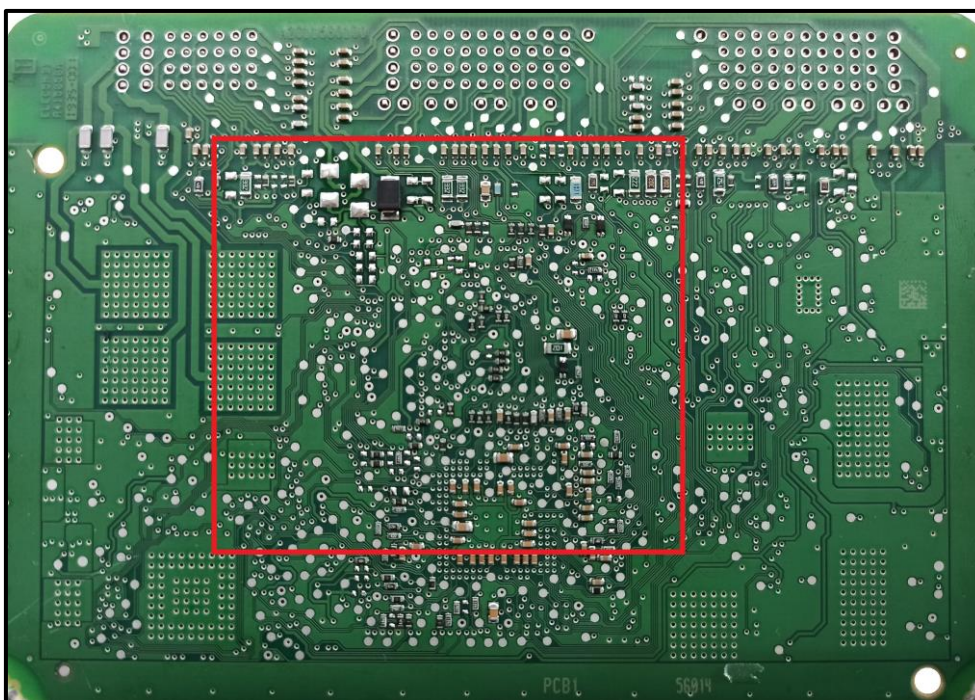

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Fio Vermelho; | 4. Fio Verde; |
| 2. Fio Preto; | 5. Fio Cinza; |
| 3. Fio Azul; | 6. Fio Amarelo; |


[Voltar índice](#)

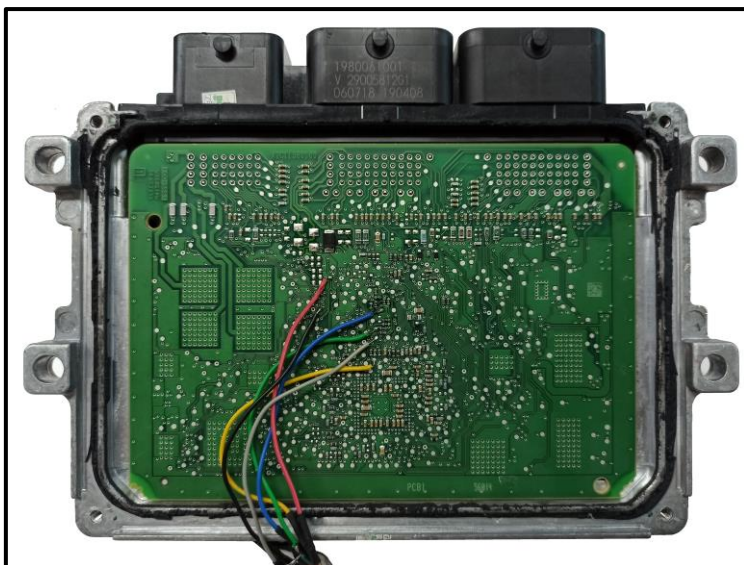

ATENÇÃO: Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios na ECU e depois ligue o Cabo MCU no OBDMAP.

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS


ATENÇÃO: Os fios que não estiverem sendo utilizados devem ser dobrados para trás, para que não tenham contato com a ECU, evitando danos a ECU e ao OBDMAP.

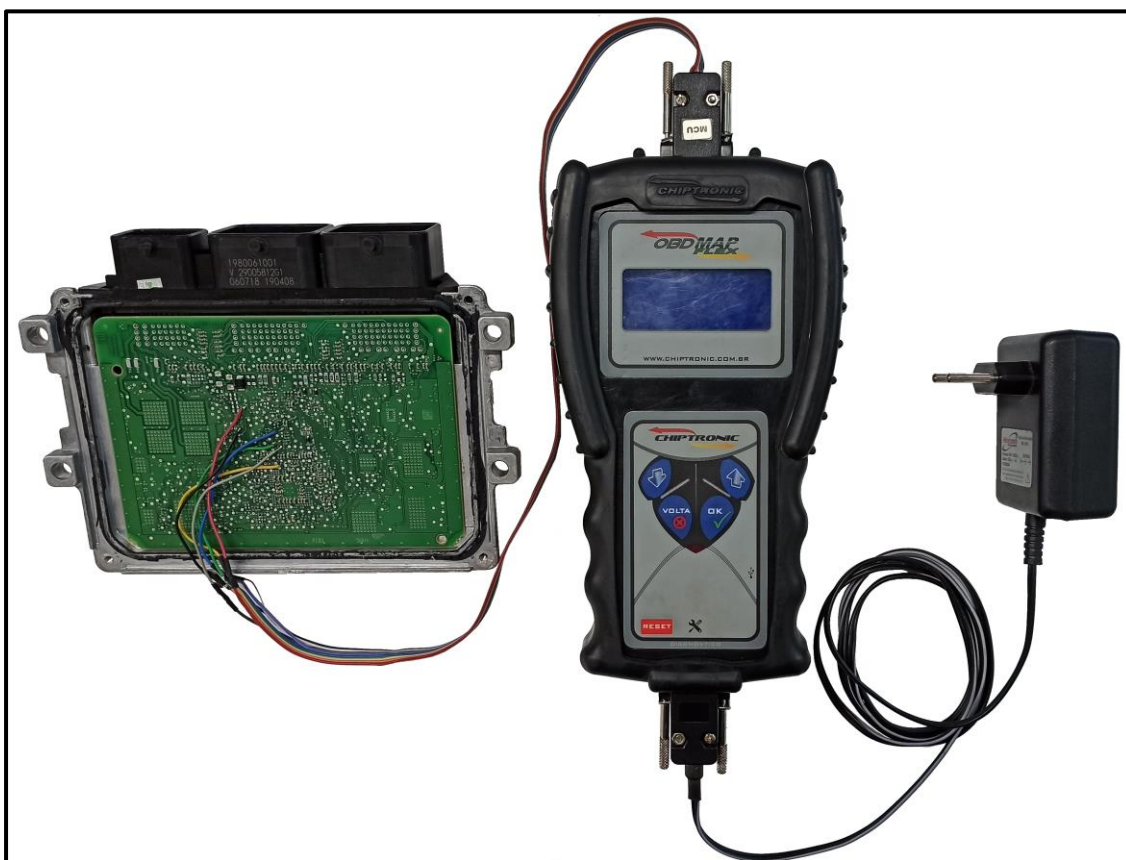


[Voltar índice](#)

REALIZANDO A LEITURA DE SENHA

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

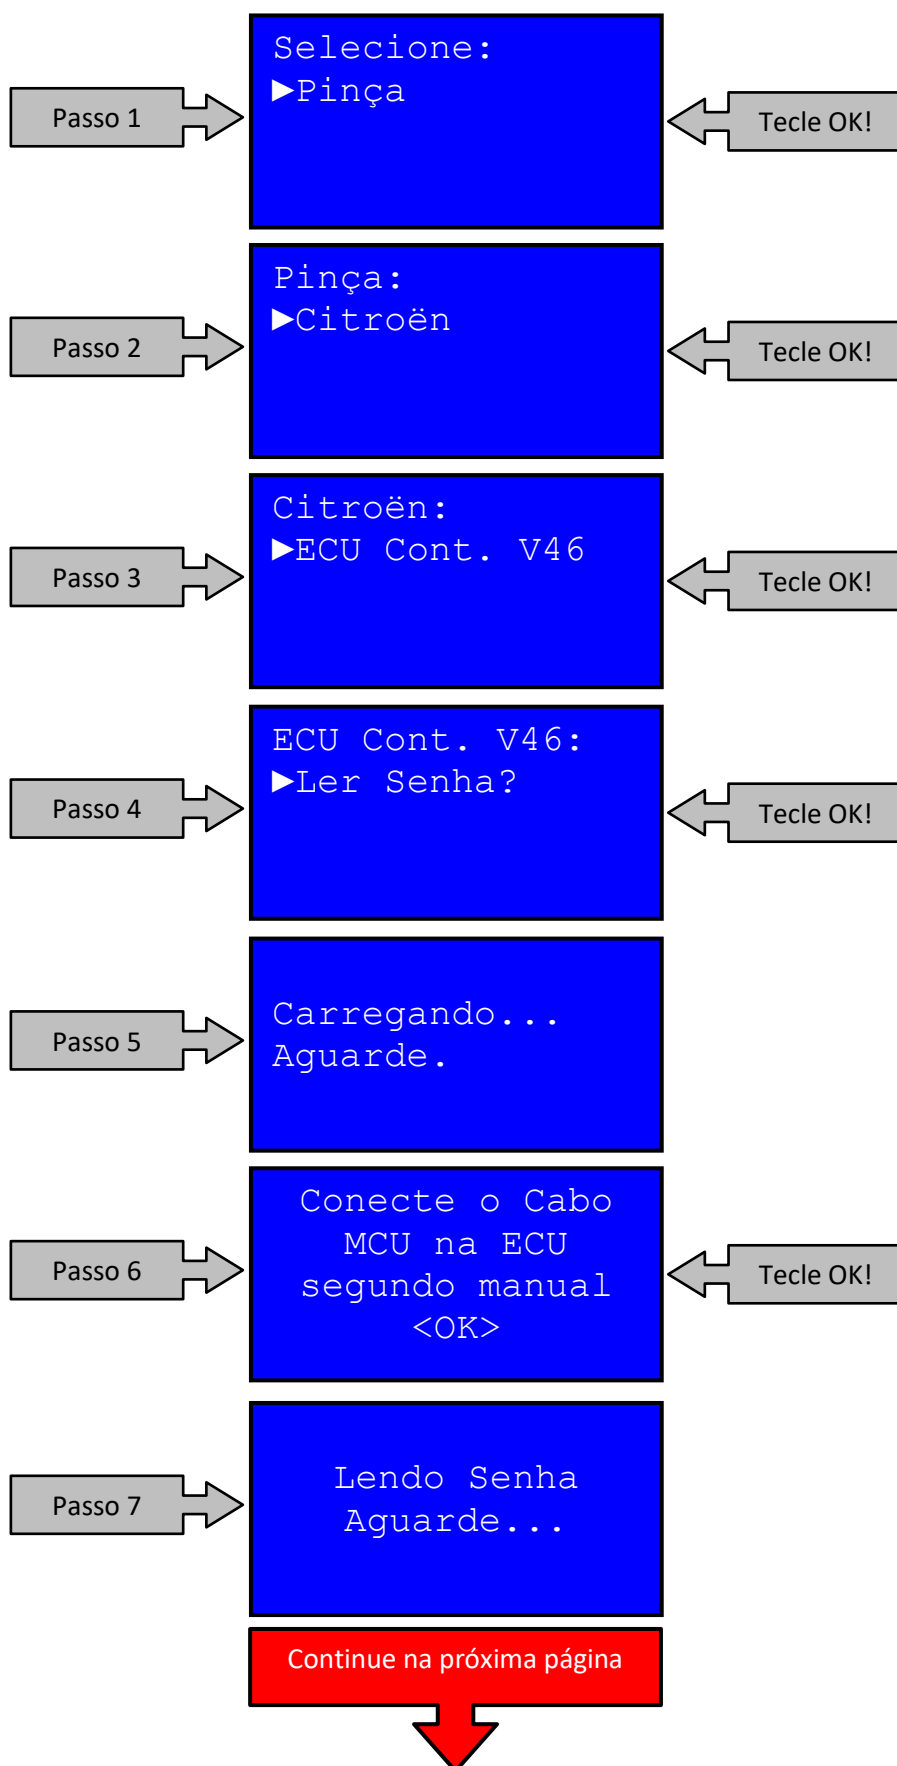

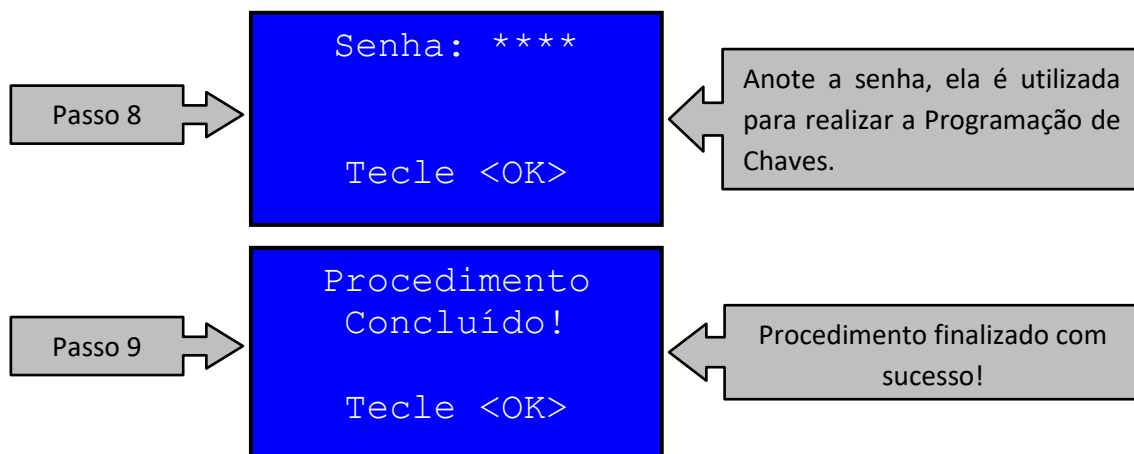

OUTRAS MENSAGENS

Curto!
Verifique...

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Curto entre os fios do Cabo MCU;
- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios na ECU;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhe para reparo.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU com a ECU;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- ECU com problema ou com o arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios na ECU;
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito, encaminhe para reparo.

Arquivo
Inválido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O arquivo da ECU está corrompido;
- A ECU utilizada não é a ECU Continental V46.

Soluções:

- Verifique se a ECU é a mesma mencionada no manual;

Falha na conexão
com a ECU

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU com a ECU;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- ECU com problema ou com o arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios na ECU;
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito, encaminhe para reparo.

Senha não
encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU está corrompido;
- Arquivo inválido da ECU;
- A senha da ECU pode estar resetada.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

Voltar índice