



Manual Carga – PS0180
Programação Chaves de Presença Ford Focus
Rev. 1



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE.....	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
PROCEDIMENTO PARA PROGRAMAÇÃO DO PROXIMITY VIA OBD	7
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	8
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES DE PRESENCAS	10
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENCAS	15
OUTRAS MENSAGENS	21

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagamento e reprogramação de 2 chaves de presença para o veículo;
- Programação de até 4 chaves de presença para o veículo.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Ford	Focus	2008 a 2013

CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A9.
Usado para conectar o OBD MAP ao
veículo para procedimento via diagnose.

Todos os acessórios conectados para
realizar o procedimento via diagnose.



PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.***c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.*c** : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico fica localizada na posição **A4**.

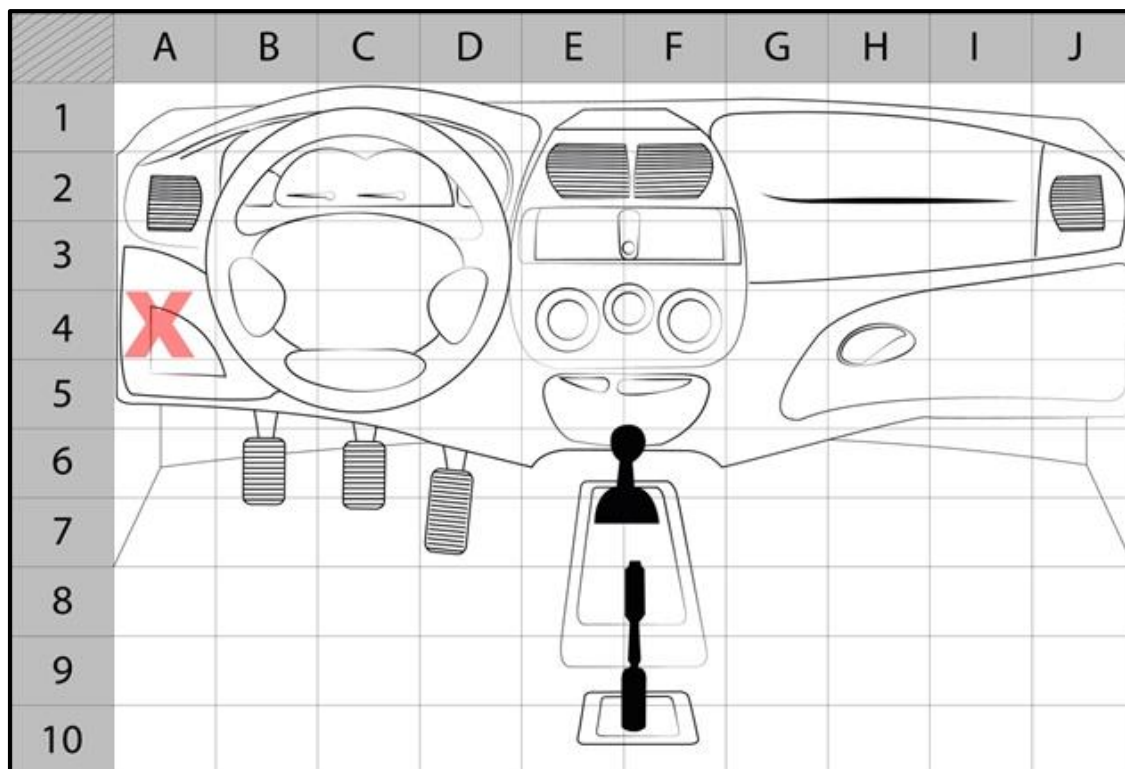

PROCEDIMENTO PARA PROGRAMAÇÃO DO PROXIMITY VIA OBD


Procedimento para a realização do [Passo 29](#) e [Passo 32](#) da Programação e do [Passo 27](#) da Adição de Chaves de Presença.




Retire a lâmina do controle e a insira na ignição.

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

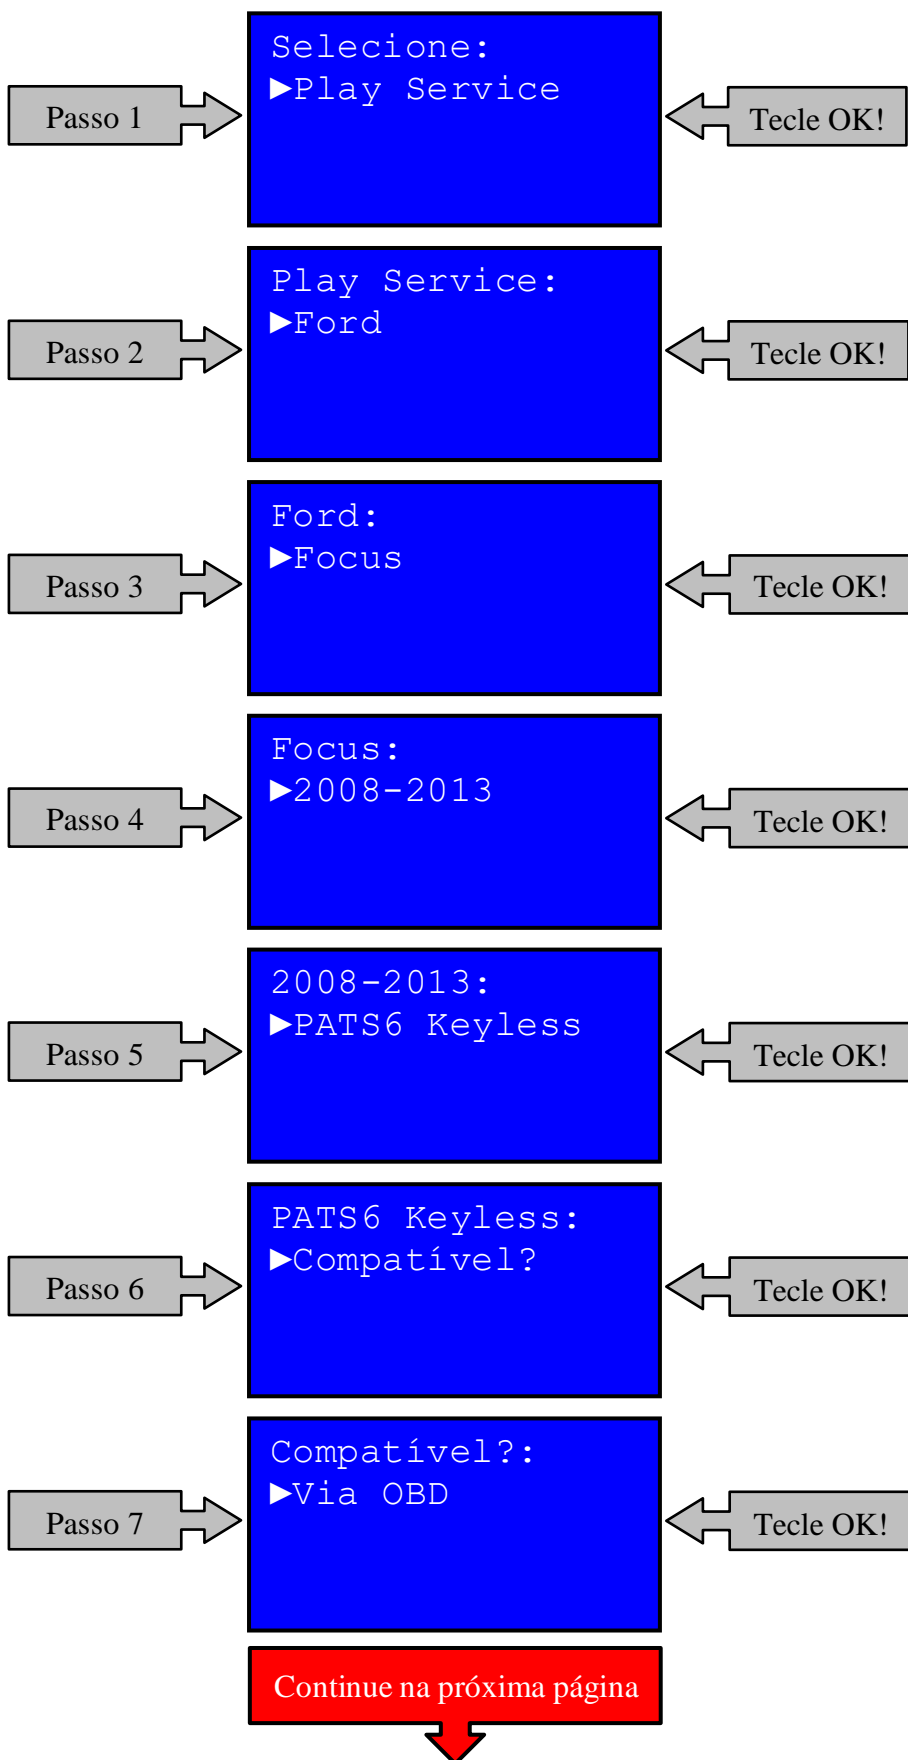


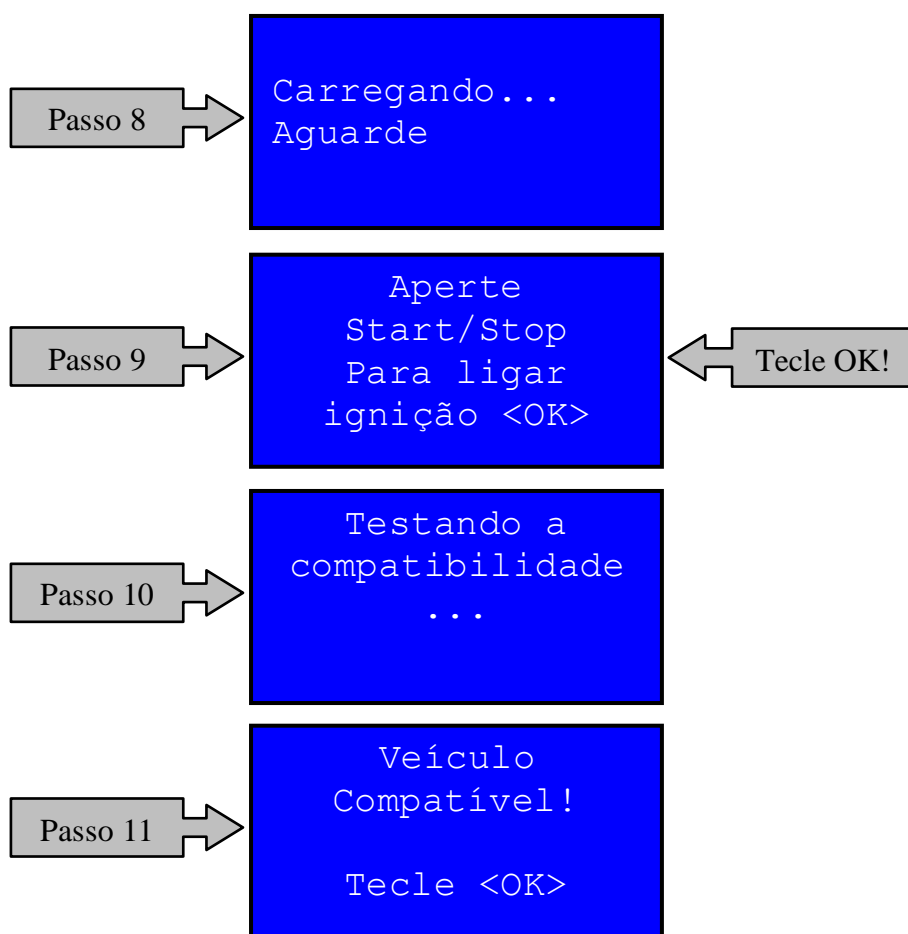



REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES DE PRESENCAS

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

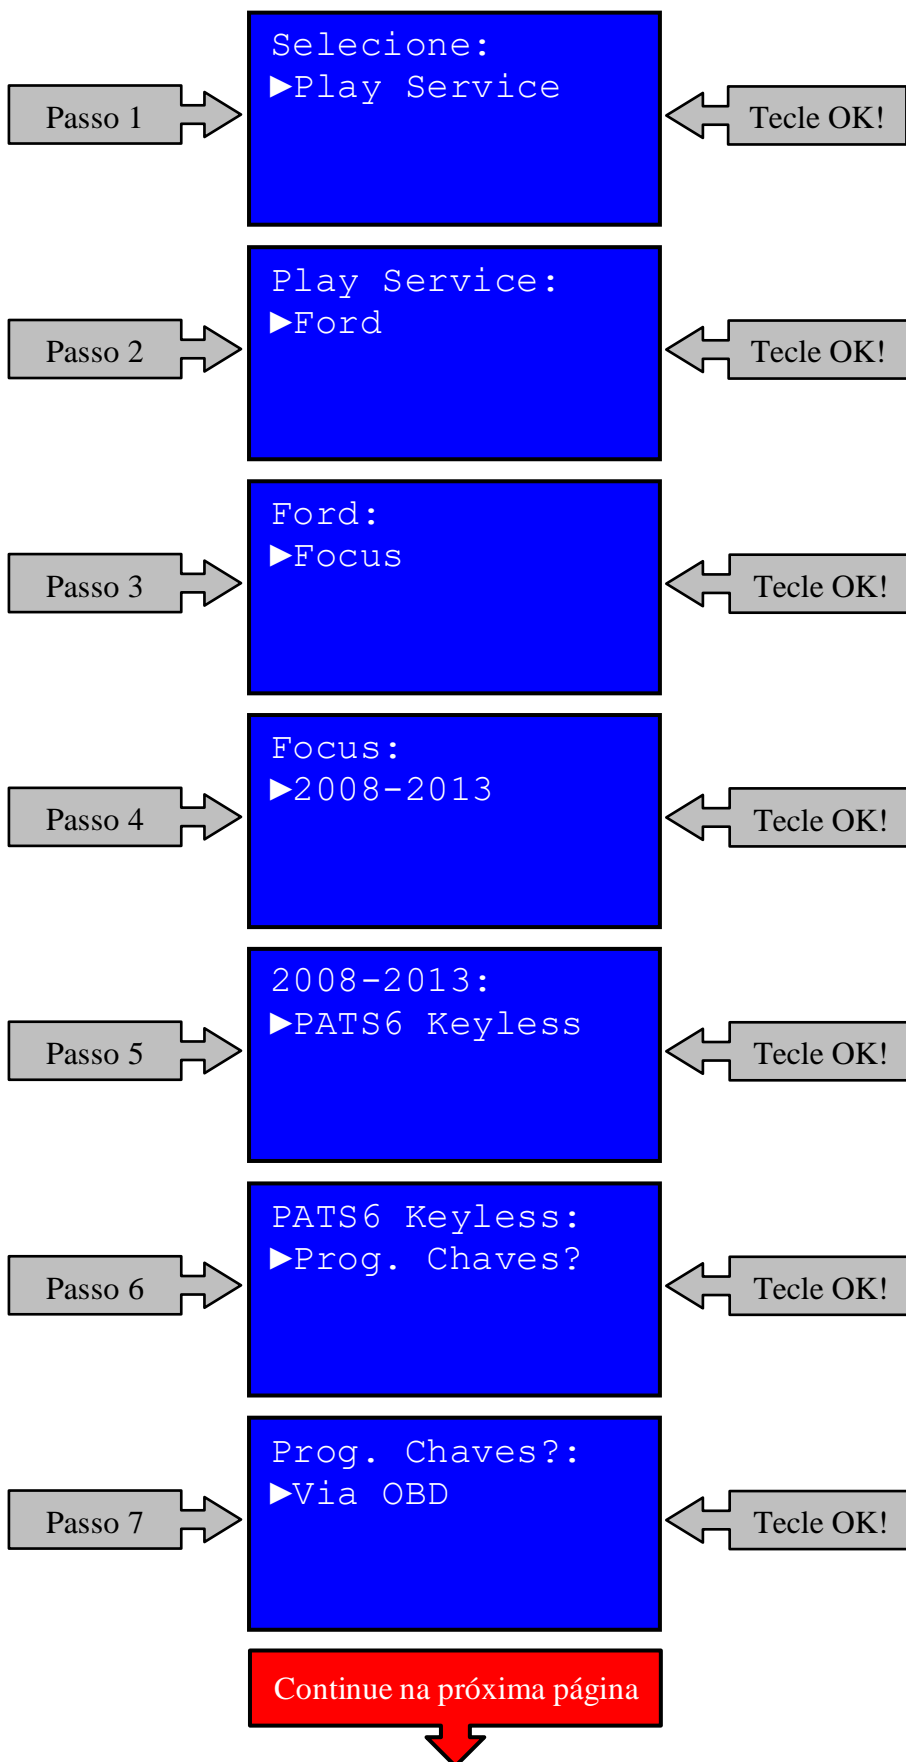

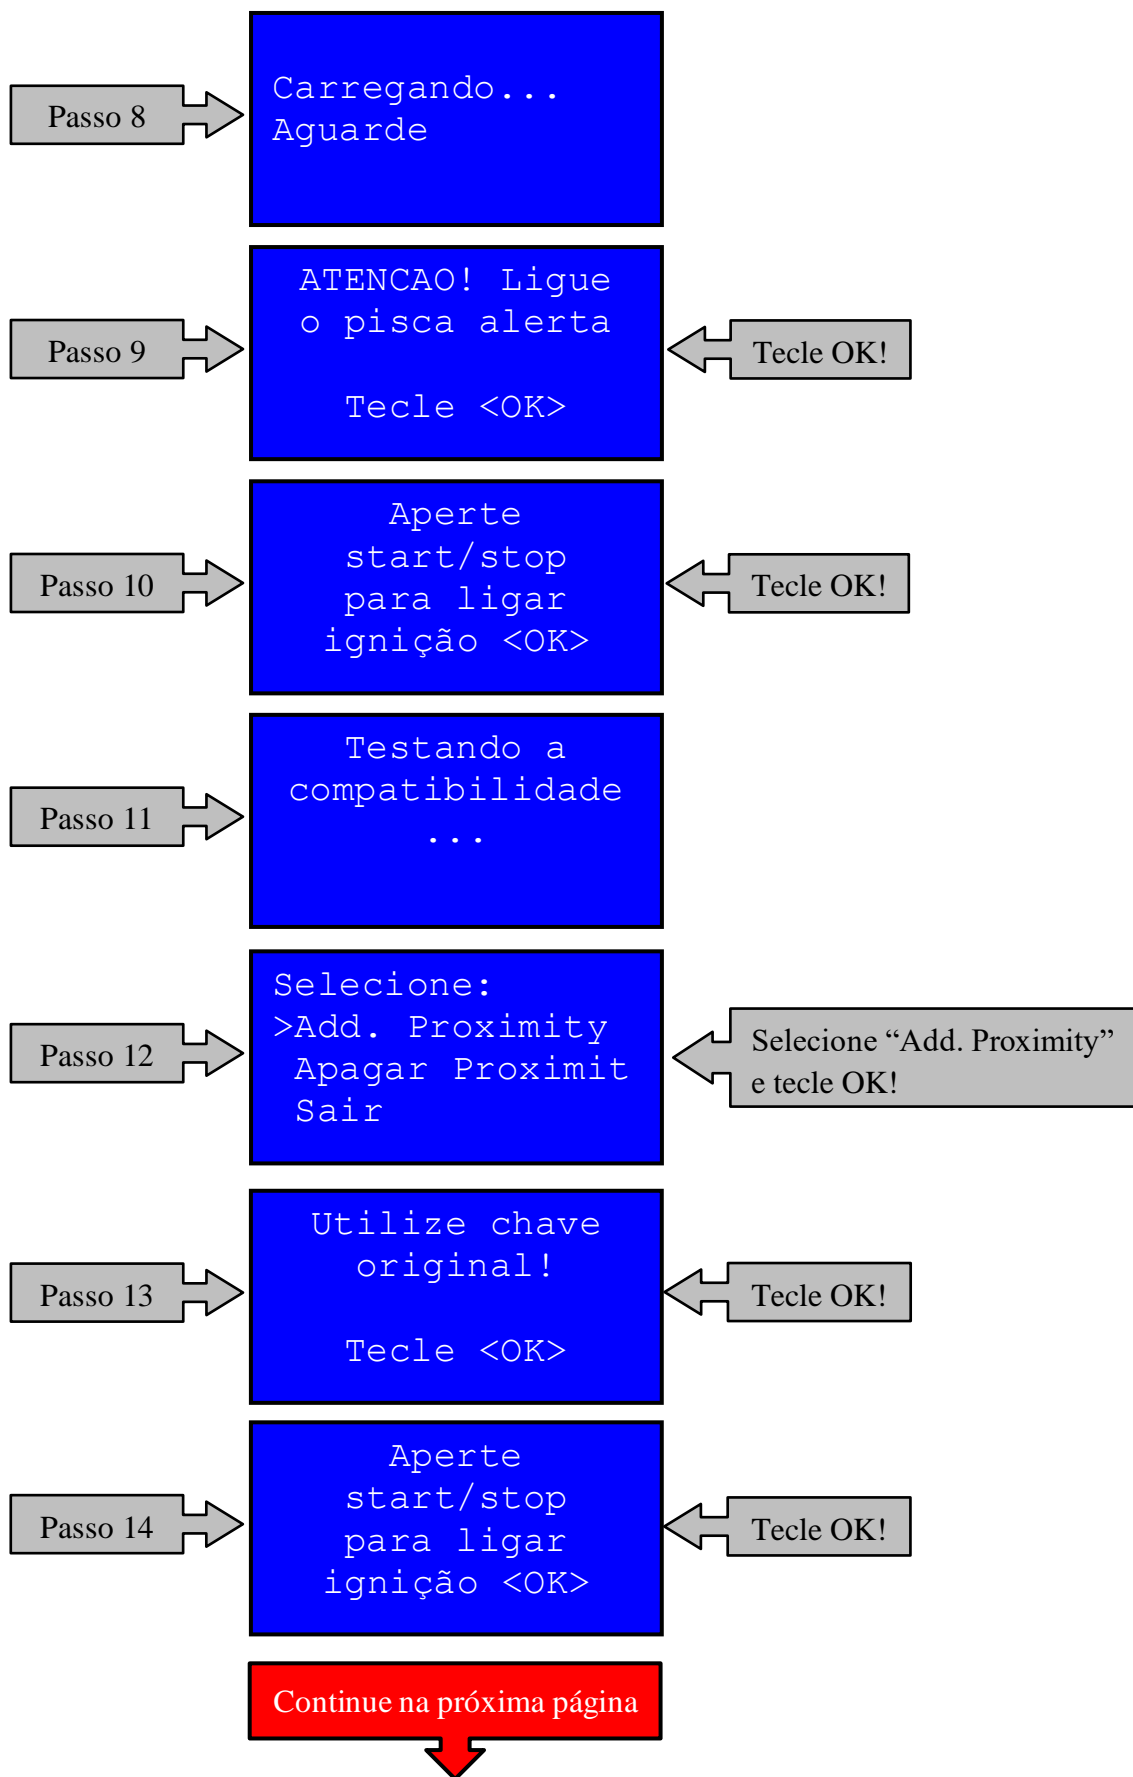

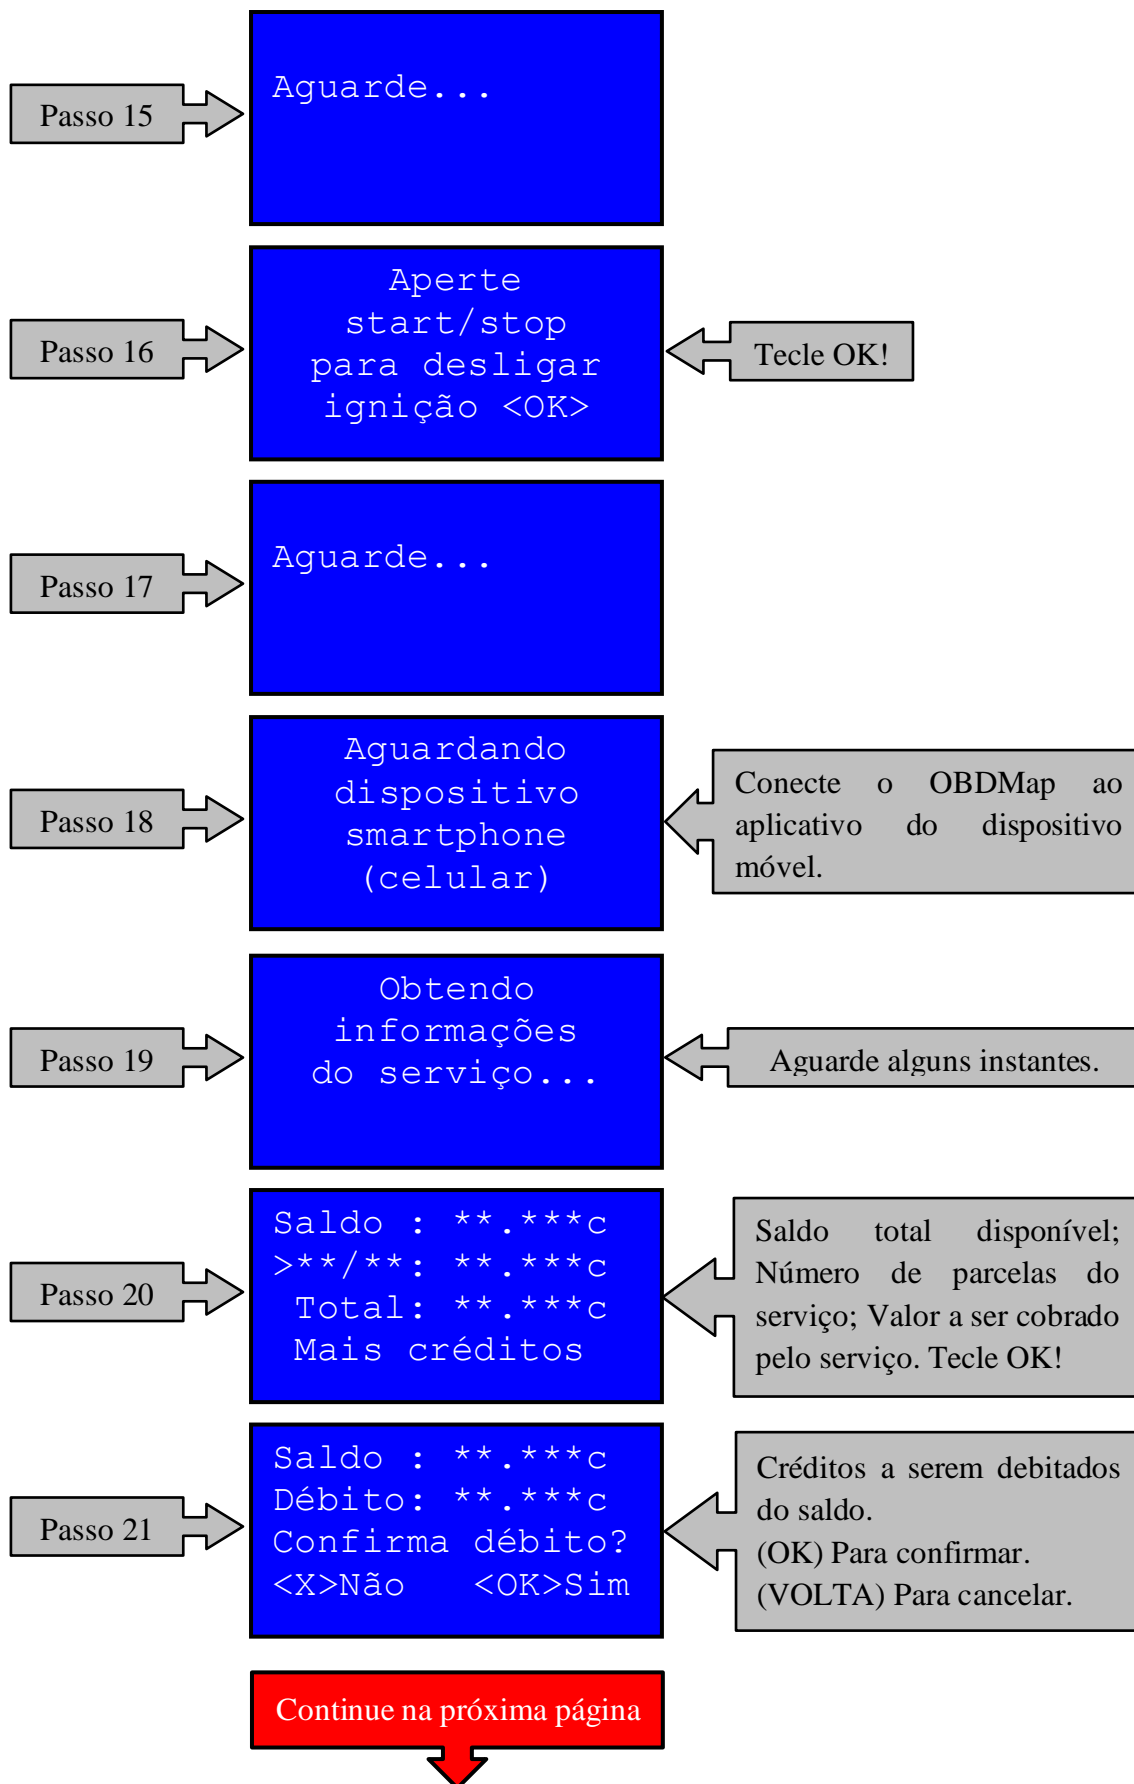


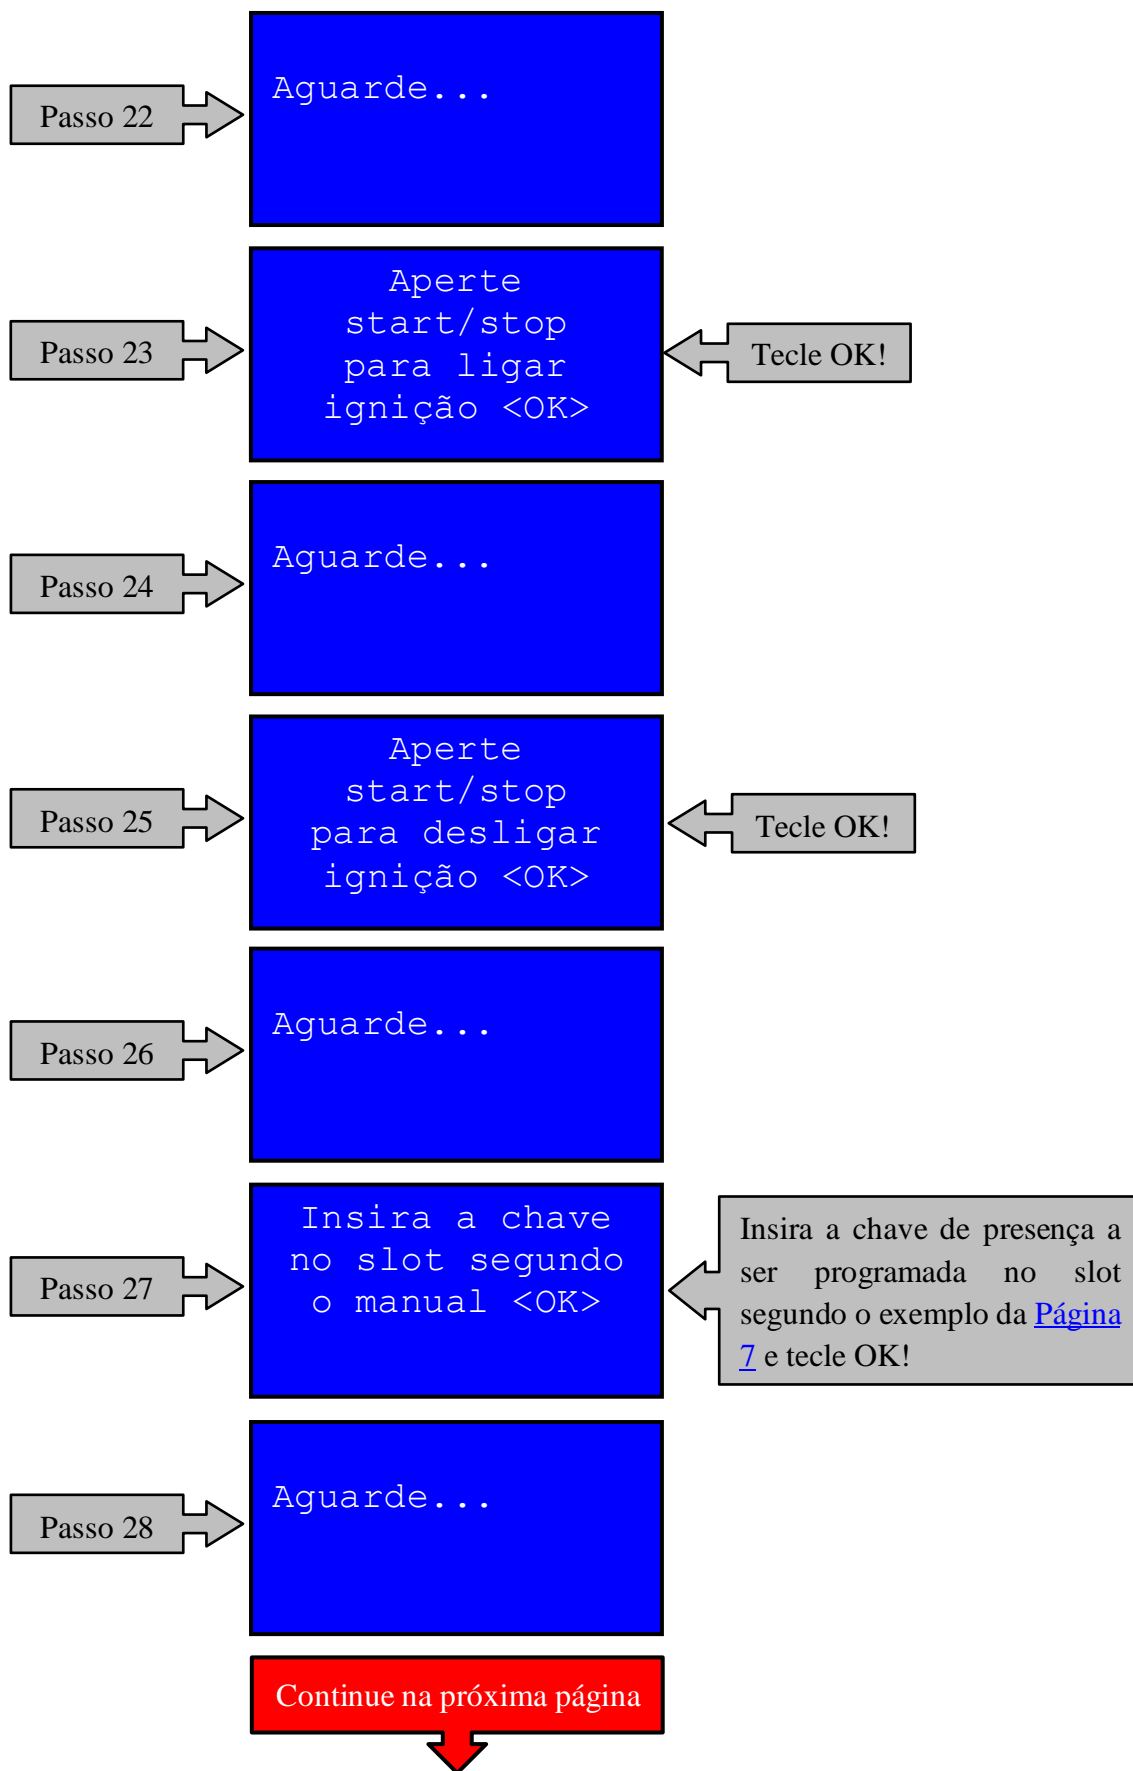



Tentativas de acesso falharam e cálculo do incode enviado também não realiza a programação: O veículo pode ter entrado em modo de bloqueio, devido ao transponder utilizado ser incorreto ou por alguma condição do veículo. Devendo ser desconectada a bateria e aguardar aproximadamente 10 minutos e após religá-la, repetir o procedimento.


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENCAS


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

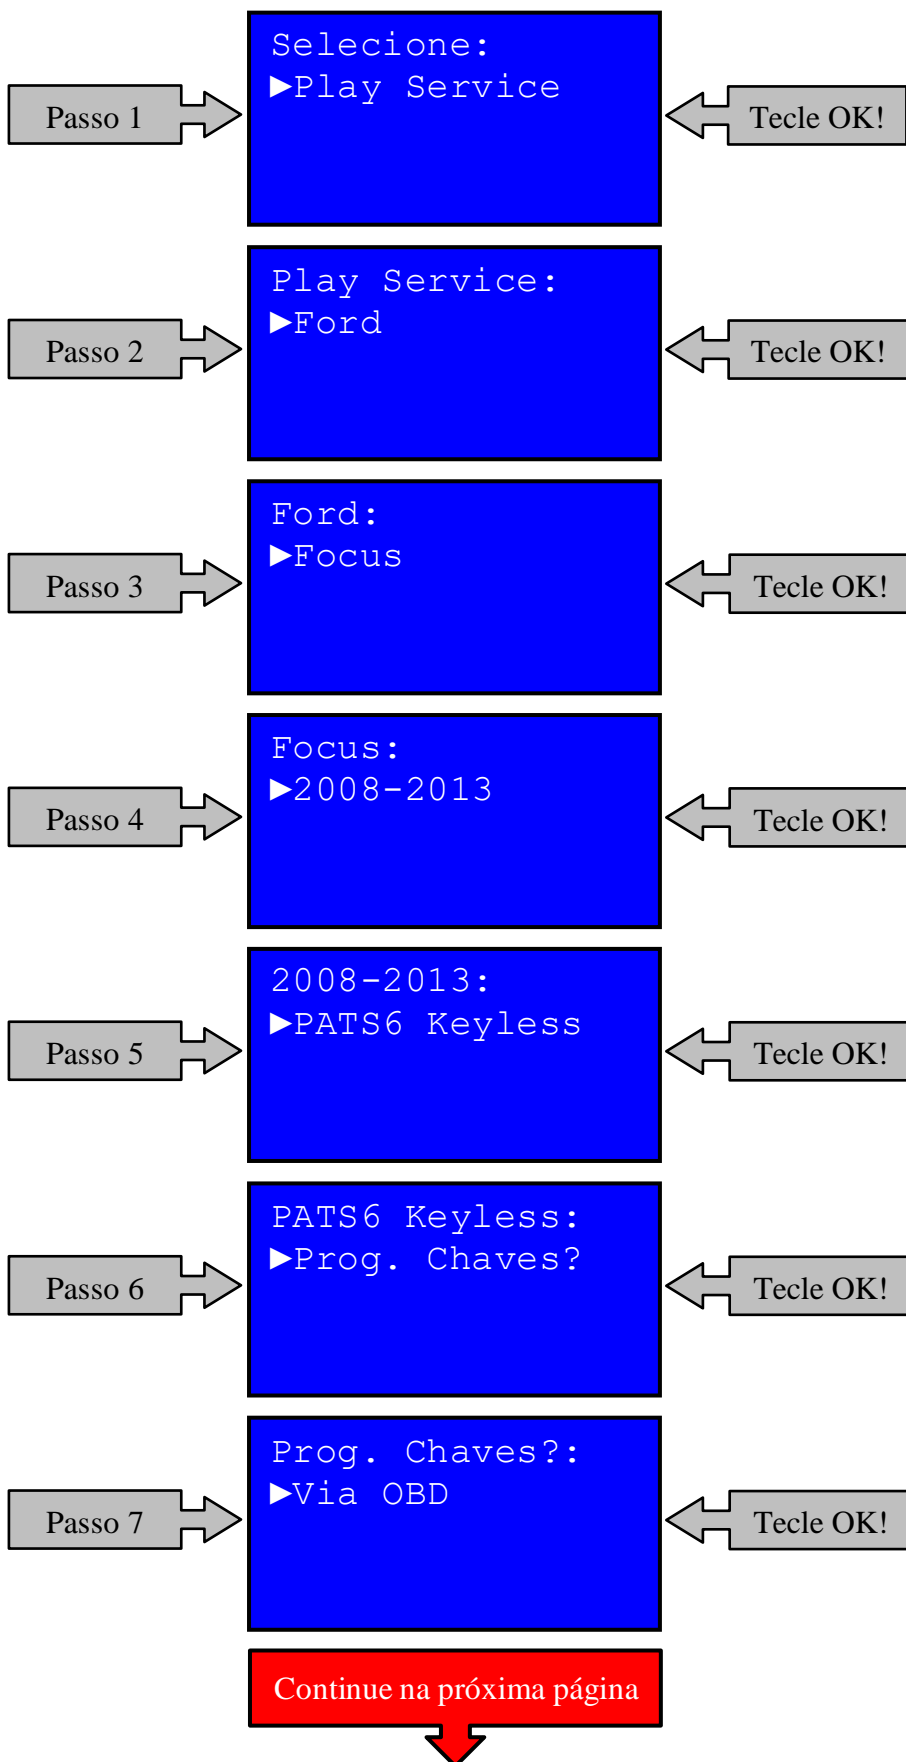


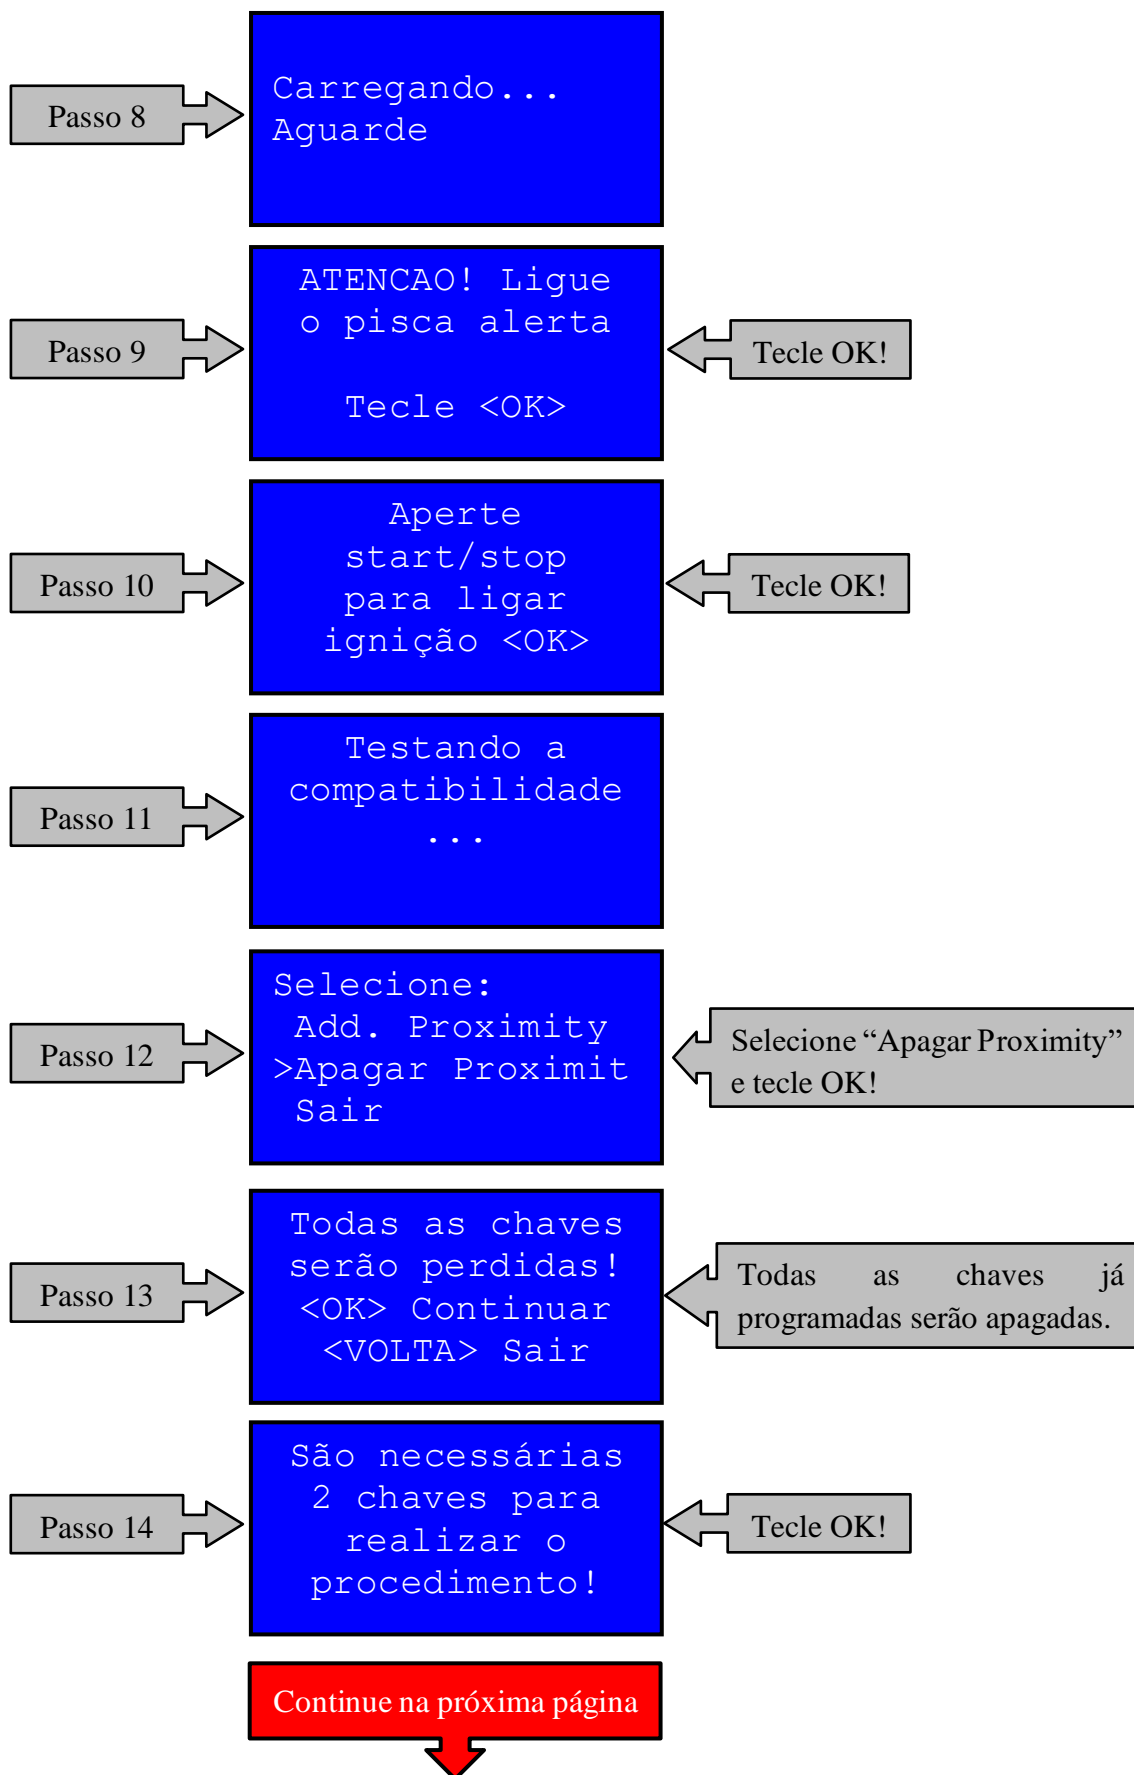

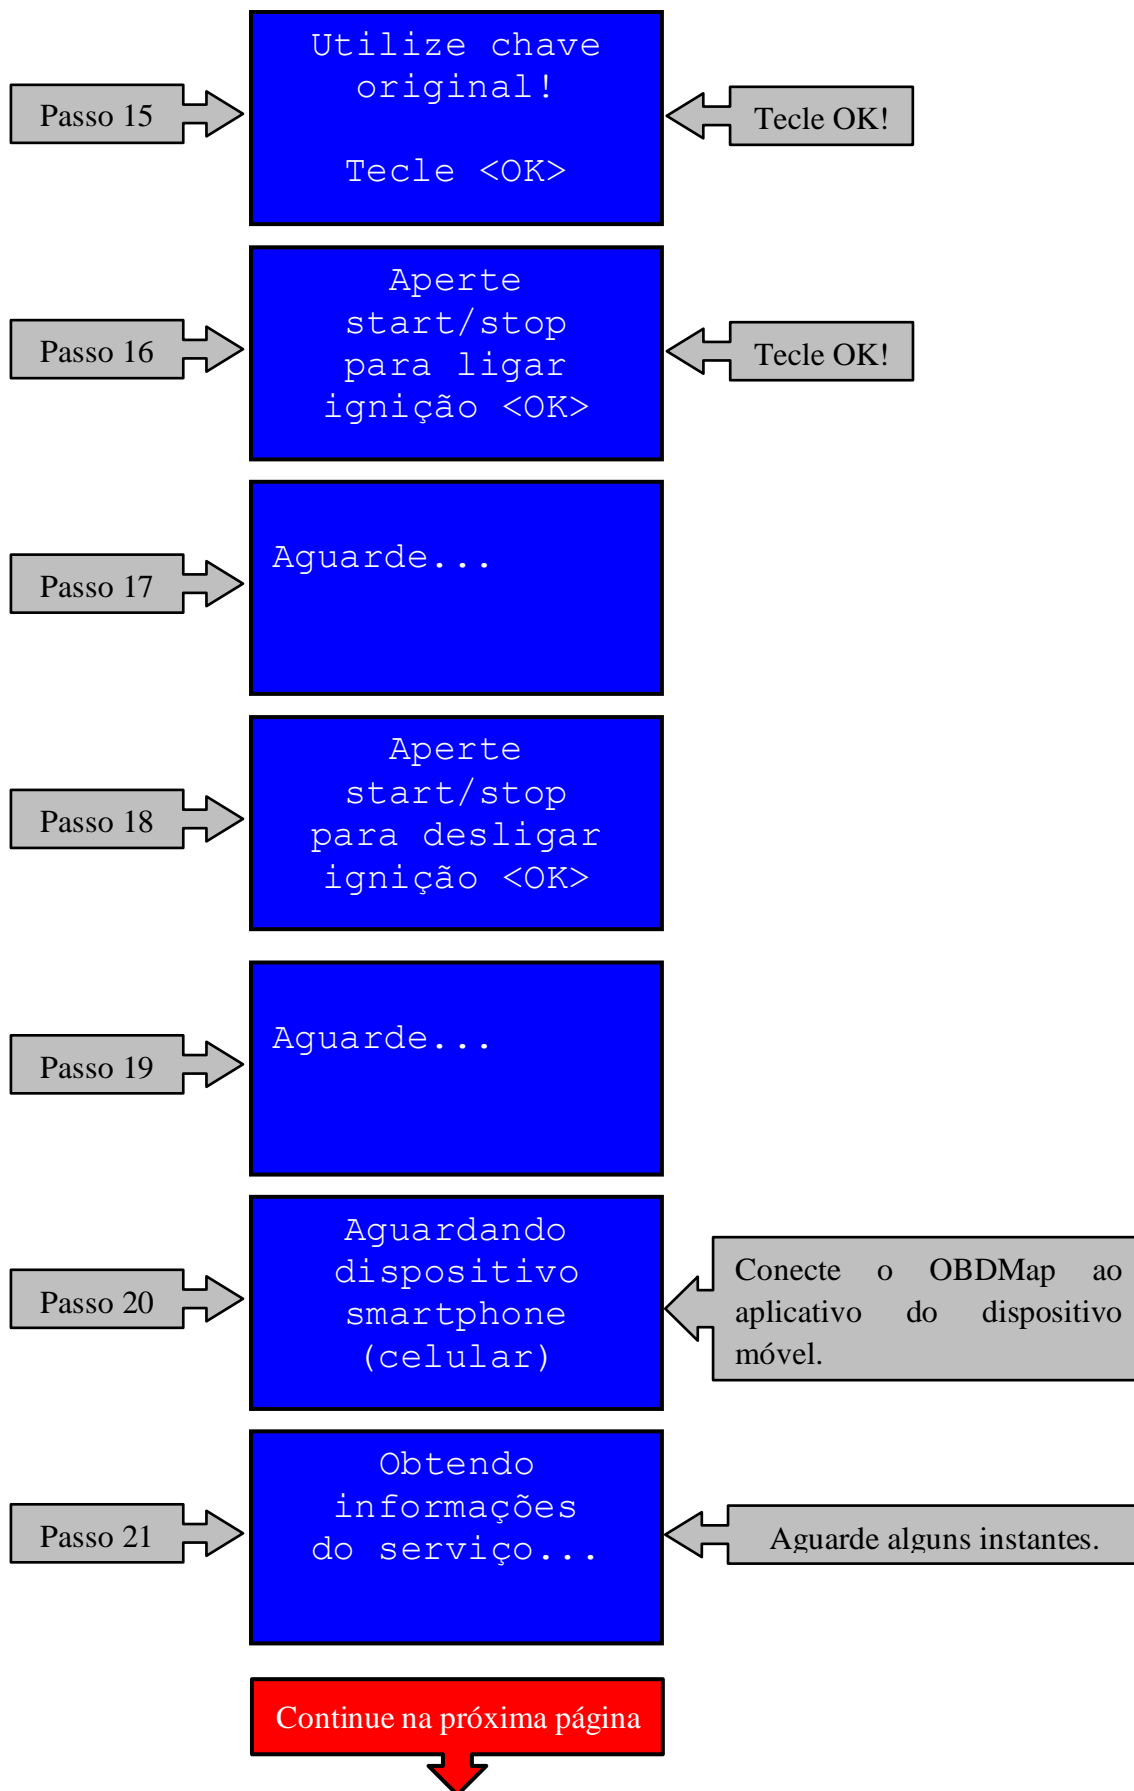

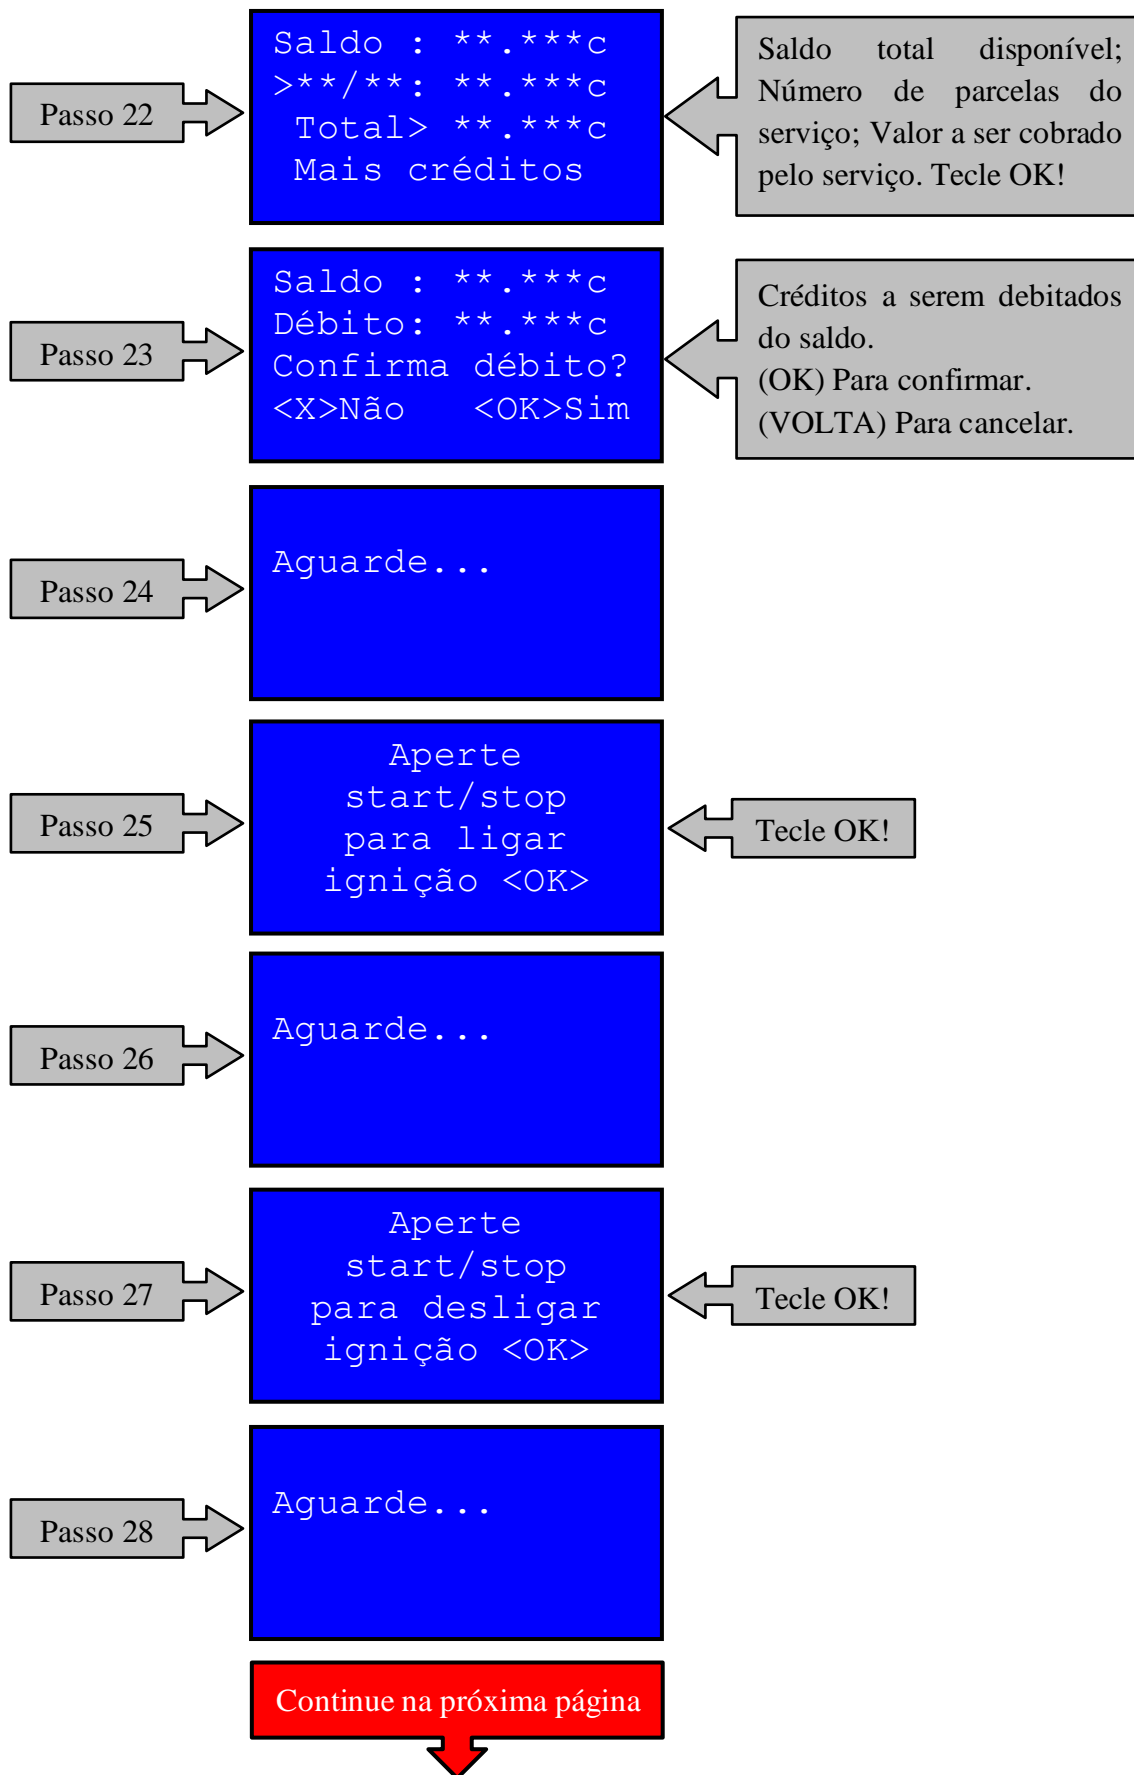

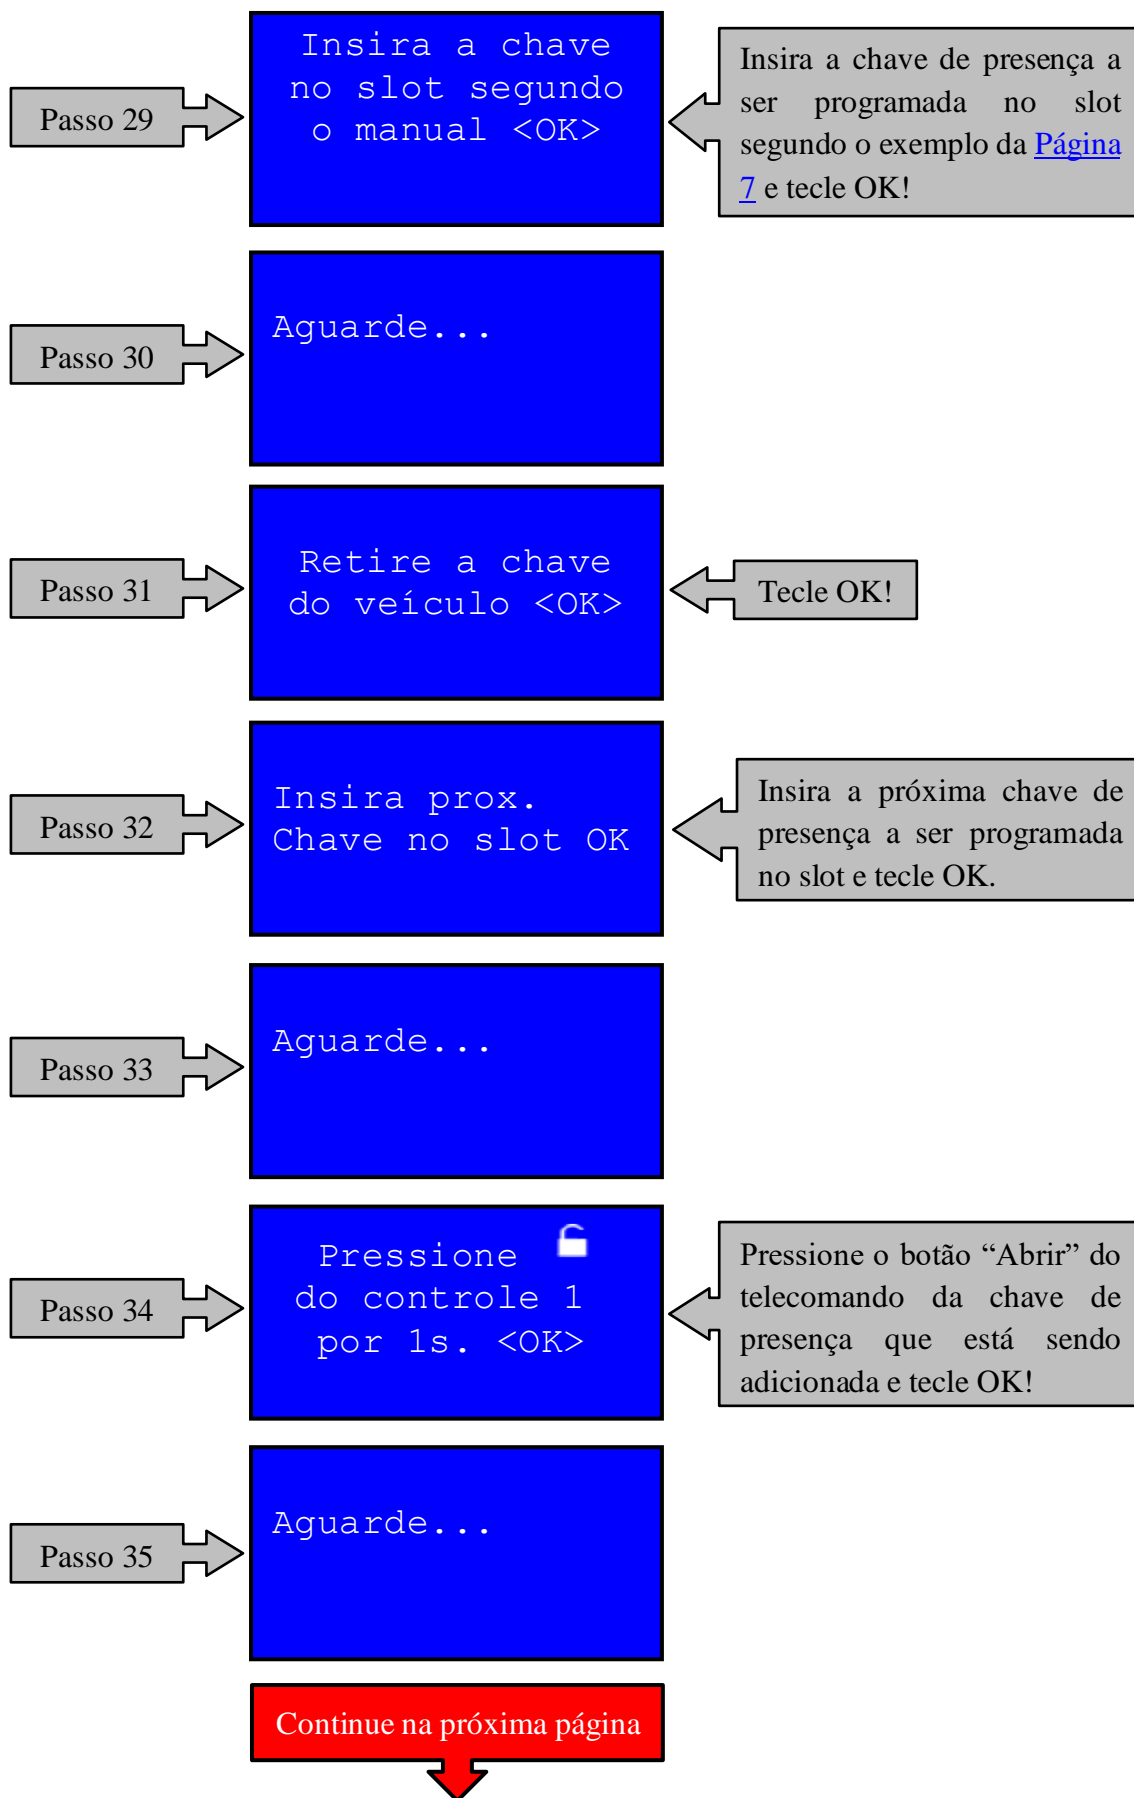

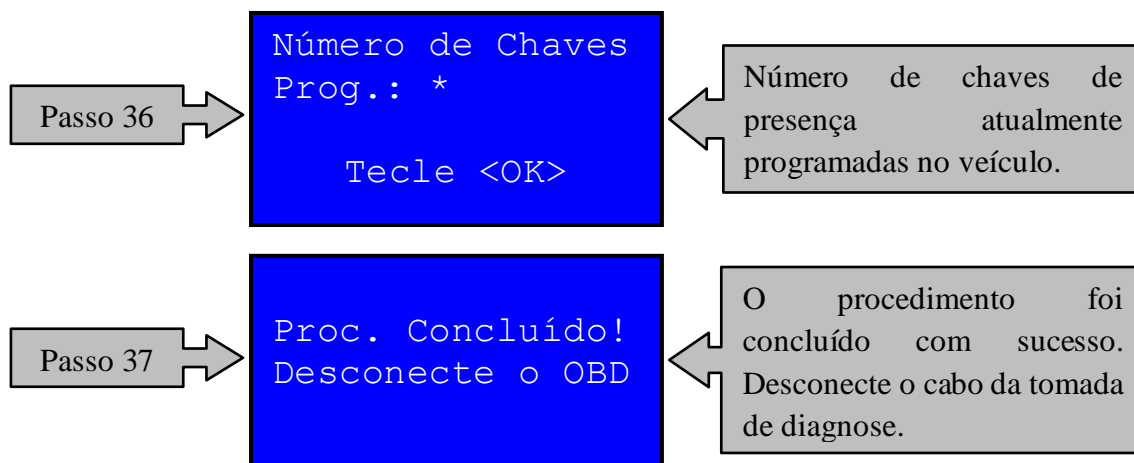

OUTRAS MENSAGENS

Incode: *****
Outcode:

Causas Prováveis:

- As tentativas de acesso ao veículo falharam.

Soluções:

- É necessário contactar o Suporte Técnico para obter o Outcode.
OBS: Não se deve desligar a ignição nesse processo, pois o código será alterado.

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o Cabo Universal + Adaptador A9;
- Conferir boa conexão do Cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir com o Suporte Técnico se a carga possui novas atualizações.

Erro no acesso!

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

Soluções:

- Repita o procedimento.

Acesso Negado
Aguarde 5:00 min
para repetir

Desconecte o
OBDMAP!!

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

Soluções:

- Aguarde 5 minutos e repita o procedimento.

Erro no
Transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é válido;
- O transponder pode não estar dedicado corretamente para o veículo.

Soluções:

- Utilize um transponder compatível com o veículo.

Veículo fora da
Aplicação!

Causas Prováveis:

- O veículo não faz parte da aplicação da carga.

Soluções:

- Verifique a Tabela de Aplicação.

Erro na
Programação!

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é válido;
- O transponder pode não estar dedicado corretamente para o veículo.

Soluções:

- Utilize um transponder compatível com o veículo.

Use Adap. A9!

Causas Prováveis:

- O cabo utilizado não está correto.

Soluções:

- Conecte o Adaptador A9 e repita o procedimento

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

Voltar índice