



MANUAL CARGA – OBD0329

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES NISSAN NATS 7 CHAVE (ID4A)

VER. 1



JANEIRO DE 2024



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	8
OUTRAS MENSAGENS	11

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Programação de chaves (máximo de 4 chaves);
- Programação de telecomandos (automaticamente).

OBS.: Todas as chaves serão apagadas, sendo necessário reapresentar todas as chaves já programadas.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Nissan	Kicks 1.6	2019 – 2022

CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS



Utilize a chave canivete com telecomando Nissan HITAG AES (ID4A) 433Mhz



Ou utilize um transponder PPCF7939M (ID4A) para programar uma chave seca.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Utilize o cabo universal + adaptador A3.



Todos os acessórios conectados para procedimentos via diagnose.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnose do veículo fica localizada na área **A5**.

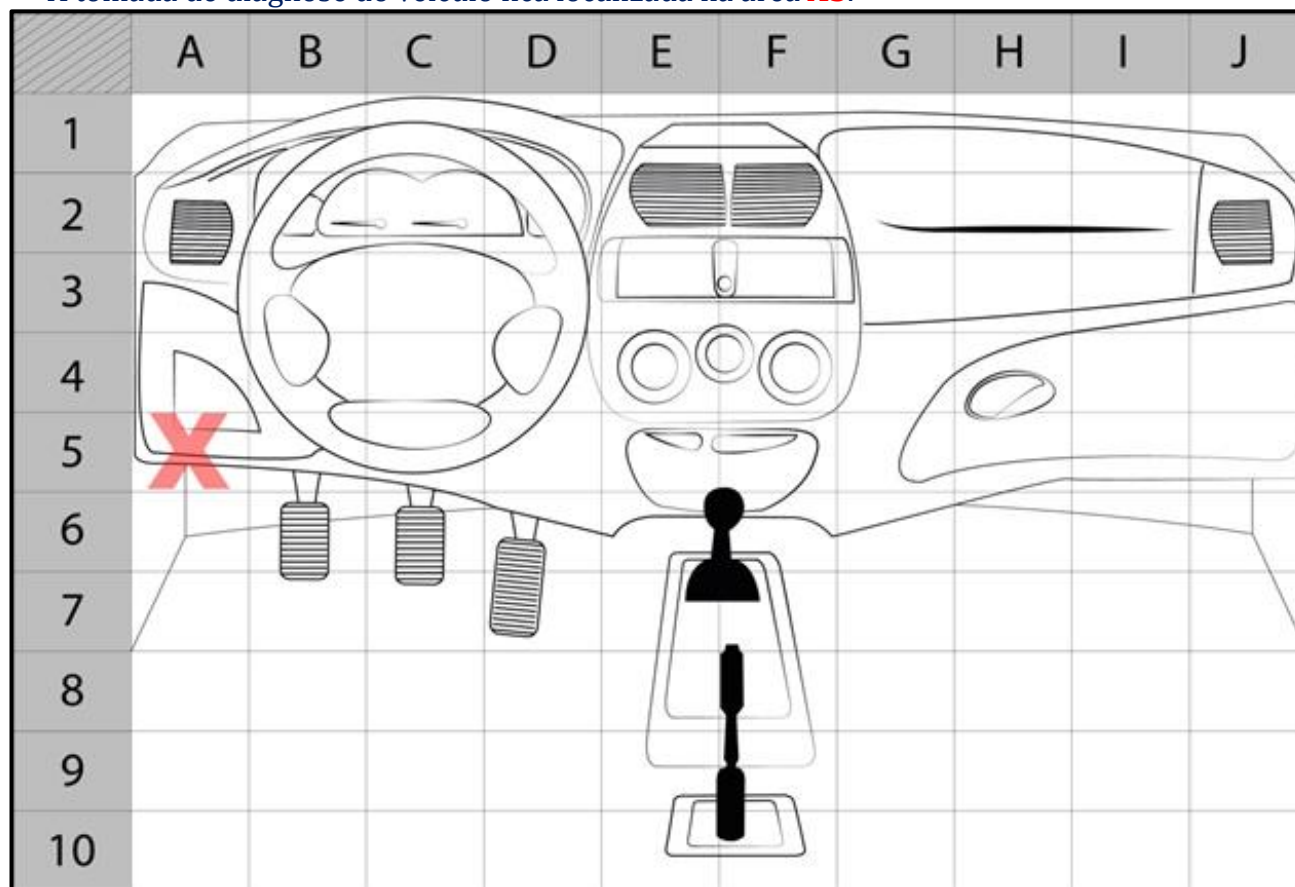

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBDMAP:

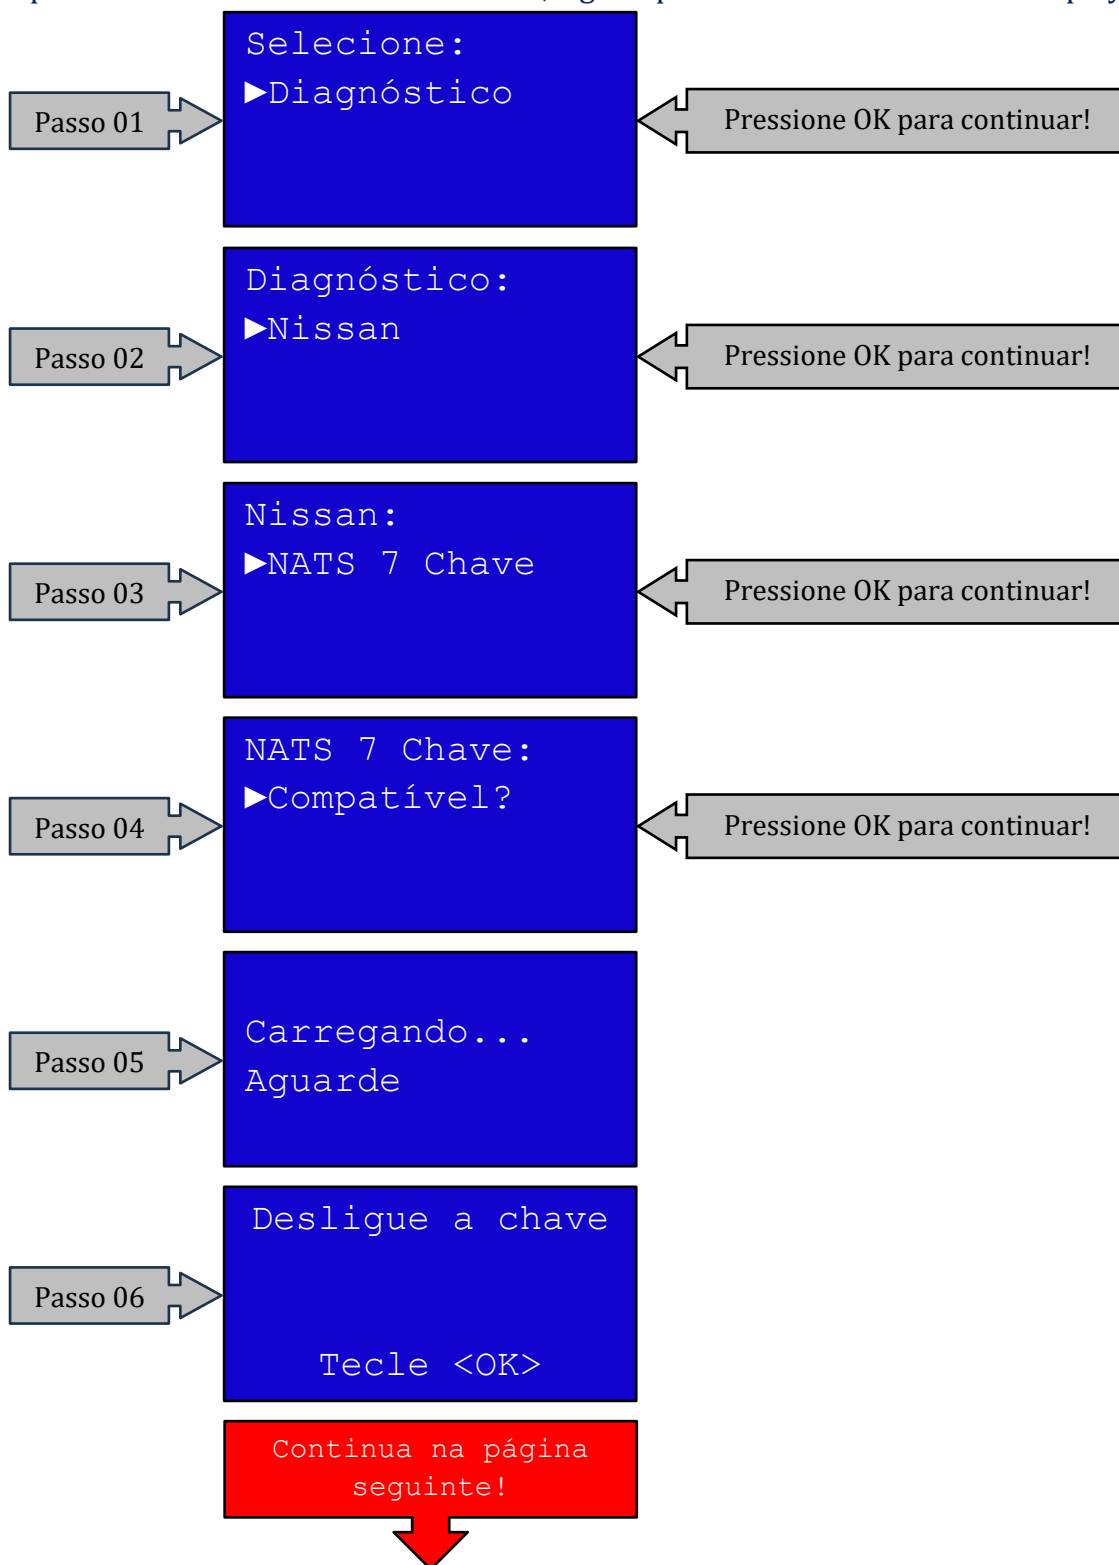


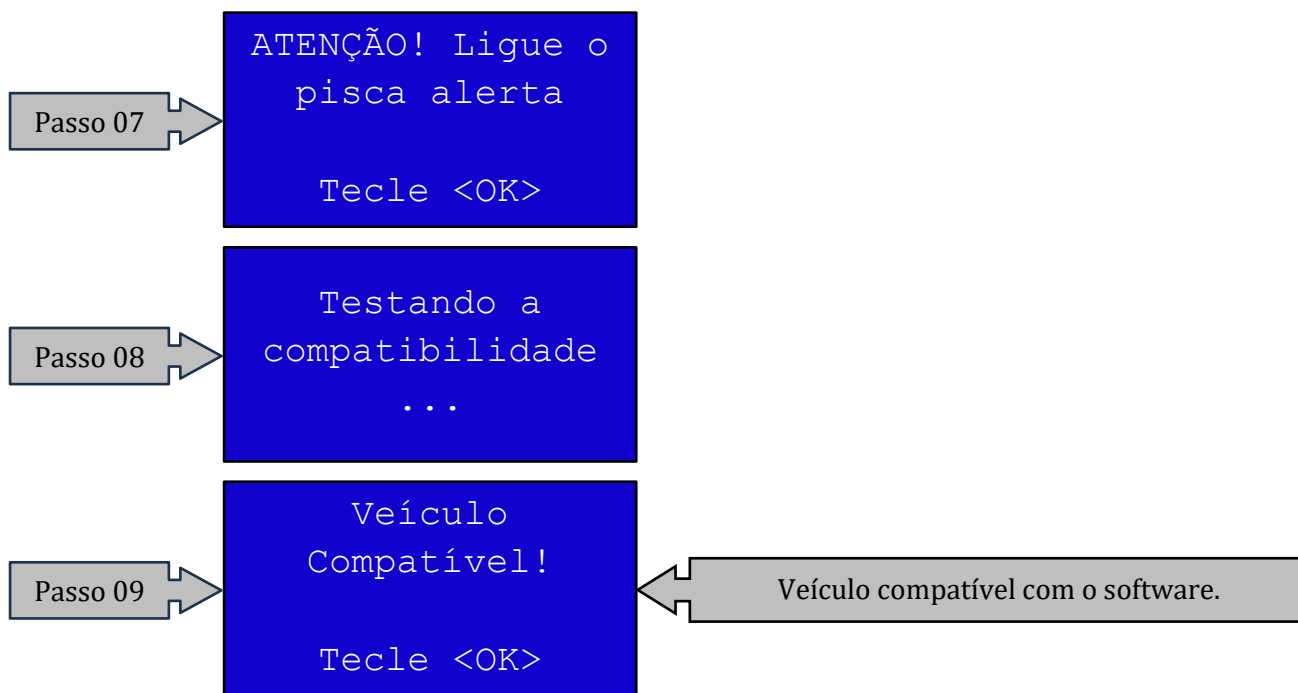


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBDMAP:

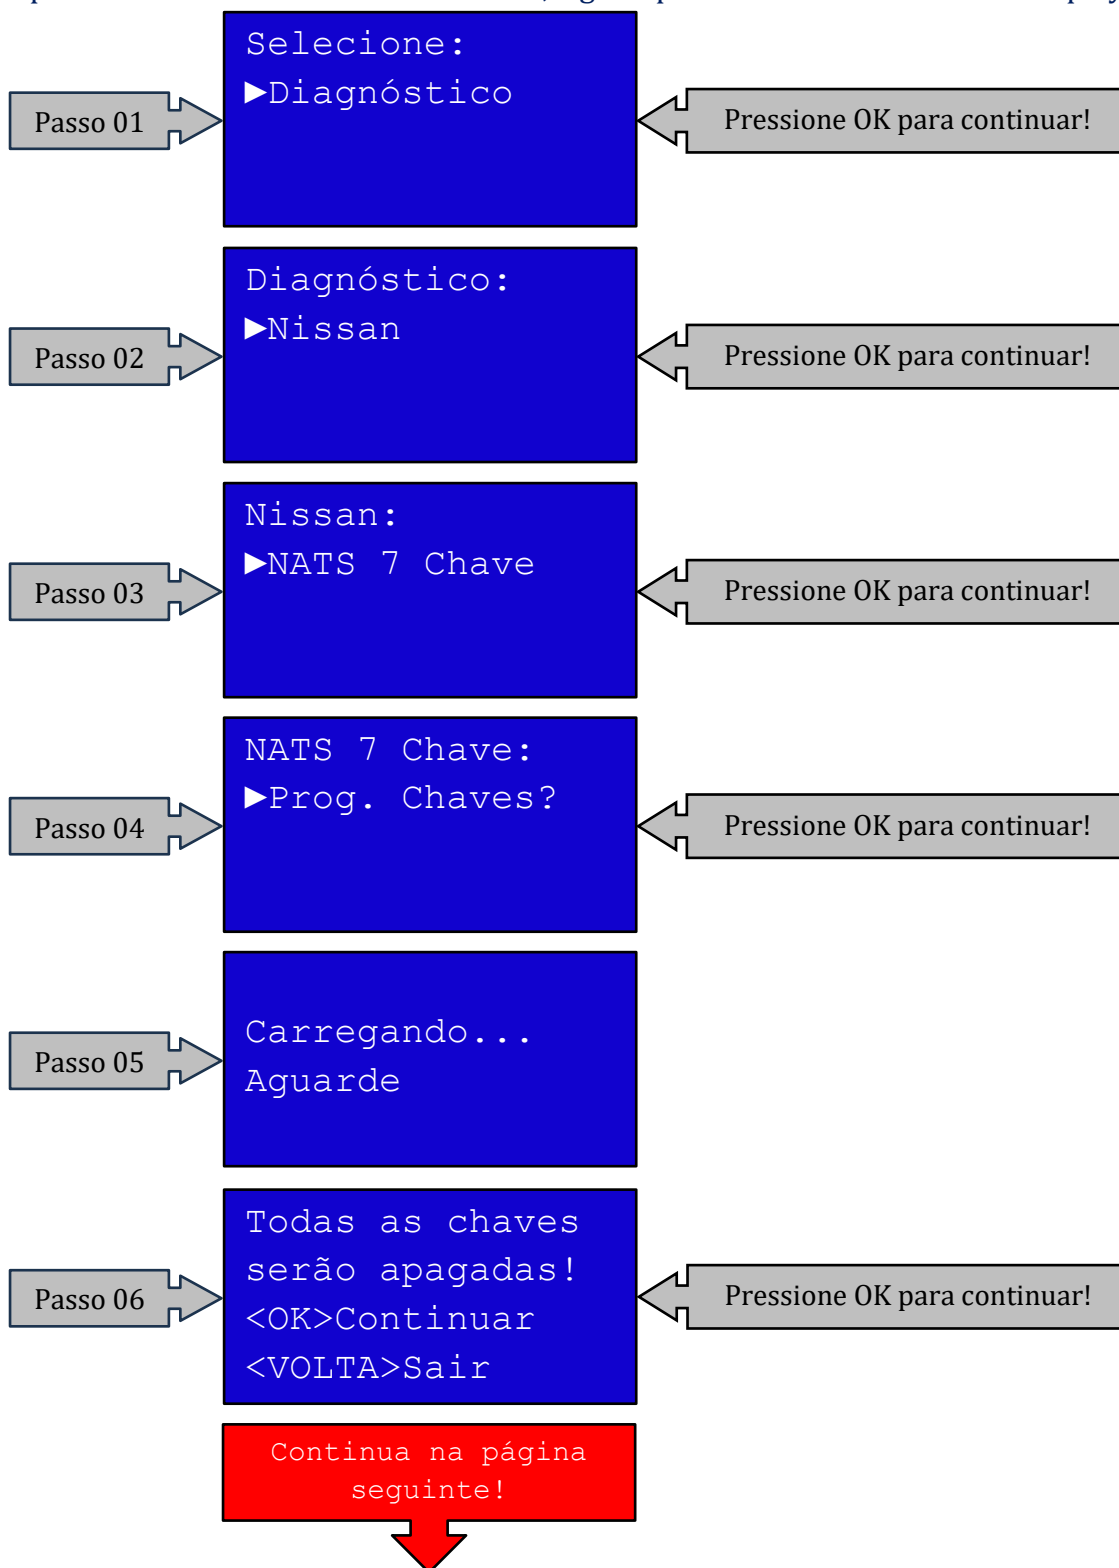

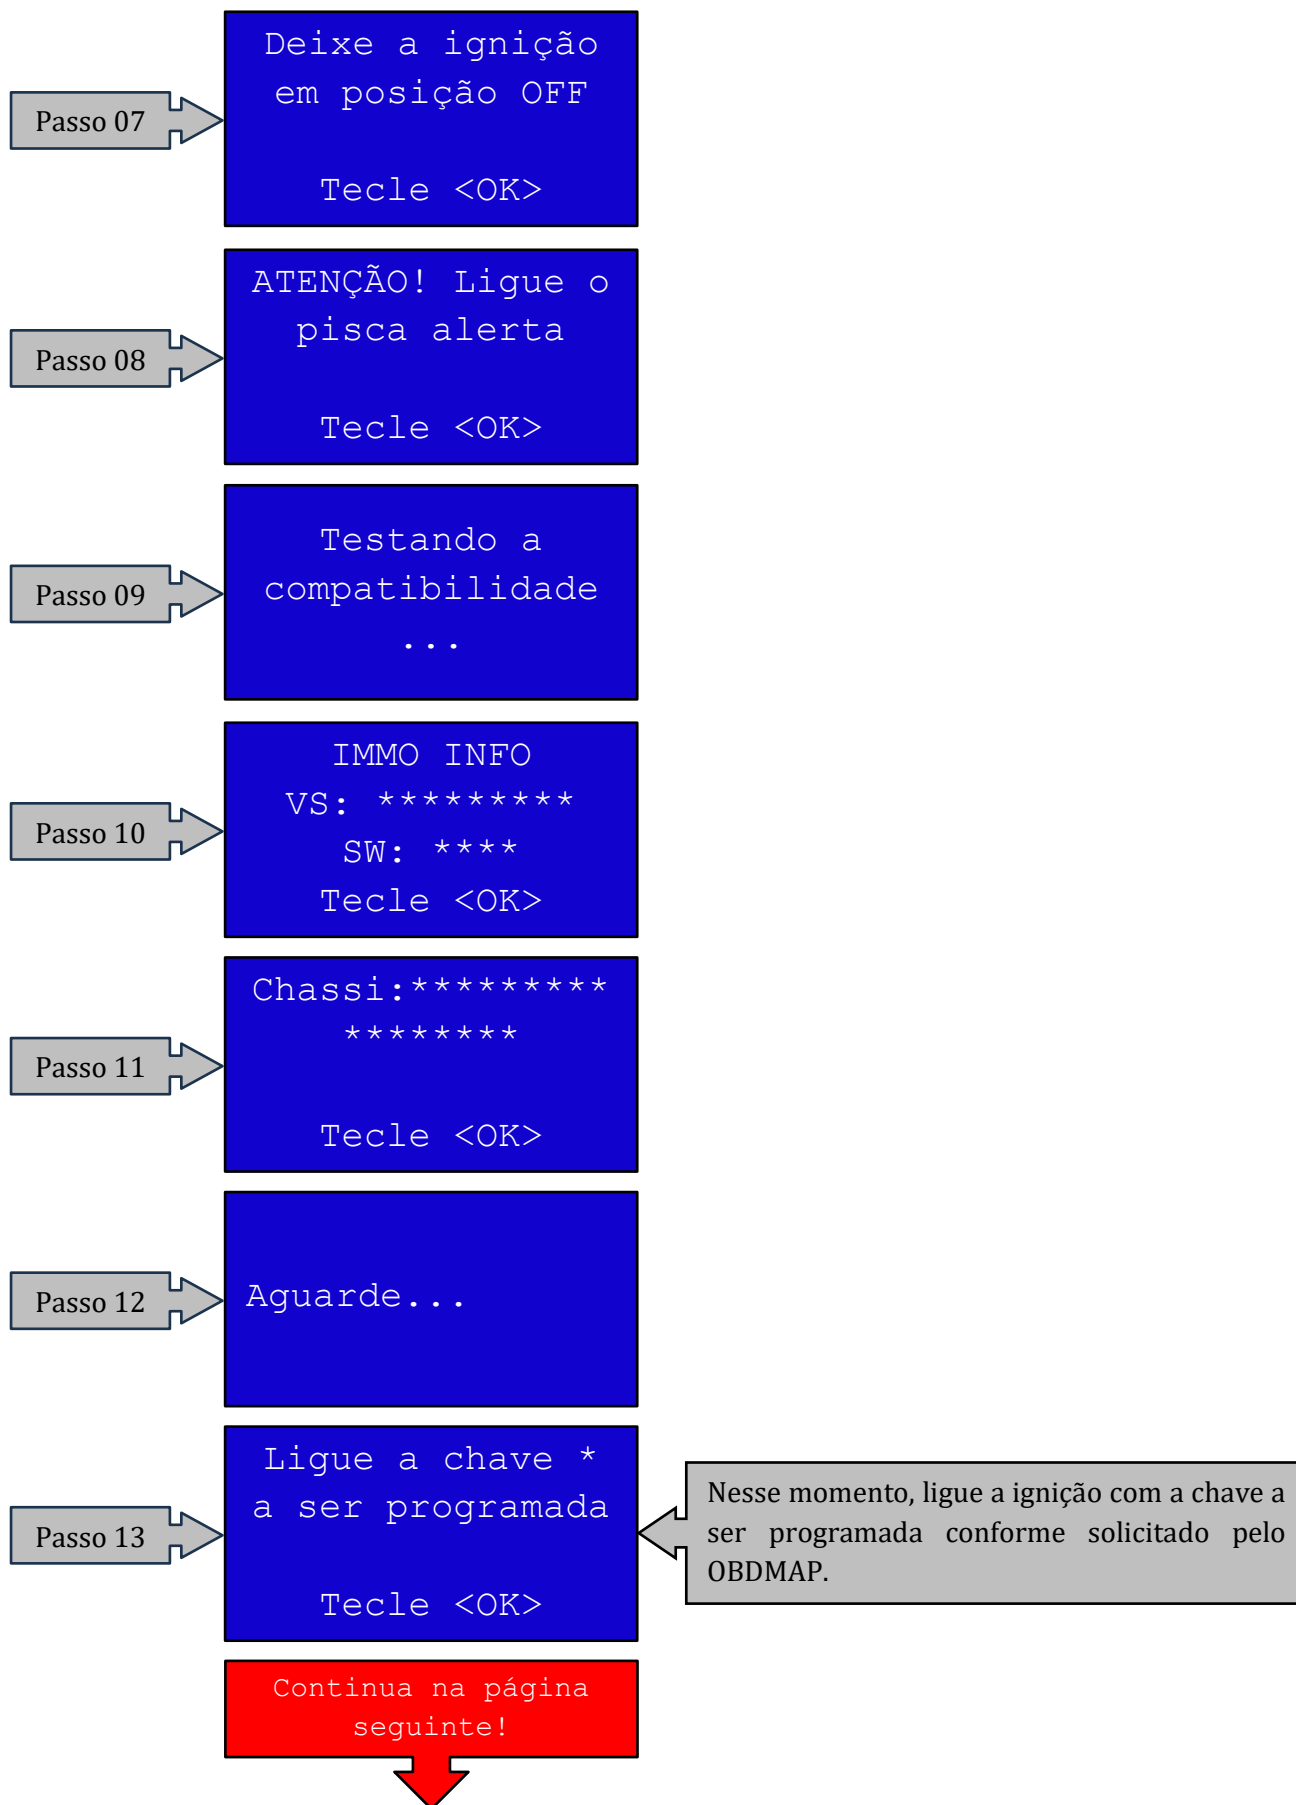

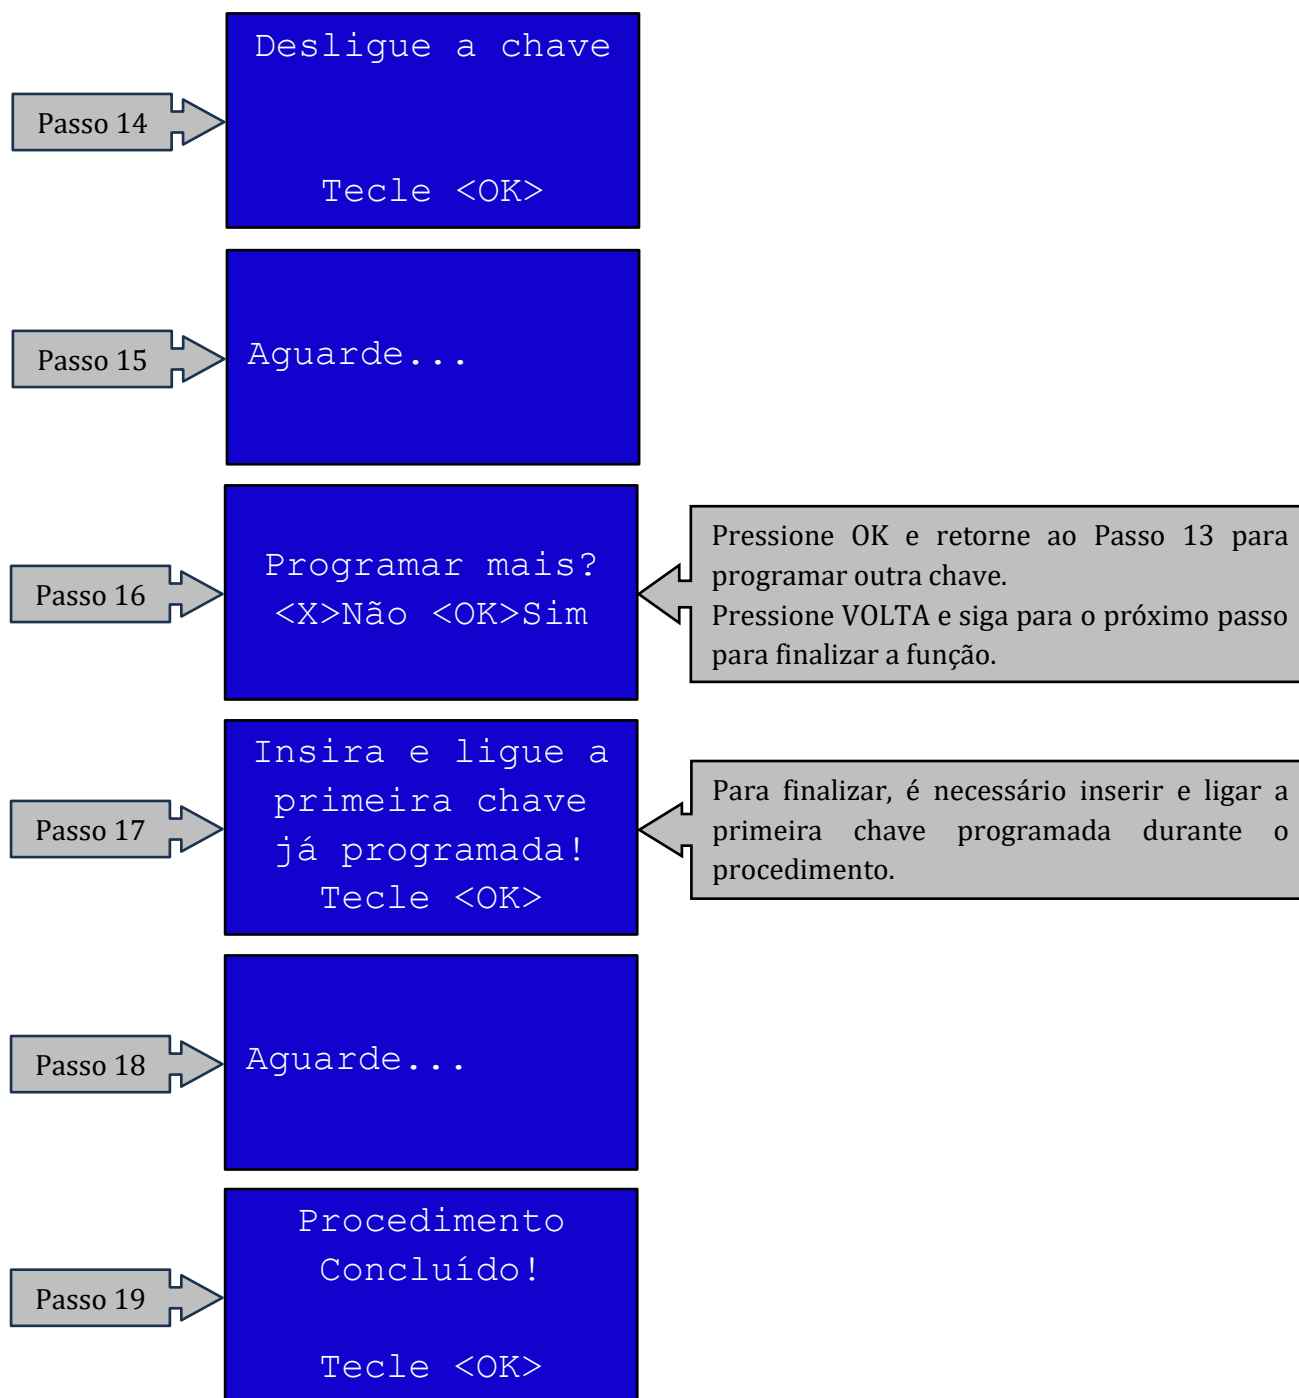

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Programação!

Causas Prováveis:

- Erro no procedimento;
- Problemas elétricos;
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Desligar e ligar a ignição e refazer o procedimento de programação de chaves;
- Verificar se todos os dispositivos do veículo estão em funcionamento;
- Verificar se existe atualização disponível para essa carga.

Veículo
incompatível!

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verifique a aplicação da carga;
- Consulte o Suporte Técnico.

Acesso Negado!

★ ★

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Equipamento desatualizado;
- Falha no acesso de segurança do veículo;
- Veículo fora de aplicação.

Soluções:

- Atualizar o equipamento;
- Desligar a bateria, aguardar 2 minutos para repetir o procedimento;
- Verificar aplicação.

**SE OS ERROS ACIMA PERSISTIREM OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO**