



Manual Carga – Dedicção ID48 para TP23 (ID48 CAN)

Rev. 1



Março de 2014

Índice

Introdução:	<u>3</u>
Acessórios utilizados:	<u>4</u>
Posicionamento do transponder no módulo de transponder:	<u>5</u>
Realizando a dedicação do transponder:	<u>6</u>
Outras mensagens:	<u>7</u>

Introdução:

➤ Esta carga realiza a seguinte função:

- ✓ Dedic o transponder Megamos Crypto ID48 (Magic 2) como TP23 (ID48 CAN), para ser programado nos veículos da linha VW.

➤ Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Amarok 2.0	2010 a 2012
	Fox 1.0 e 1.6	2012 a 2014
	Gol G4 1.0 e 1.6	2009 a 2012
	Gol G5 1.0 e 1.6	2009 a 2012
	Gol G6 1.0 e 1.6	2013 a 2014
	Jetta 2.0	2010 a 2012
	Saveiro G5 1.6	2009 a 2012
	Saveiro G6 1.6	2013 a 2014
	Tiguan 2.0	2010 a 2012
	Voyage G5 1.0 e 1.6	2010 a 2012
	Voyage G6 1.0 e 1.6	2013 a 2014

Transponder utilizado:

Utilize o transponder Megamos Crypto ID48 Magic 2 Virgem.



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMap em bancada.

Módulo de transponder.
Realiza a dedicação dos
transponders.



Posicionamento do transponder no módulo de transponder:**CERTO**


O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.

ERRADO

Realizando a dedicação do transponder:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

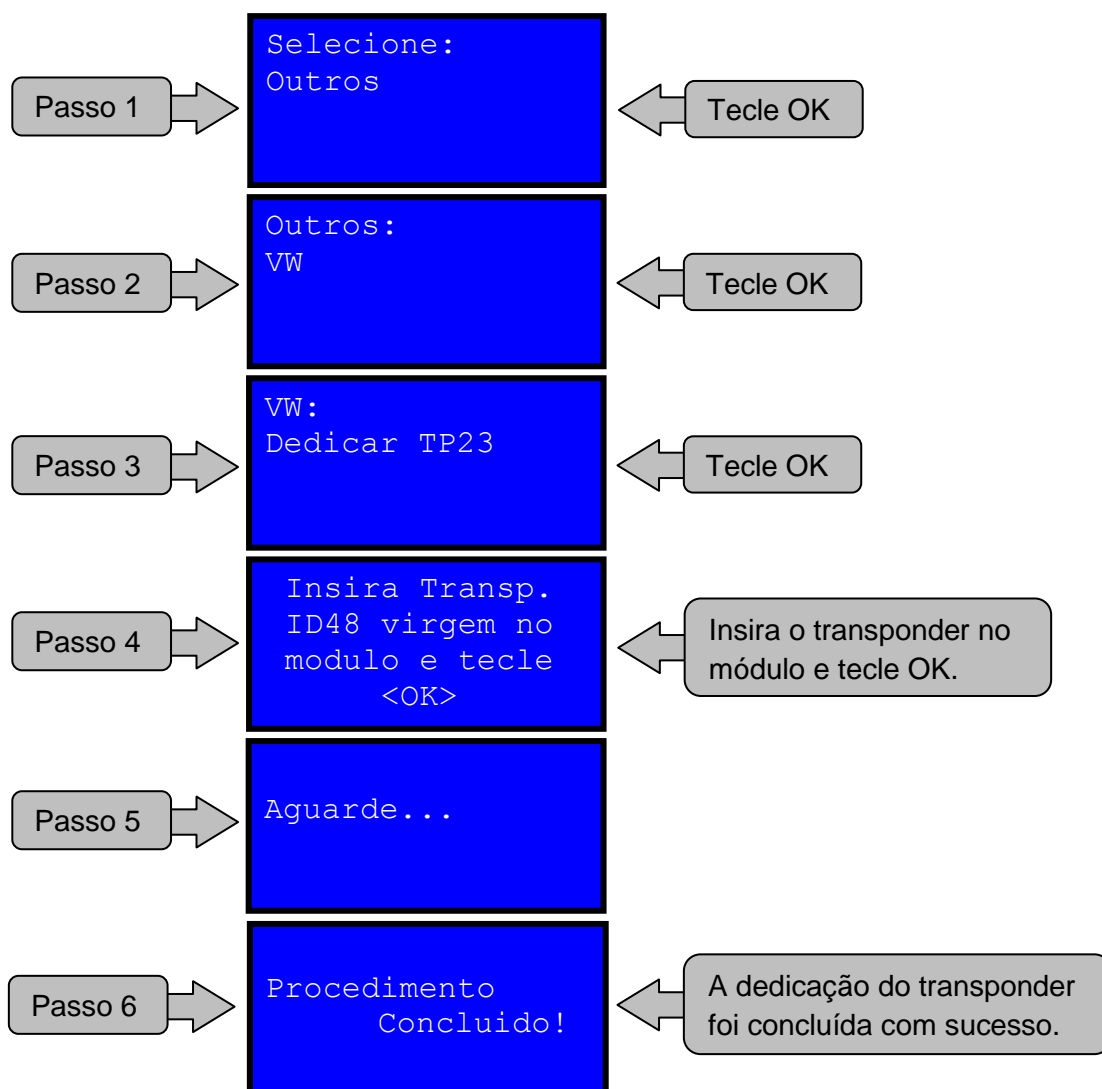

Outras mensagens:

Erro na gravação
do transponder!

Causas prováveis:

- O transponder não foi inserido corretamente no módulo,
- O transponder não é um Megamos Crypto ID48-Magic 2.

Solução:

- Verifique a correta posição do transponder no módulo,
- Para verificar o tipo de transponder, utilize a carga básica do módulo de transponder na função IDENTIFICAR.

Transponder
Bloqueado!

Causas prováveis:

- O transponder está bloqueado, ou seja, foi utilizado em outro veículo.

Solução:

- Utilize o transponder Megamos Crypto ID48-Magic 2 virgem,
- Para verificar a condição de lock (bloqueio) do transponder, utilize a carga básica do módulo de transponder na função IDENTIFICAR.

Falha!
Transp. Magic 1

Causas prováveis:

- O transponder não é do tipo Magic 2 como solicitado pela função.

Solução:

- Utilize transponder Megamos Crypto ID48-Magic 2 virgem,
- Para verificar o tipo de transponder, utilize a carga básica no módulo de transponder na função IDENTIFICAR.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)