



Manual Carga – OBD00229

Programação de Telecomando Azera/Veracruz

Rev. 1



Agosto 2016

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Telecomando utilizado.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a programação de telecomandos</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>8</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 2 telecomandos.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Hyundai	Azera 3.3	2010 a 2010
	Veracruz 3.8	2010 a 2010

Telecomando utilizado



Acessórios utilizados

Utilize o cabo Universal + adaptador A1.



Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.



[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na área **B5**.

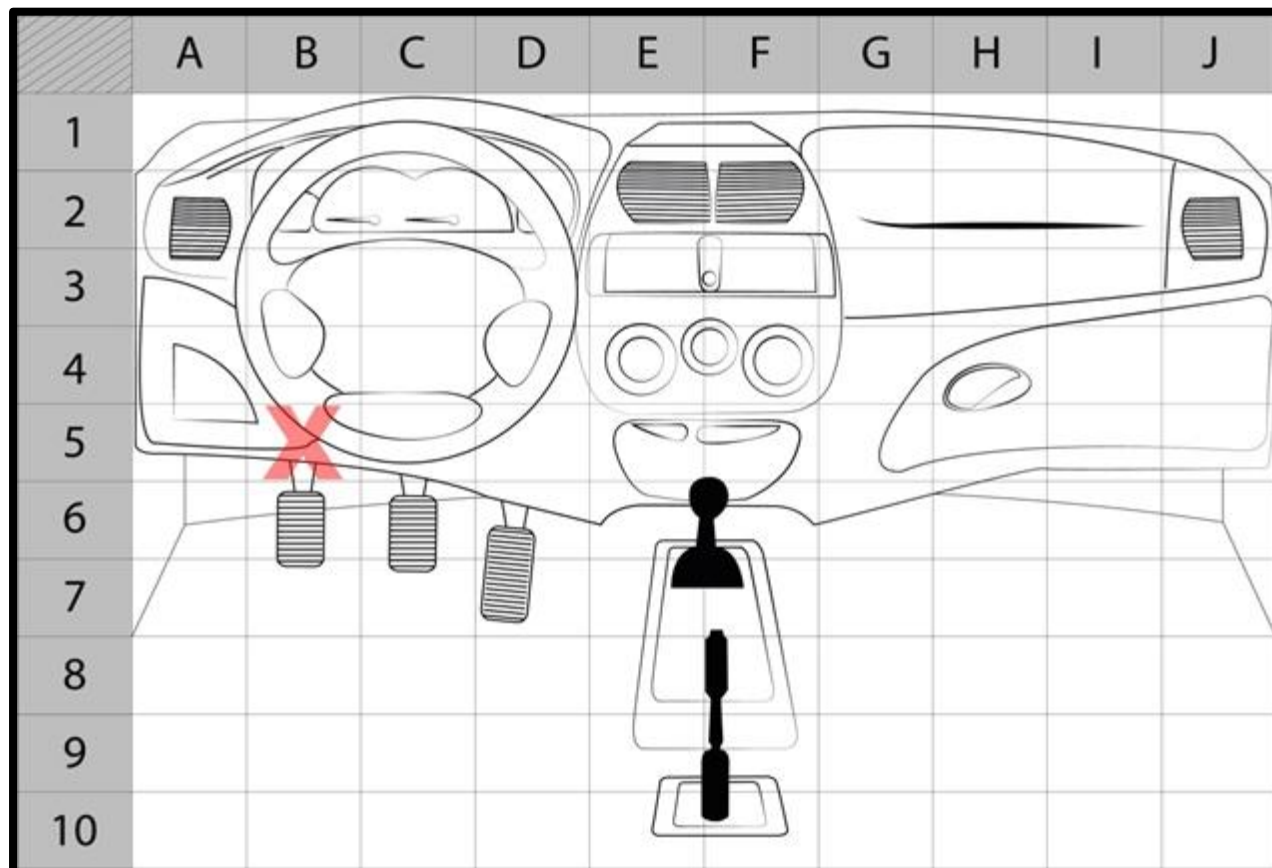


Realizando a programação de telecomandos

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

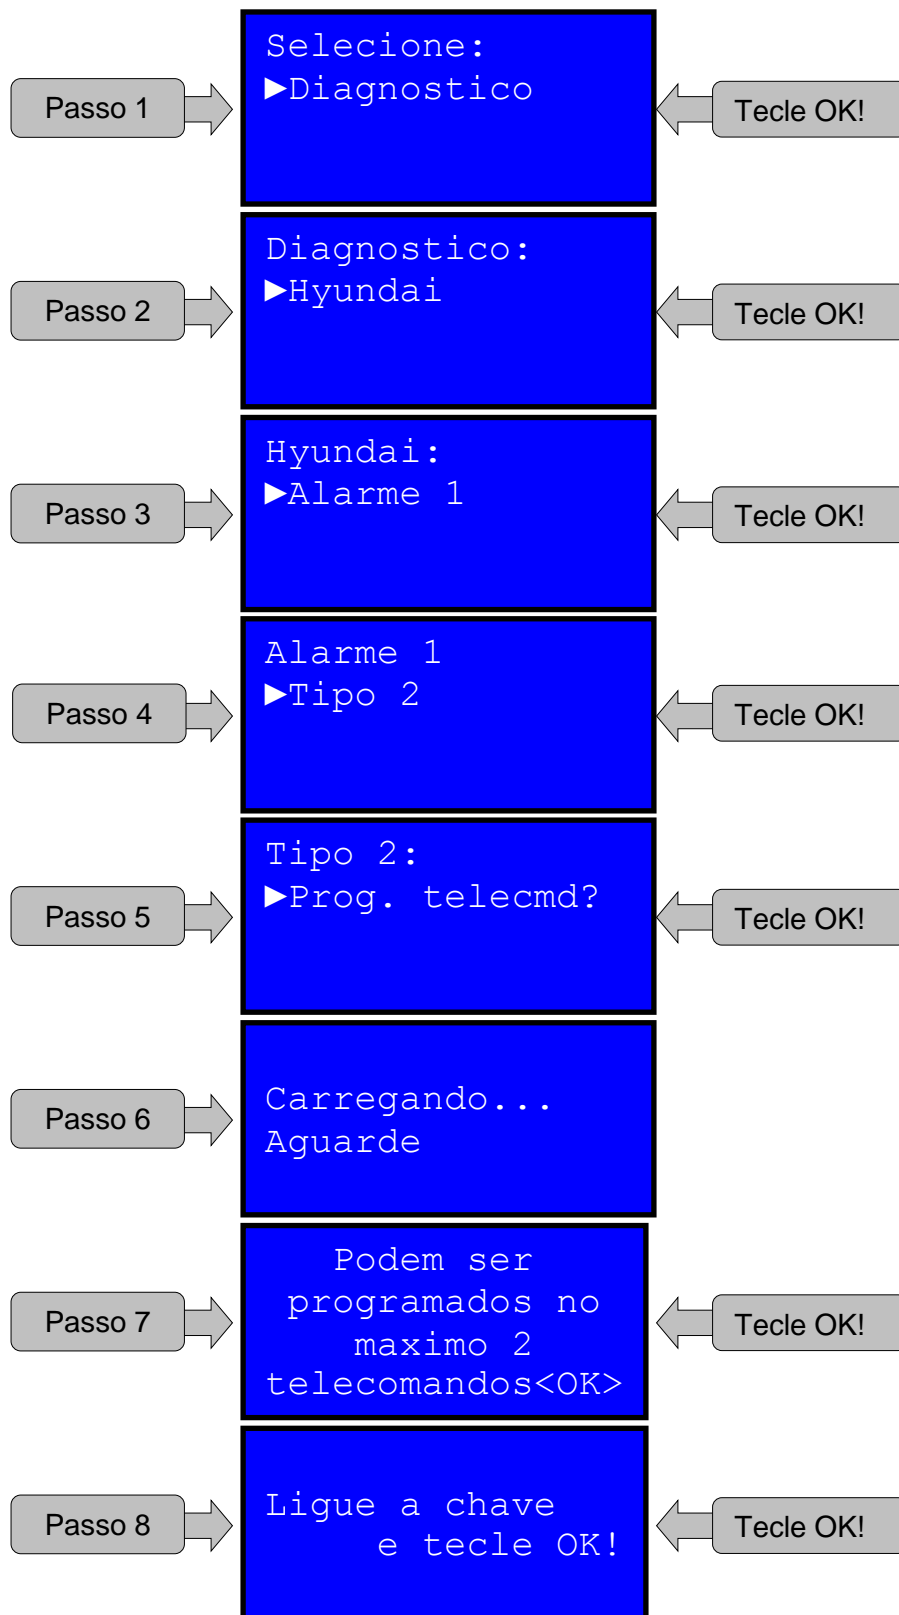

Continua na próxima página

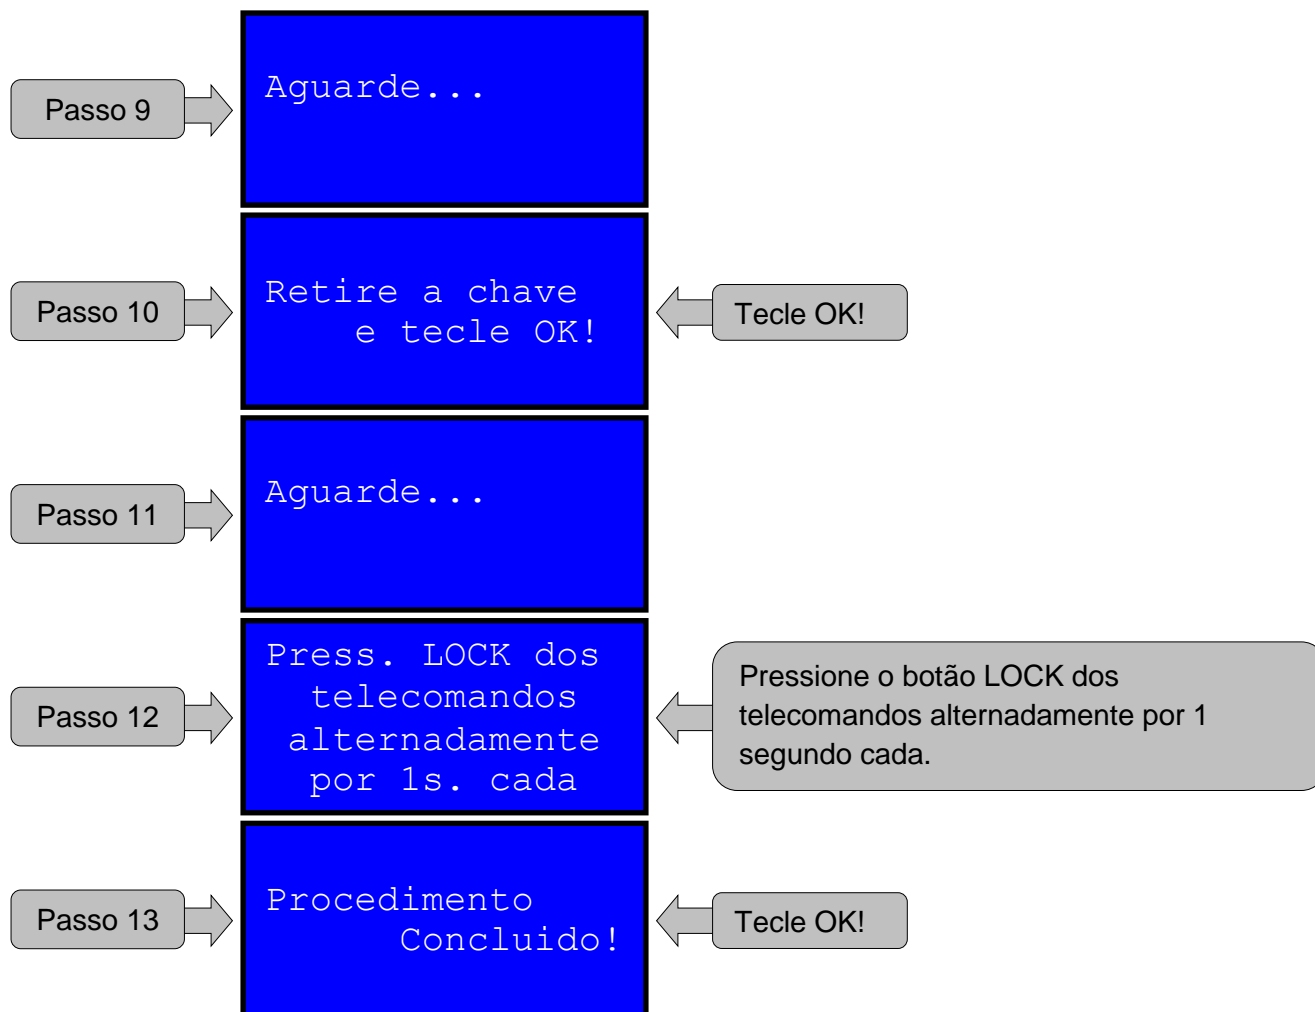

Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Erro na Programacao!

Causas Prováveis:

- Bateria do telecomando está fraca,
- As antenas de recepção do telecomando podem não estar em perfeito funcionamento,
- O telecomando não está no interior do veículo,
- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- Defeito no carro, parte elétrica, etc.

Soluções:

- Verifique a bateria do telecomando,
- Verifique as antenas do sistema de aproximação no teto do veículo,
- Coloque o telecomando no interior do veículo,
- Coloque a chave na ignição,
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, etc.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)