



Manual Carga – OBD0253  
Programação de Chaves BSI-3 via OBD

Rev. 06



Dezembro 2022

# ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO .....	3
TRANSPONDERS UTILIZADOS .....	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO .....	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE .....	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES .....	9
OUTRAS MENSAGENS.....	12

## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Programação de no máximo 5 chaves para o sistema.

### **OBSERVAÇÕES:**

- Todas as chaves devem ser apresentadas no procedimento, caso contrário elas não funcionarão no veículo.
- O telecomando é habilitado automaticamente ao finalizar o procedimento.

## APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Citroën	C4 Cactus	2019 a 2022
	C4 Lounge	2014 a 2019
Peugeot	208 1.2	2013 a 2022
	208 1.5	2013 a 2022
	208 1.6	2013 a 2022
	308 1.6	2015 a 2019
	308 2.0	2015 a 2019
	2008 1.6	2015 a 2022
	Expert 1.6 Diesel	2018 a 2022

**OBSERVAÇÃO:** Os veículos Citroën C4 Cactus e Peugeot 208 a partir de 2020 possuem um sistema diferente e utilizam o transponder PCF7939MA (ID4A).

## TRANSPONDERS UTILIZADOS



Utilize o transponder PCF7936 (ID46) Virgem.

Utilize um transponder PCF7939MA – ID4A para os veículos Citroën C4 Cactus e Peugeot 208 acima do ano de 2020.



## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Adaptador A4.

Utilize o Cabo Universal junto com o Adaptador A4.




Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)


## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizado na área **A5**.

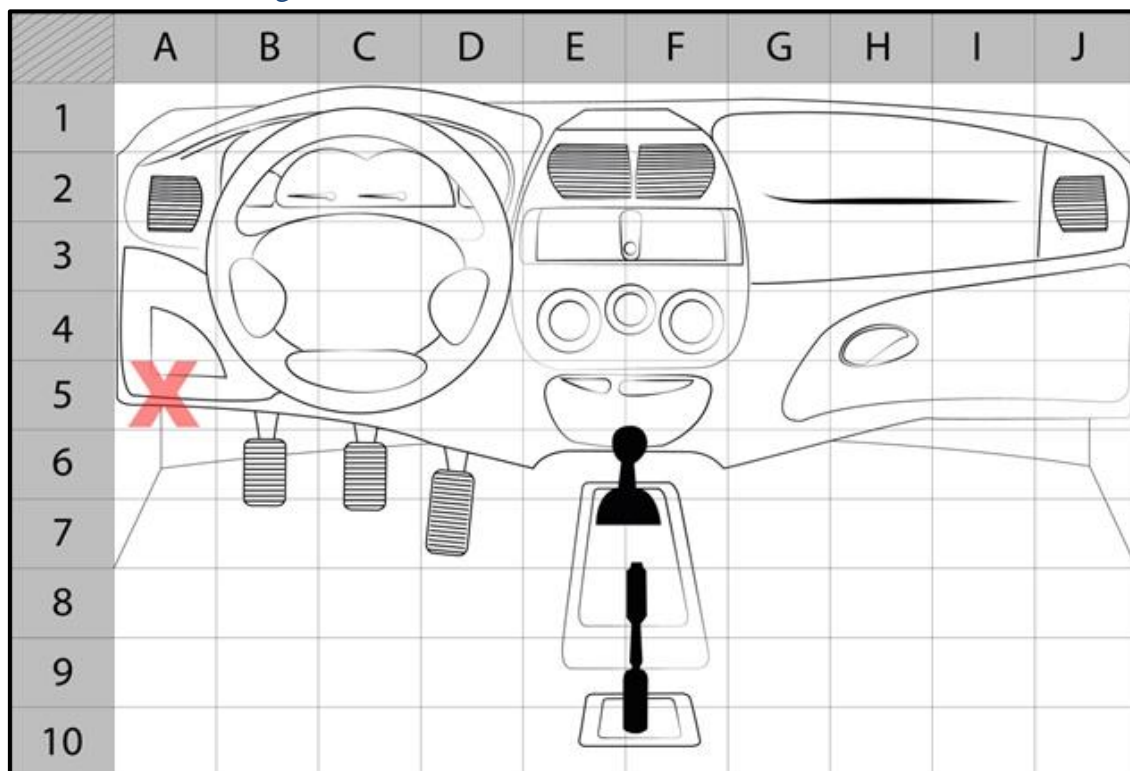

## REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

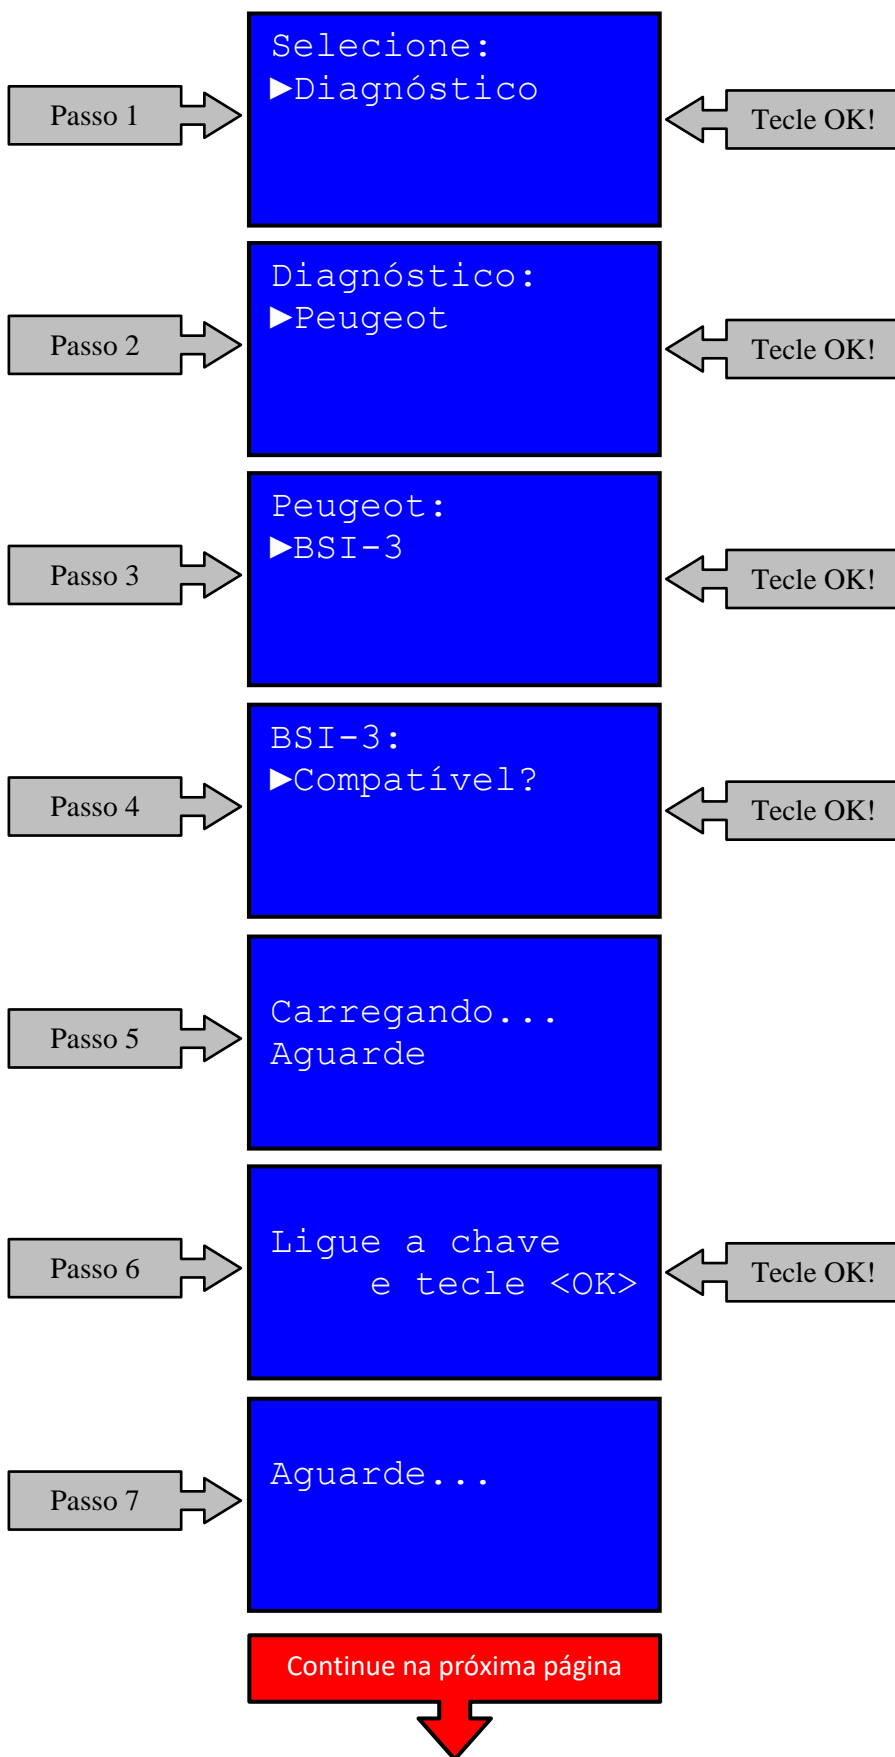


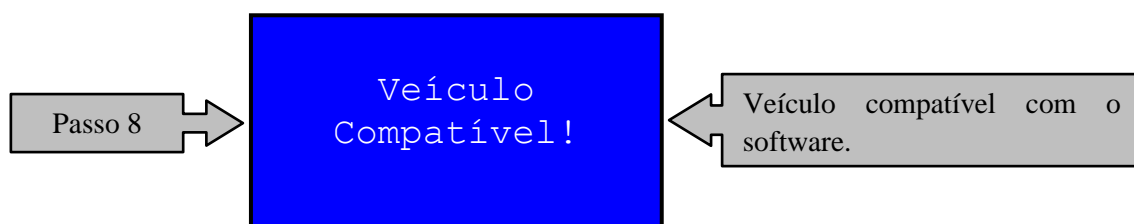





## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

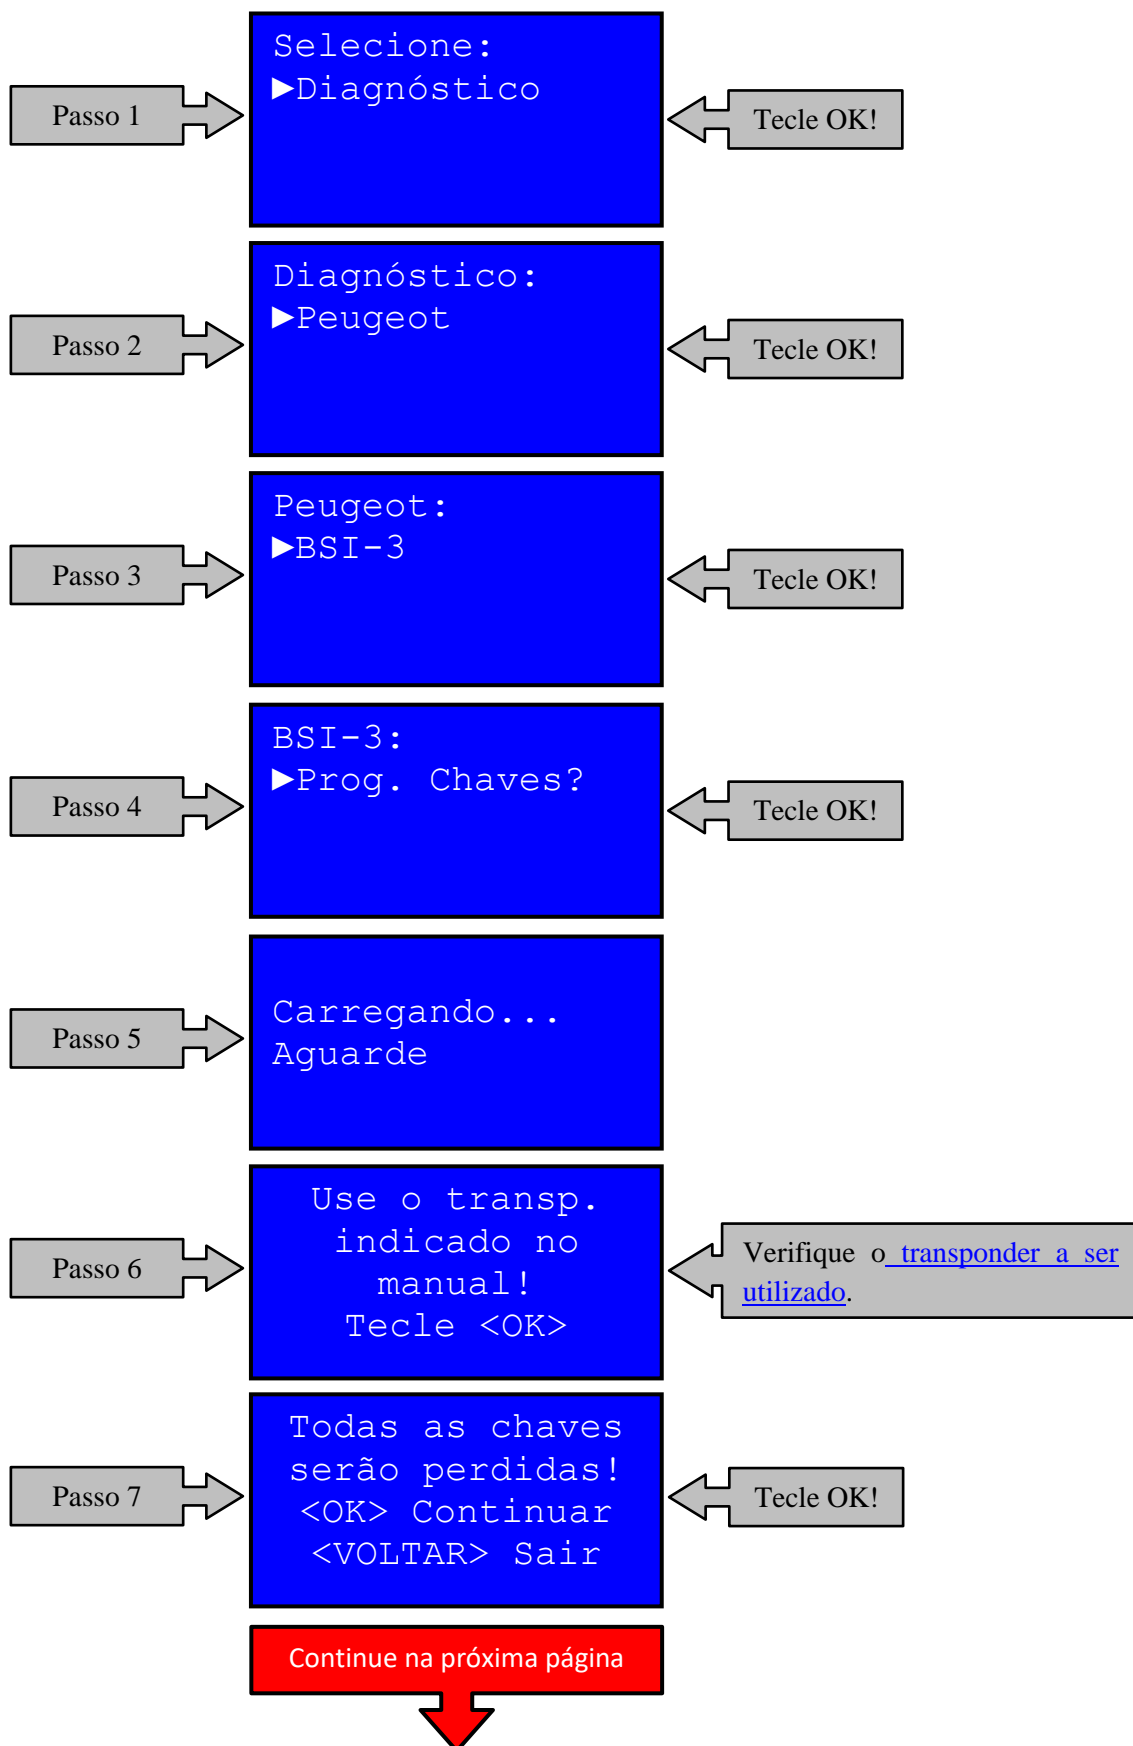

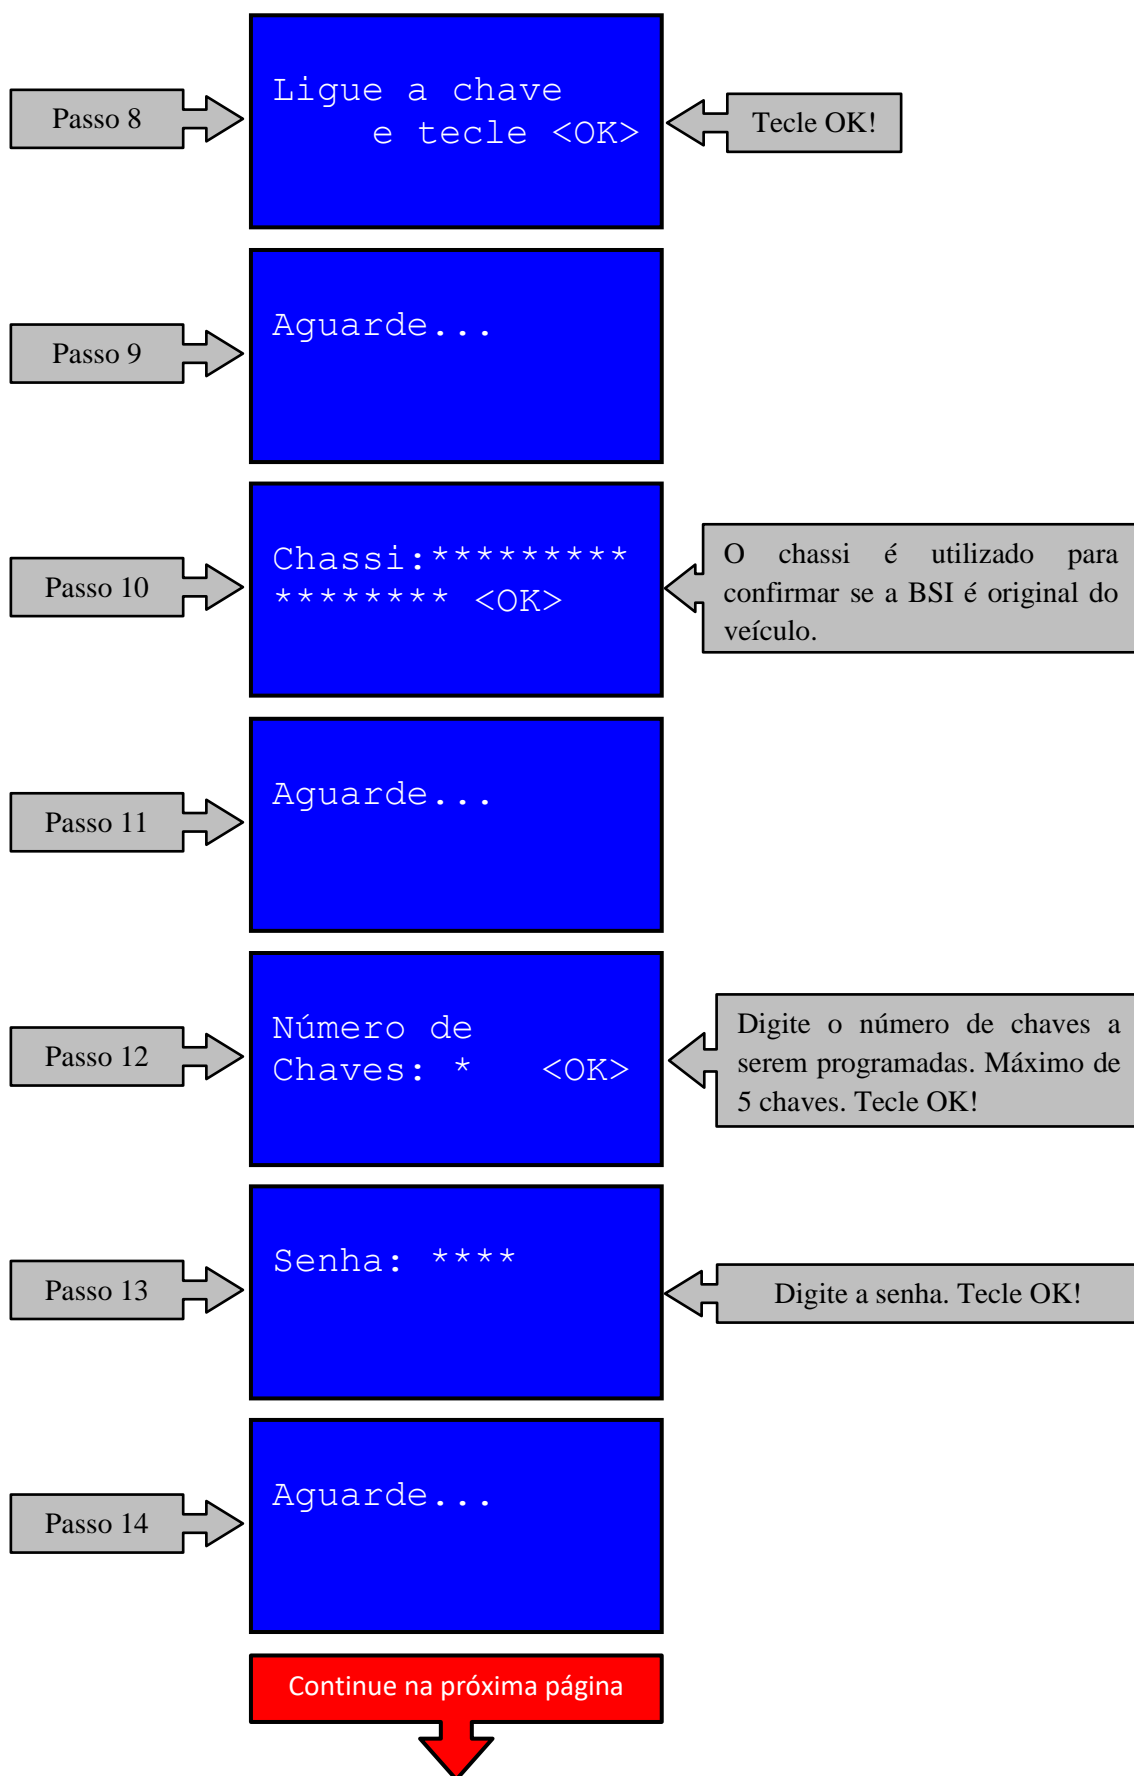

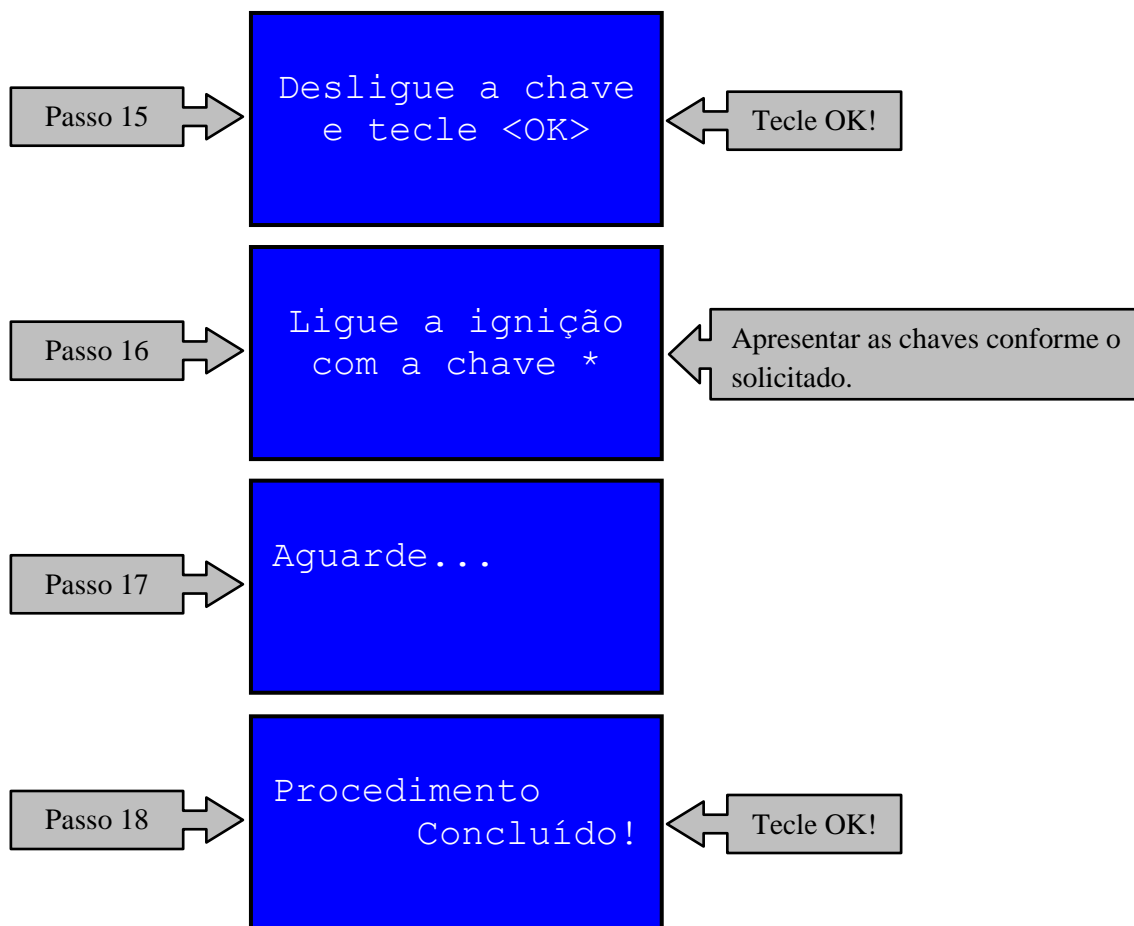

## OUTRAS MENSAGENS

Veículo  
Incompatível!

Causas Prováveis:

- Veículo não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Use  
Adaptador A4!

Causas Prováveis:

- Iniciou o procedimento com o cabo incorreto.

Soluções:

- Inicie novamente o procedimento com o cabo correto.

Erro na  
Programação!  
<OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição;
- A programação não foi completada;
- Tempo para ligar a ignição foi muito demorado.

Soluções:

- Coloque a chave na ignição;
- Refazer o procedimento novamente;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis etc.

Senha  
Incorreta!  
<OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas.

Soluções:

- Conferir a senha digitada;
- Aguardar 5 minutos com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta.

Erro no  
Transponder!

Causas Prováveis:

- Transponder utilizado não é um PCF7936 (ID46) virgem ou um PCF7939MA (ID4A).

Soluções:

- Utilize um transponder PCF7936 (ID46) virgem ou um PCF7939MA (ID4A).

## Erro de Comunicação!

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

### Solução:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A4;
- Conferir boa conexão do Cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)