



Manual Carga – OBD0162

Reset ECU Bosch MP7.2

Rev. 2



Março 2016

ÍNDICE

<u>Introdução.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Identificando a ECU MP7.2</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a memória 24C02.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando o reset da ECU MP7.2</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>7</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Reset da ECU MP7.2 deixando a mesma virgem pronta para se codificar com um novo veículo, não sendo necessário realizar a sua adaptação.

Aplicação


Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206	1999 a 2001
Citroen	Xsara	1999 a 2001

Acessórios utilizados



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.



Pinça soic 8. Conecta a
memória ao OBDMAP.

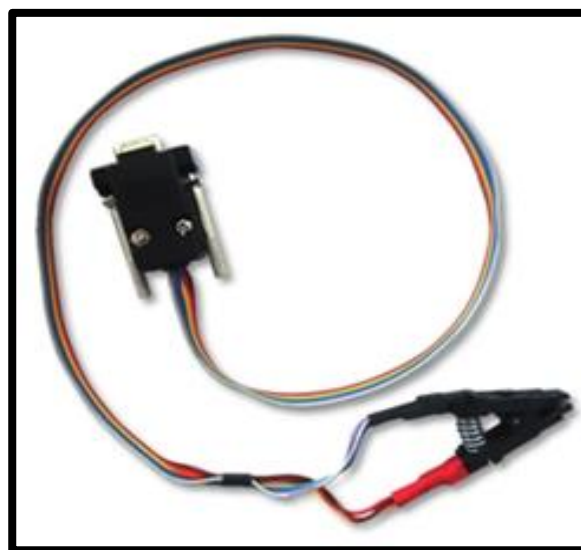

Identificando a ECU MP7.2




Localizando a memória 24C02

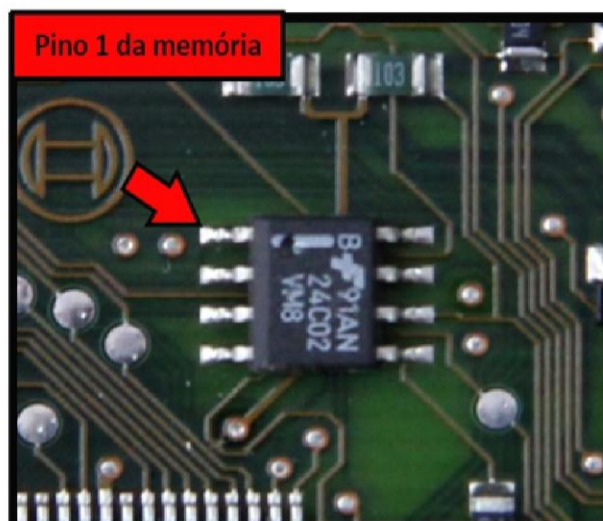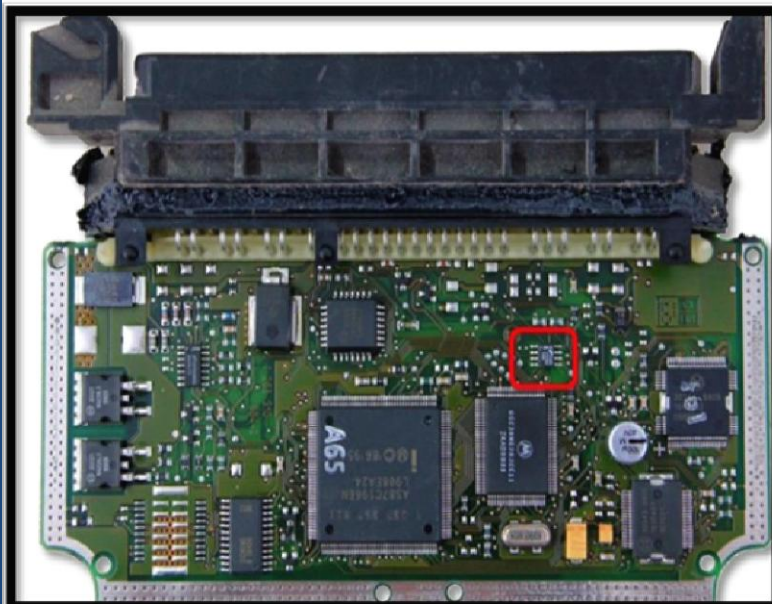

Realizando o reset da ECU MP7.2

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

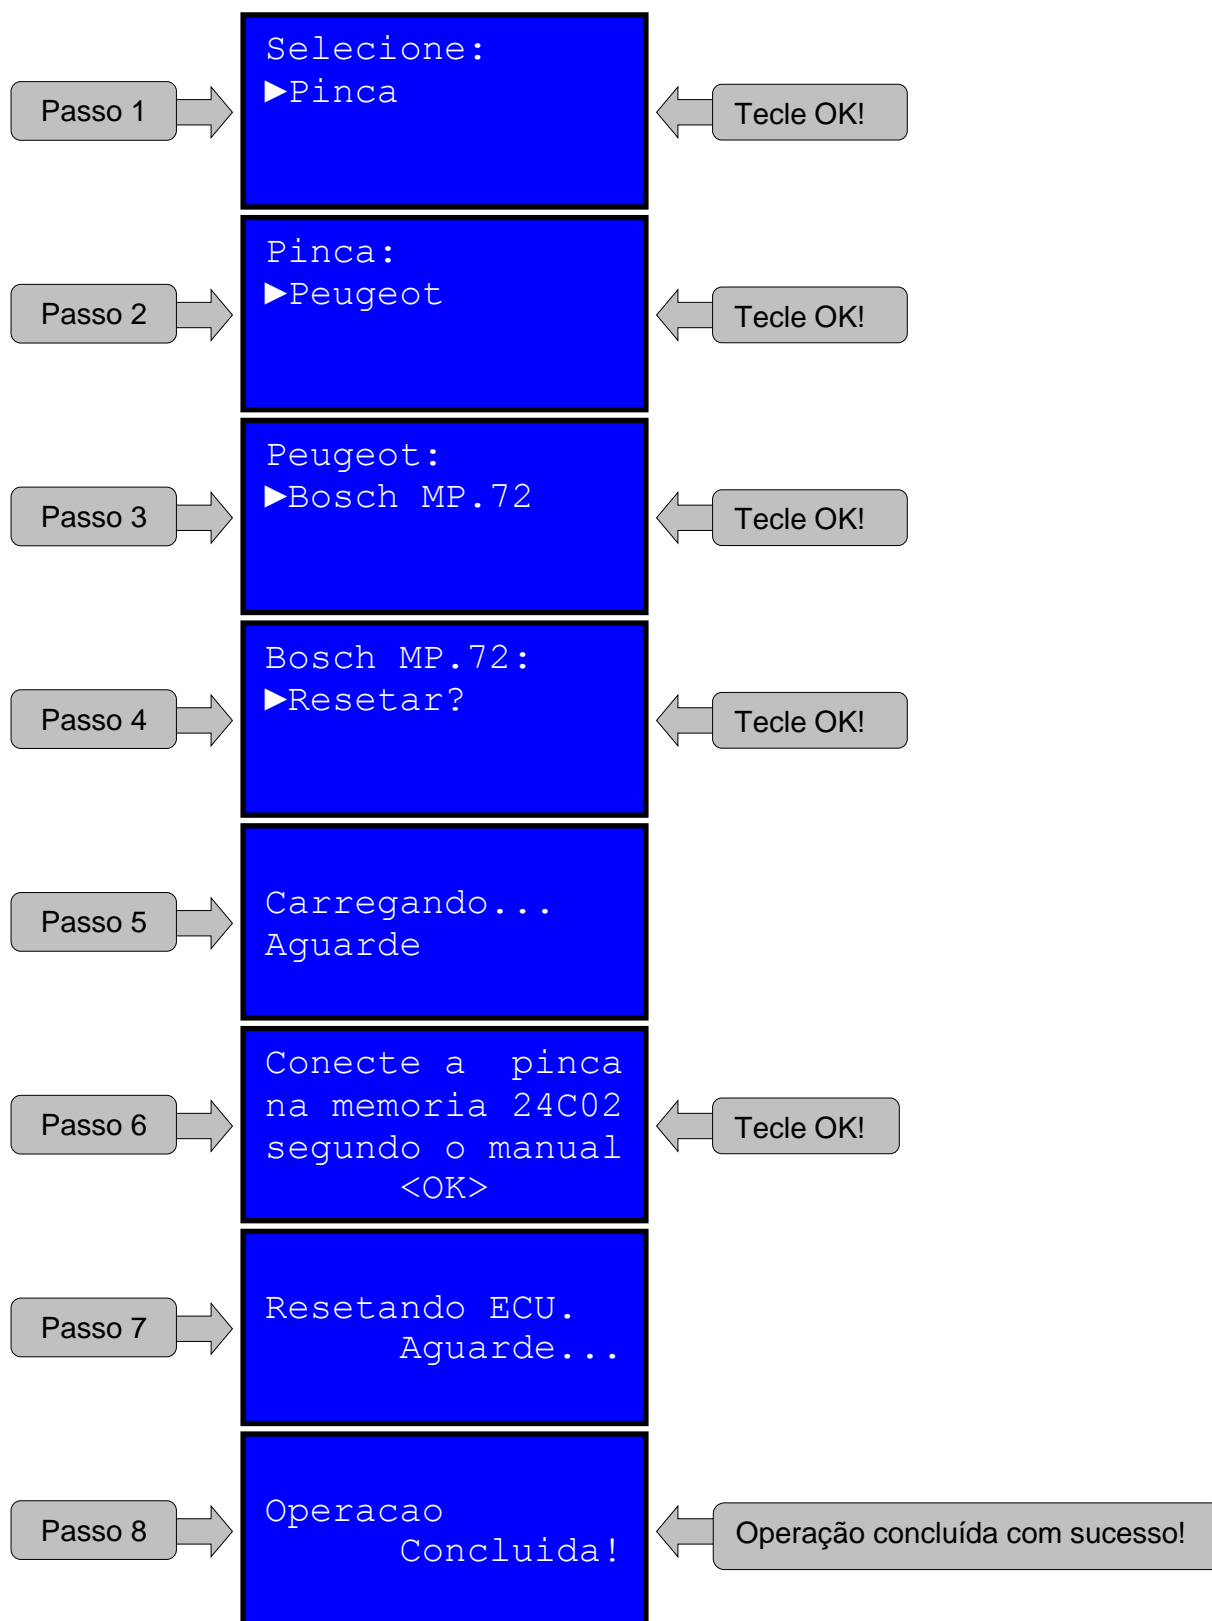

Outras Mensagens

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo),
- A pinça foi conectada em outro componente,
- Memória ou módulo com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir bom estado do módulo.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Memória ou ECU com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente,
- A pinça não foi conectada corretamente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir bom estado da ECU.

Erro na gravacao
da ECU!

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMAP.

Soluções:

- Verificar a conexão da pinça com a memória,
- Verificar a conexão da pinça com o OBDMAP.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)