



Manual Carga – OBD0244

Programação de chaves Pajero Dakar/Full Imob2

Rev. 3



Novembro 2019

## ÍNDICE

<u>Introdução .....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação: .....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando teste de compatibilidade .....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a programação de chaves .....</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens .....</u>	<u>11</u>

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Realiza a programação de até 8 chaves.
- Realiza teste de compatibilidade com o sistema.
- Realiza leitura de dados do imobilizador e da ECU.

### Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Mitsubishi	Pajero Dakar 2.0	2011 a 2012
	Pajero Full 3.8	2017 a 2017

### Observação

- Está carga não realiza programação de telecomando



Utilize transponder PCF7936 (ID46) dedicado para Mitsubishi. De acordo com a carga OBD0231.

### Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal + adaptador A3 ou o cabo CAN. Conecta o OBDMap ao veículo.

Utilize o cabo CAN ou o cabo universal + adaptador A3. Conecta o OBDMap ao veículo.




Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)


### Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na posição **D5** ou na **A5**.

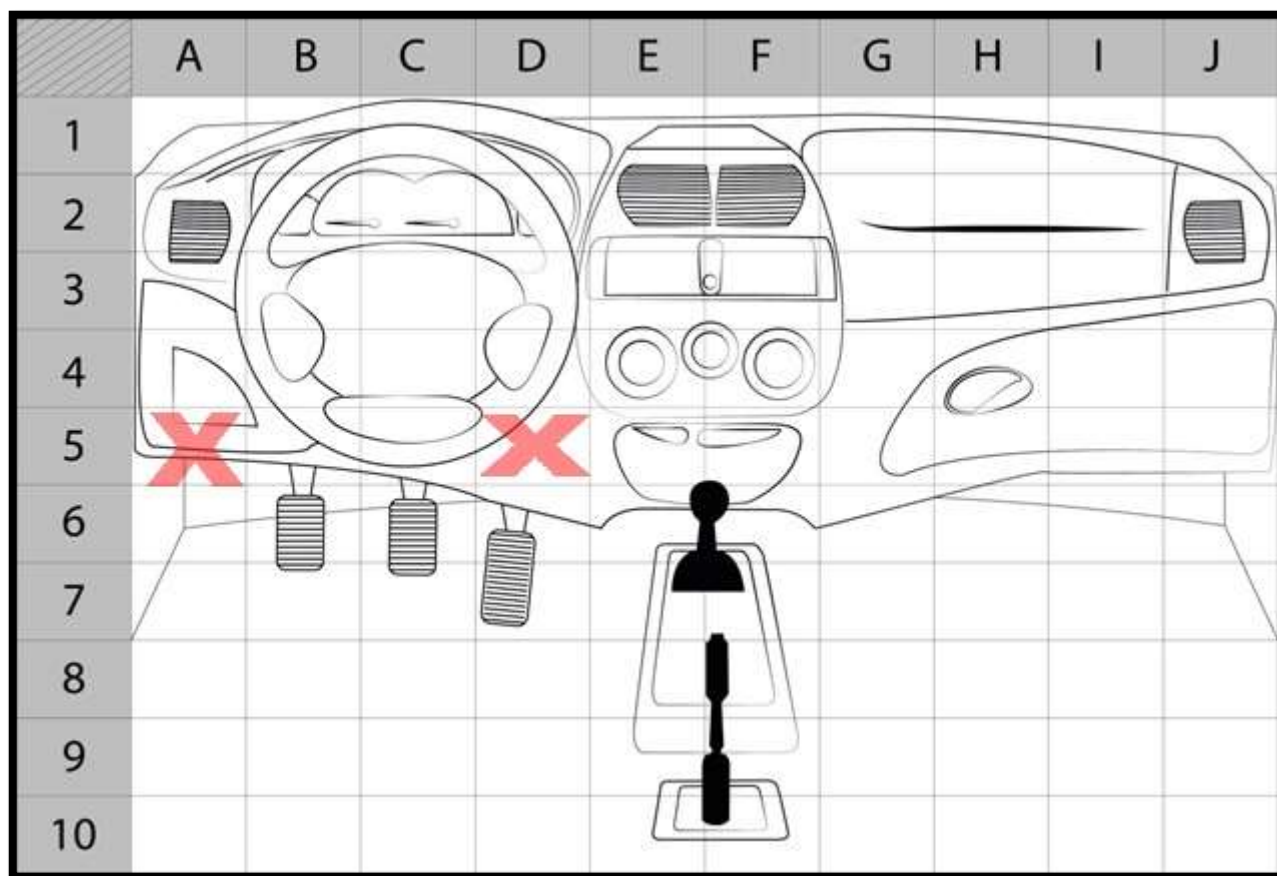


### Realizando teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

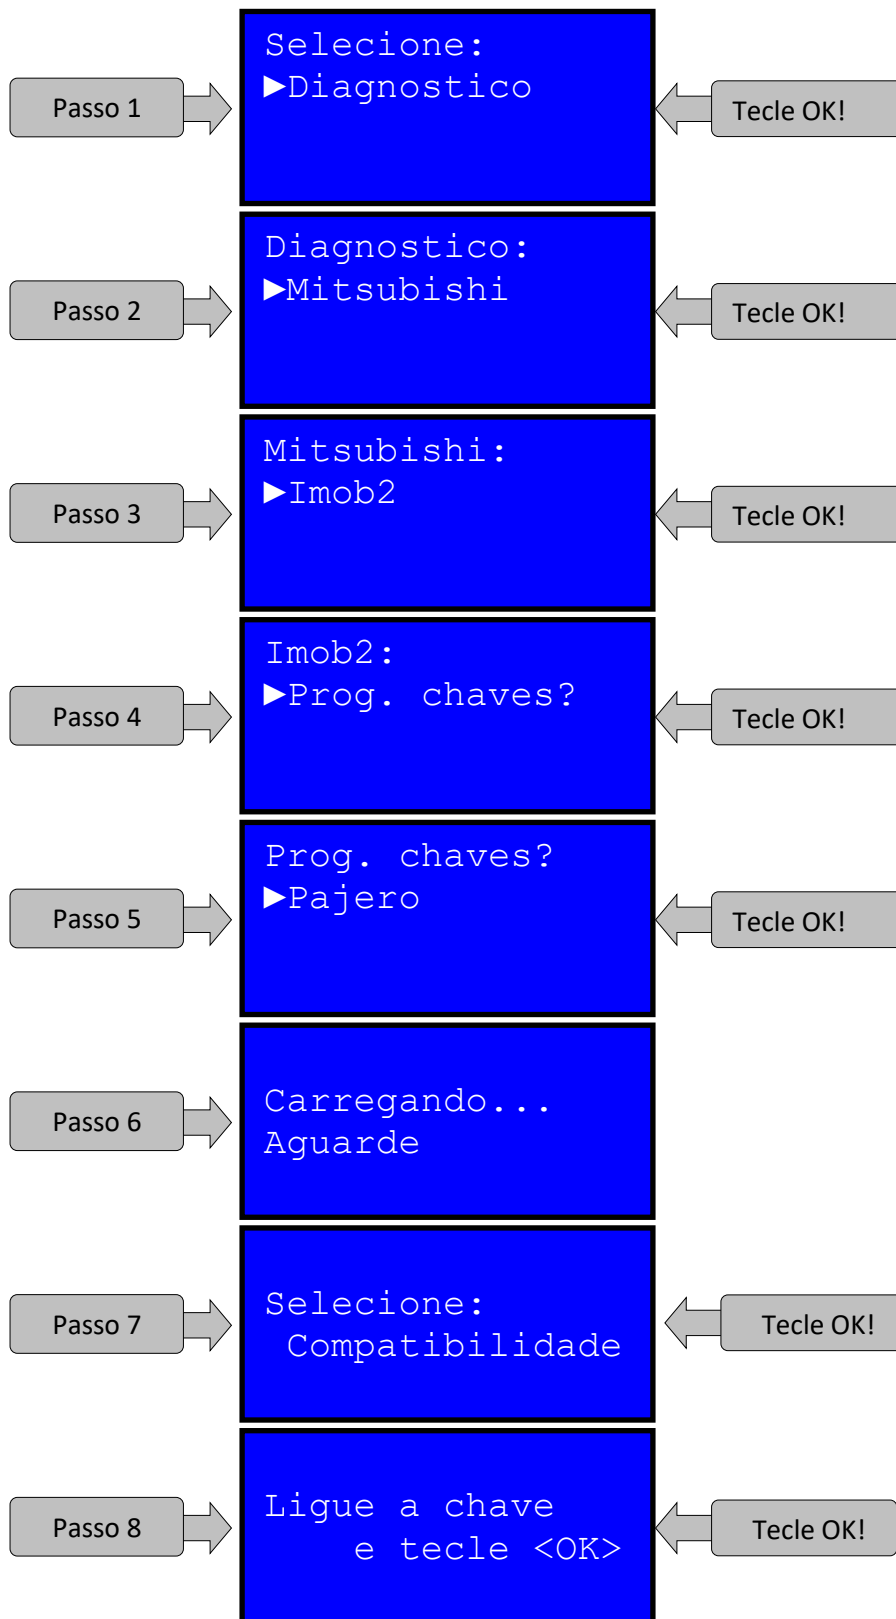


Continua na próxima página

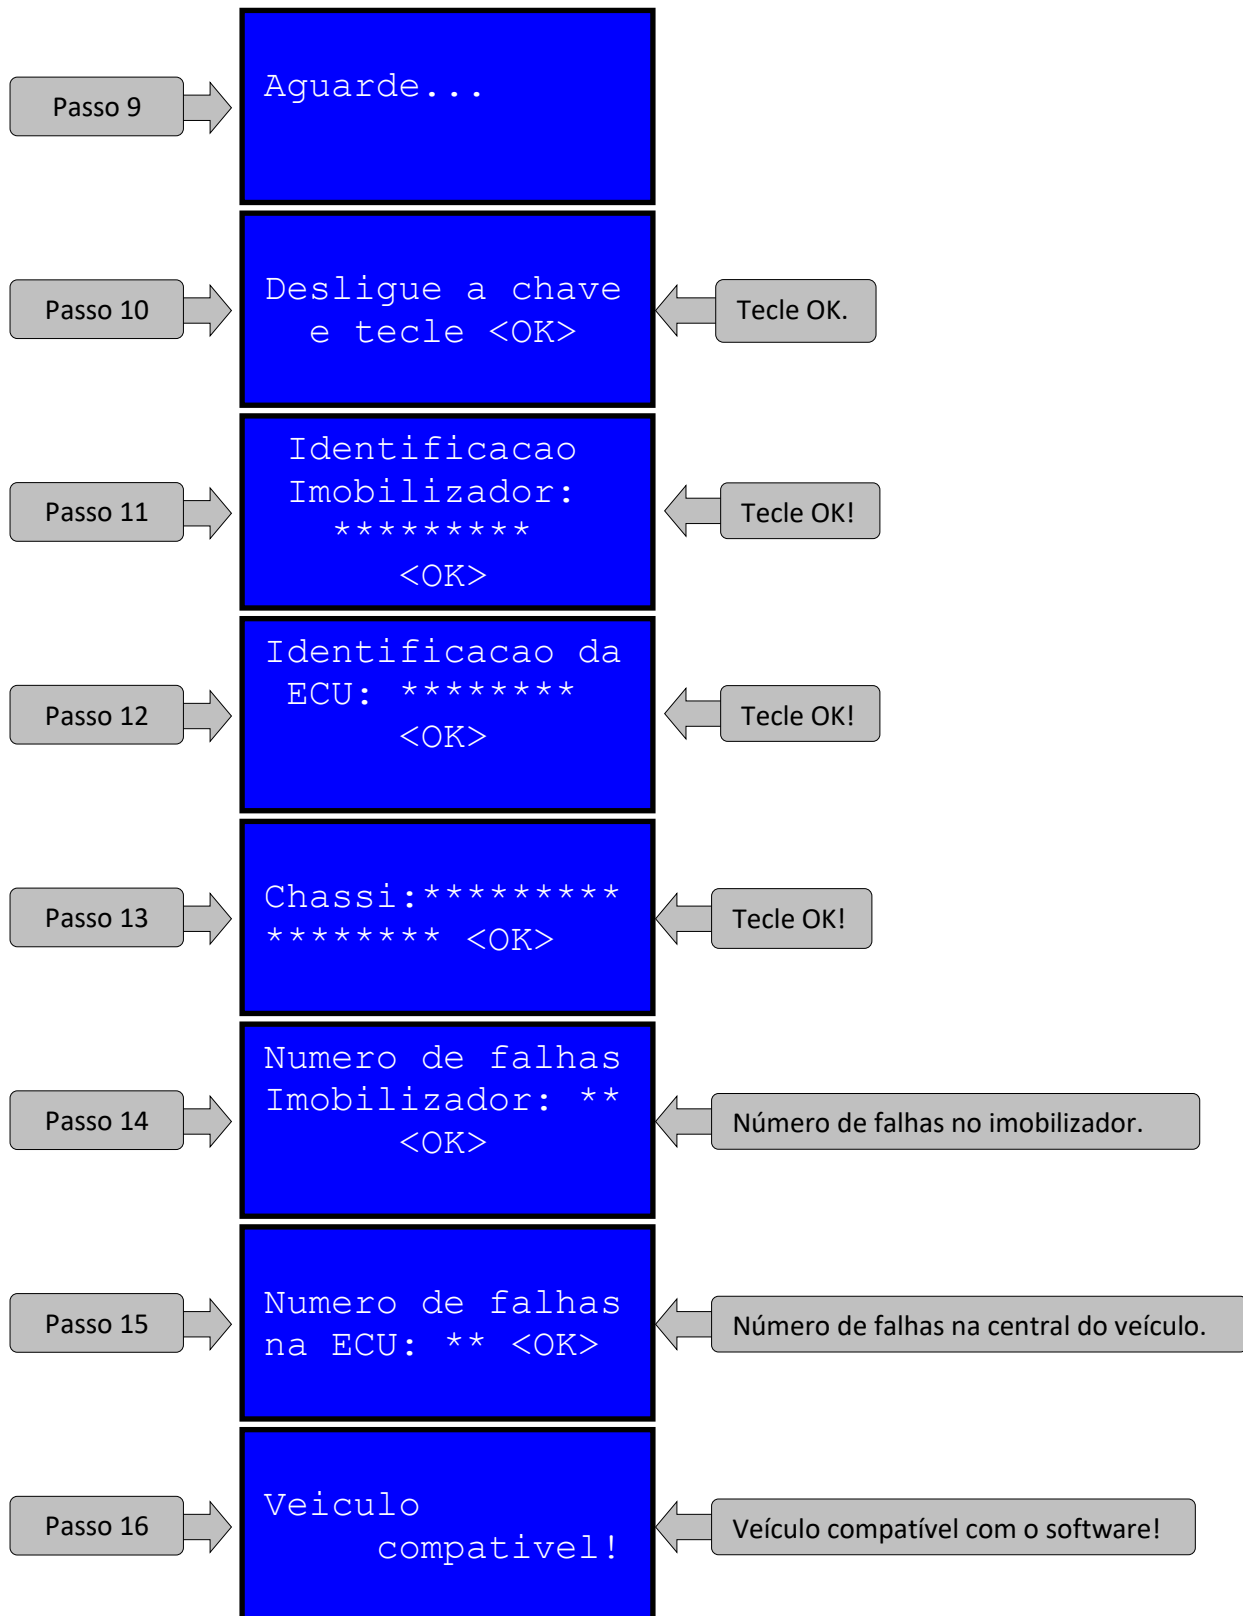



## Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

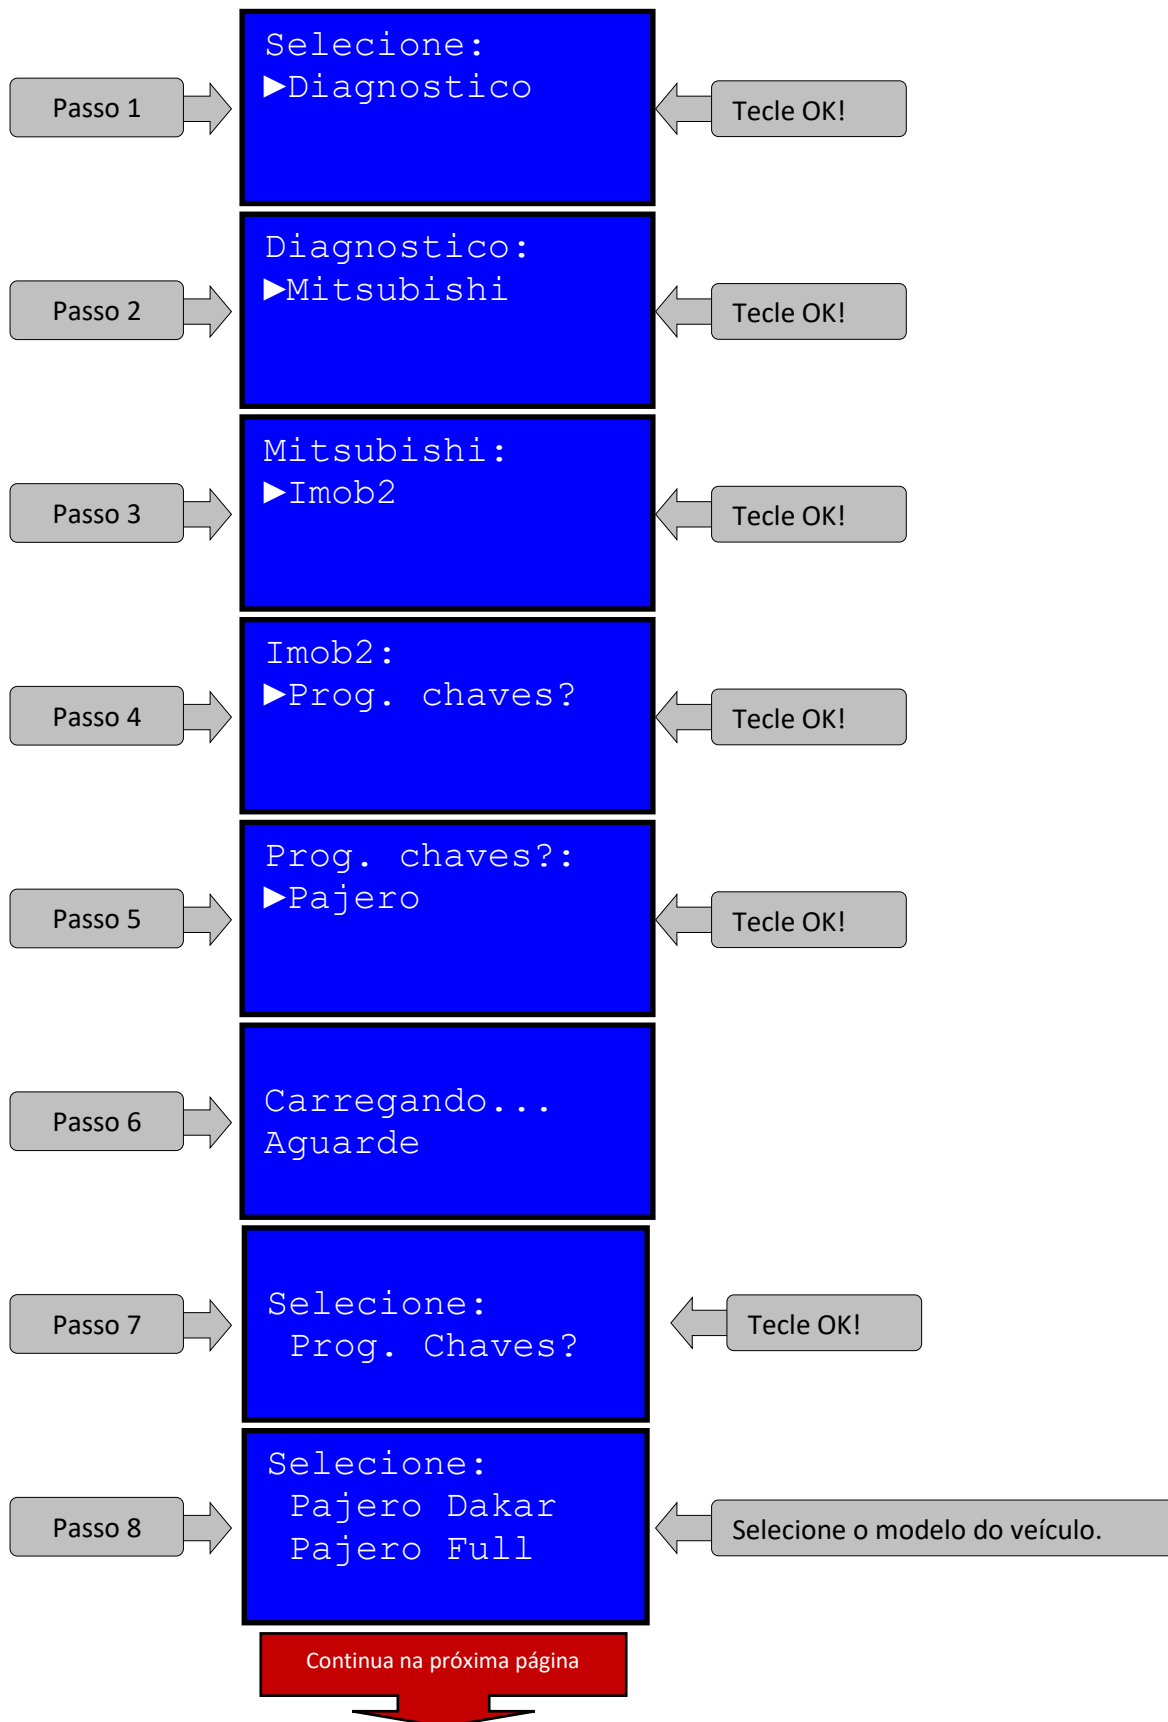



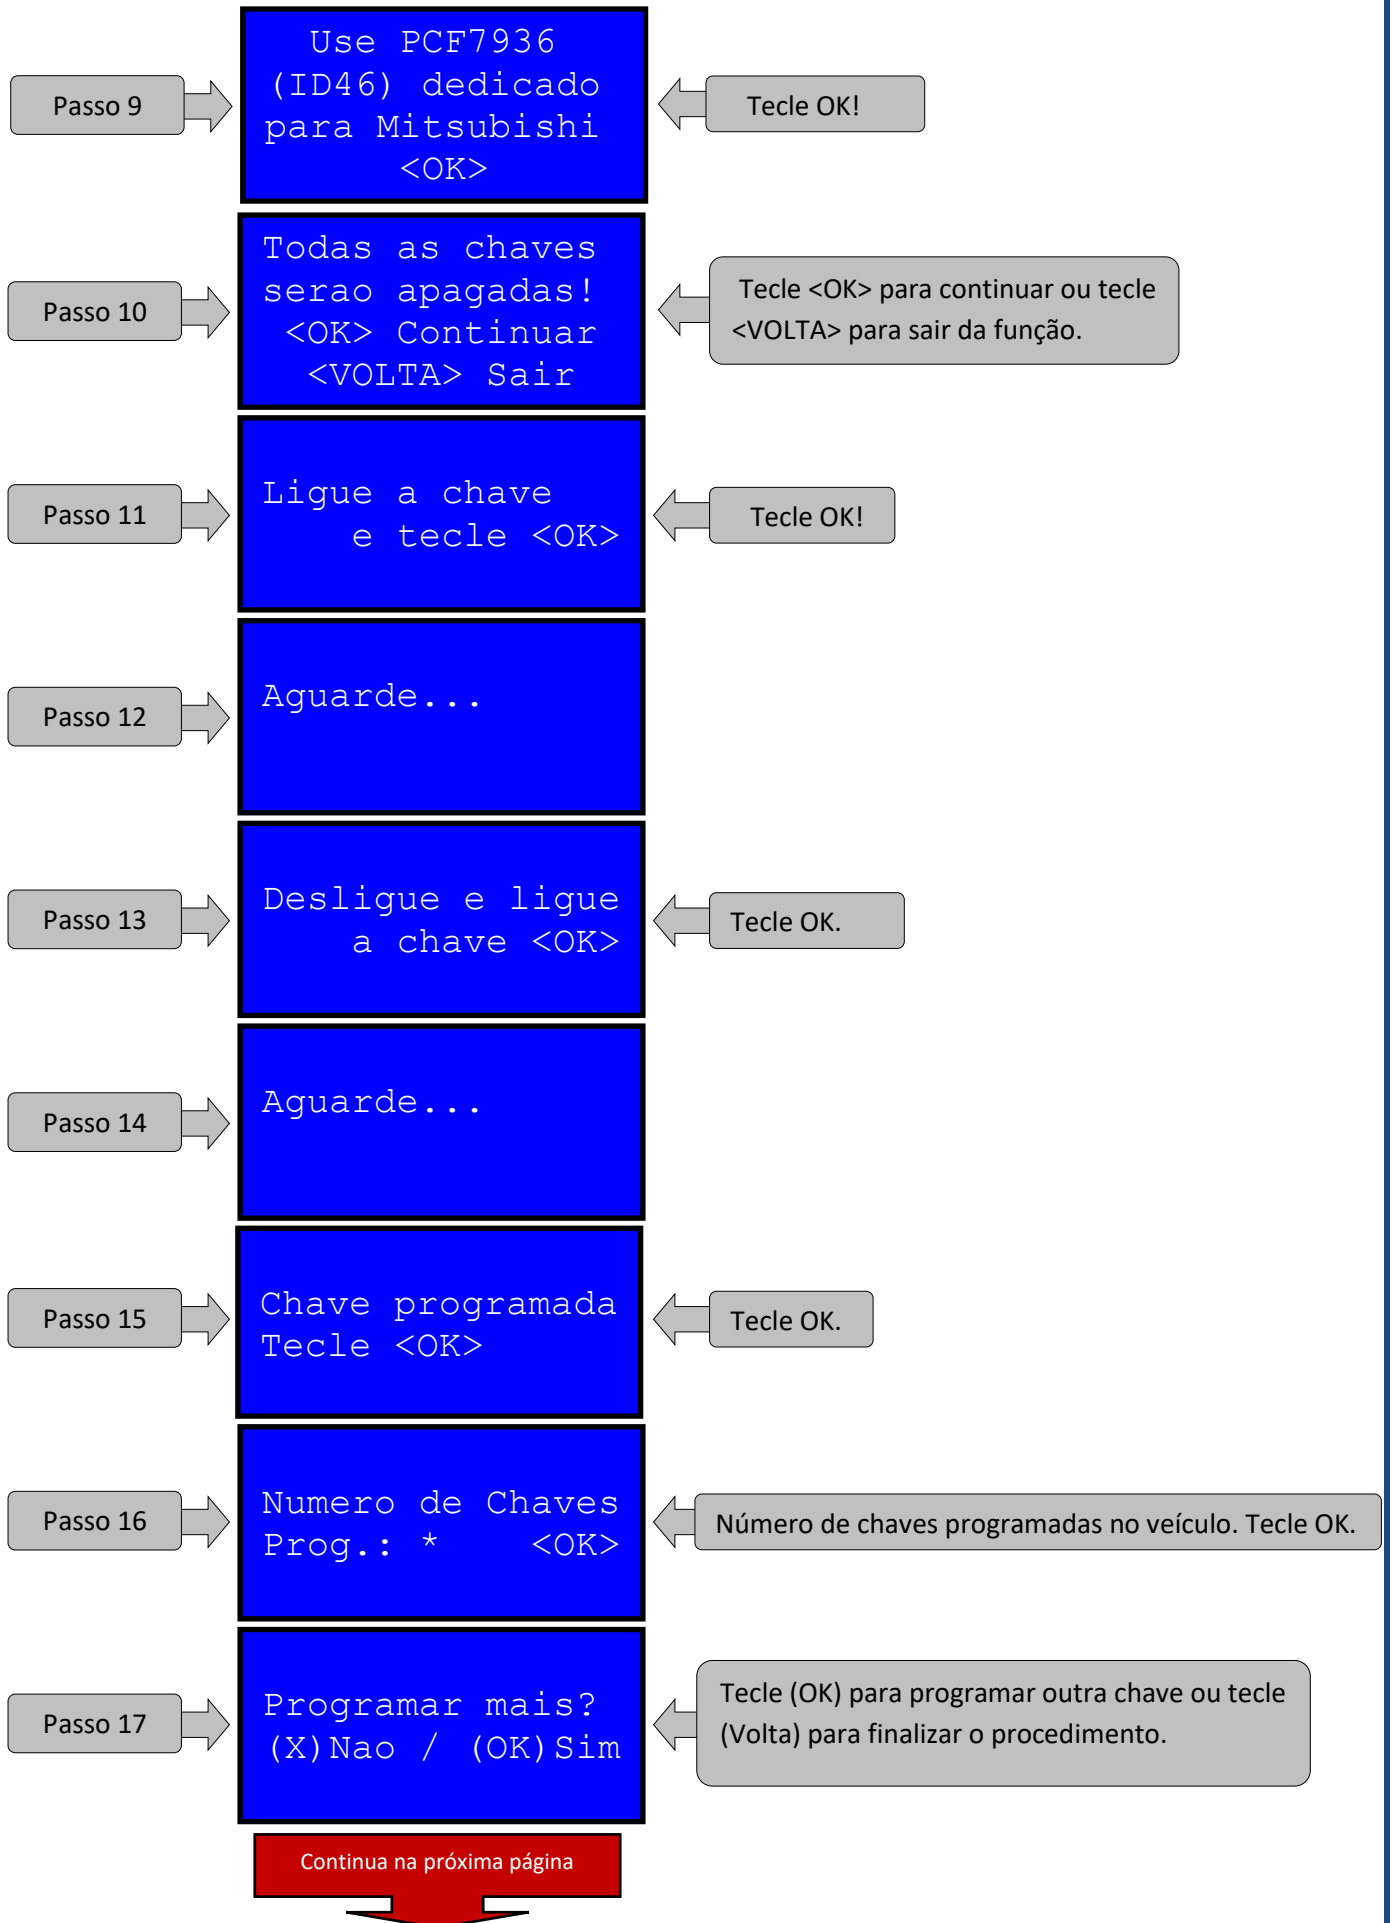

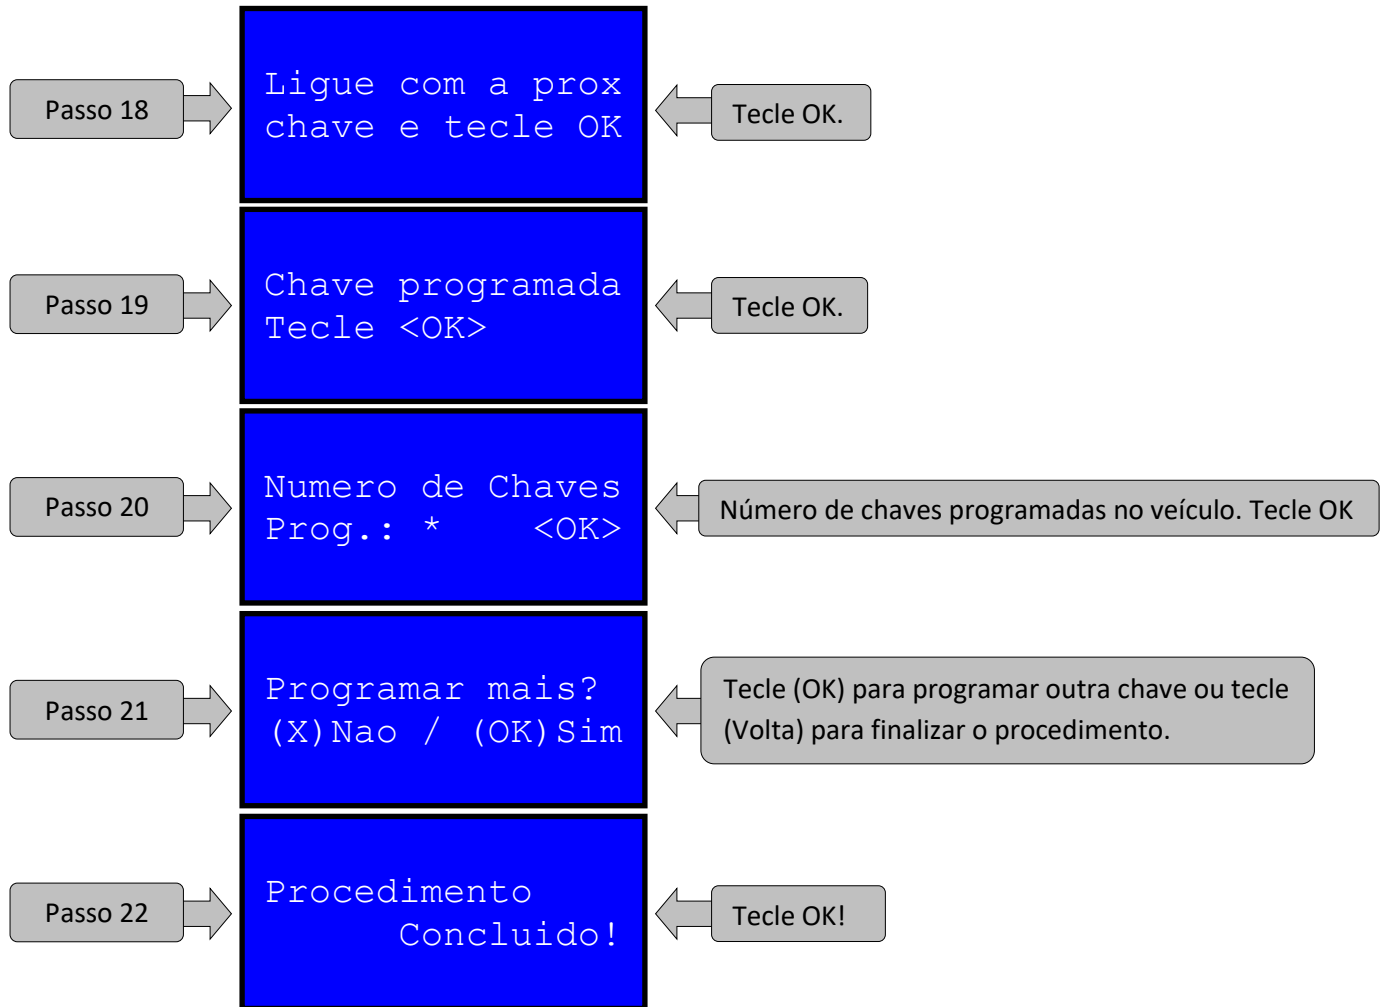

### Outras Mensagens

Veículo  
incompatível!

#### Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

#### Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento.
- Consulte o suporte técnico.

Erro de  
Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Senha  
Incorreta!

#### Causas Prováveis:

- O veículo selecionado está incorreto.
- Veículo fora da aplicação.

#### Soluções:

- Selecione o veículo correto.
- Contate o suporte técnico.

Erro no  
Transponder \*

Causas Prováveis:

- Transponder inválido.
- O transponder já se encontra programado e travado.
- O transponder utilizado não está dedicado para Mitsubishi.

Soluções:

- Utilize um transponder correto conforme solicitado no manual.
- Utilize transponder dedicado para Mitsubishi novo.
- Utilize a carga OBD0231 para realizar a dedicação do transponder.

Acesso Negado! \*

Causas Prováveis:

- O veículo selecionado está incorreto.
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Selecione o veículo correto.
- Contate o suporte técnico.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)