



Manual Carga – OBD0046

Leitura de Senha e Programação de Chaves via OBD VW Immo 1

Rev. 8



Junho 2022

# ÍNDICE

<u>Introdução .....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação .....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a leitura de senha .....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a programação de chaves .....</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a adaptação da ECU .....</u>	<u>9</u>
<u>Outras Mensagens .....</u>	<u>10</u>

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha.
- Programação de até 8 chaves.
- Adaptação da ECU.

**Observação:** Todas as chaves existentes devem ser programadas em um único procedimento.

### Aplicação

Marca	Modelo	Ano
VW	Fox 1.0	2002 a 2009
	Cross Fox 1.6	2002 a 2009
	Space Fox 1.6	2002 a 2009
	Gol 1.0	1999 a 2004
	Gol 1.0 Flex	2005 a 2008
	Kombi	1999 a 2014
	Parati 1.6	1999 a 2009
	Parati 1.8	1999 a 2009
	Santana 2.0	1998 a 2006
	Saveiro 1.6	2000 a 2008
	Saveiro 1.8	2000 a 2008



Utilize o transponder Megamos ID48 virgem.

[Voltar índice](#)

### Acessórios utilizados

Utilize o cabo Universal + adaptador A1.



Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.





Todos os acessórios conectados no OBDMap.



[Voltar índice](#)


## Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos Gol 1.0, Polo 1.6, Polo 2.0 e Saveiro 1.6 e 1.8 está localizada na posição **A4**.
- A tomada de diagnóstico dos veículos Fox 1.0 e 1.6, Gol 1.0 flex e Polo 1.6 flex está localizada na posição **B5**.
- A tomada de diagnóstico do veículo Kombi pode estar localizada na posição **B5** da primeira imagem ou na posição **Q** da segunda imagem.

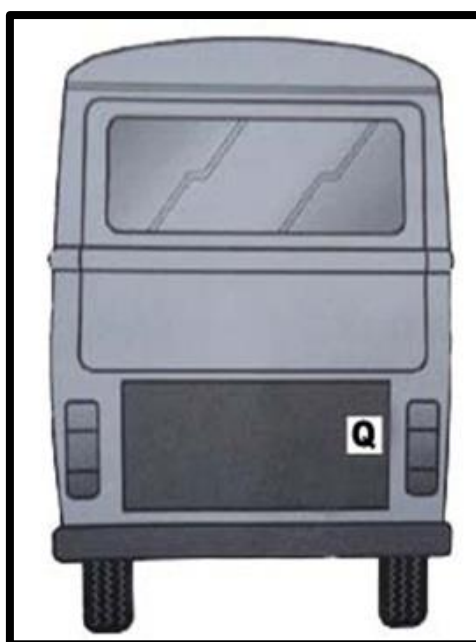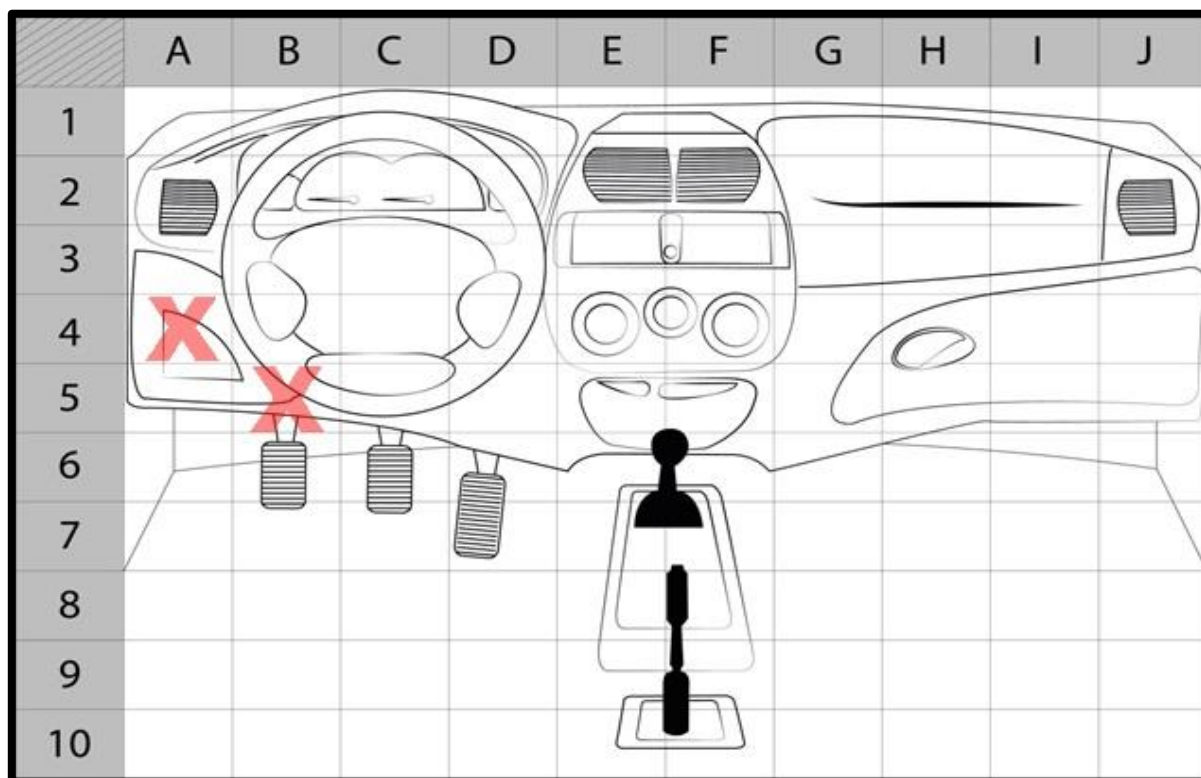
[Voltar índice](#)

## Realizando a leitura de senha


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

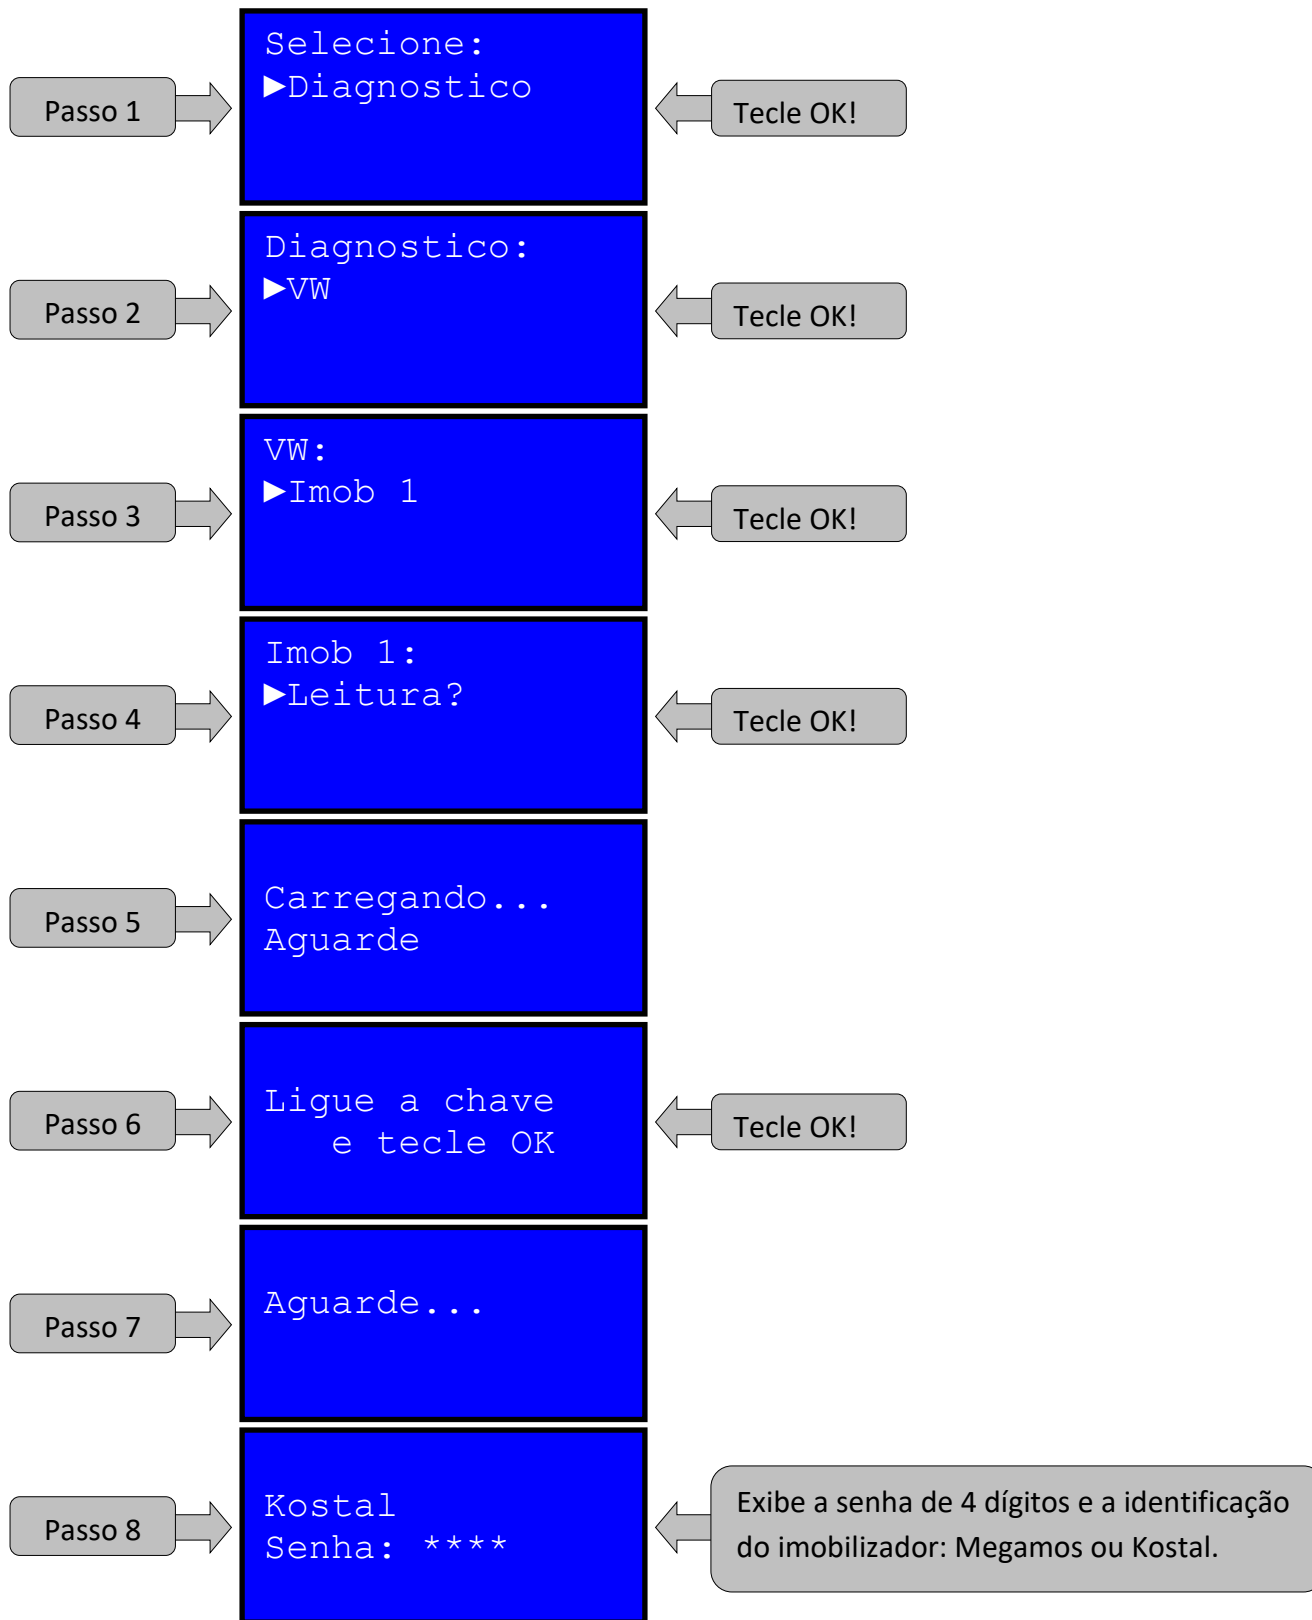


[Voltar índice](#)

### Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

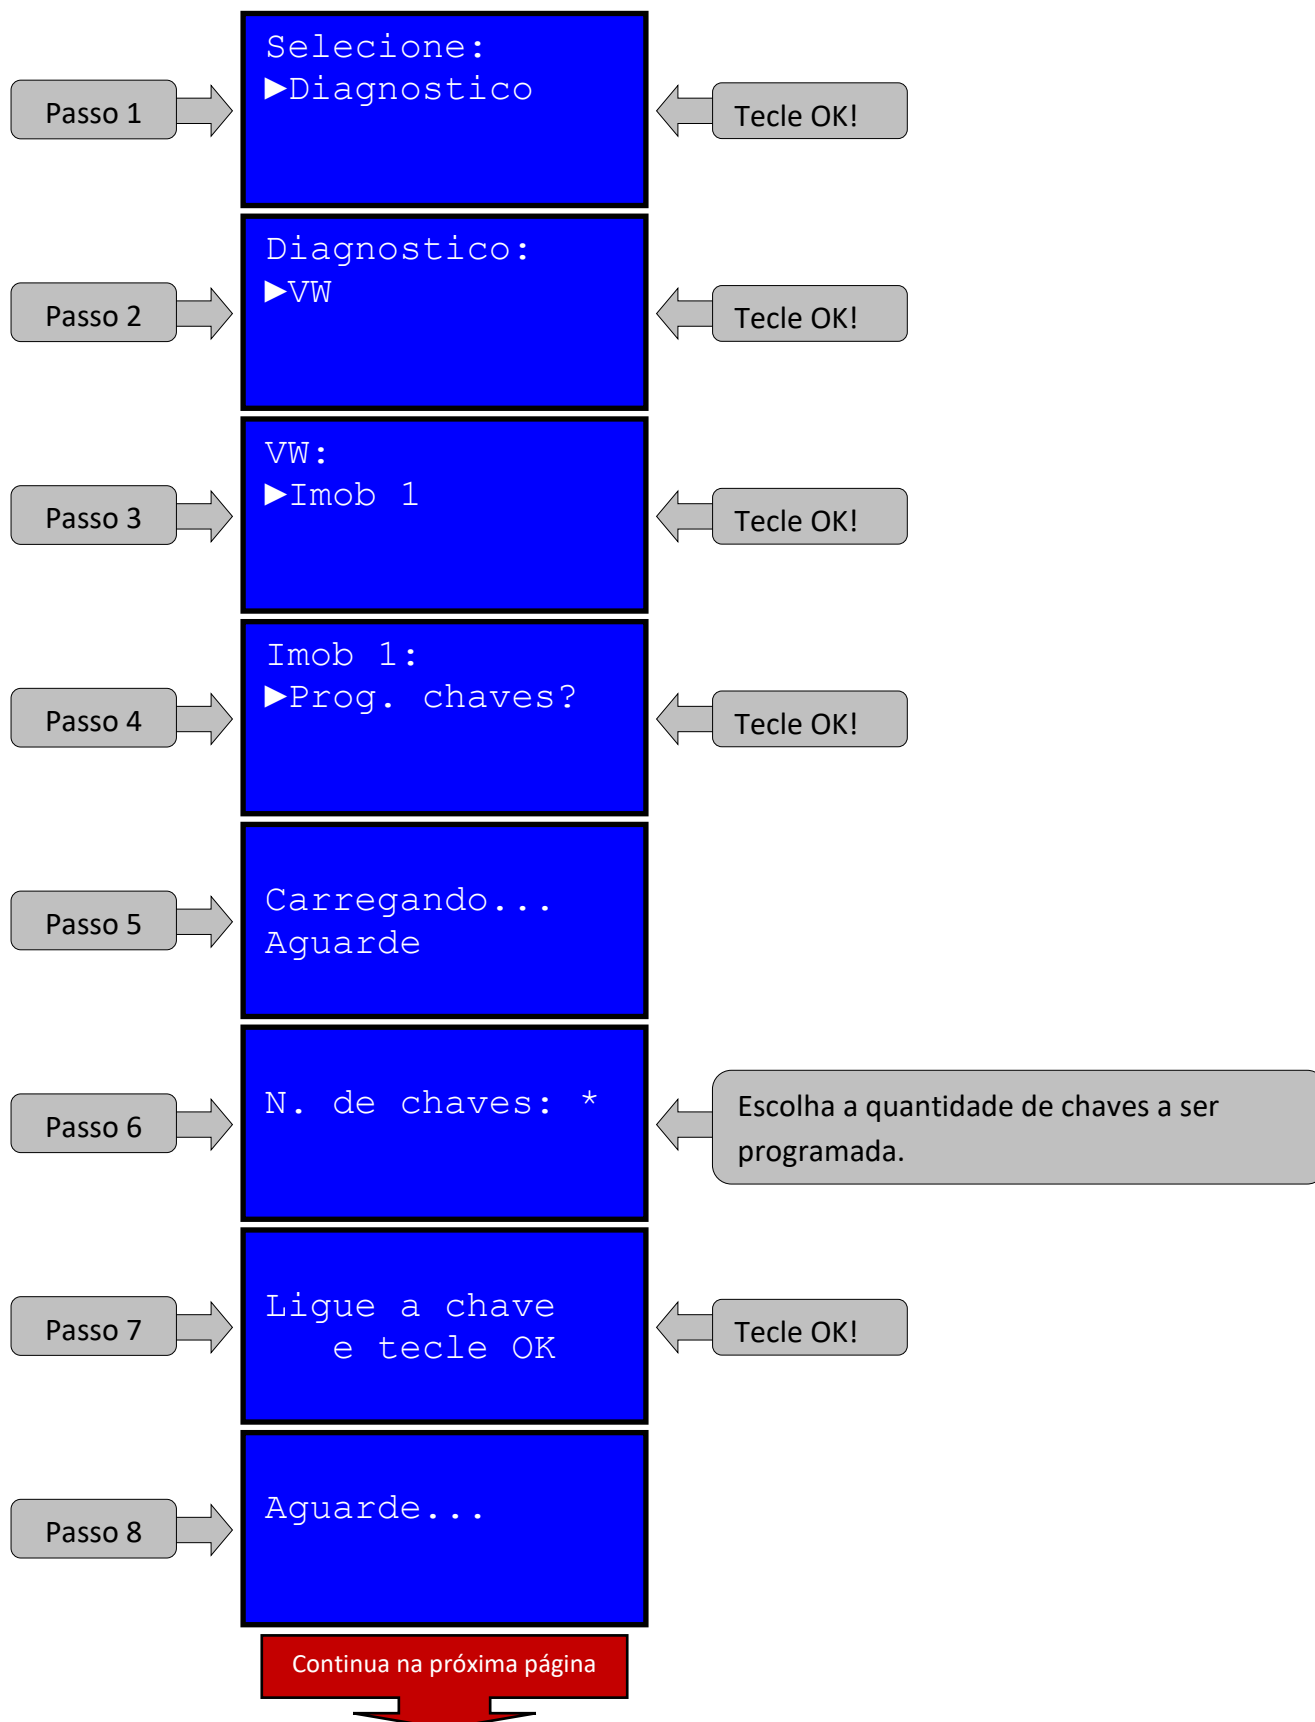


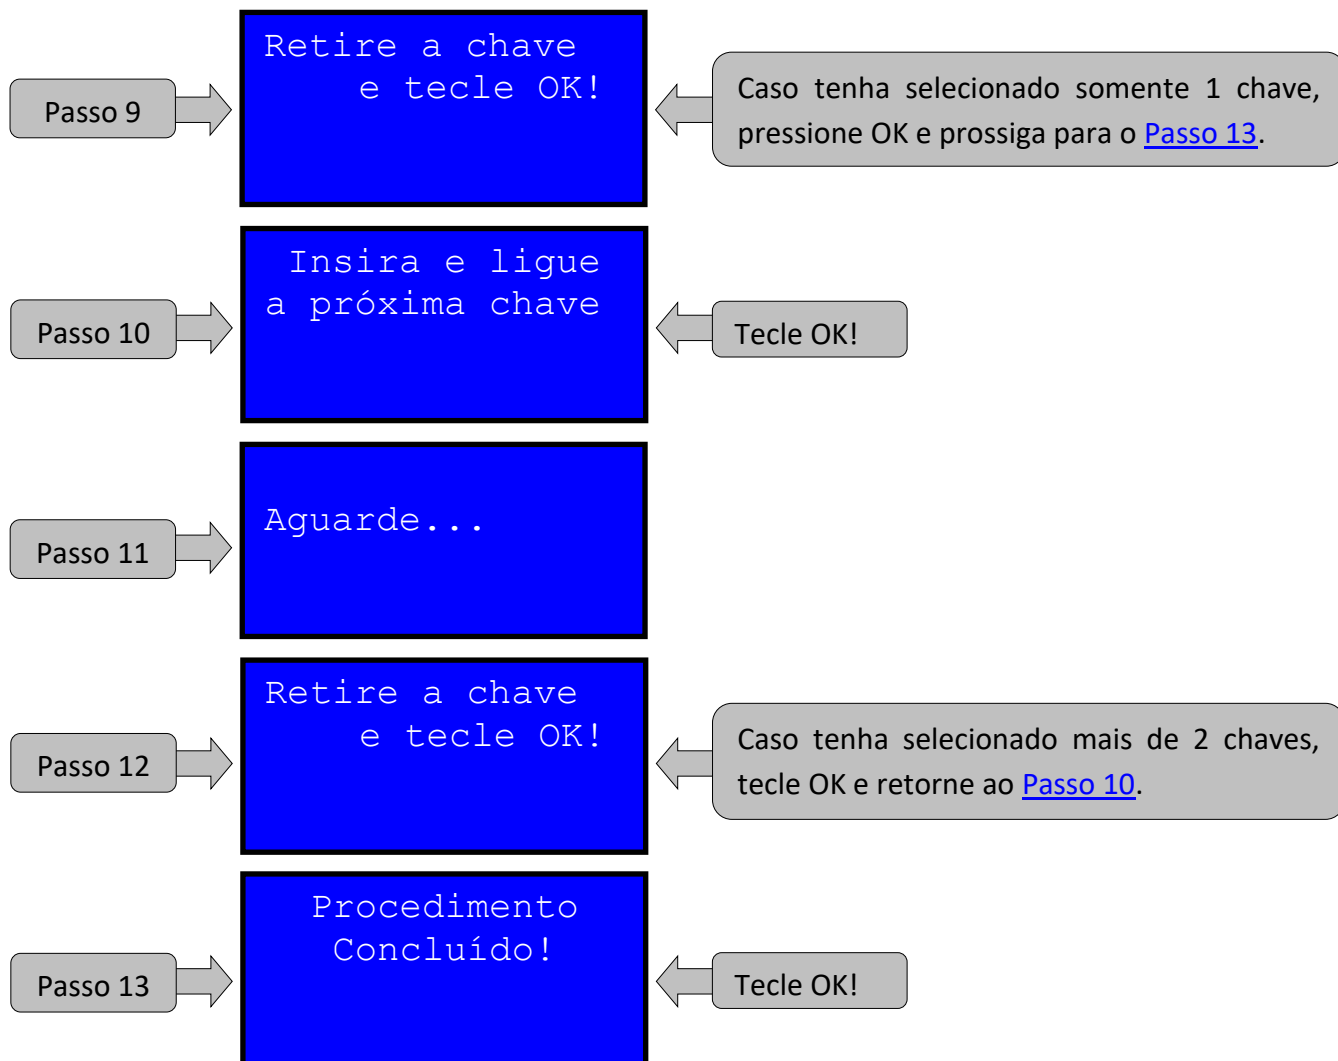



## Realizando a adaptação da ECU

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

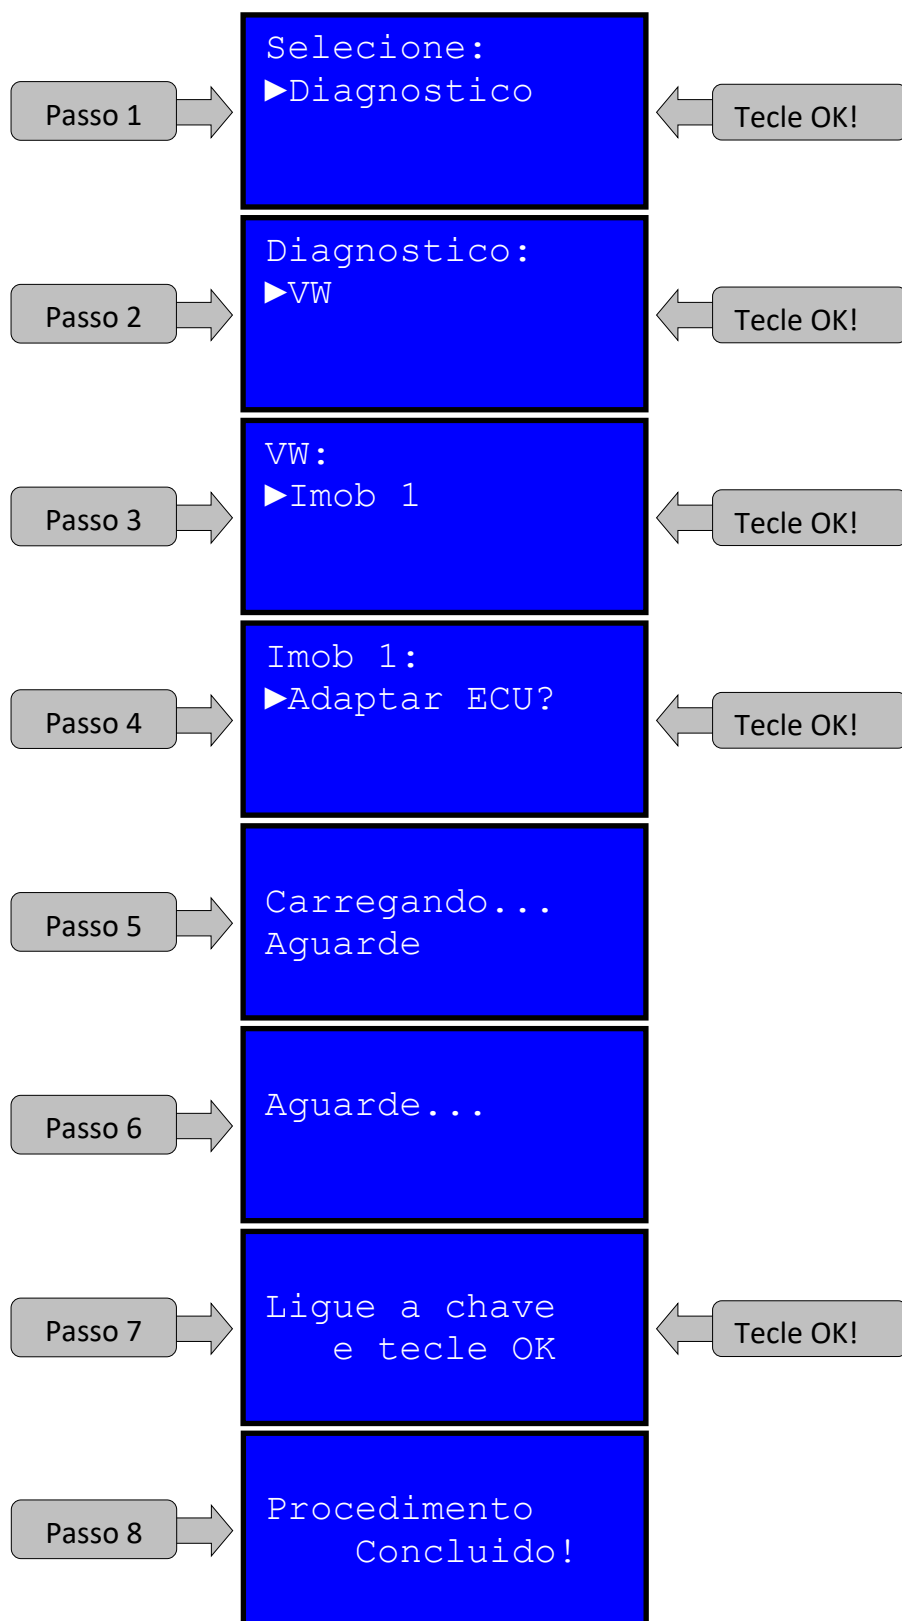

[Voltar índice](#)

## Outras Mensagens

Erro de  
Comunicacao!

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)