



Manual Carga – PS0002
Programação de Chaves Ford Pats3 Sem Tempo de Espera

Rev. 6



Agosto 2022

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
REALIZANDO O APAGAMENTO E A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.....	7
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES.....	12
REALIZANDO O SINCRONISMO	15
OUTRAS MENSAGENS.....	18

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da quantidade de chaves programadas no veículo;
- Apagar chaves;
- Programar chaves;
- Adicionar chaves.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Ford	Courier 1.6	2002 a 2013
	EcoSport 1.0	2003 a 2013
	EcoSport 1.6	2003 a 2013
	EcoSport 2.0 16v	2003 a 2013
	Fiesta 1.0	2002 a 2014
	Fiesta 1.6	2002 a 2014
	Ka 1.0	2002 a 2014
	Ka 1.6	2002 a 2014

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize o transponder ID4D-60 (T32).

[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para realizar o procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço *c**: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ ** . ***c**: Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **. *c**: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo**: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado!: Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico dos veículos se encontra na posição **D5**.

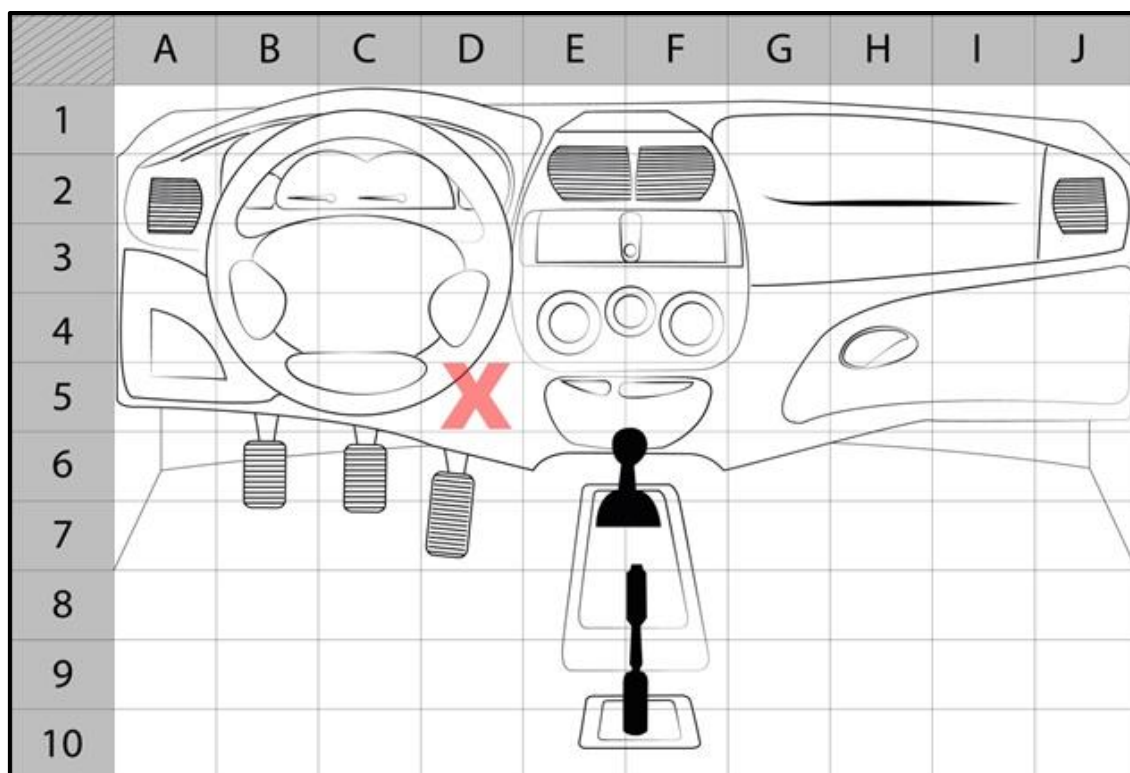



REALIZANDO O APAGAMENTO E A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

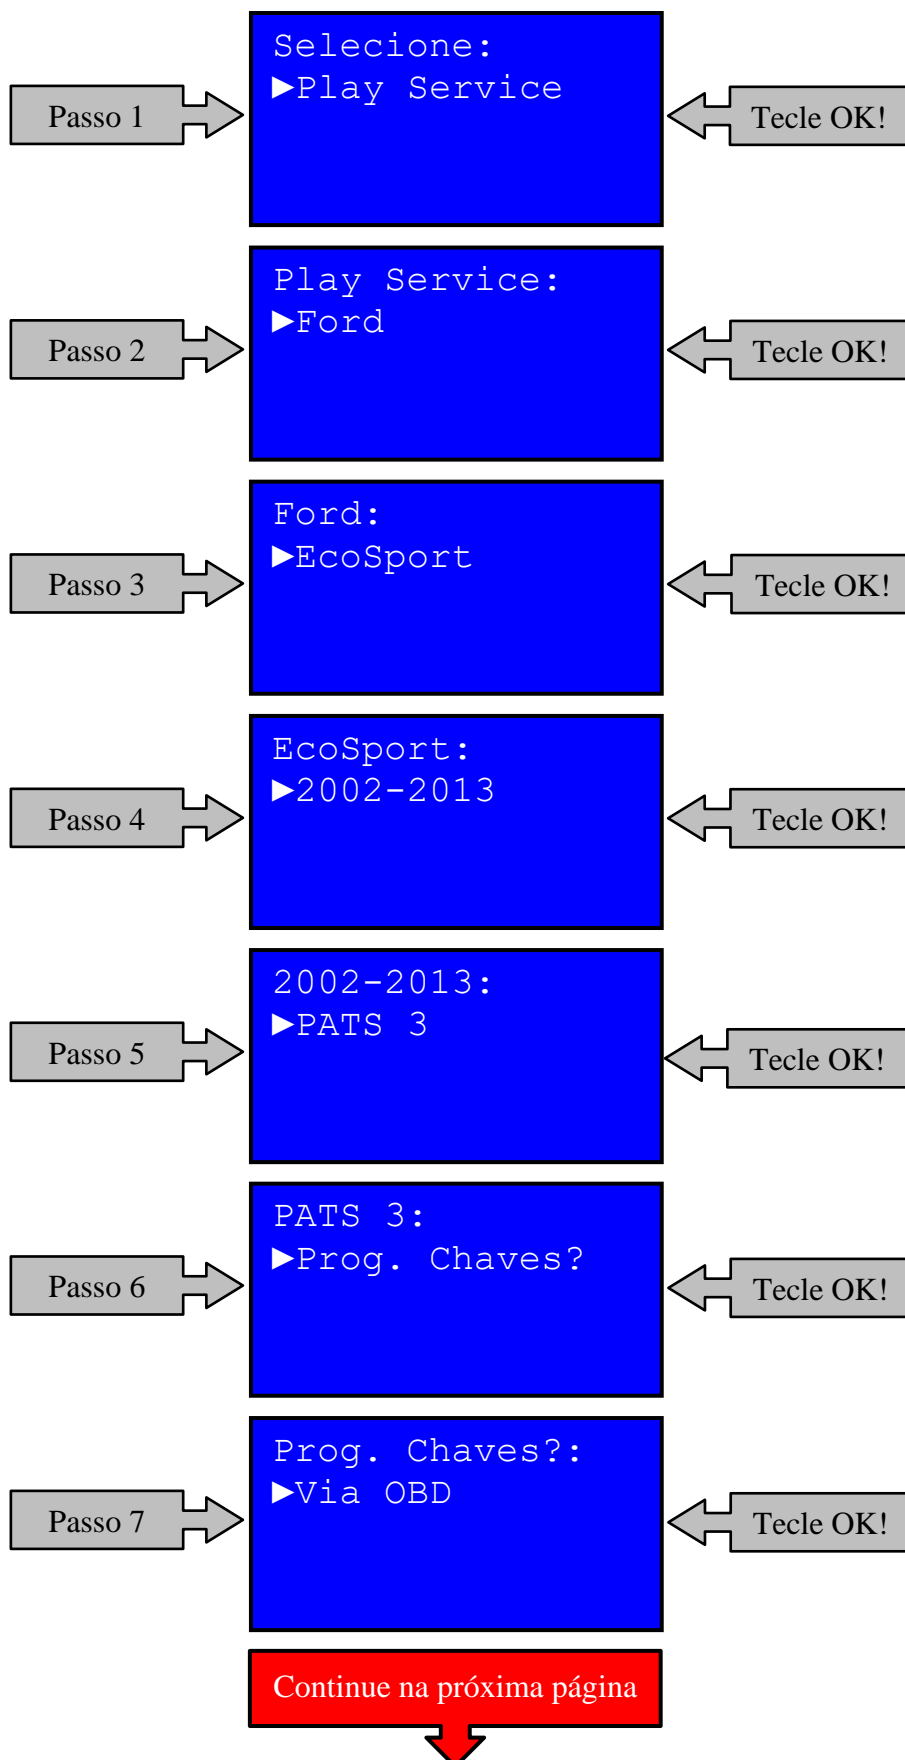

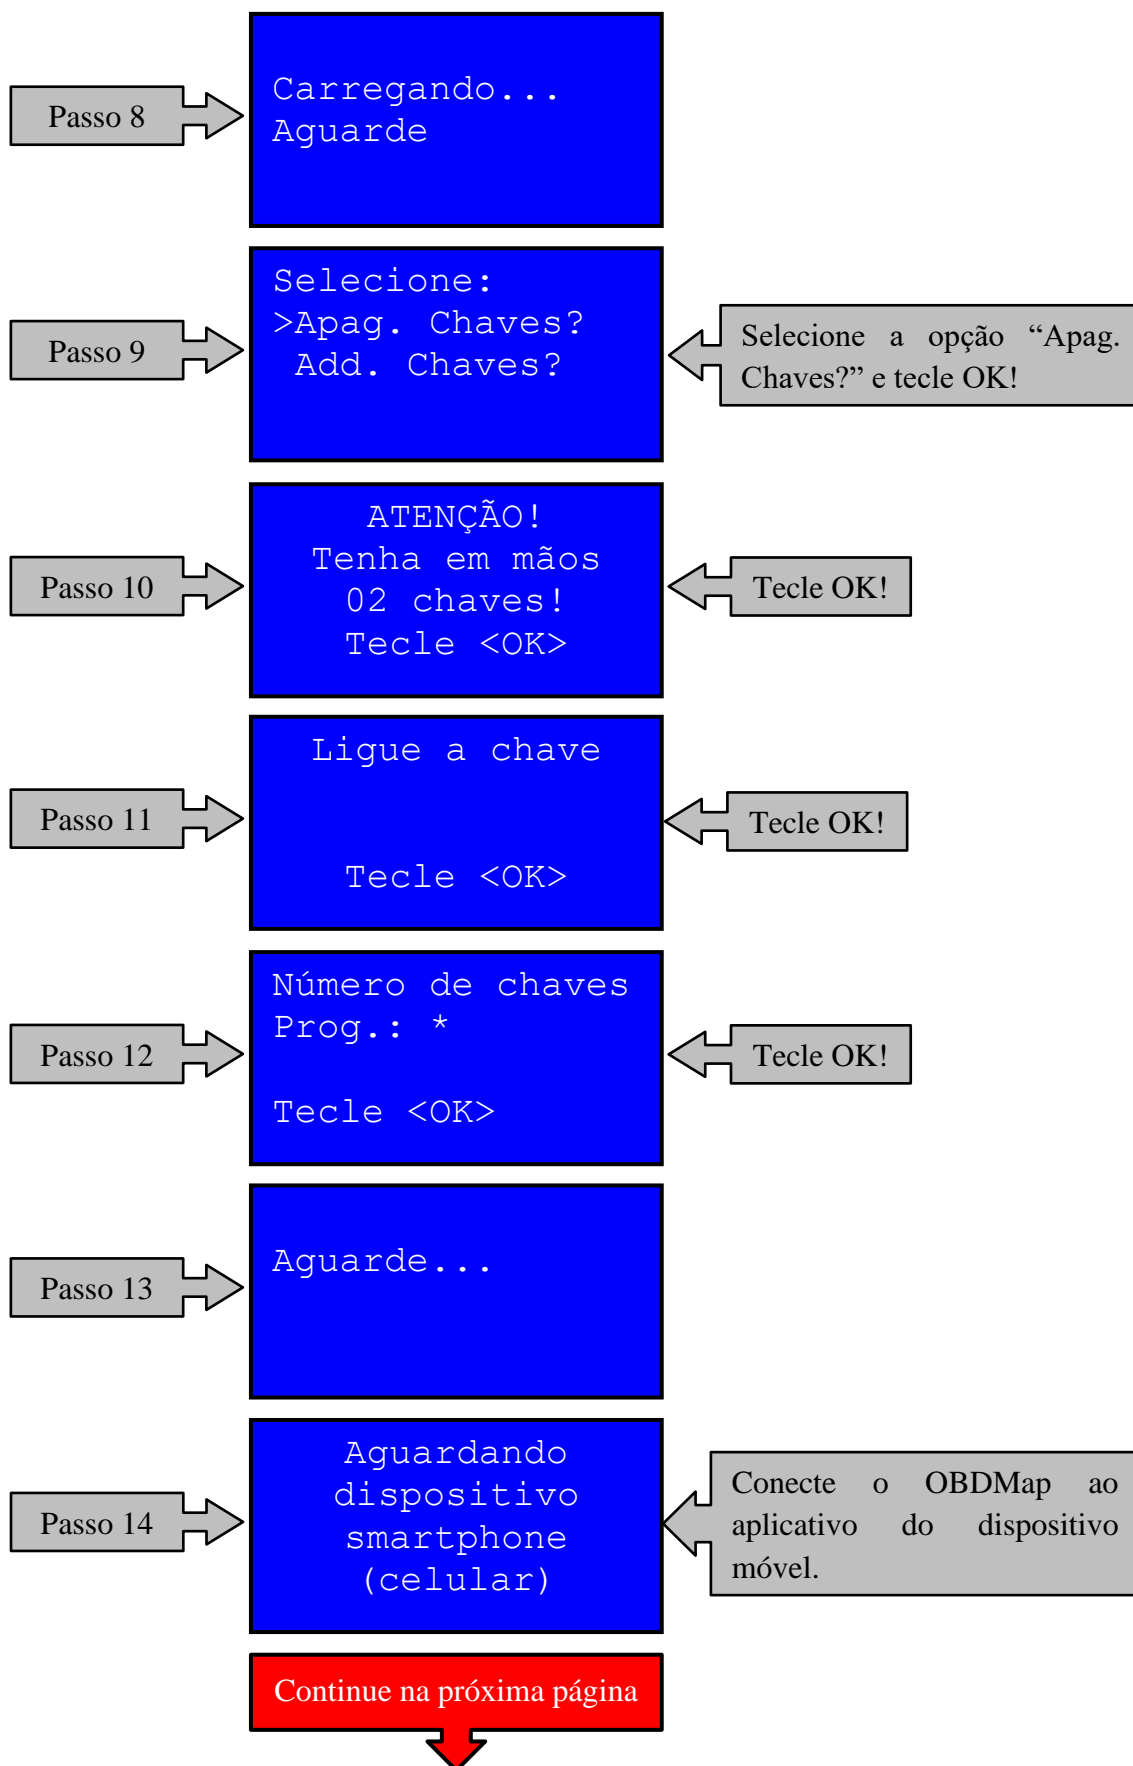

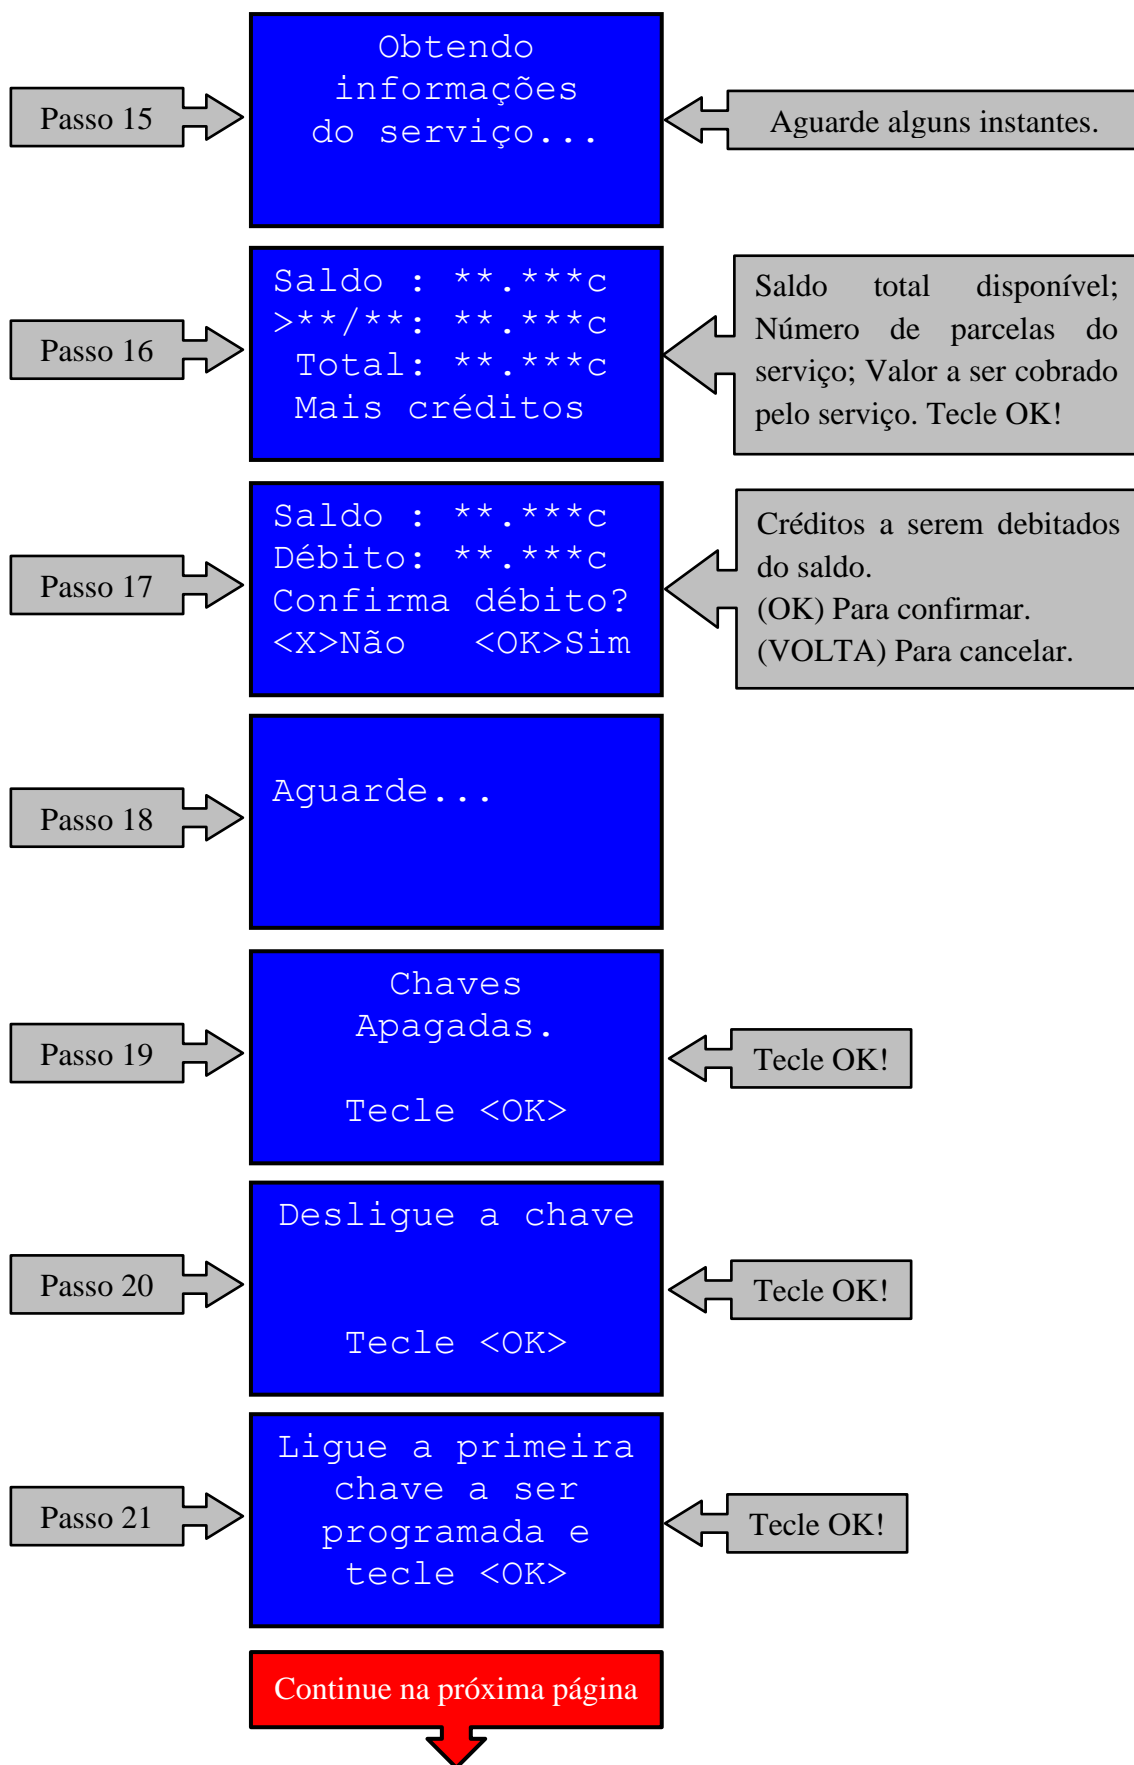


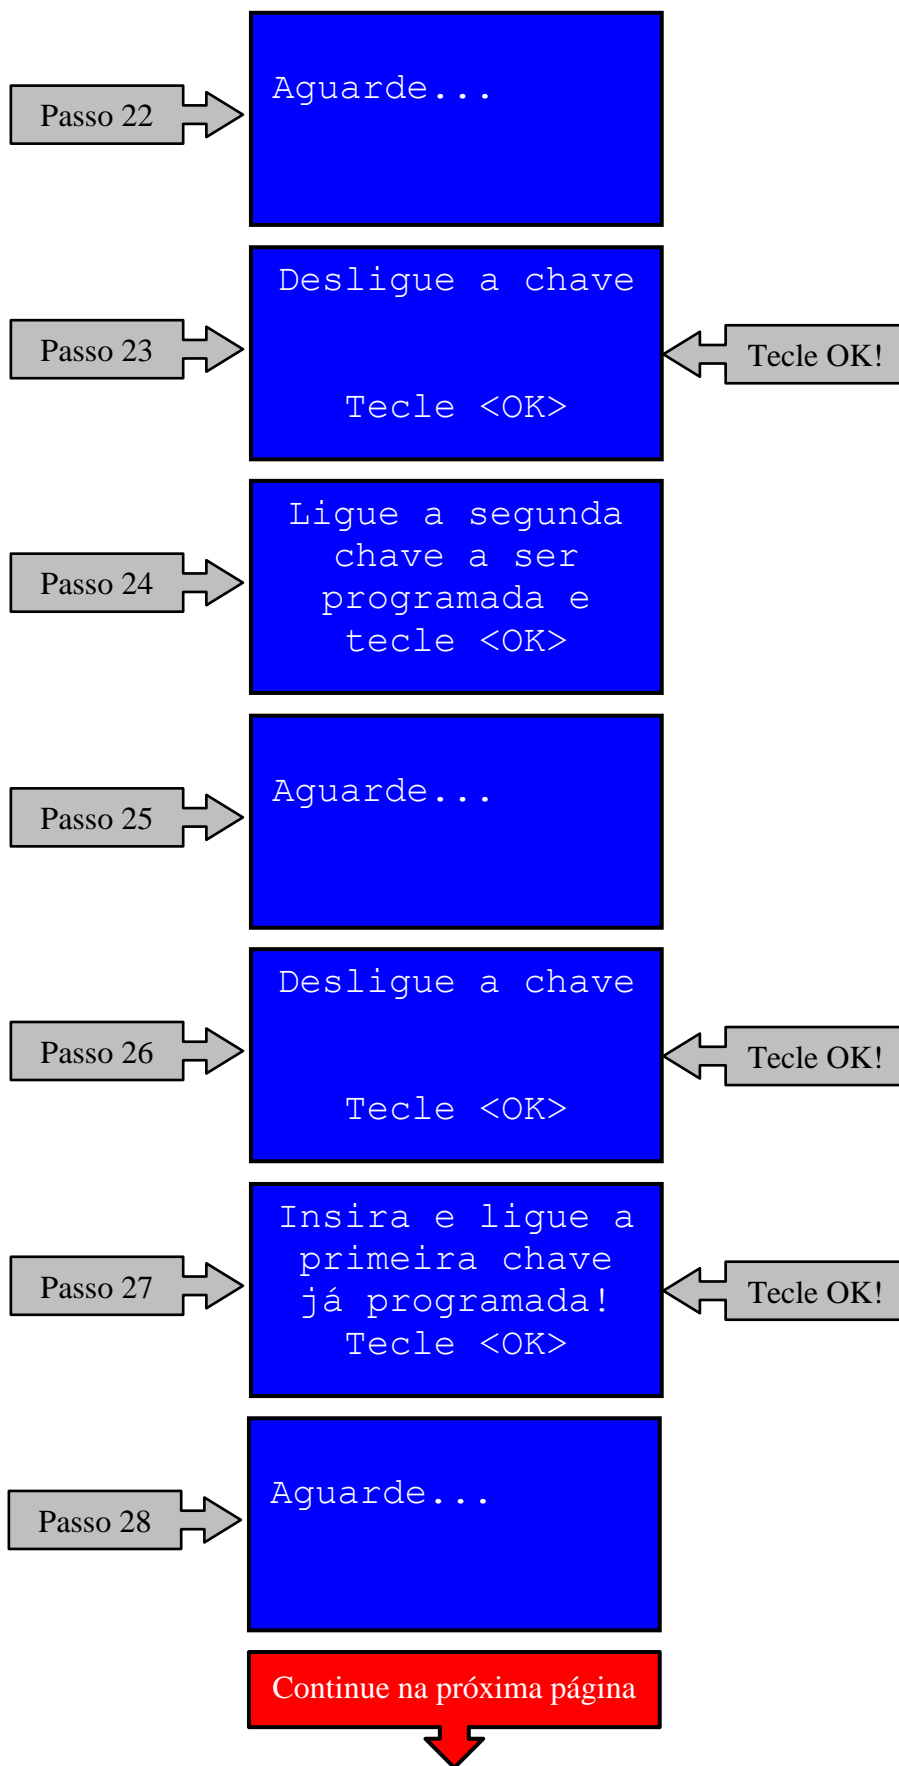

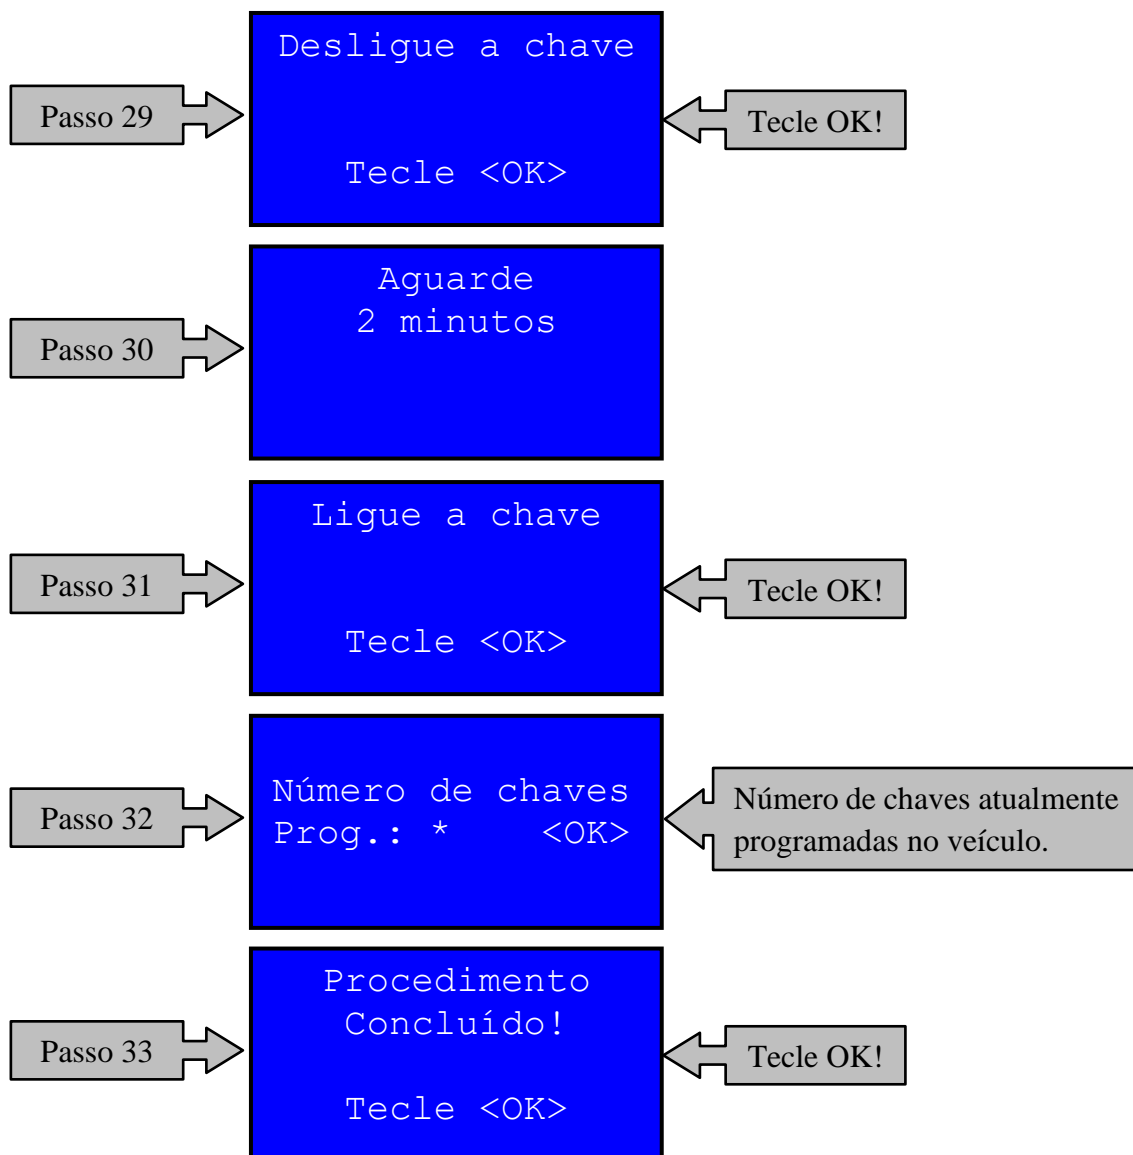



REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

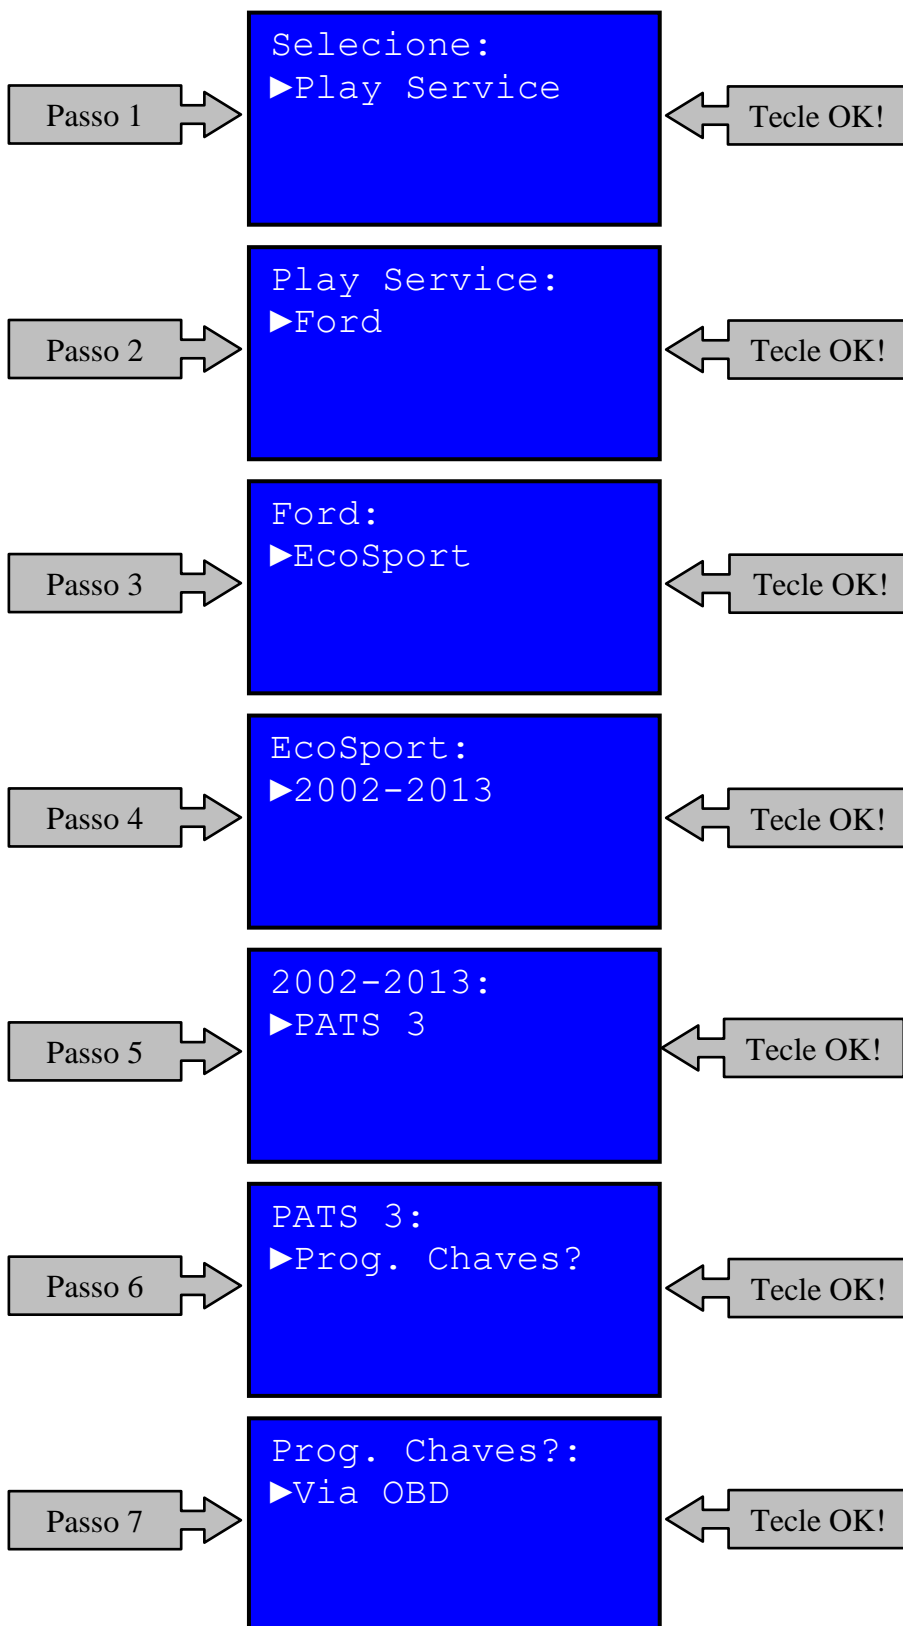


Continue na próxima página

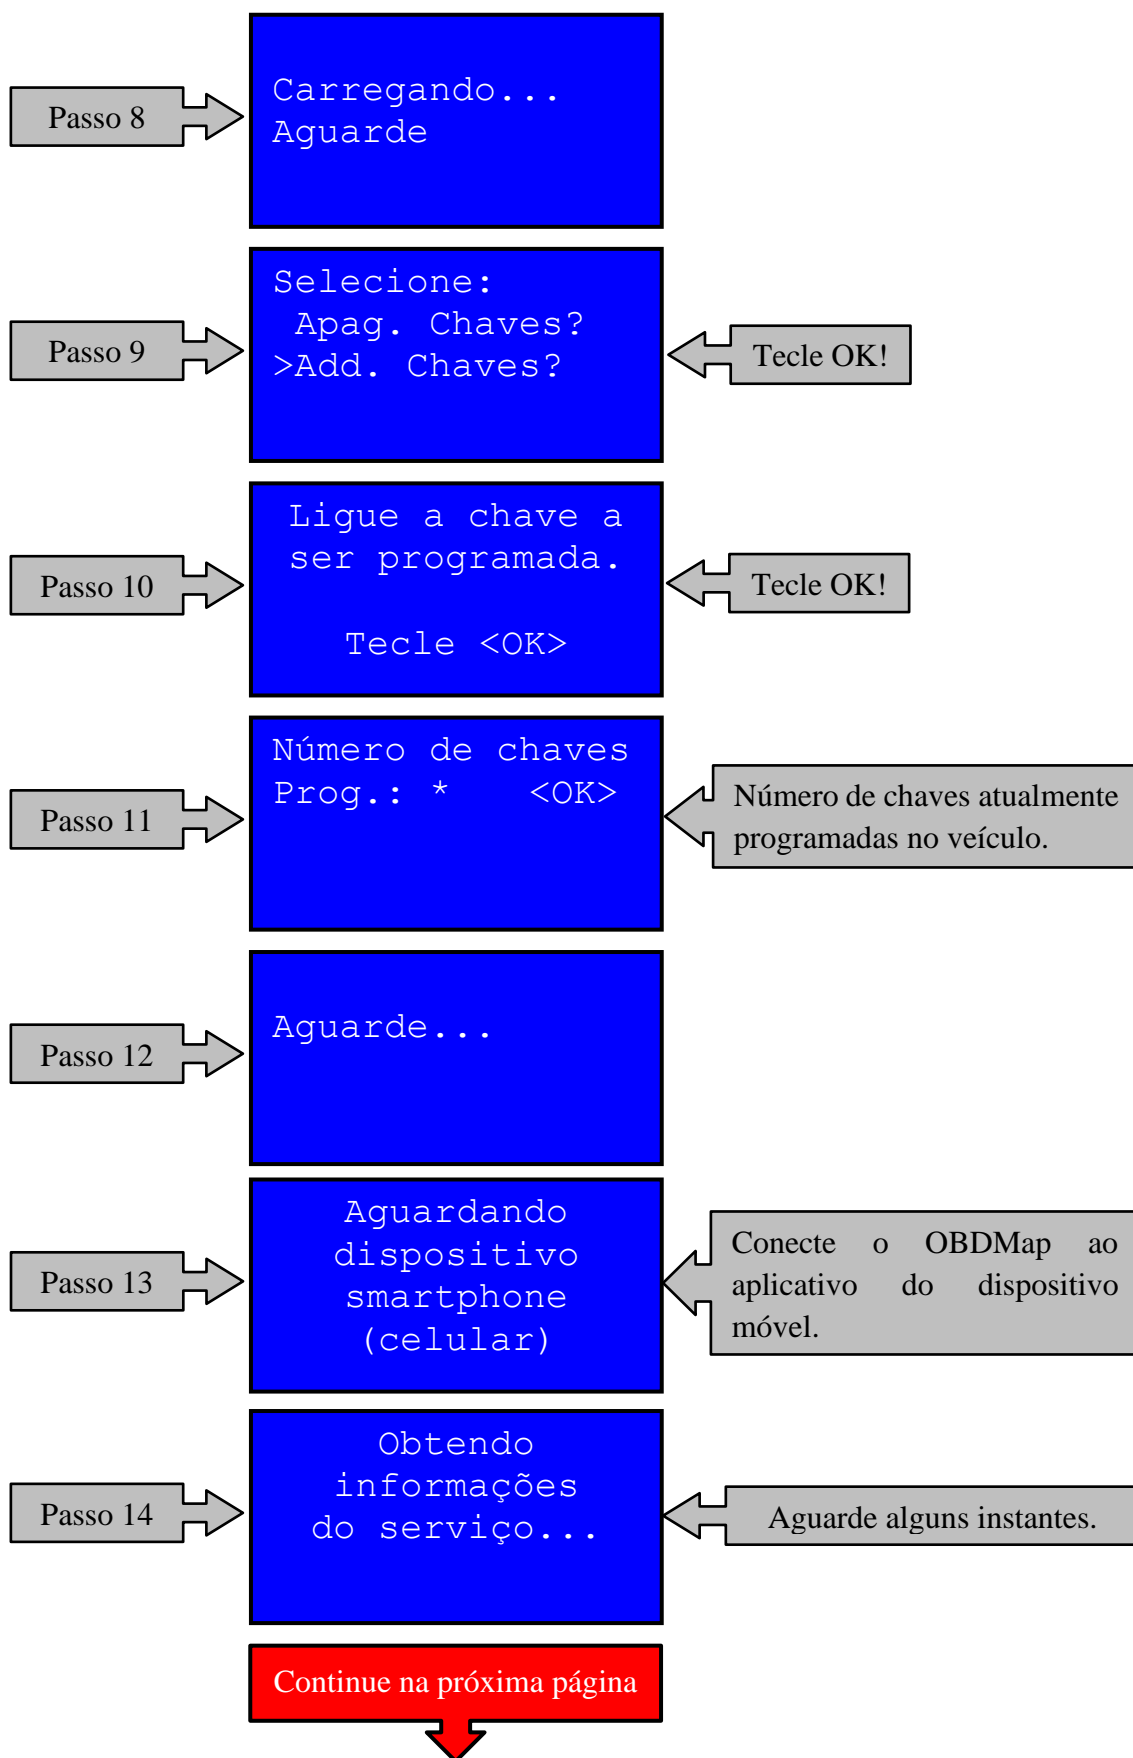


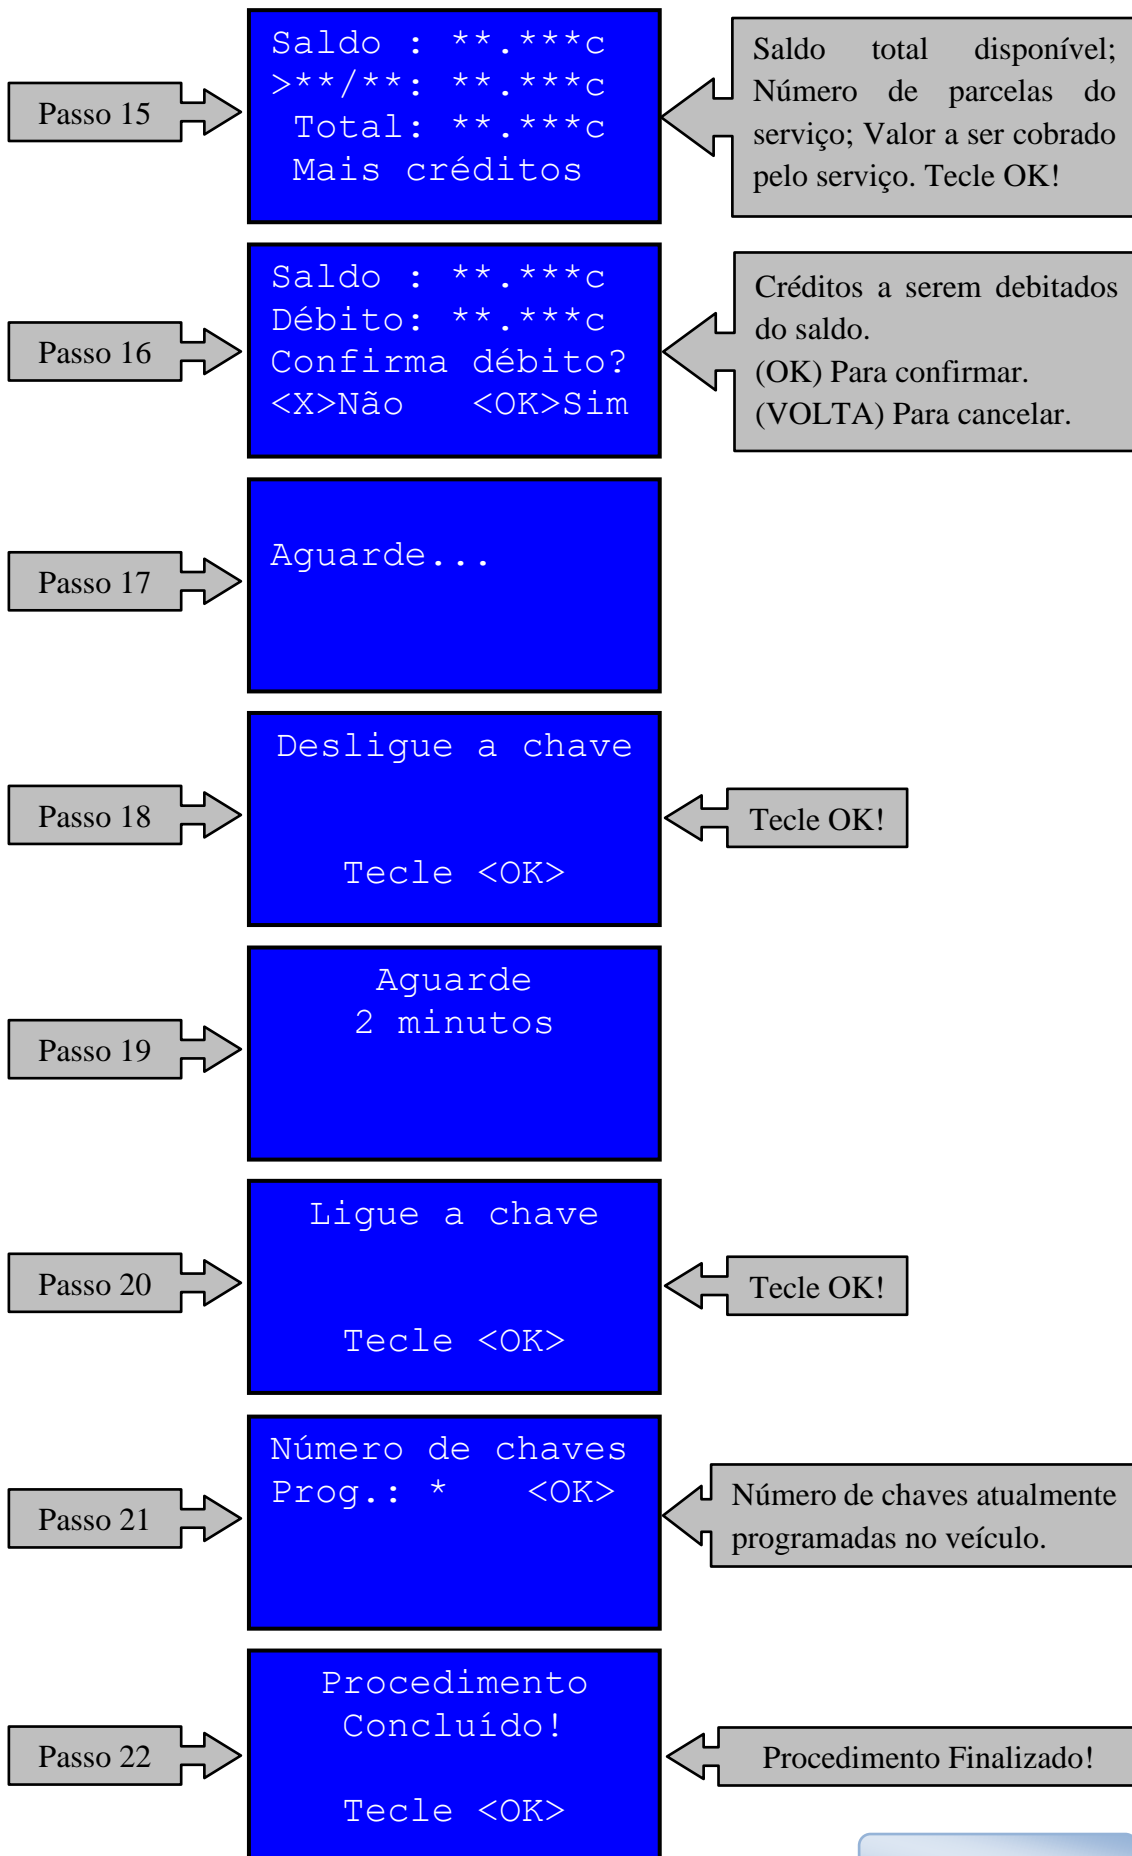


REALIZANDO O SINCRONISMO

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

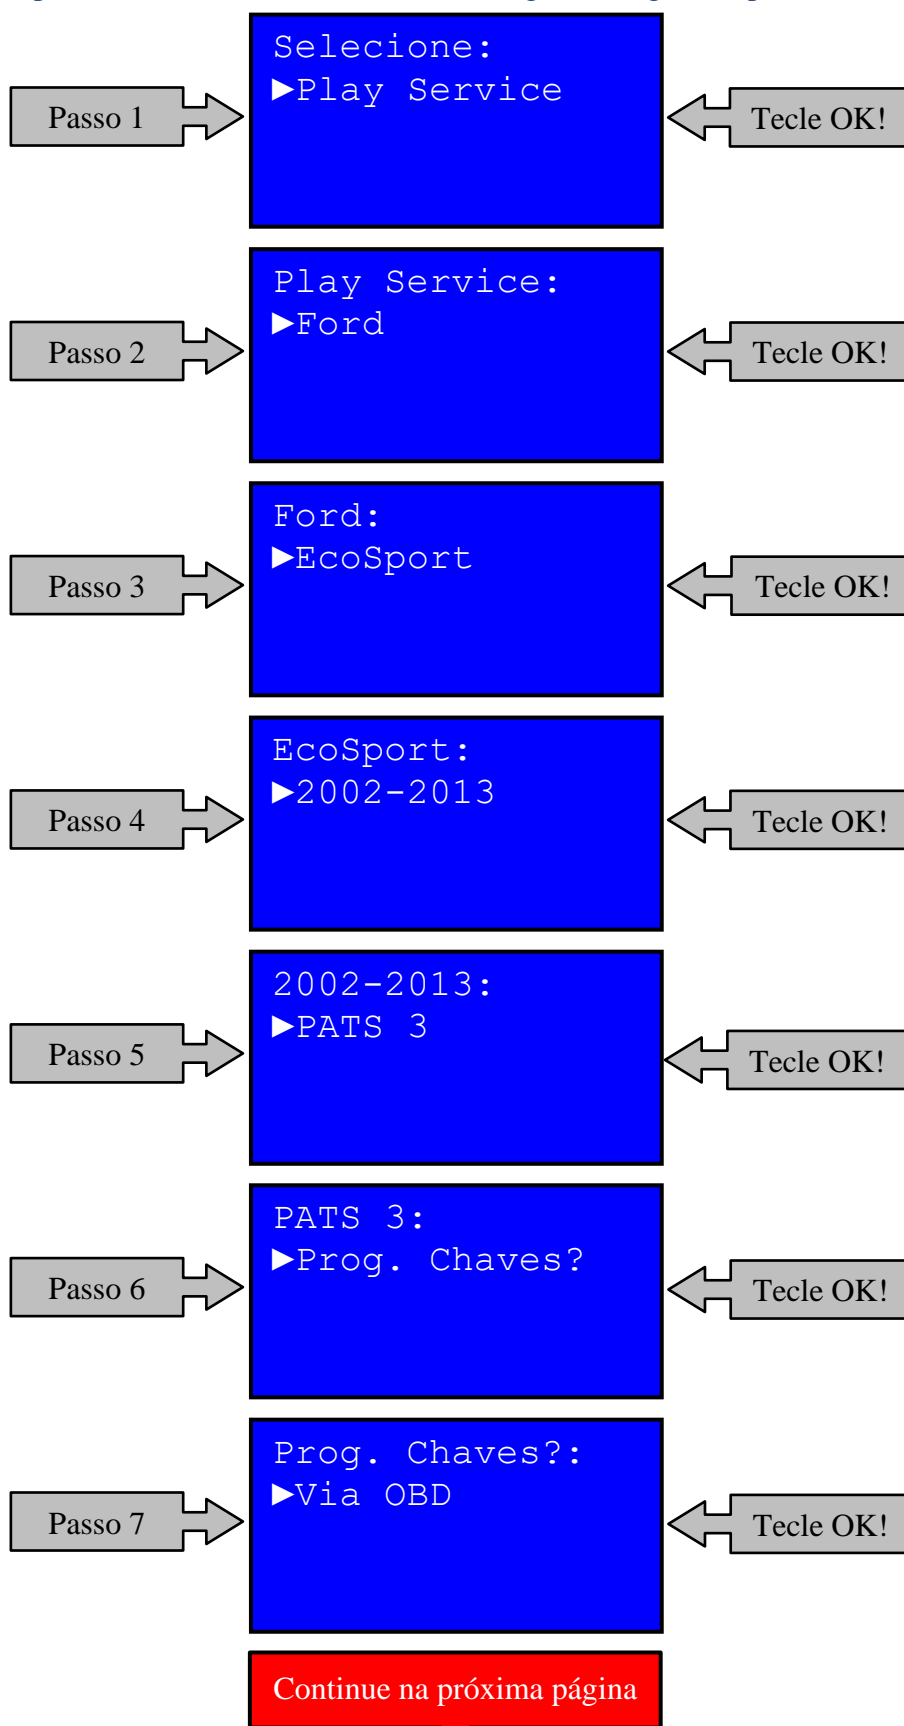

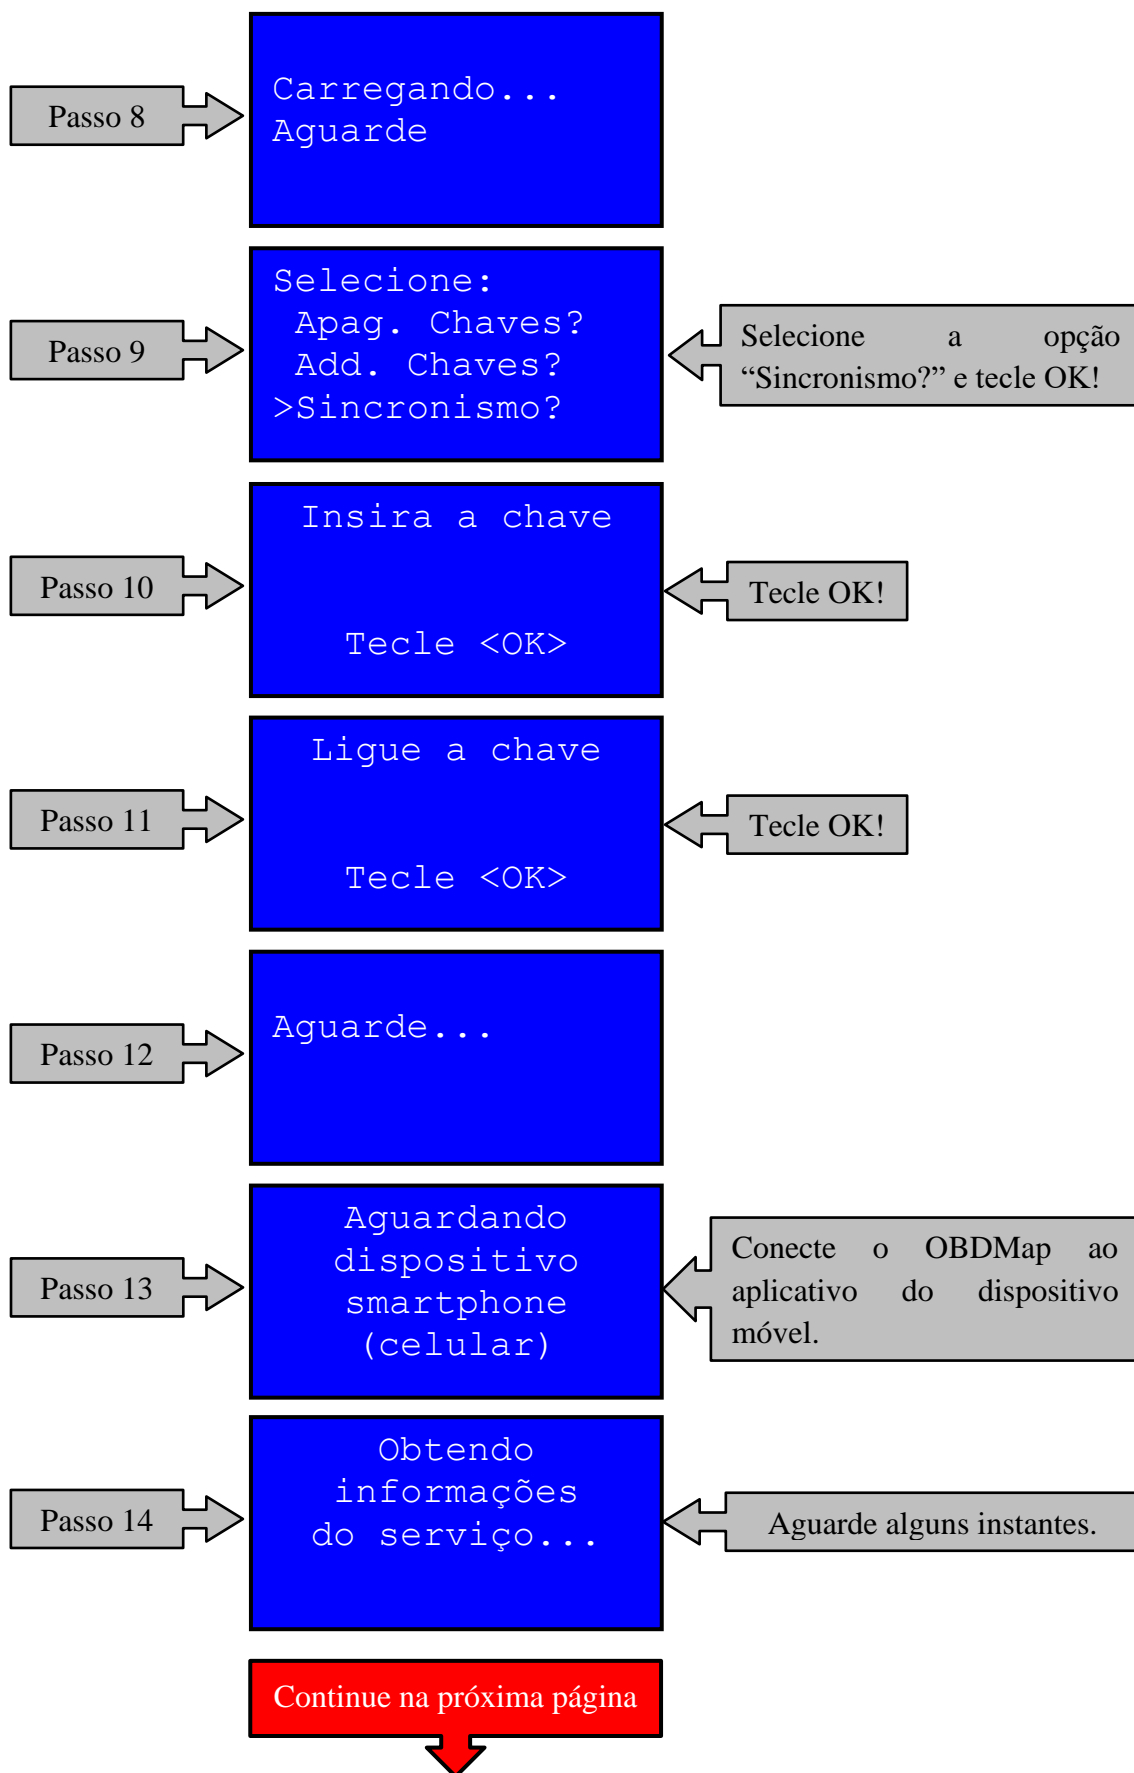

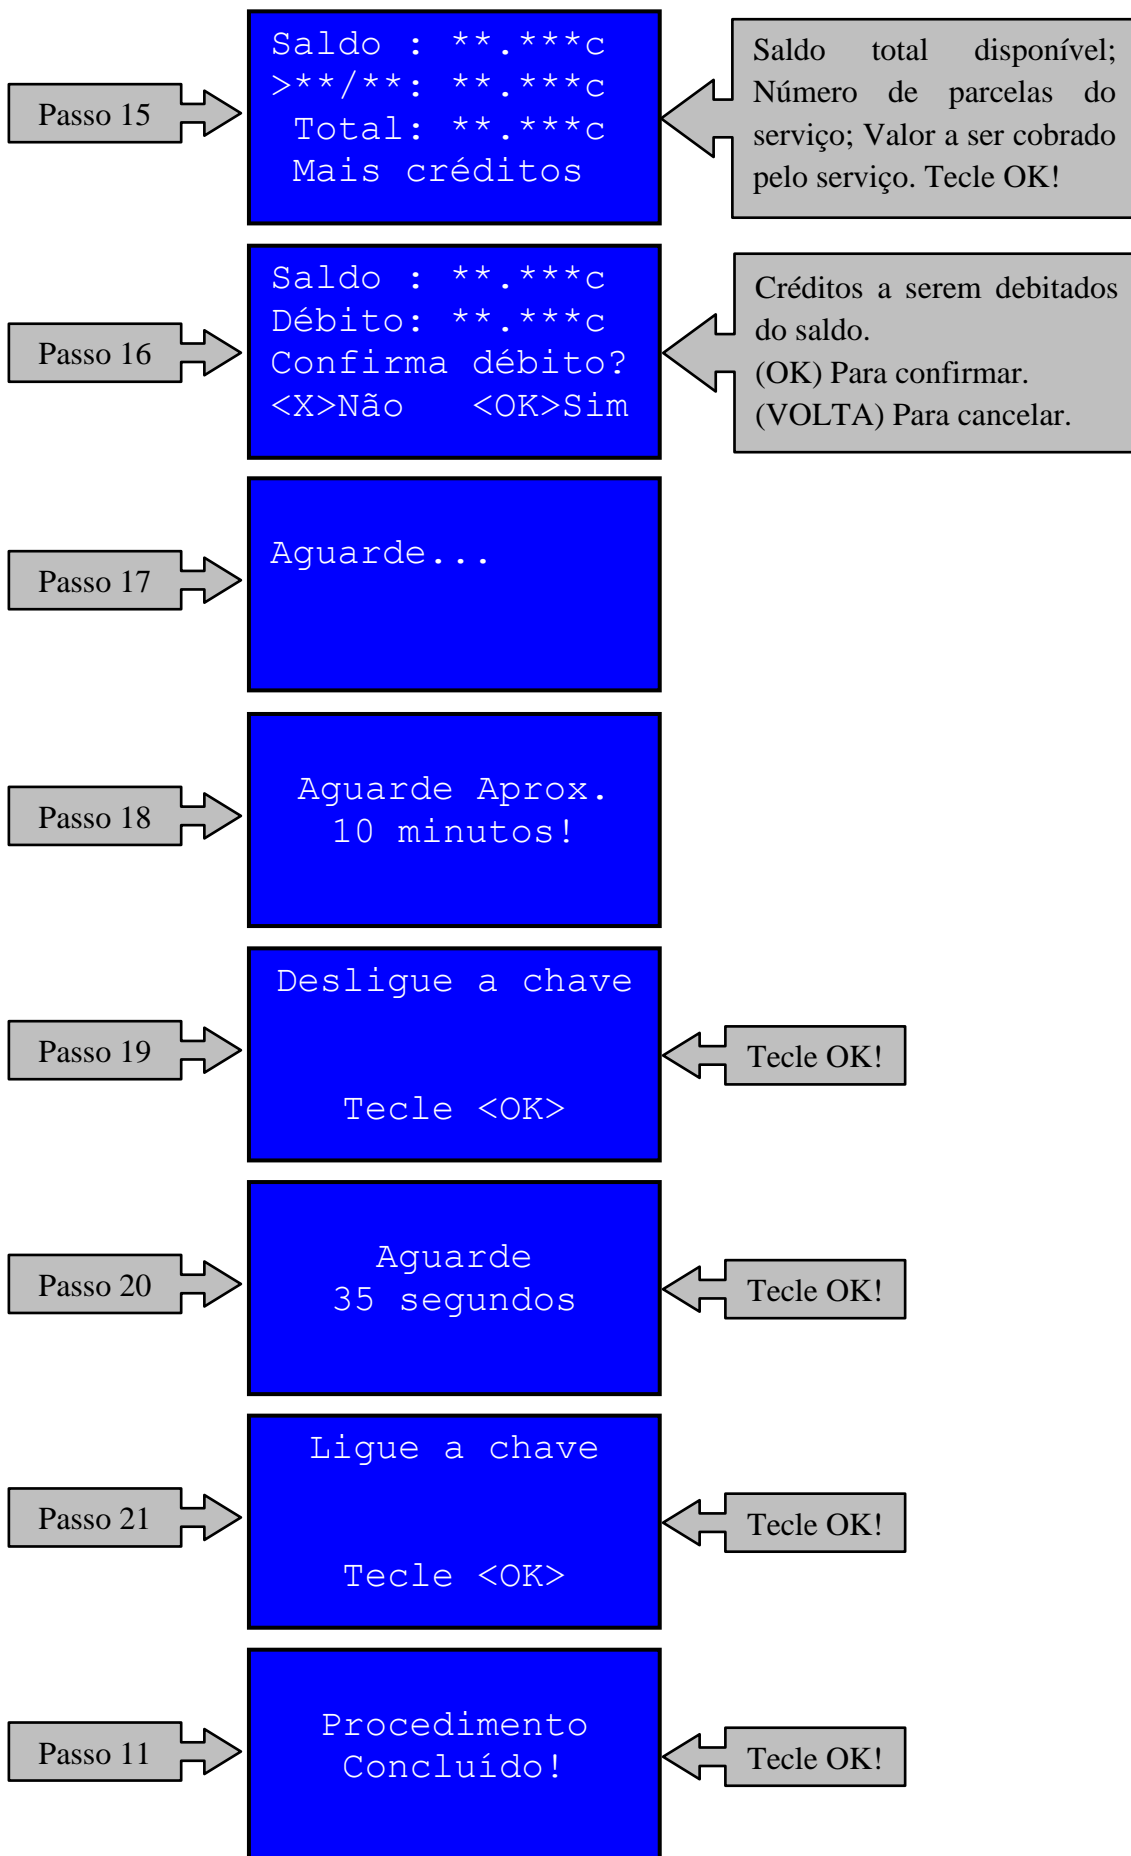

OUTRAS MENSAGENS

Use o Cabo CAN
ou Adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

- Cabo CAN ou Adaptador A3 com defeito.

Soluções:

- Contate o Suporte Técnico.

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal + Adaptador A3;
- Conferir se o cabo possui boa conexão com o OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e nas demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Verificar com o Suporte Técnico se o OBDMAP está atualizado com a versão mais recente da carga.

Aguarde aprox.
10 minutos!

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o veículo de forma rápida. Será necessário fazer o acesso por tempo.

Soluções:

- Aguarde aproximadamente 10 minutos. Quando o tempo necessário for atingido, a mensagem no OBDMAP mudará automaticamente.

Erro na Programação!

Causas Prováveis:

- Procedimento sendo feito com a chave desligada;
- Apresentar chaves repetidas sem serem apagadas;
- Problemas com o transponder da chave ou transponder incompatível;
- Não apresentar a chave corretamente;
- No procedimento para apagar todas as chaves, não foi possível apagá-las.

Soluções:

- Não apresente chaves repetidas no procedimento. Para isso, é necessário primeiro apagar todas as chaves e depois apresentar as chaves repetidas;
- Verificar se o transponder está em bom estado;
- Verificar se não há anomalias no veículo impedindo que se realize o procedimento.

Erro no acesso!

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o veículo com o tempo de espera de 10 minutos por conta de algum bloqueio.

Soluções:

- Deixar o veículo com a ignição ligada por bastante tempo para que seja feito o desbloqueio (recomendado deixar durante um dia inteiro). Conecte a bateria do veículo a um carregador para não correr o risco de acabar a bateria.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

Voltar índice