



Manual Carga – OBD0225

Clonar Transponder ID46 no Transponder CN3 (Nissan 08-16 /
Suzuki 2012)

Rev. 1



Julho 2016



ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Transponder utilizado</u>	<u>3</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder</u>	<u>4</u>
<u>Realizando a clonagem do transponder</u>	<u>5</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>7</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Clonagem do transponder ID46 Nissan e Suzuki dos veículos conforme aplicação, em um CN3 virgem.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Nissan	Grand Livina 1.8	2010 a 2012
	Livina 1.8	2010 a 2012
	Sentra 2.0	2008 a 2012
	Frontier 2.5	2014 a 2014
	Tiida 1.8	2009 a 2012
	March 1.6	2012 a 2016
	Versa 1.6	2012 a 2013
Suzuki	SX4 2.0	2012 a 2012

Observação: Esta carga não realiza a clonagem dos transponders dos veículos March 1.0 e Livina 1.6.

Transponder utilizado



Utilize o Transponder CN3 Virgem.

[Voltar índice](#)

Posicionamento do transponder no módulo de transponder




O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.


O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.



Realizando a clonagem do transponder

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

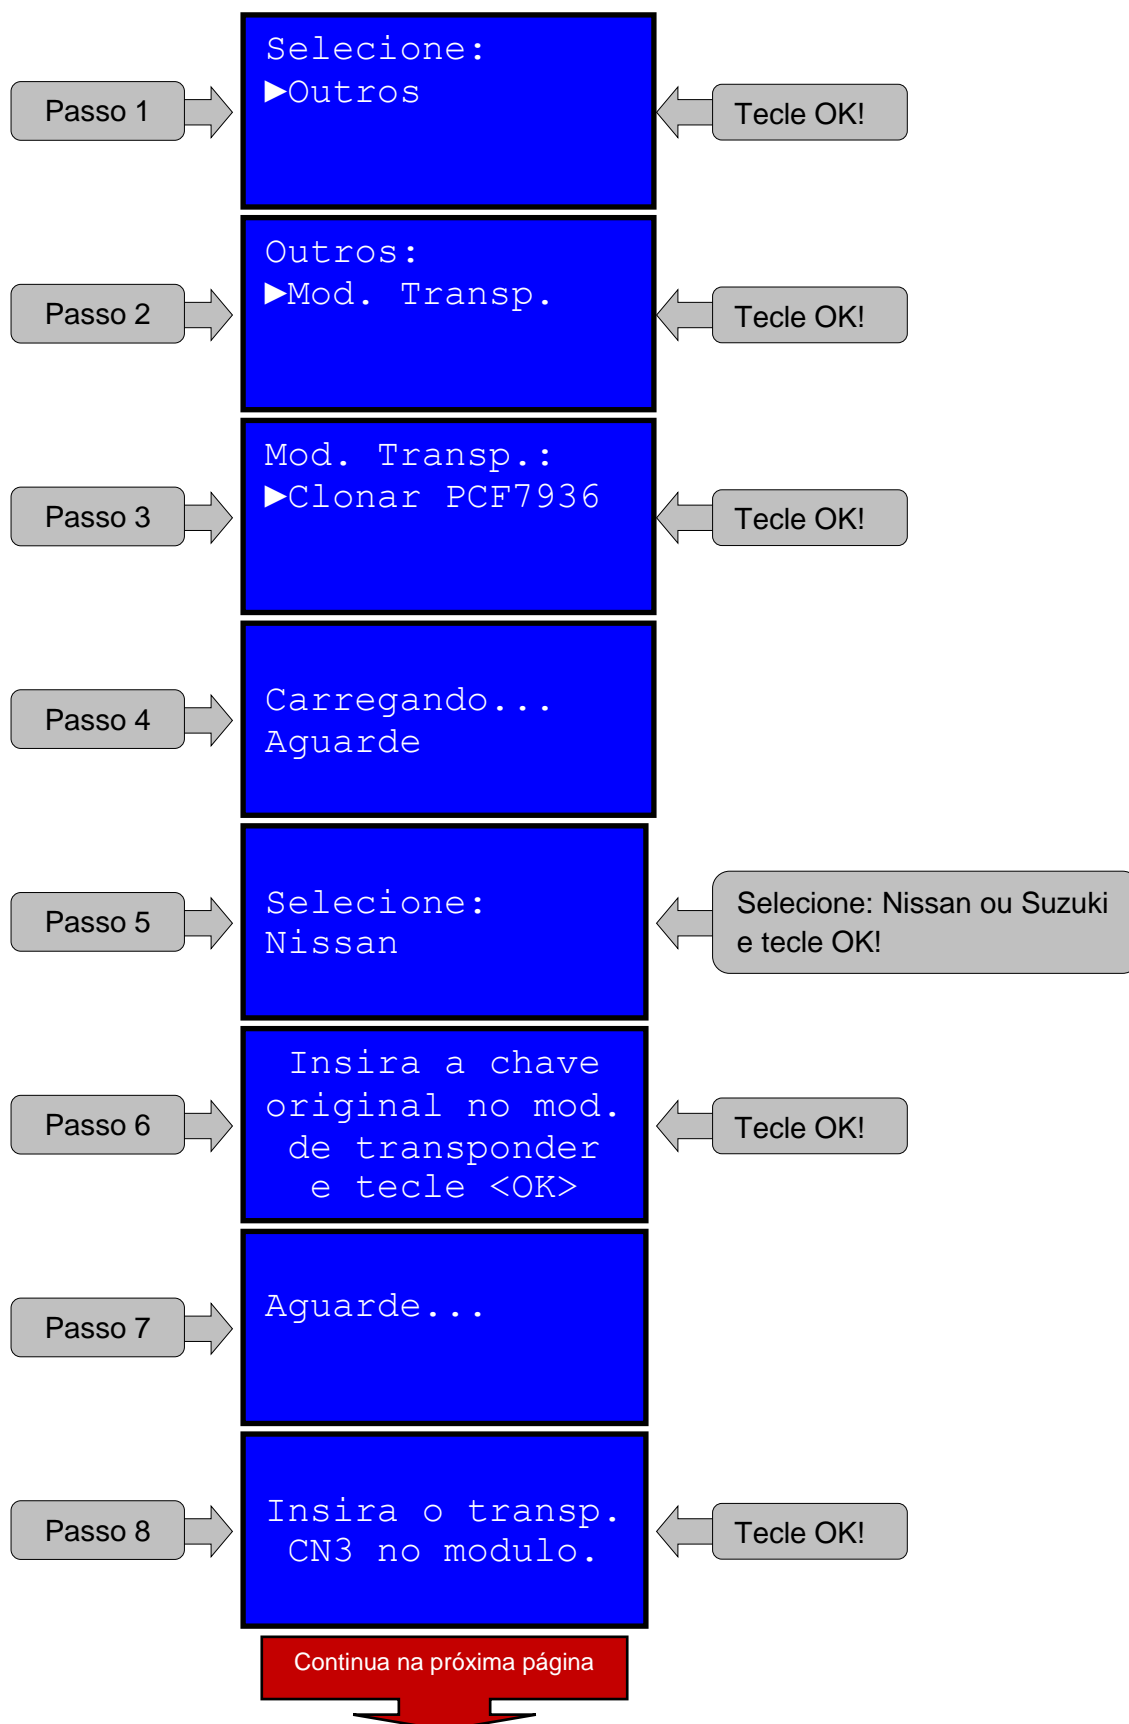

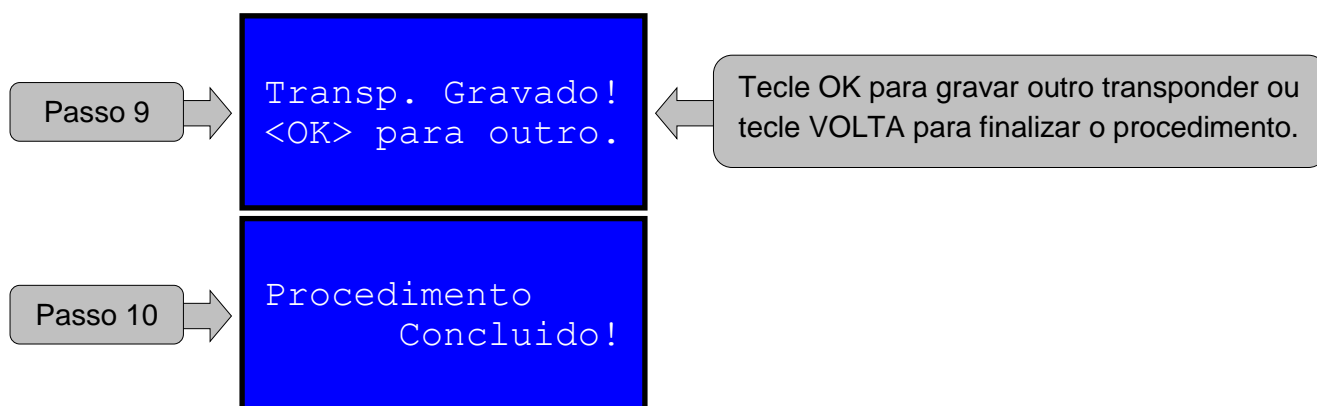

Outras Mensagens

Erro na leitura
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Transponder nao
Encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP,
- O transponder pode estar defeituoso,
- O transponder não é um CN3.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir o transponder CN3,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos,
- Verifique a procedência do transponder,
- Utilize a carga do Módulo de Transponder para identificar o transponder.

Transponder
Bloqueado!

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

- Utilize um transponder CN3 virgem.

Erro na gravacao
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP,
- O transponder não é um CN3.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir o transponder CN3,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos,
- Utilize a carga do Módulo de Transponder para identificar o transponder utilizado.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)