



MANUAL CARGA – OBD0125

PROGRAMAÇÃO ALARME HYUNDAI / KIA (TUCSON / I-30
/ SOUL / SORENTO)

VER. 11



JANEIRO DE 2024



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TELECOMANDOS UTILIZADOS	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DOS TELECOMANDOS	7
OUTRAS MENSAGENS.....	9



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programar os telecomandos dos modelos da linha Hyundai e KIA citados abaixo.

OBSERVAÇÃO:

- O número máximo de telecomandos programados por veículos são dois, incluindo o telecomando existente.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Hyundai	Tucson	2005 – 2017
	I-30	2008 – 2014
	HB20	2013 – 2019
	Azera	2009 – 2009
	Elantra 5L 1999CC Automático	2016 – 2016
KIA	Cerato	2010 – 2013
	Picanto	2013 – 2016
	Soul	2010 – 2012
	Sorento	2009 – 2015
	Sportage	2009 – 2010

Para programar o I-30 é necessário retirar a chave da ignição antes de pressionar o botão do telecomando.

Nem todos os modelos e anos dos veículos citados correspondem ao telecomando desta carga.

ATENÇÃO: Só é possível programar os telecomandos originais, e os telecomandos existentes serão apagados automaticamente.

TELECOMANDOS UTILIZADOS



Para os veículos Hyundai, utilize o telecomando original do veículo.



Para os veículos KIA, utilize o telecomando original do veículo.



Para o KIA Picanto, utilize o telecomando original do veículo.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Utilize adaptador A1 + cabo universal.



Todos os acessórios conectados para realizar os procedimentos via diagnose.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO


- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área **A5**.

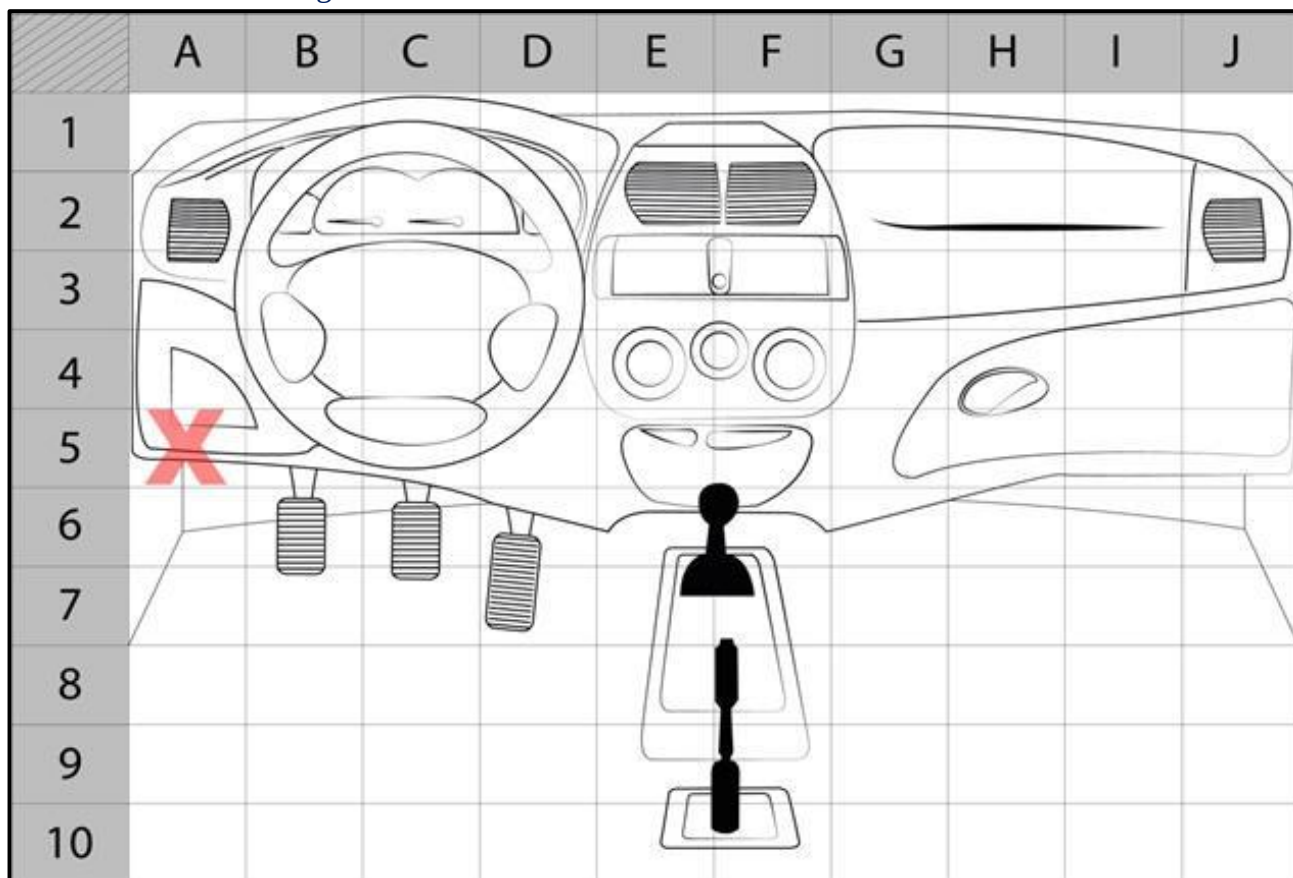

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DOS TELECOMANDOS

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

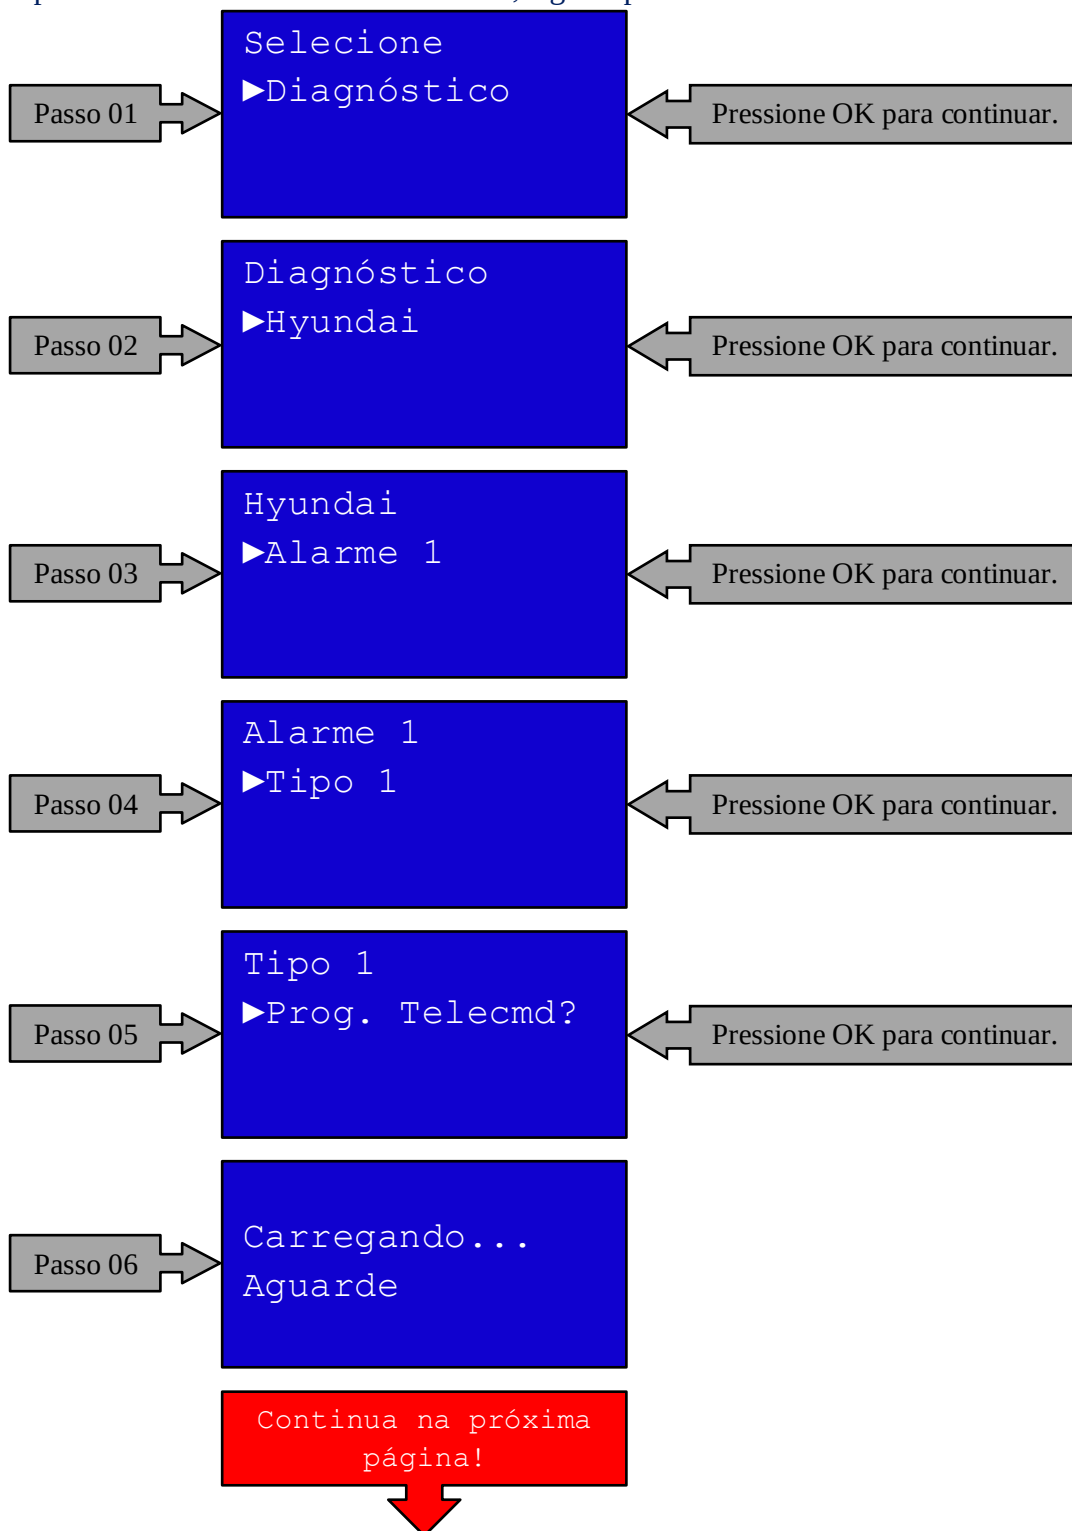

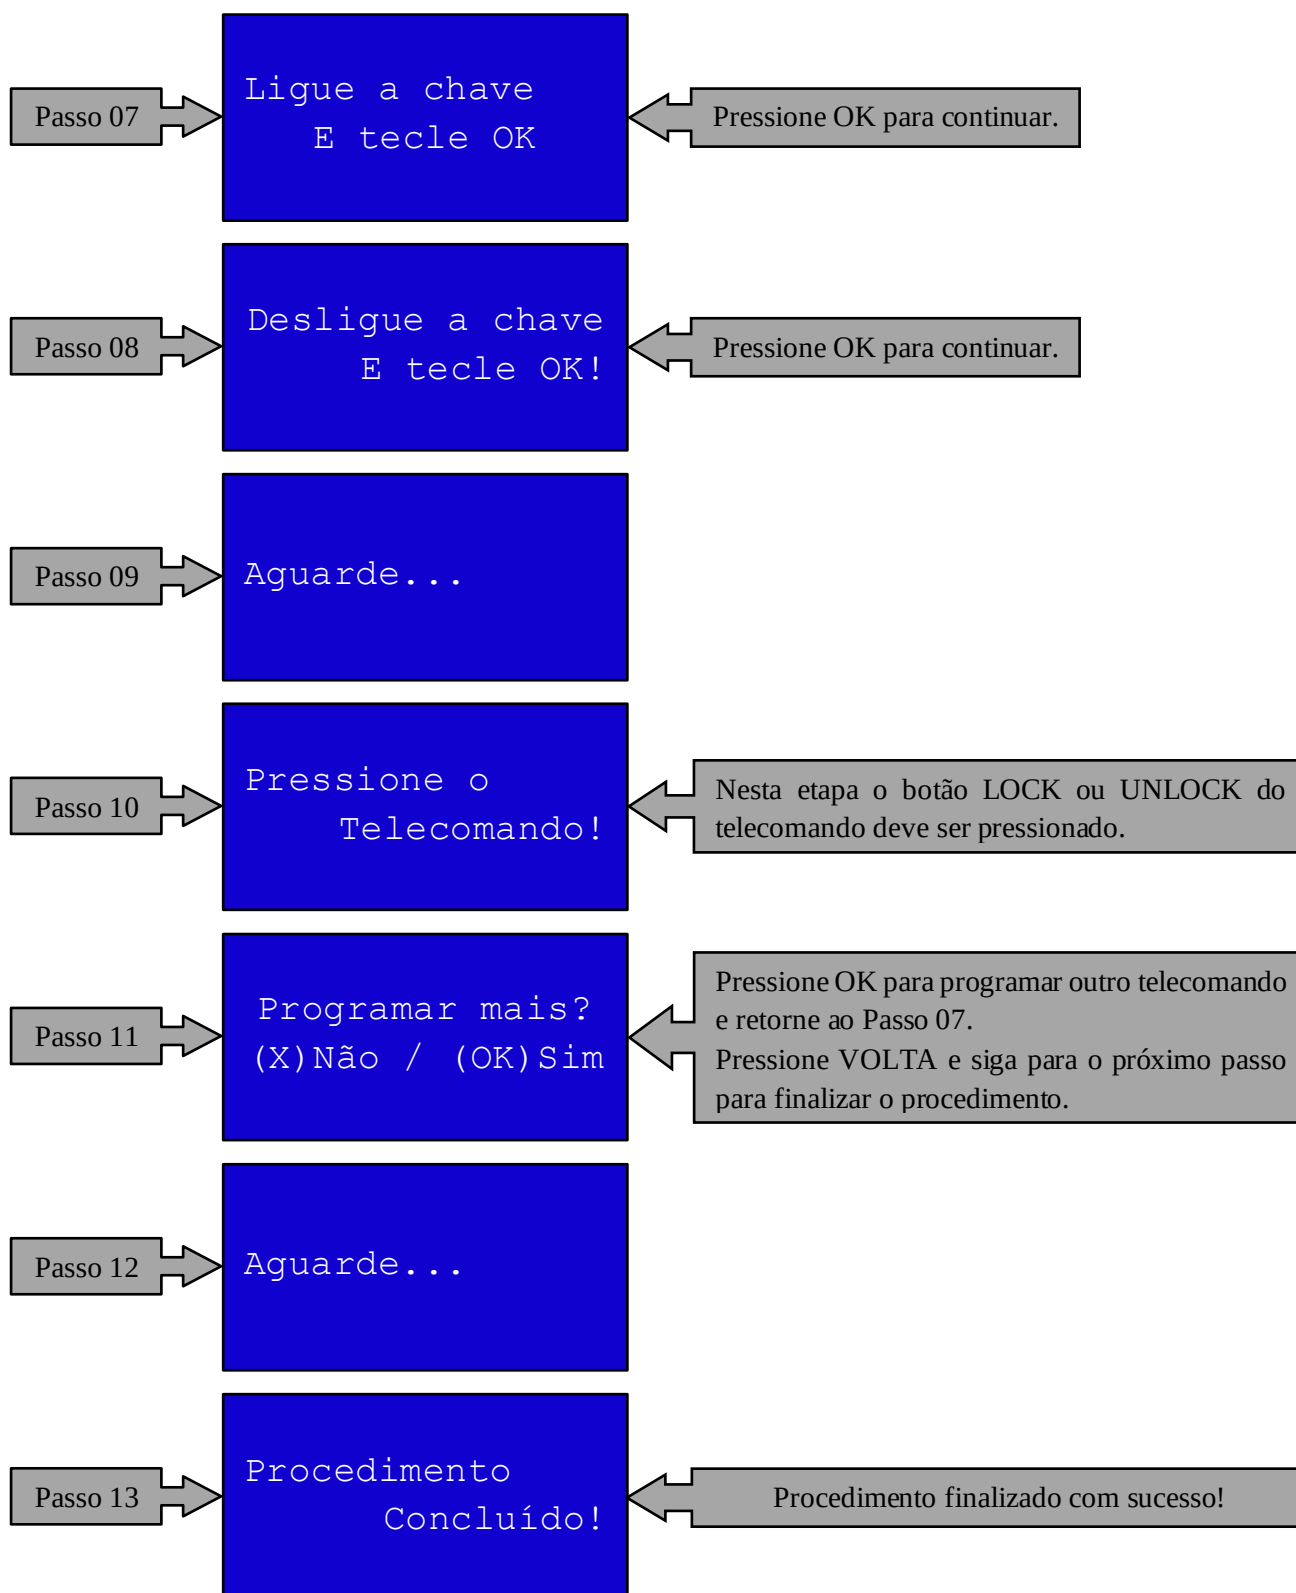

OUTRAS MENSAGENS

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconecta-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico, talvez essa carga tenha tido alterações.

Pressione o Telecomando!

Causa Provável:

- Telecomando sem bateria;
- Bateria do telecomando ruim;
- Telecomando sem frequência.

Soluções:

- Verificar se há bateria no telecomando;
- Trocar bateria do telecomando;
- Trocar o telecomando.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)