



MANUAL DE CARGA – PS0079

DEDICAÇÃO DO TRANSPONDER PCF7936 MITSUBISHI
(OUTLANDER, LANCER, ASX 2010 – 2019)

VER. 4



OUTUBRO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
Aplicação.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER.....	6
REALIZANDO A DEDICAÇÃO DO TRANSPONDER.....	7
OUTRAS MENSAGENS.....	10

INTRODUÇÃO

ESTA CARGA REALIZA AS SEGUINTE FUNÇÕES:

- Dedicar o transponder PCF7936 virgem (ID46) para ser programado nos veículos da aplicação.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Mitsubishi	ASX 2.0	2011 a 2018
	Lancer 2.0	2011 a 2019
	Lancer Evolution 2.0	2010 a 2014
	Outlander 2.0	2010 a 2016
	Outlander 2.4	2010 a 2011
	Outlander 3.0	2010 a 2016
	Pajero Dakar 2.0	2011 a 2012
	Pajero Full 3.8	2017 a 2017

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize o transponder PCF7936 (ID46) Crypto 2 (Virgem).

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBD MAP em bancada.



Módulo de Transponder:
Realiza a programação e geração de transponders.



PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c:** Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c:** Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.*c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado!: Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER

ERRADO



O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.


CERTO




O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro.

REALIZANDO A DEDICAÇÃO DO TRANSPONDER

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBDMAP:

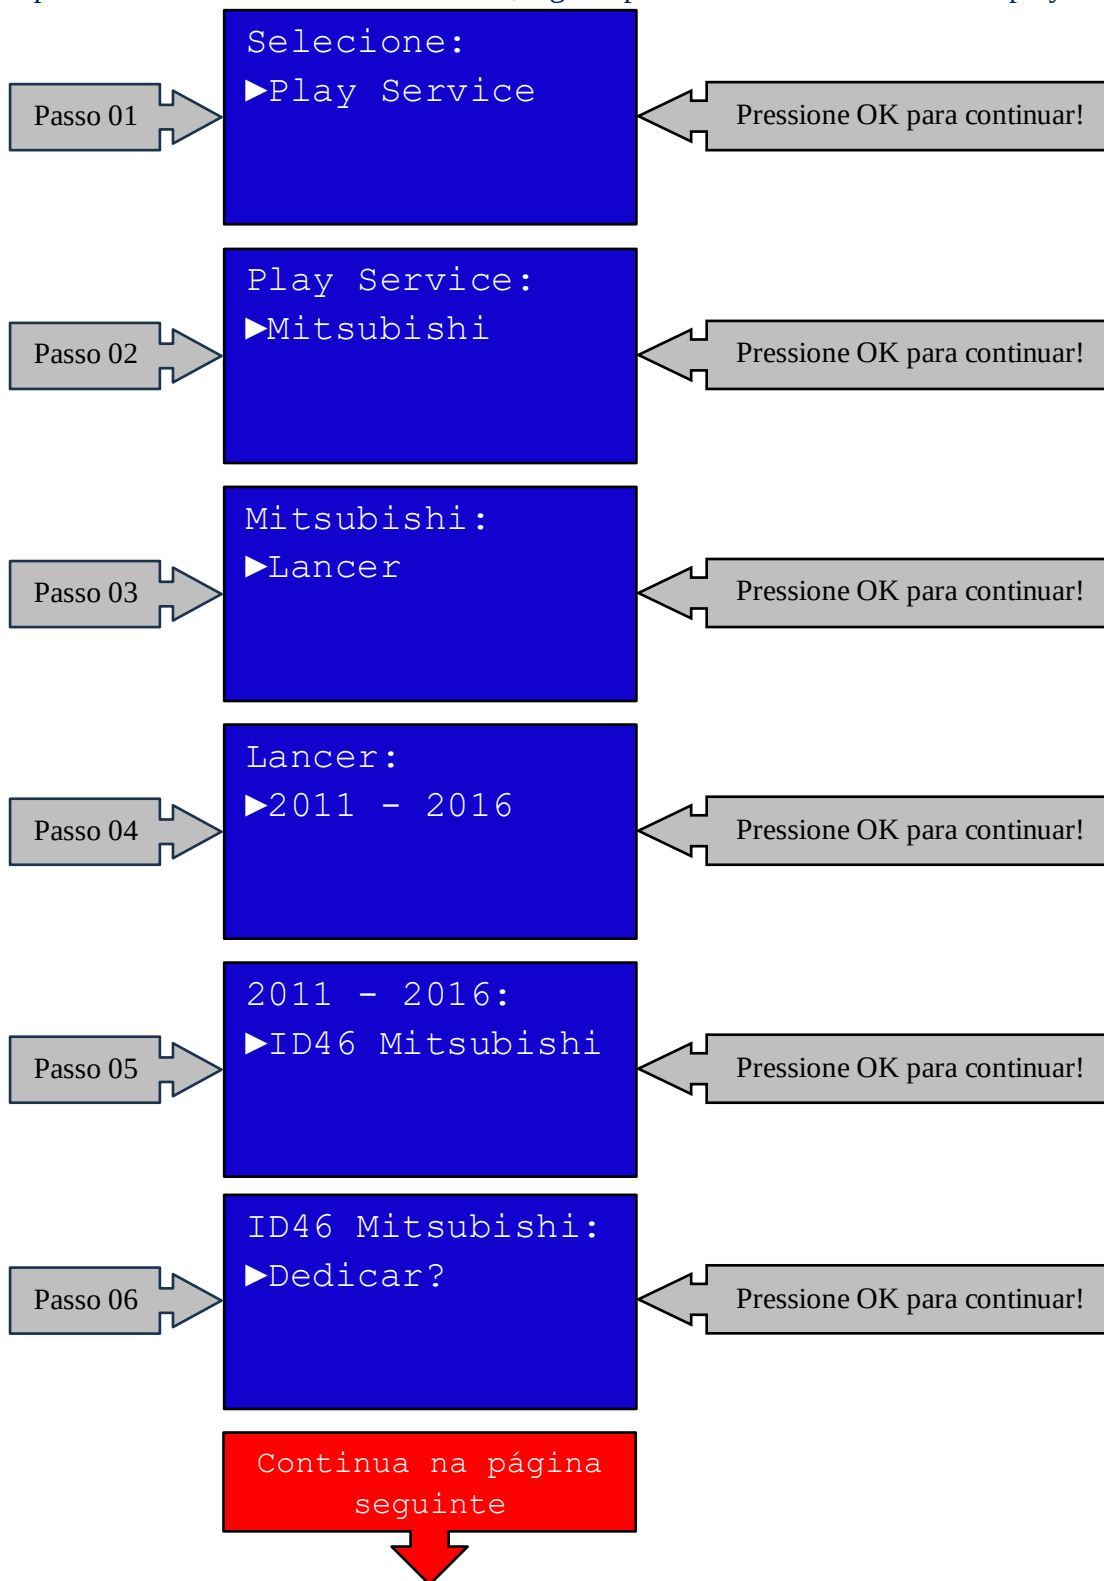

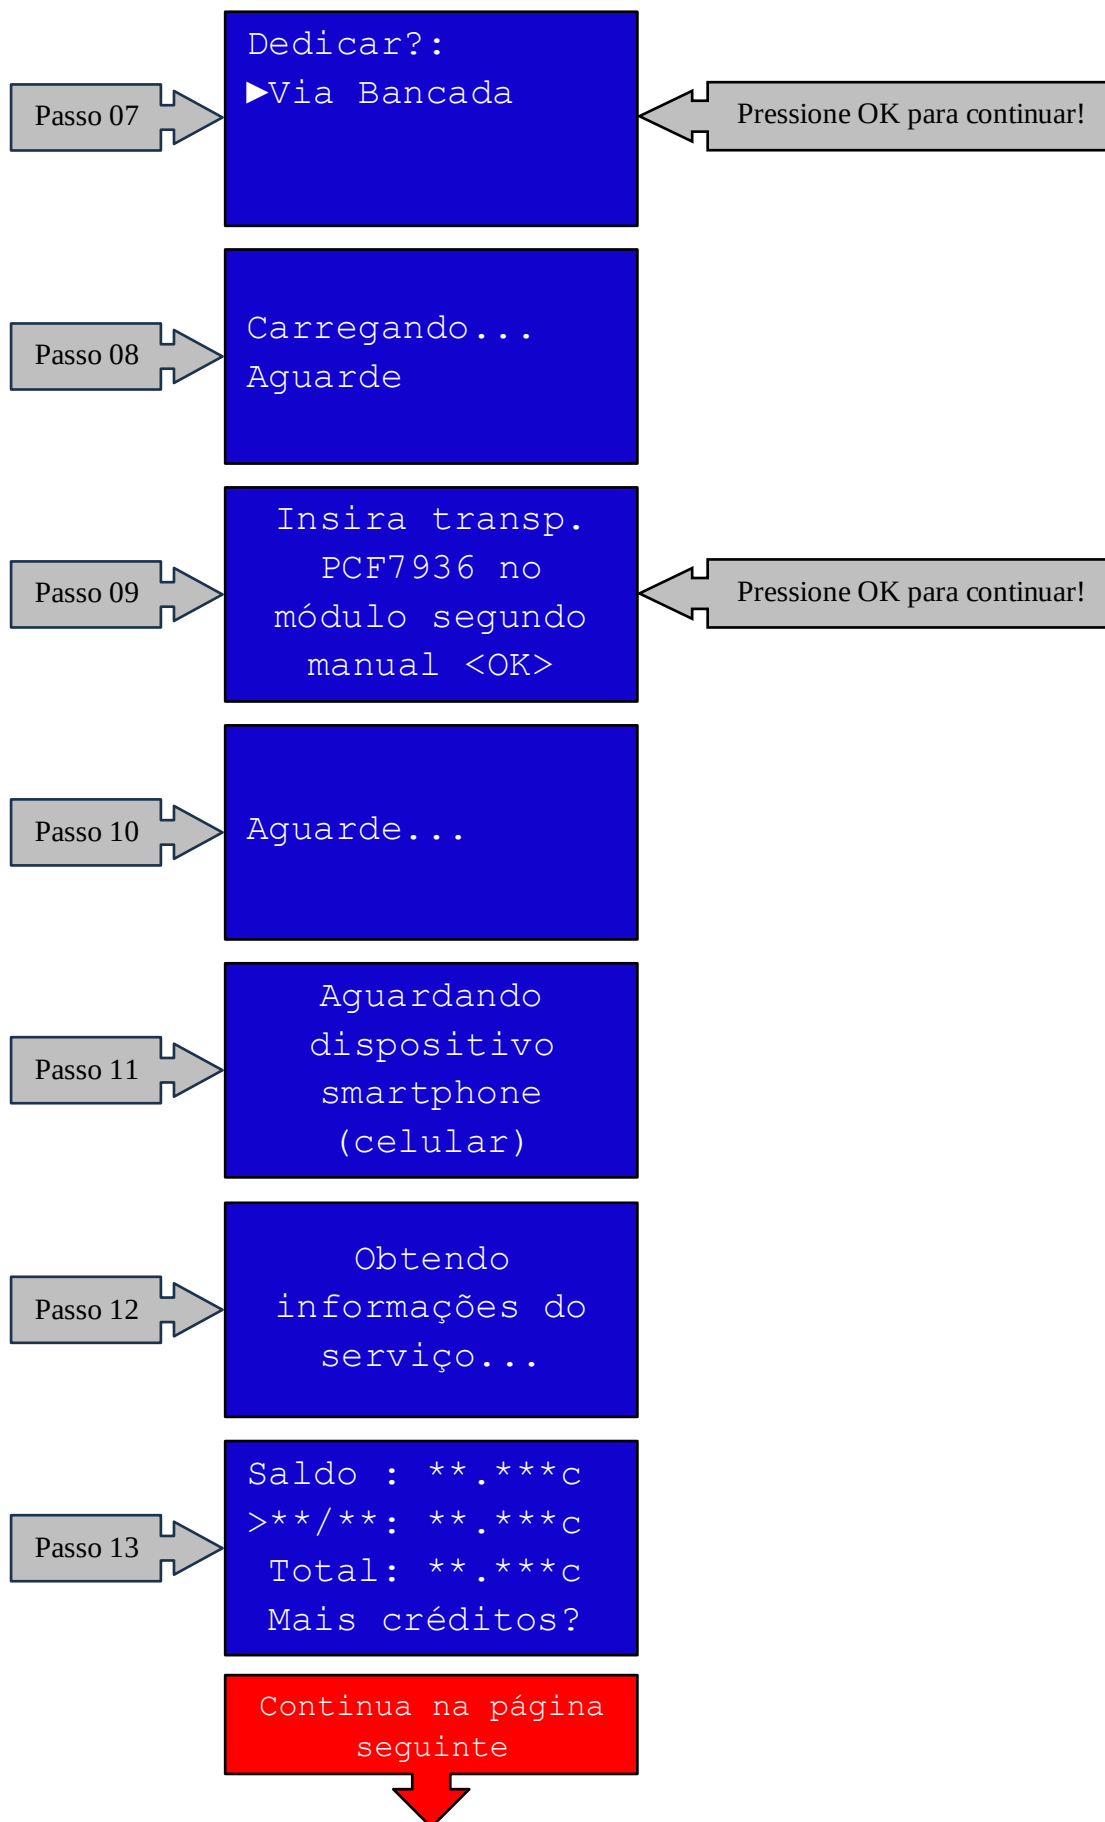

Passo 14

Saldo : **.***c
Débito: **.***c
Confirma débito?
<X>Não <OK>Sim

Passo 15

Transp. Gravado!
<OK> para outro.

Pressione OK para programar outro transponder
ou pressione VOLTA para finalizar o
procedimento.

OUTRAS MENSAGENS

Erro na gravação
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação;
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP;
- O transponder utilizado não é o PCF7936.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder;
- Conferir o transponder PCF7936. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Erro na leitura
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação;
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP;
- O transponder utilizado não é o PCF7936.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder;
- Conferir o transponder PCF7936. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos.

Transponder não
encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação;
- Mal contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP;
- O transponder utilizado não é o PCF7936.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder;
- Conferir o transponder PCF7936. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Erro! O transp.
Pode estar em
modo crypto ou
em modo password

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é virgem.

Soluções:

- Utilize transponder PCF7936 Virgem.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**