



Manual Carga – OBD0185

Programação de telecomandos Fiat CODE2 (OBD)

Rev. 5



Janeiro 2020

## ÍNDICE

<u>Introdução .....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação .....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando Programação de Telecomandos .....</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>8</u>

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programar os telecomandos dos modelos da linha Fiat citados abaixo.
- O número máximo de telecomandos programados por veículos são oito, incluindo o telecomando existente.

### Aplicação

Marca	Modelo	Ano
FIAT	Punto 1.4/1.8	2009 a 2012
	Idea 1.4/1.8	2011 a 2015
	Stilo 1.8/2.4	2001 a 2011
	Linea 1.4/1.8/1.9	2009 a 2012

Nem todos os modelos e anos dos veículos citados correspondem ao telecomando desta carga.

### Exemplos de Telecomandos

**Atenção:** Só é possível programar os telecomandos originais que já venham montada na chave "Canivete"



[Voltar índice](#)

### Acessórios utilizados



Utilize o cabo CAN ou cabo Universal + adaptador A3.

Utilize o cabo universal + adaptador A3.




Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)


## Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico dos veículos citados fica localizada entre a área **A5** e **B5**.

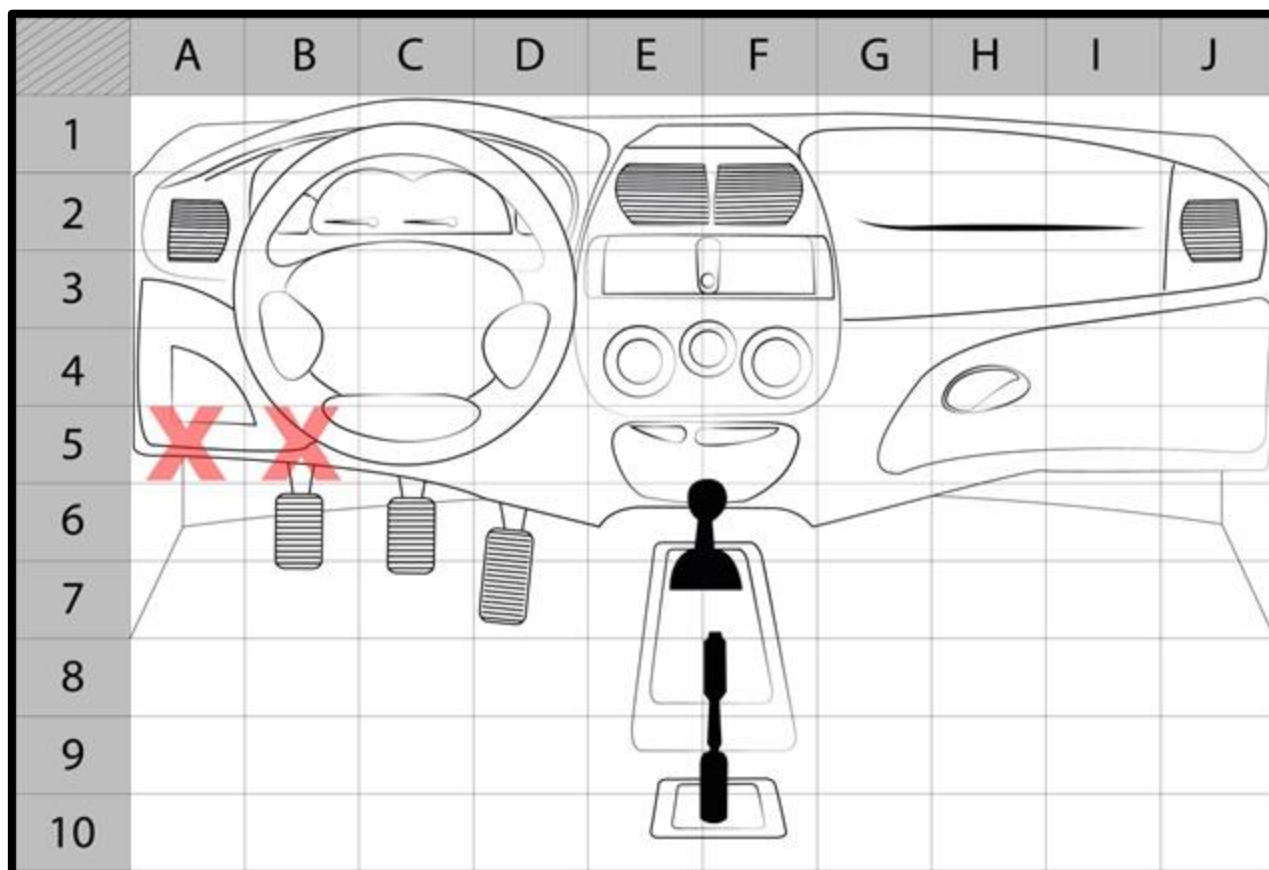

## Realizando Programação de Telecomandos

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

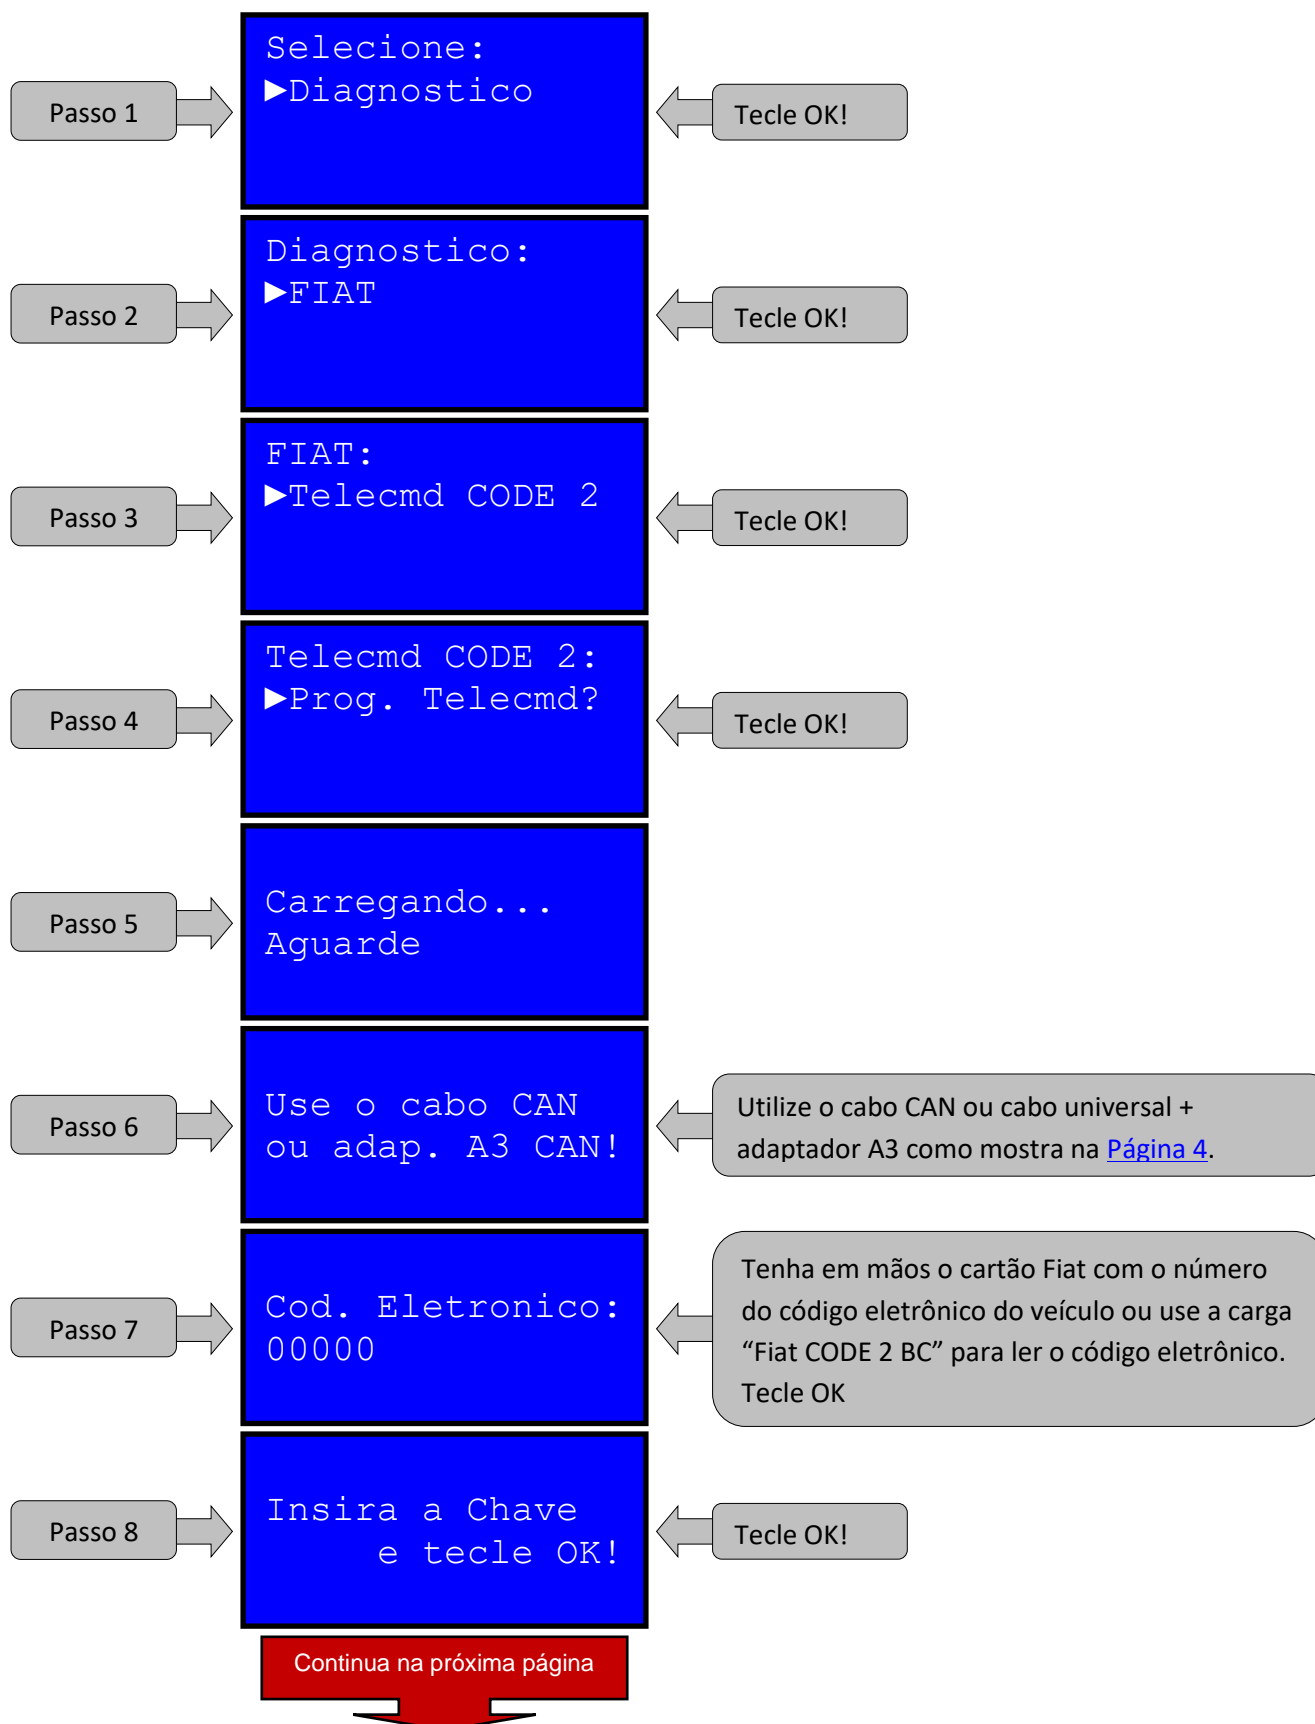

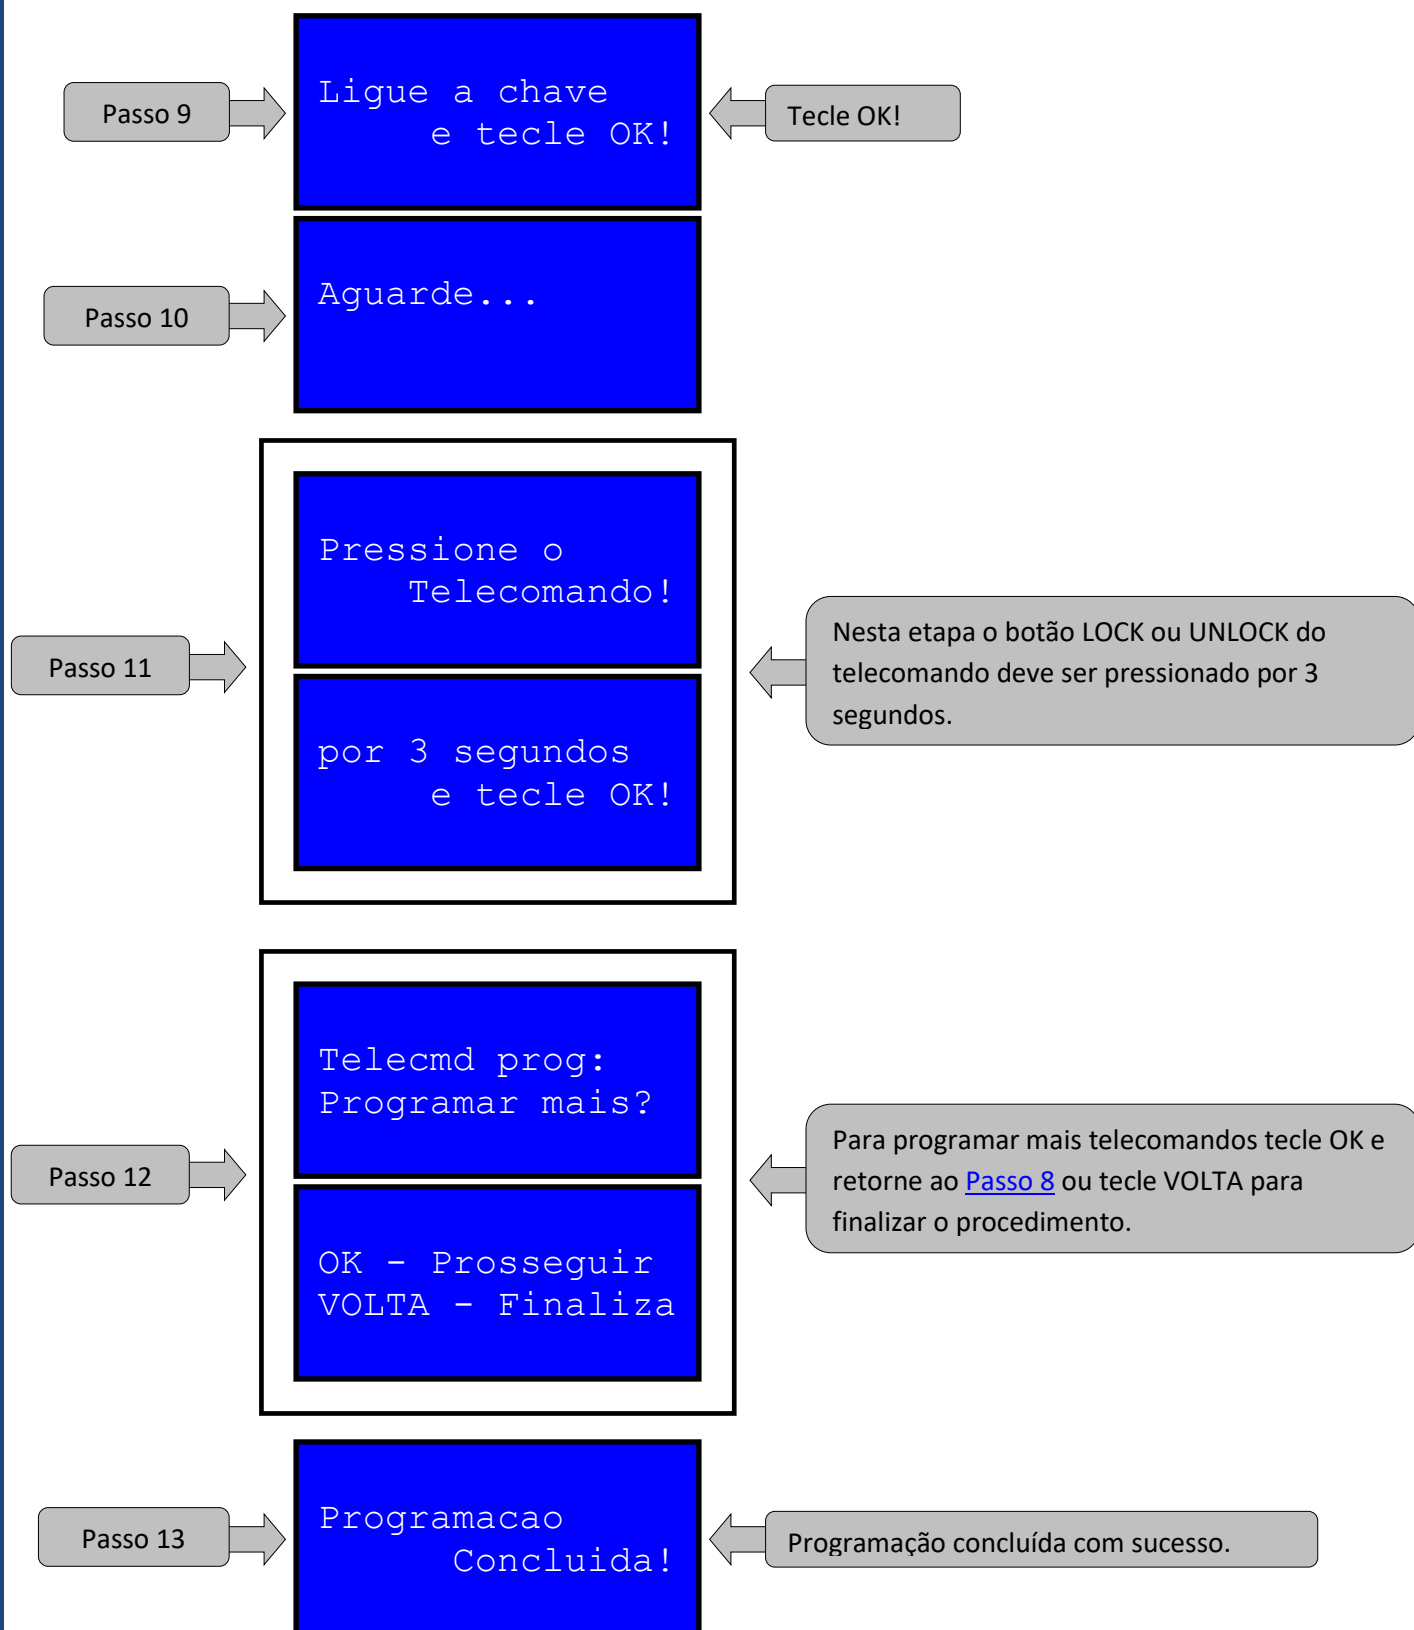

## Outras Mensagens

Erro de  
Comunicacao!

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Erro na  
Programacao!

### Causas Prováveis:

- Bateria do telecomando está fraca,
- Telecomando inválido ou com defeito,
- Software do OBDMAP pode estar desatualizado.

### Soluções:

- Verifique a bateria do telecomando,
- Refazer o procedimento,
- Verificar a última atualização do OBDMAP.



Código  
Incorreto!

Causas Prováveis:

- O código eletrônico está errado,
- A função pode estar desatualizada,
- Problema no módulo de alarme.

Soluções:

- Verificar o código certo,
- Atualizar o OBDMap,
- Trocar o módulo de alarme.

Telecomandos  
Excedidos!

Causas Prováveis:

- O número de telecomandos programados atingiu o seu limite, que é de oito telecomandos.

Soluções:

- Somente 8 telecomandos podem ser programados.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)