



Manual Carga – PS0147

Leitura de Senha e Programação de Chaves via OBD VW Immo 1

Rev. 4



Novembro 2021

# ÍNDICE

<u>Introdução .....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação .....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Play Service .....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a Programação de chaves / Leitura de senha .....</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a adaptação da ECU / Leitura de senha .....</u>	<u>10</u>
<u>Outras Mensagens .....</u>	<u>13</u>

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha.
- Programação de até 8 chaves.
- Adaptação da ECU.

**Observação:** Todas as chaves existentes devem ser programadas em um único procedimento.

### Aplicação

Marca	Modelo	Ano
VW	Fox 1.0	2002 a 2009
	Cross Fox 1.6	2002 a 2009
	Space Fox 1.6	2002 a 2009
	Gol 1.0	1999 a 2004
	Gol 1.0 Flex	2005 a 2008
	Kombi	1999 a 2014
	Parati 1.6	1999 a 2009
	Parati 1.8	1999 a 2009
	Santana 2.0	1998 a 2006
	Saveiro 1.6	2000 a 2008
	Saveiro 1.8	2000 a 2008



Utilize o transponder Megamos ID48 virgem.

[Voltar índice](#)

### Acessórios utilizados

Utilize o cabo Universal + adaptador A1.



Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.





Todos os acessórios conectados no OBDMap.



[Voltar índice](#)

## Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos Gol 1.0, Polo 1.6, Polo 2.0 e Saveiro 1.6 e 1.8 está localizada na posição **A4**.
- A tomada de diagnóstico dos veículos Fox 1.0 e 1.6, Gol 1.0 flex e Polo 1.6 flex está localizada na posição **B5**.
- A tomada de diagnóstico do veículo Kombi pode estar localizada na posição **B5** da primeira imagem ou na posição **Q** da segunda imagem.

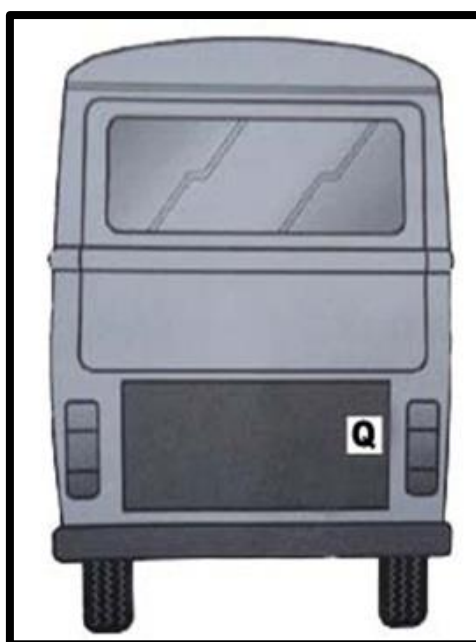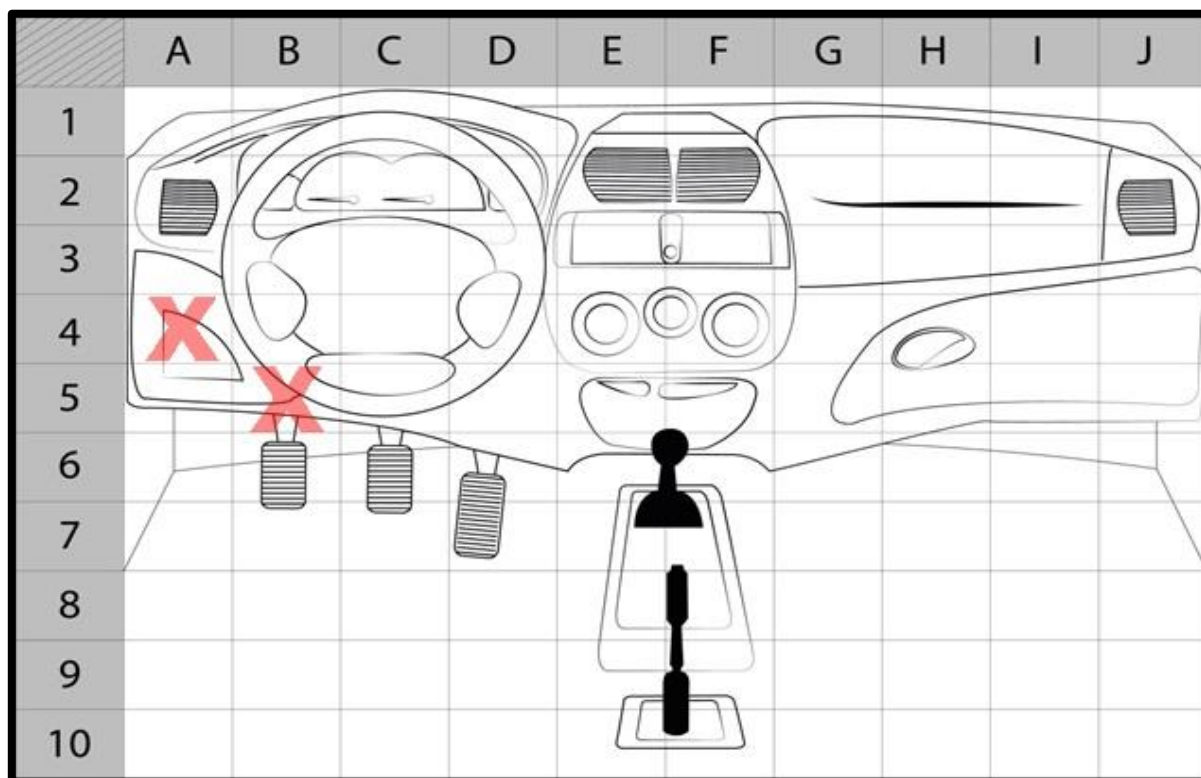

### Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

**Saldo:\*\*\*.\*\*\*c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

**Valor do servico** : Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial \*\*/\*\* \*\*.\*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total \*.\*c** : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serao debitados \*\*\*c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Servico Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone:** Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


**Obtendo informacao de servico** : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

**Sincronizando aguarde** : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.


**Emparelhamento concluido** : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

## Realizando a Programação de chaves / Leitura de senha


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

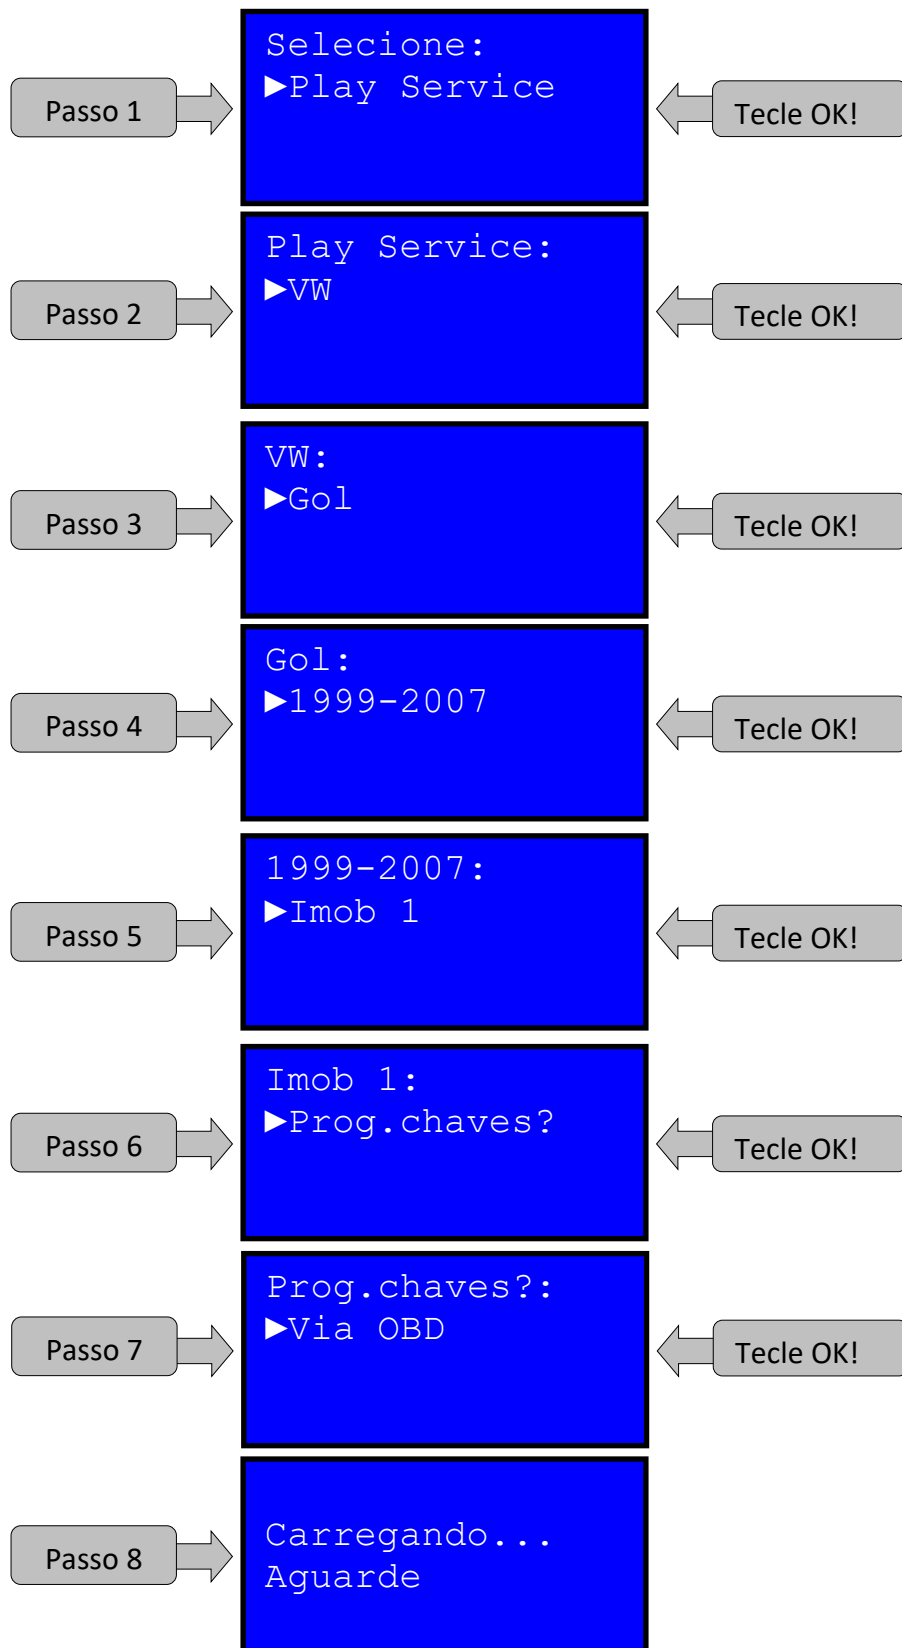

Continua na próxima página

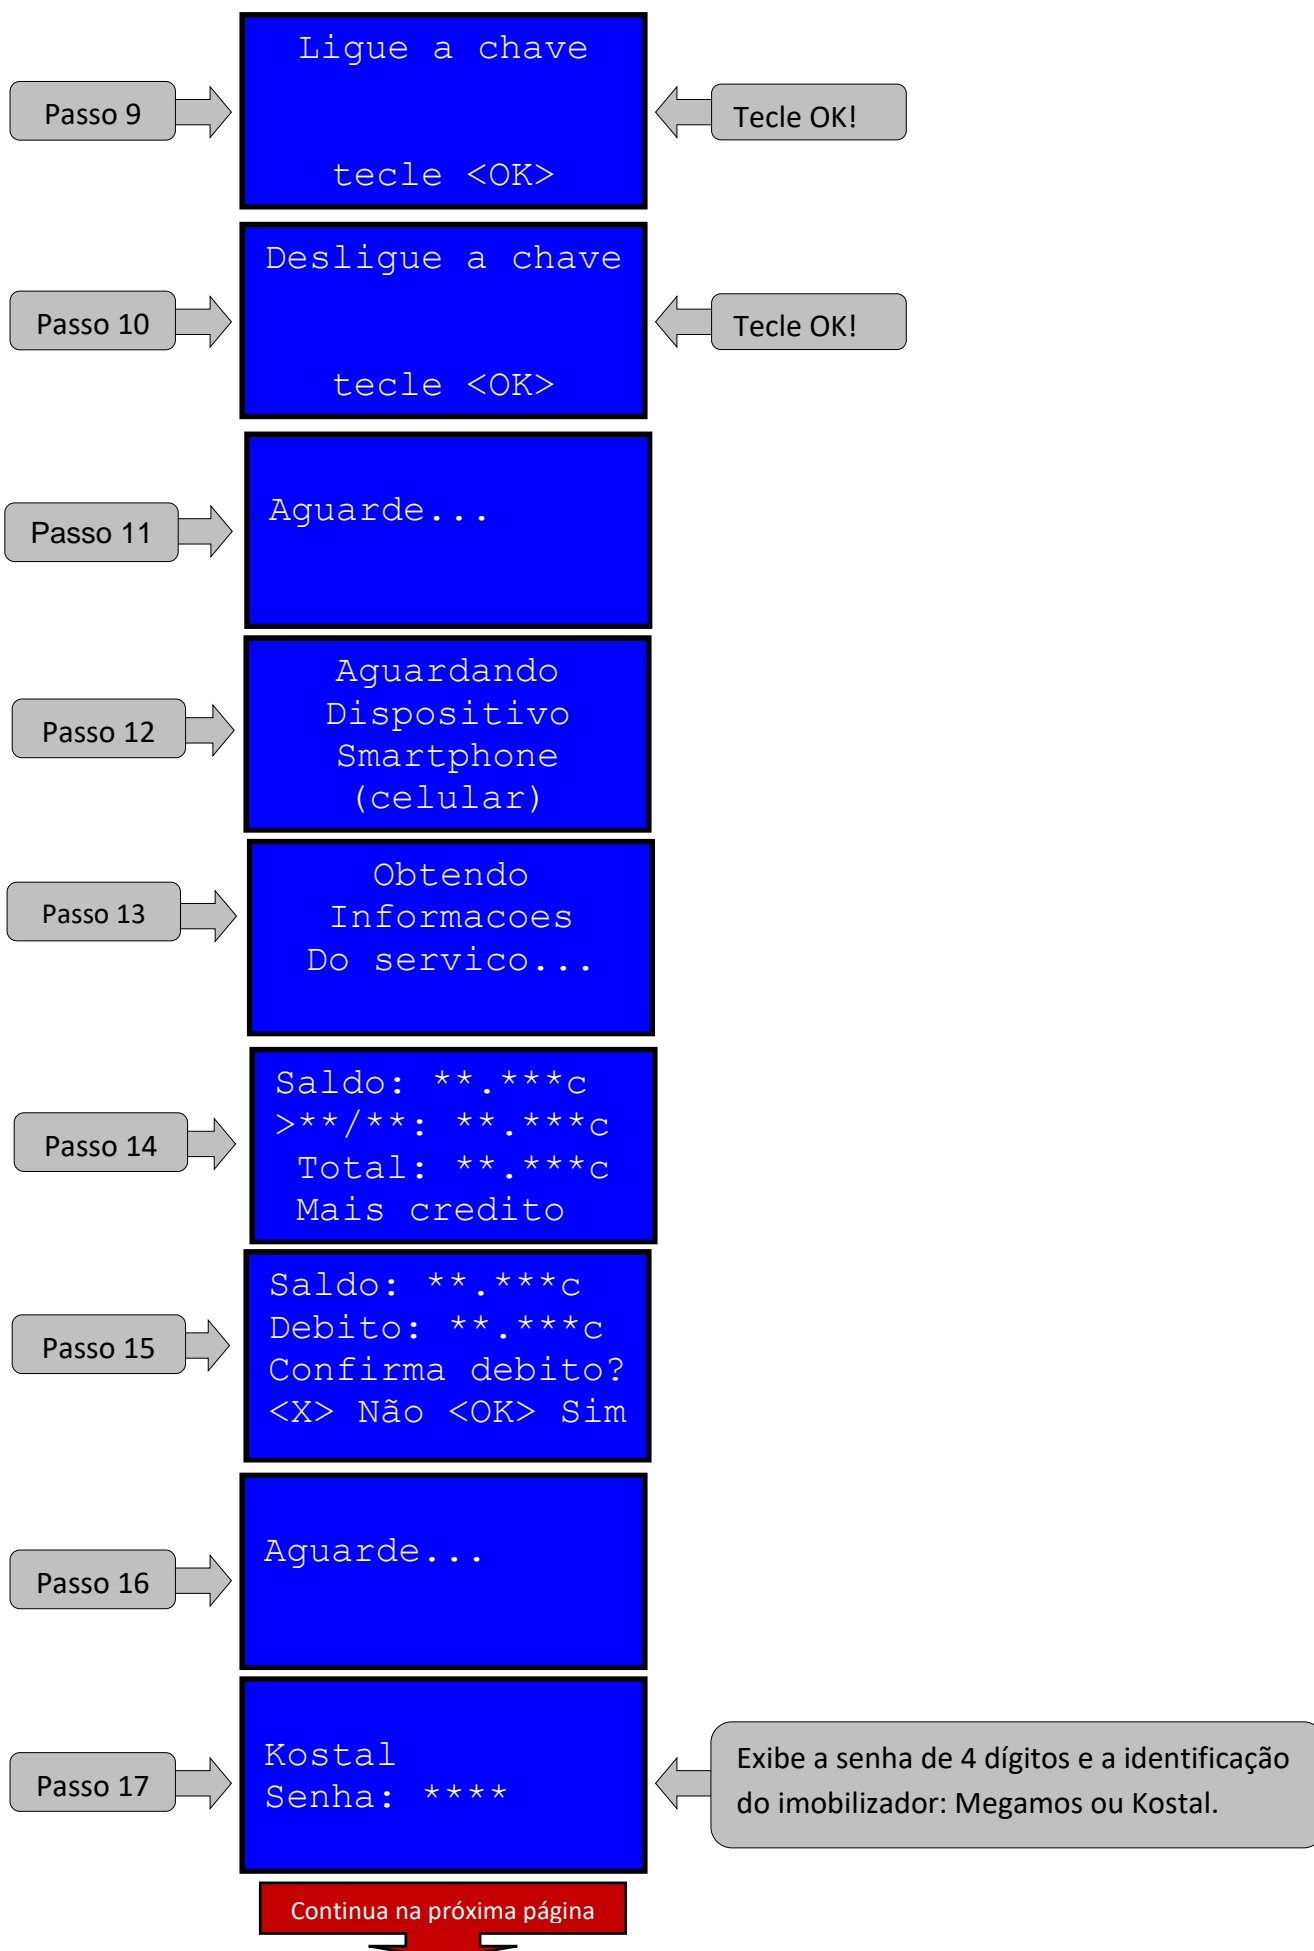


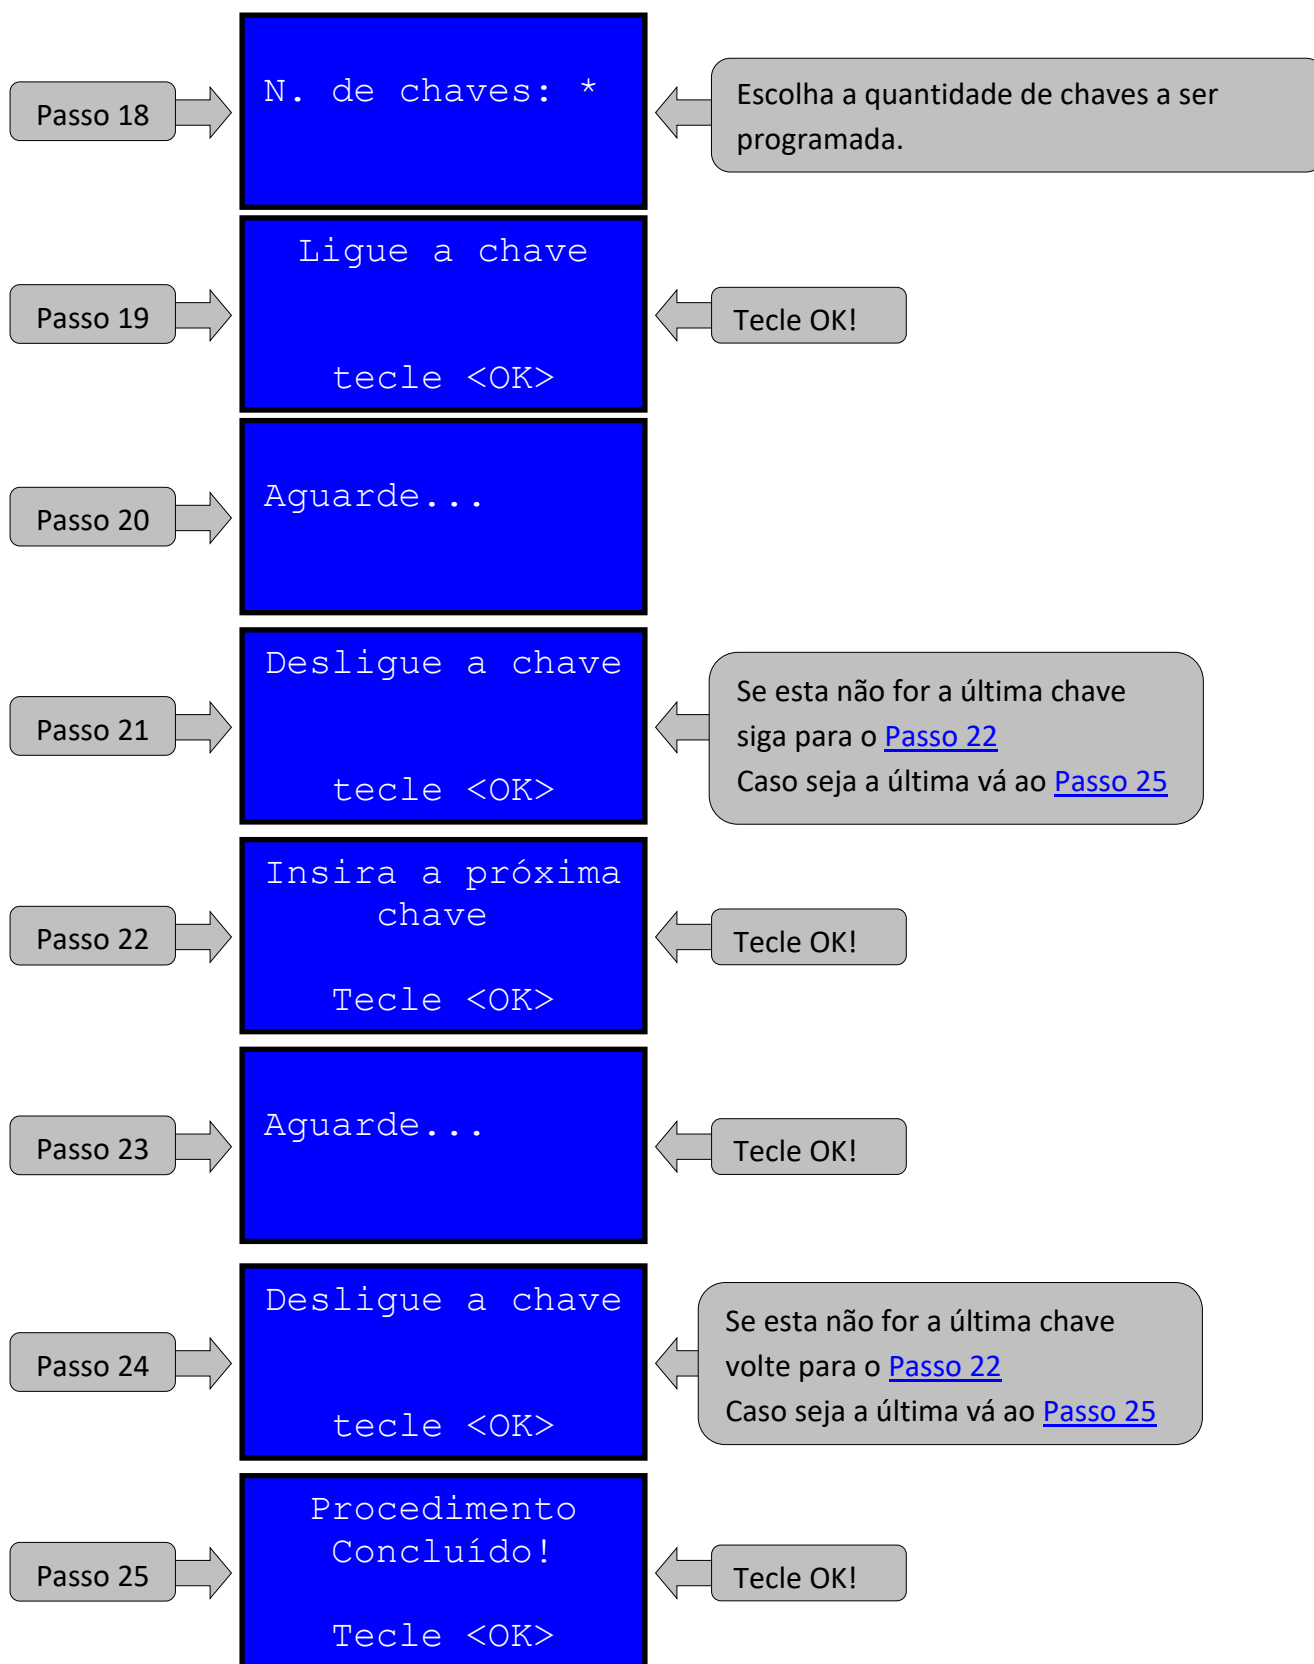


[Voltar índice](#)


### Realizando a adaptação da ECU / Leitura de senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

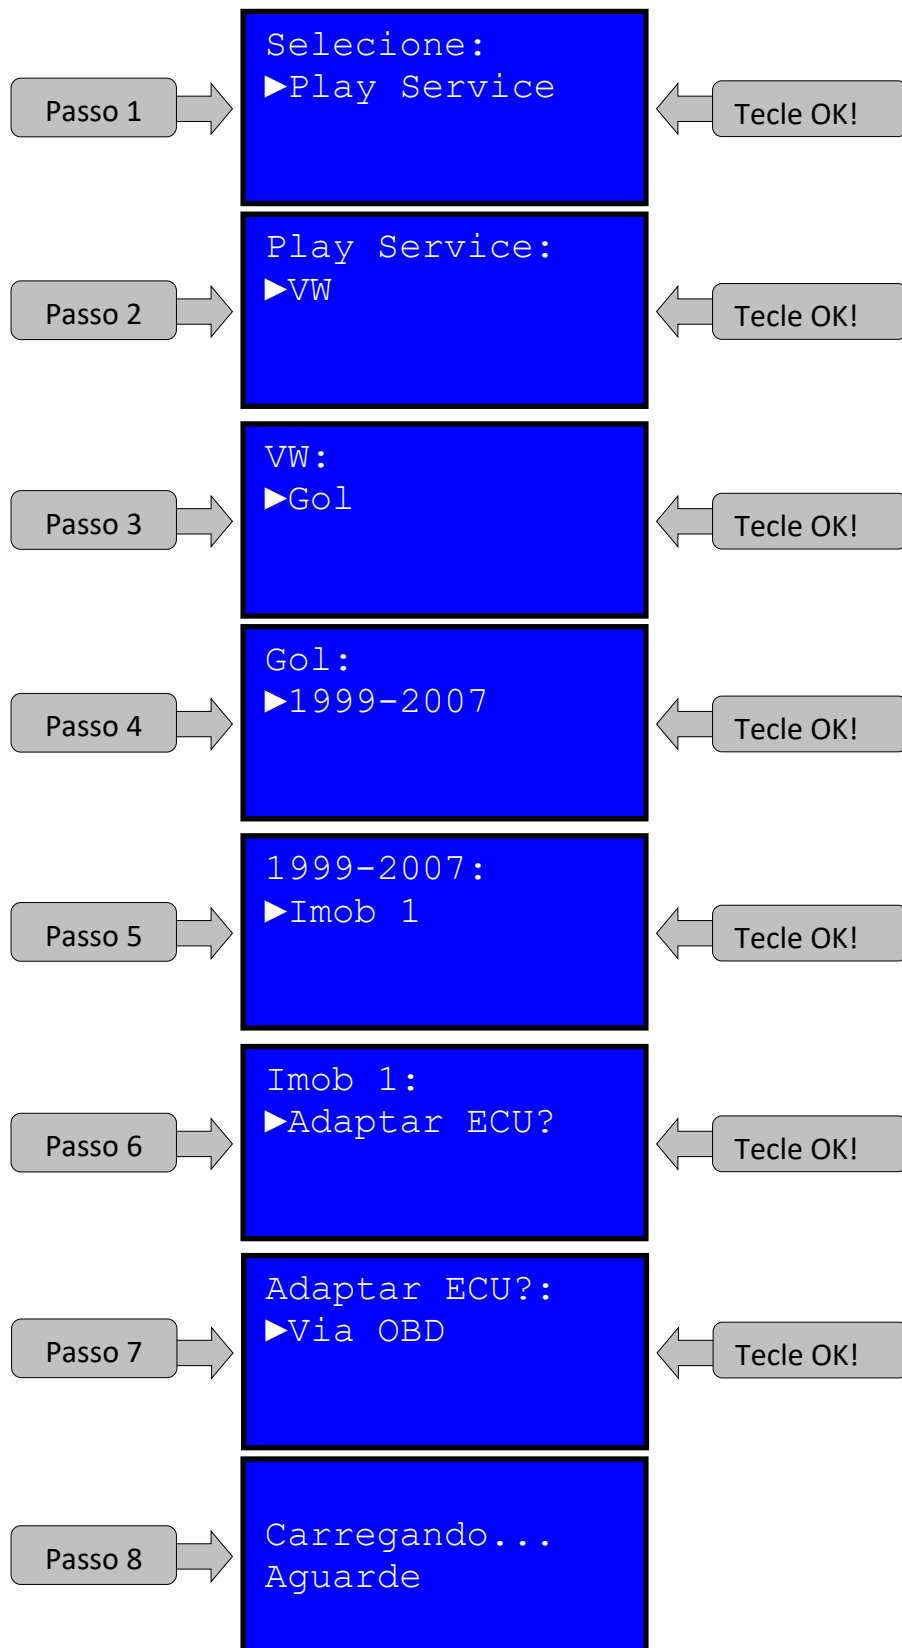

Continua na próxima página

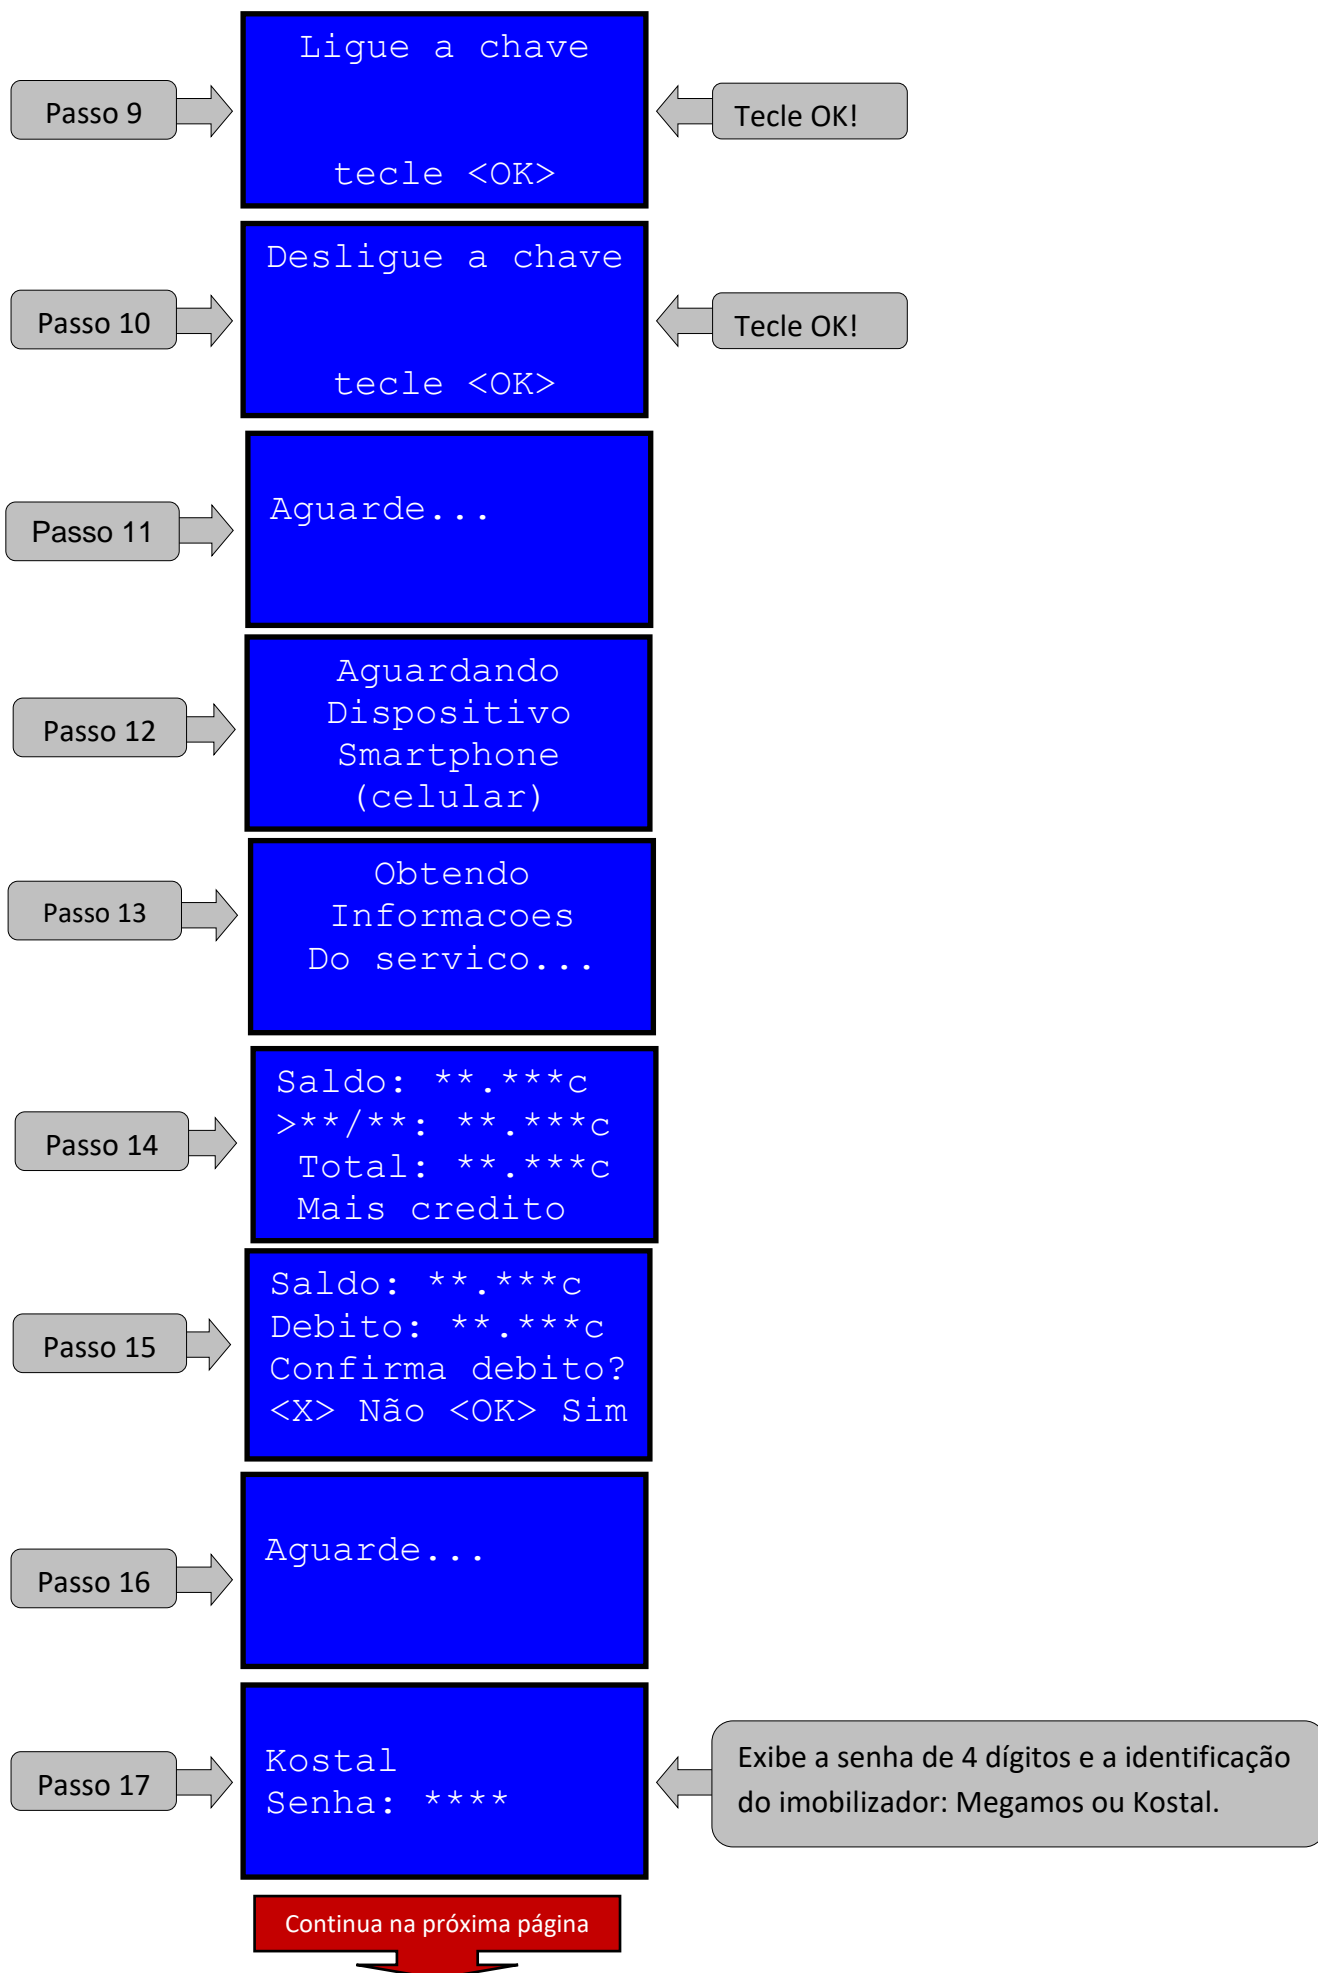

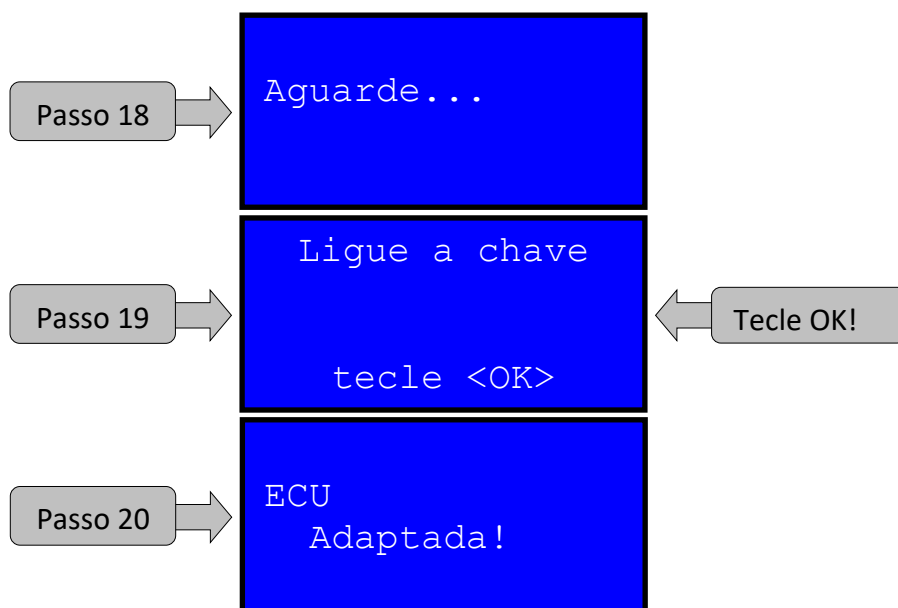

## Outras Mensagens

Veículo  
incompatível!

Tecla <OK>

### Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

### Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Erro de  
Comunicação!

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)