



Manual Carga – OBD0240

Programação de chaves de presença Hyundai Keyless1  
Tipo 3(Vera Cruz).

Rev. 1



Maio 2017

# ÍNDICE

<b><u>Introdução .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Aplicação: .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Chave de presença utilizada.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Acessórios utilizados:.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>Realizando a programação das chaves de presenças.....</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>Localização do slot .....</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b><u>Outras Mensagens .....</u></b>	<b><u>9</u></b>

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 4 chaves de presença para os veículos contidos na aplicação.

### Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Hyundai	Vera Cruz 3.8	2010 a 2010

### Chave de presença utilizada

Utilize a chave de presença original Hyundai



[Voltar índice](#)

### Acessórios utilizados:




Utilize o cabo Universal + adaptador A1. Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.

Todos os acessórios conectados no OBDMap.




### Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- A tomada de diagnóstico fica localizada na posição A5

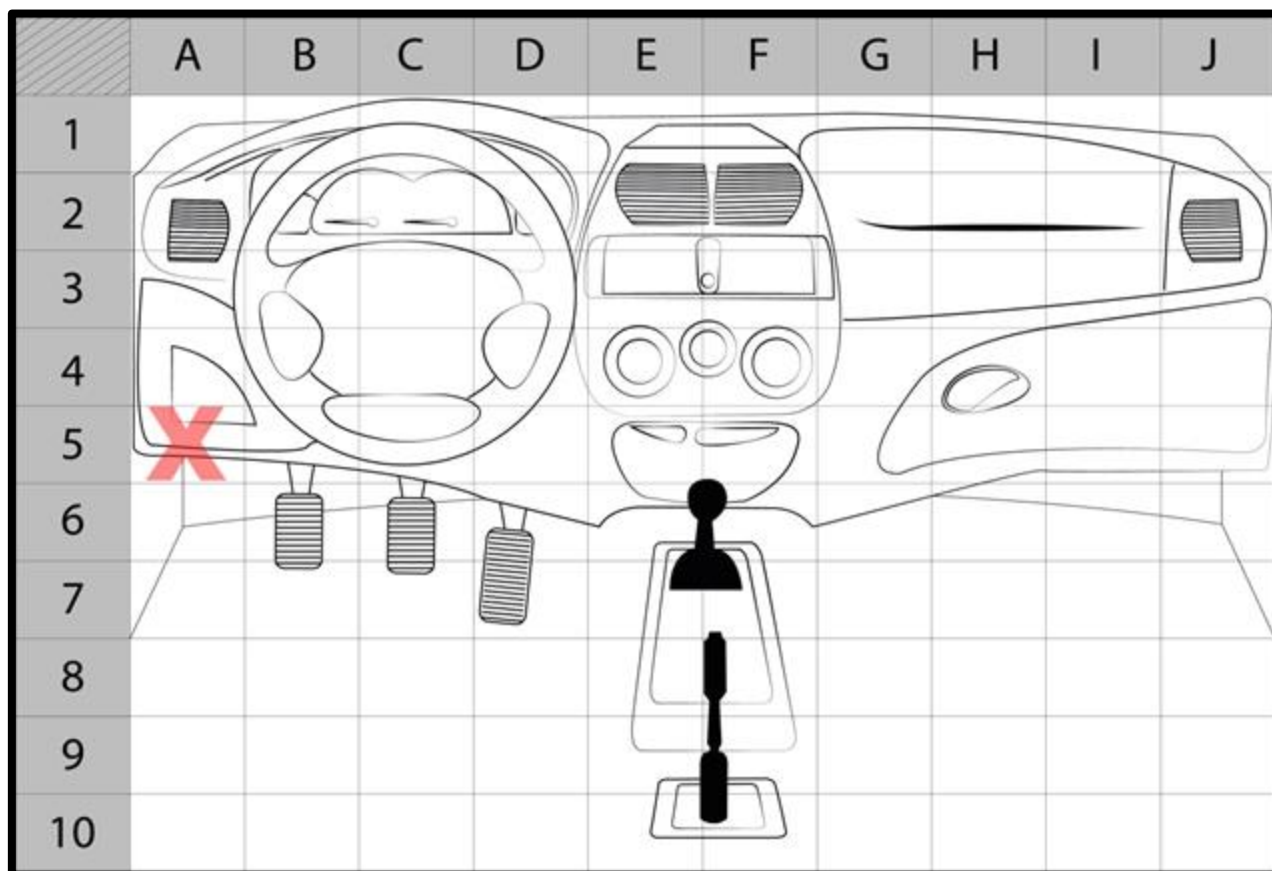

## Realizando a programação das chaves de presenças

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

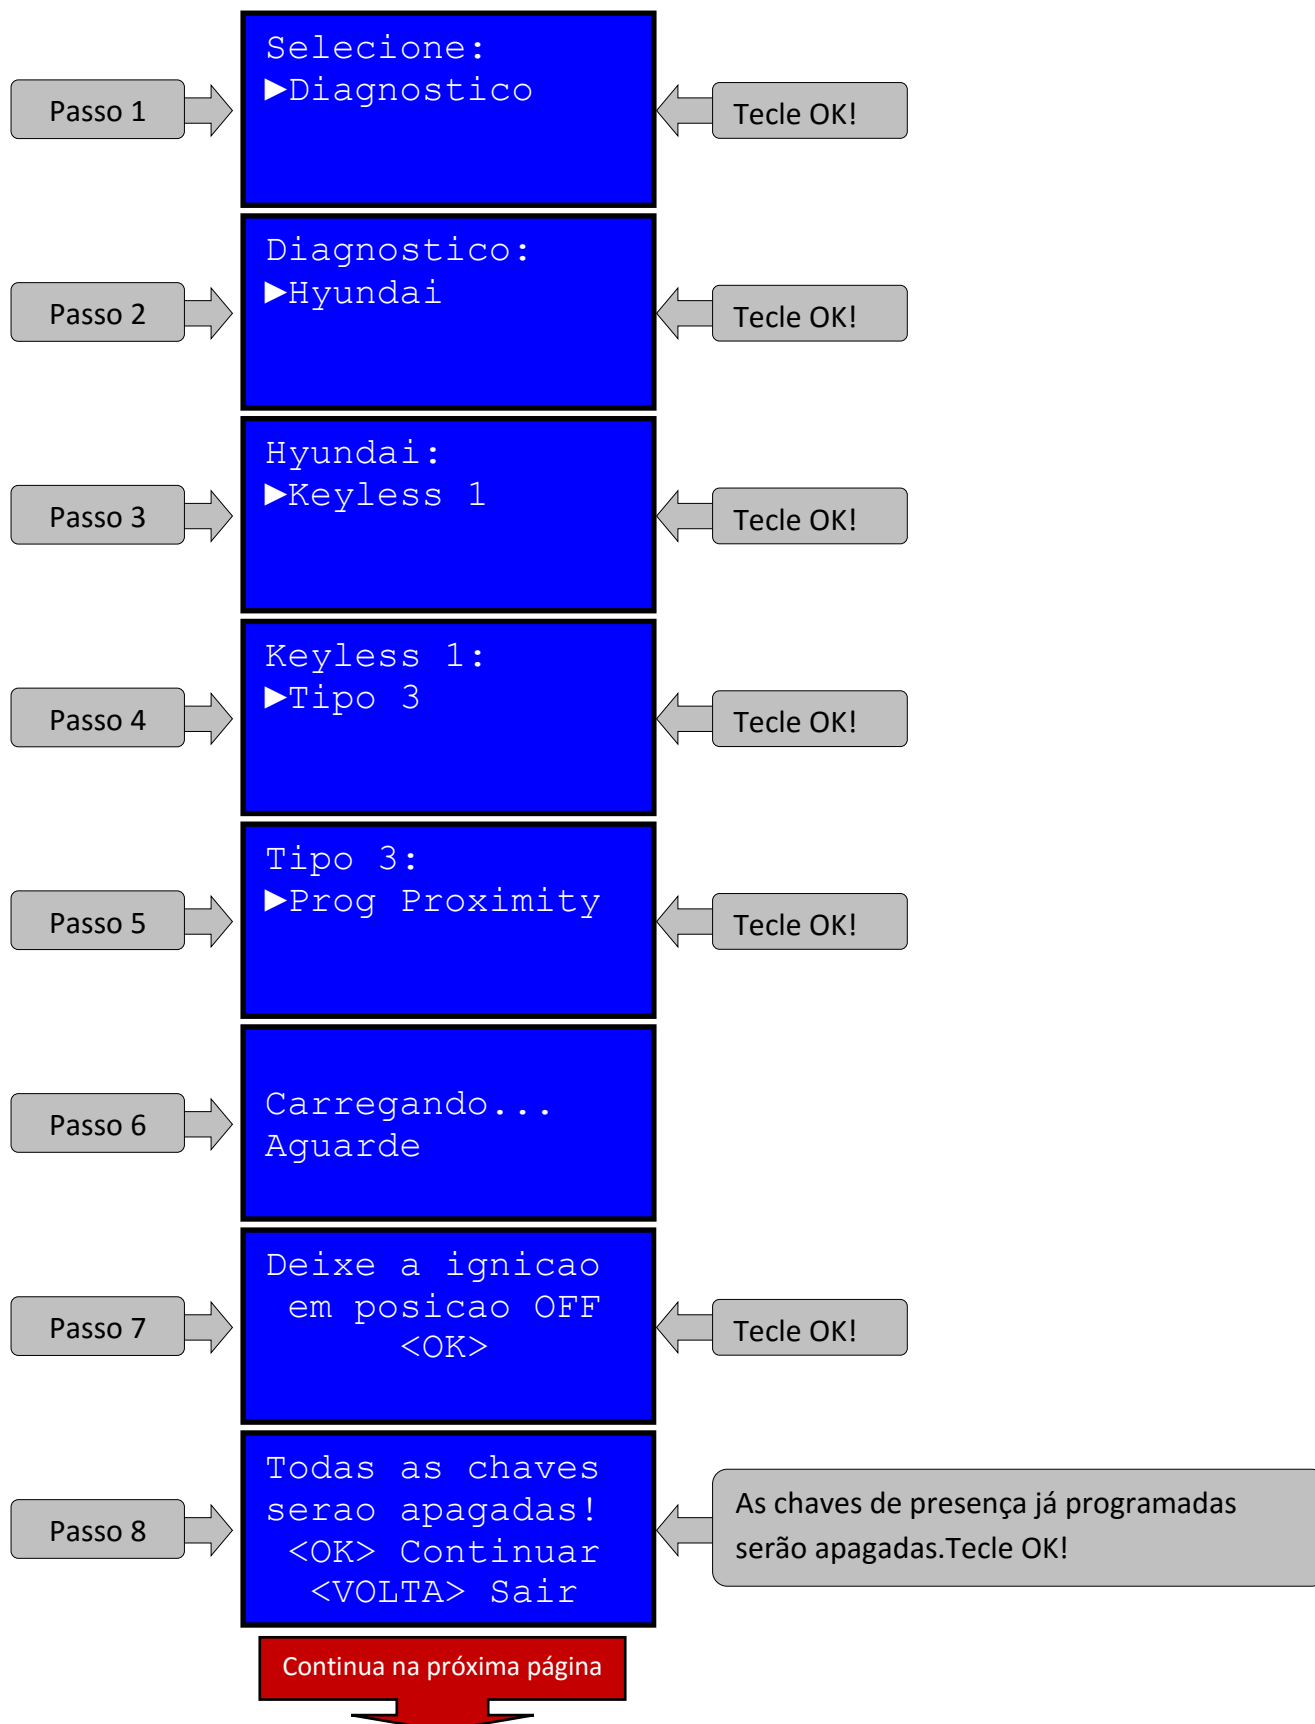

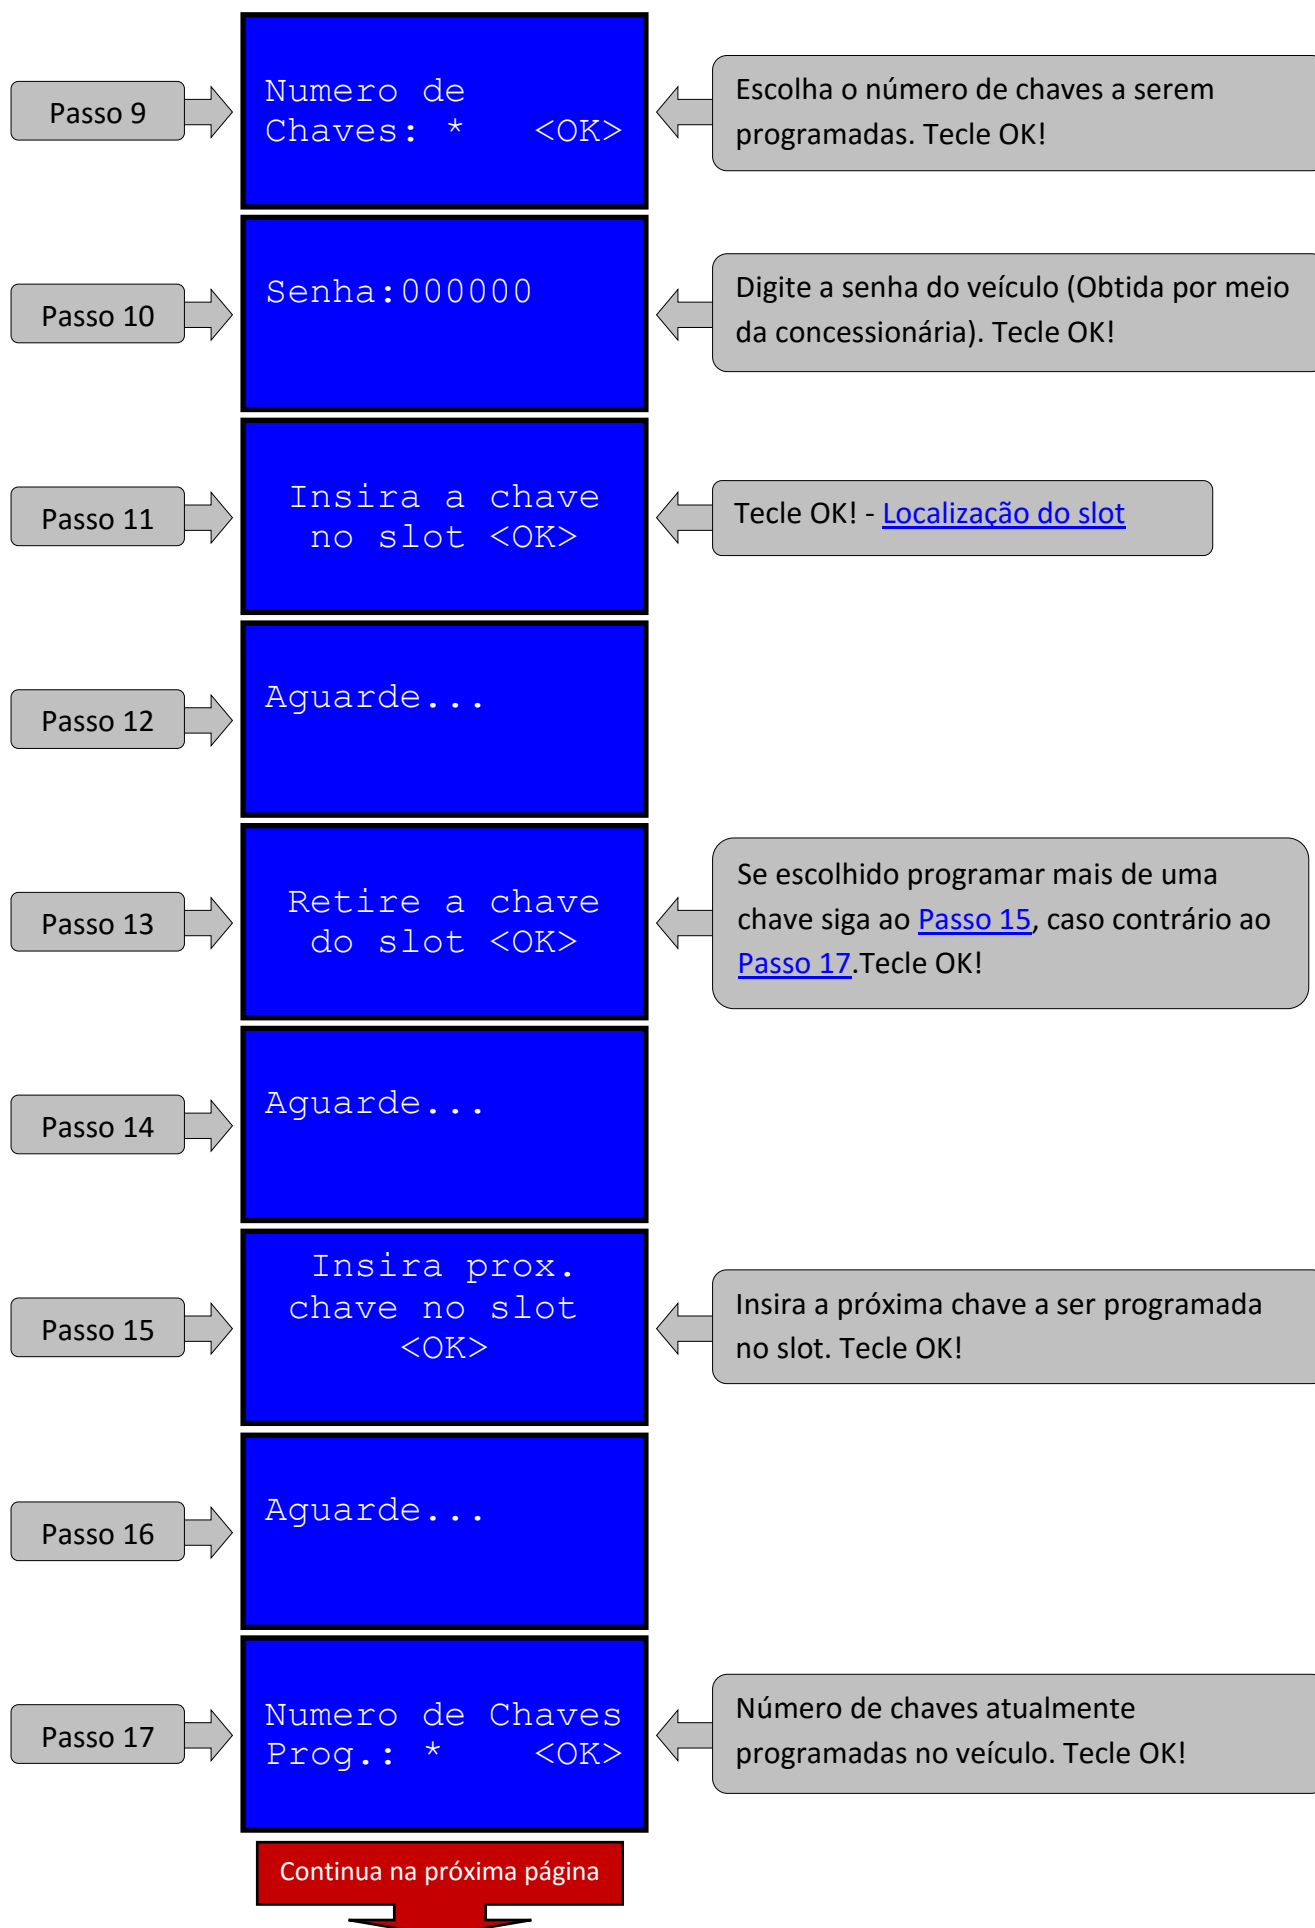

Passo 18

Aguarde...

Passo 19

Procedimento  
Concluído!

### Localização do slot



[Voltar índice](#)



## Outras Mensagens

Erro de  
Comunicacao!

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico

Erro na  
Programacao!

### Causas Prováveis:

- Bateria do telecomando está fraca,
- As antenas de recepção do telecomando pode não estar em perfeito funcionamento,
- O telecomando não está no interior do veículo,
- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no carro,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

### Soluções:

- Verifique a bateria do telecomando,
- Verifique as antenas do sistema de aproximação no teto do veículo,
- Coloque o telecomando no interior do veículo,
- Coloque a chave na ignição,
- Conferir se o transponder está programado ao veículo,
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação, etc.

Senha  
Incorreta!

O veiculo podera  
ficar bloqueado!

ATENCAO: Nao  
insira a senha  
errada mais que  
3x. <OK>

#### Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas.

#### Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Aguardar 1hr com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta.

Erro na  
Inicializacao

#### Causas Prováveis:

- O OBDMap não conseguiu inicializar o veículo;
- Veículo fora da aplicação.

#### Soluções:

- Conferir a aplicação da carga;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)