



Manual Carga – OBD0172

Dedicação transponder PCF 7935 para ID40

Rev. 4



Agosto 2021

## ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder: .....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a dedicação dos transponders:.....</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>7</u>

### Introdução:


➤ Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Dedicar o transponder PCF 7935 para ID40 (Opel2).

### Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
GM	Astra 1.8, 2.0 e 2.0 16v	1998 a 2010
	Blazer 2.4 Flex	2006 a 2010
	Celta 1.0	2001 a 2016
	Celta 1.4	2003 a 2010
	Corsa 1.0	2001 a 2012
	Corsa 1.8	2002 a 2006
	Meriva 1.8 e 1.8 16v	2002 a 2010
	Montana 1.4	2007 a 2010
	Montana 1.8	2003 a 2009
	Prisma 1.4	2006 a 2010
	S10 2.4 Flex	2006 a 2010
	Vectra C 2.0 e 2.4	2005 a 2010
	Zafira 2.0 e 2.0 16v	2001 a 2010

Transponder utilizado  
PCF7935 virgem.

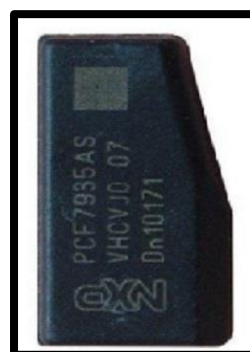

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:


Fonte de alimentação.  
Necessária para utilizar o  
OBDMAP em bancada.

Módulo de transponder.  
Realiza a programação e  
geração de  
transponders.




Posicionamento do transponder no módulo de transponder:

O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

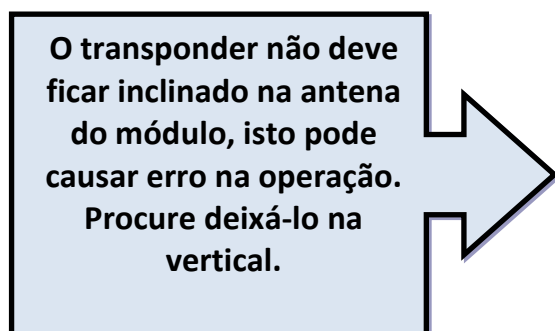

### Realizando a dedicação dos transponders:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

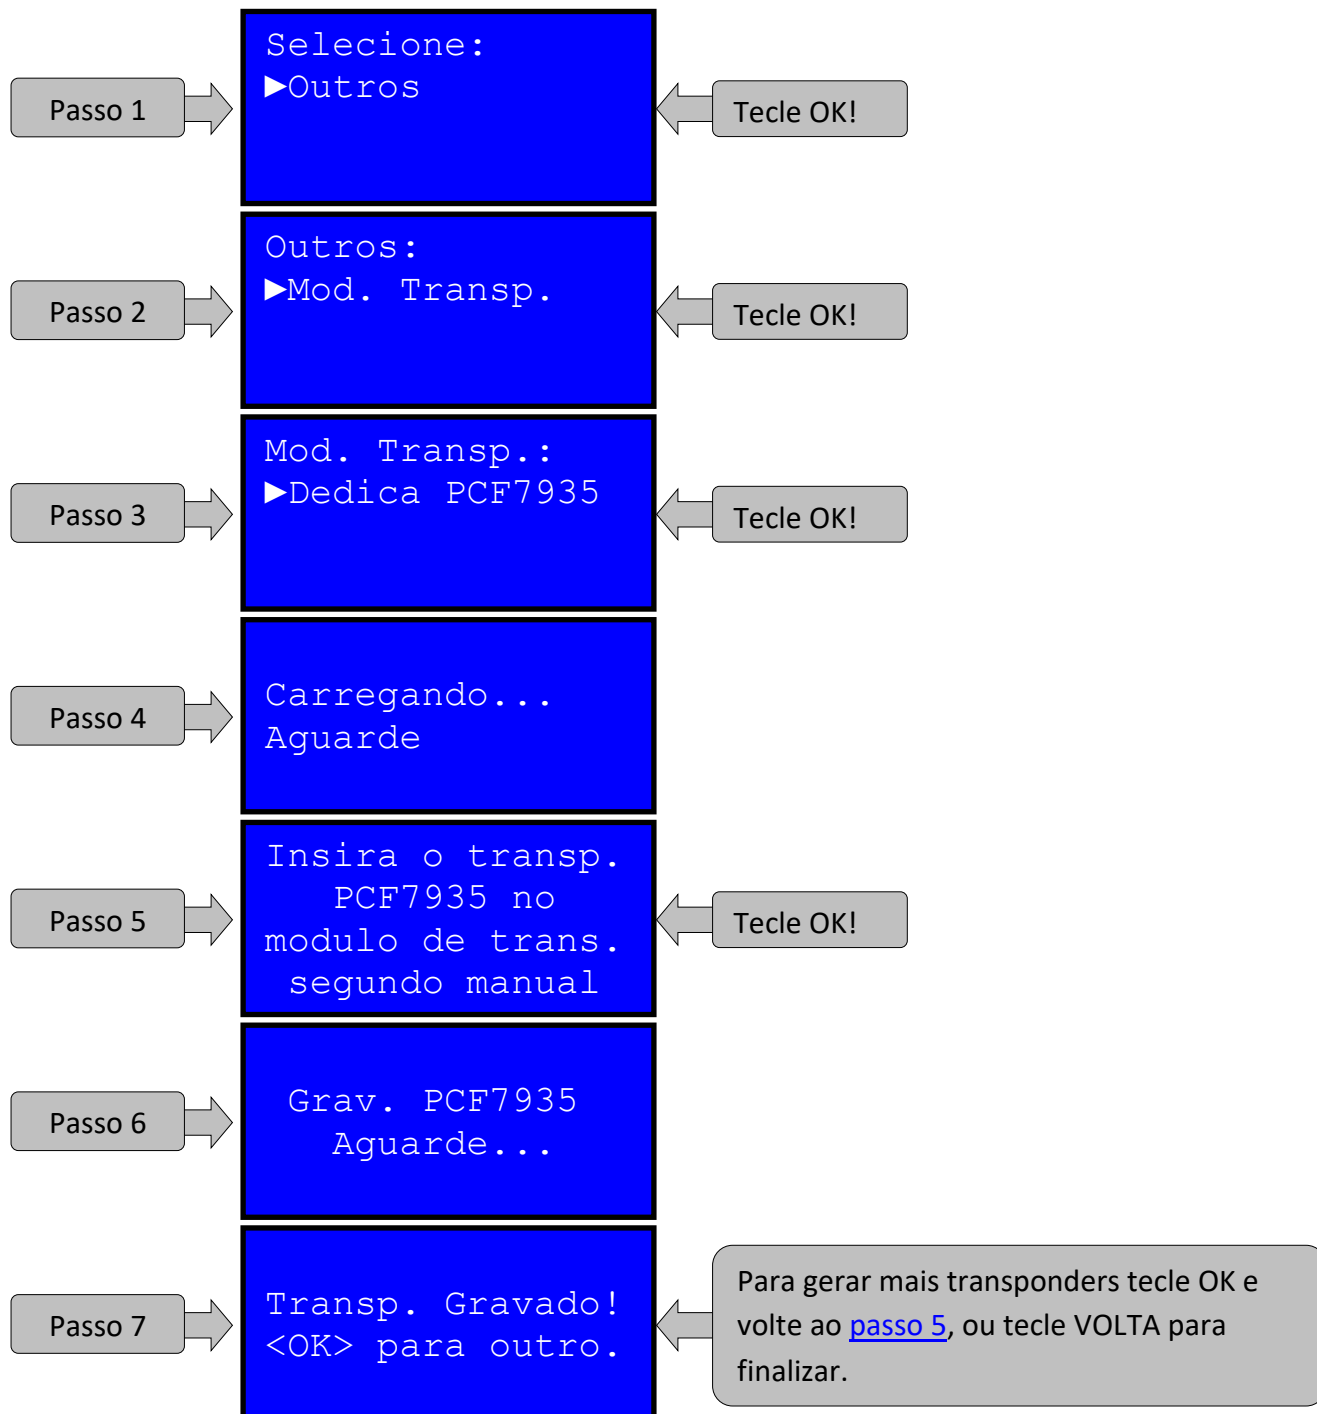

### Outras Mensagens

Erro na gravacao  
do transponder!

#### Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder.

#### Soluções:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder.

Transponder  
Bloqueado!

#### Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado.

#### Soluções:

- Utilize o transponder PCF 7935 virgem.

Transponder  
nao Encontrado!

#### Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder.
- O transponder utilizado não é o PCF 7935 virgem.

#### Soluções:

- Verifique o transponder utilizado.
- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)