



Manual Carga – OBD0030

PSA 2 (Casamento e Telecomando)

Rev. 5



Julho 2022

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| <u>Introdução</u> | <u>3</u> |
| <u>Aplicação:</u> | <u>3</u> |
| <u>Acessórios utilizados:.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Realizando o emparelhamento da BSI.....</u> | <u>6</u> |
| <u>Realizando teste de telecomando</u> | <u>8</u> |
| <u>Outras Mensagens</u> | <u>10</u> |

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Realiza o emparelhamento da BSI.
- Realiza o teste do telecomando.

OBS: A carga abrange as ECU's 5NP1 e 5NP2.

Aplicação:

| Marca | Modelo | Ano |
|---------|---------|-------------|
| Peugeot | 206 1.4 | 2002 a 2010 |
| | 207 1.4 | 2002 a 2015 |
| | 207 1.6 | 2002 a 2015 |
| Citroën | C3 1.5 | 2002 a 2013 |
| | C3 1.6 | 2002 a 2013 |

Acessórios utilizados:

**Cabo universal + adaptador A2.
Para realizar o teste do
telecomando.**



**Cabo universal + adaptador A1.
Para realizar o emparelhamento
da BSI.**

**Conecte o cabo universal
junto ao adaptador A1.**




**Todos os acessórios
conectados para procedimento
via diagnose.**

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- Nos veículos Citroen o conector de diagnóstico fica localizado na área **A4**;
- Nos veículos Peugeot o conector de diagnóstico fica localizado na área **B5**.

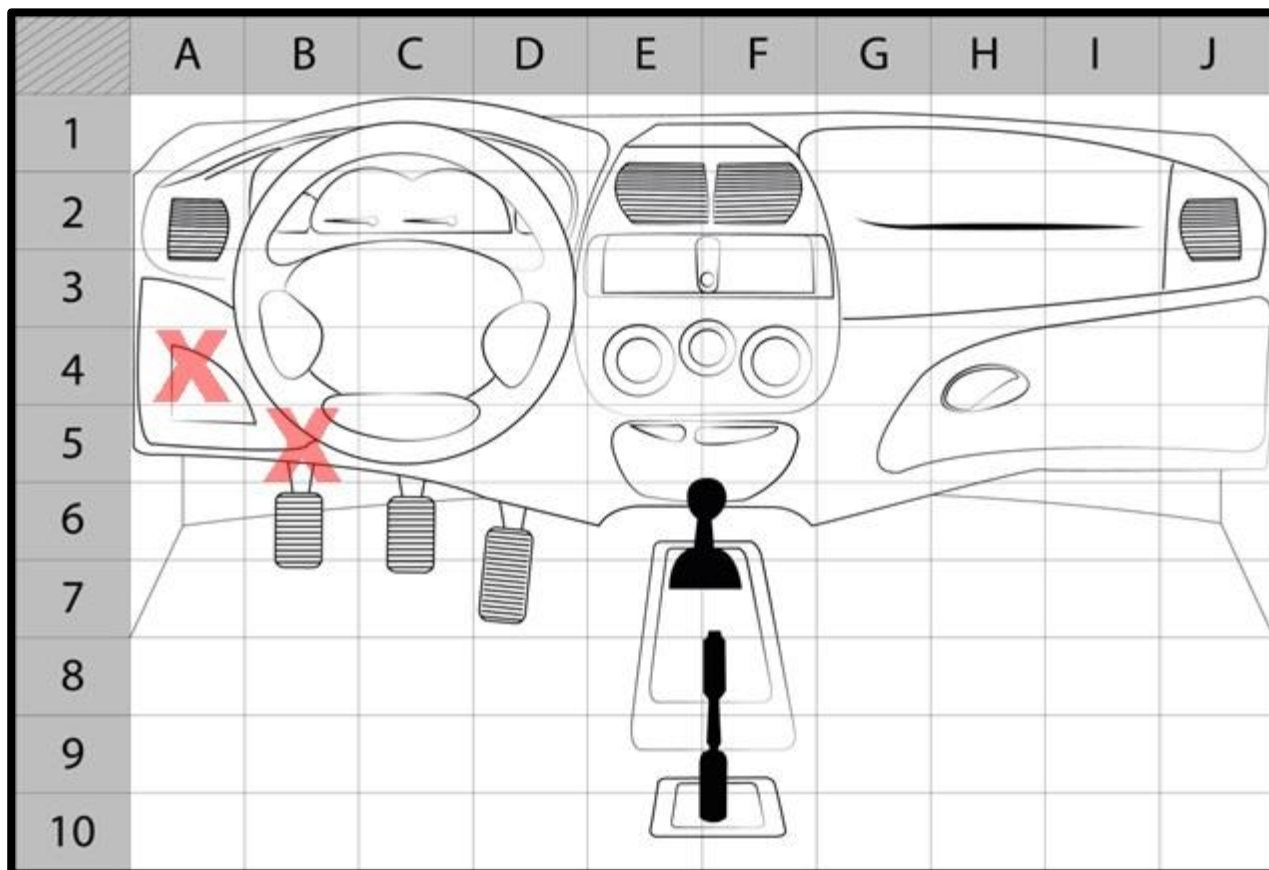

Realizando o emparelhamento da BSI


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

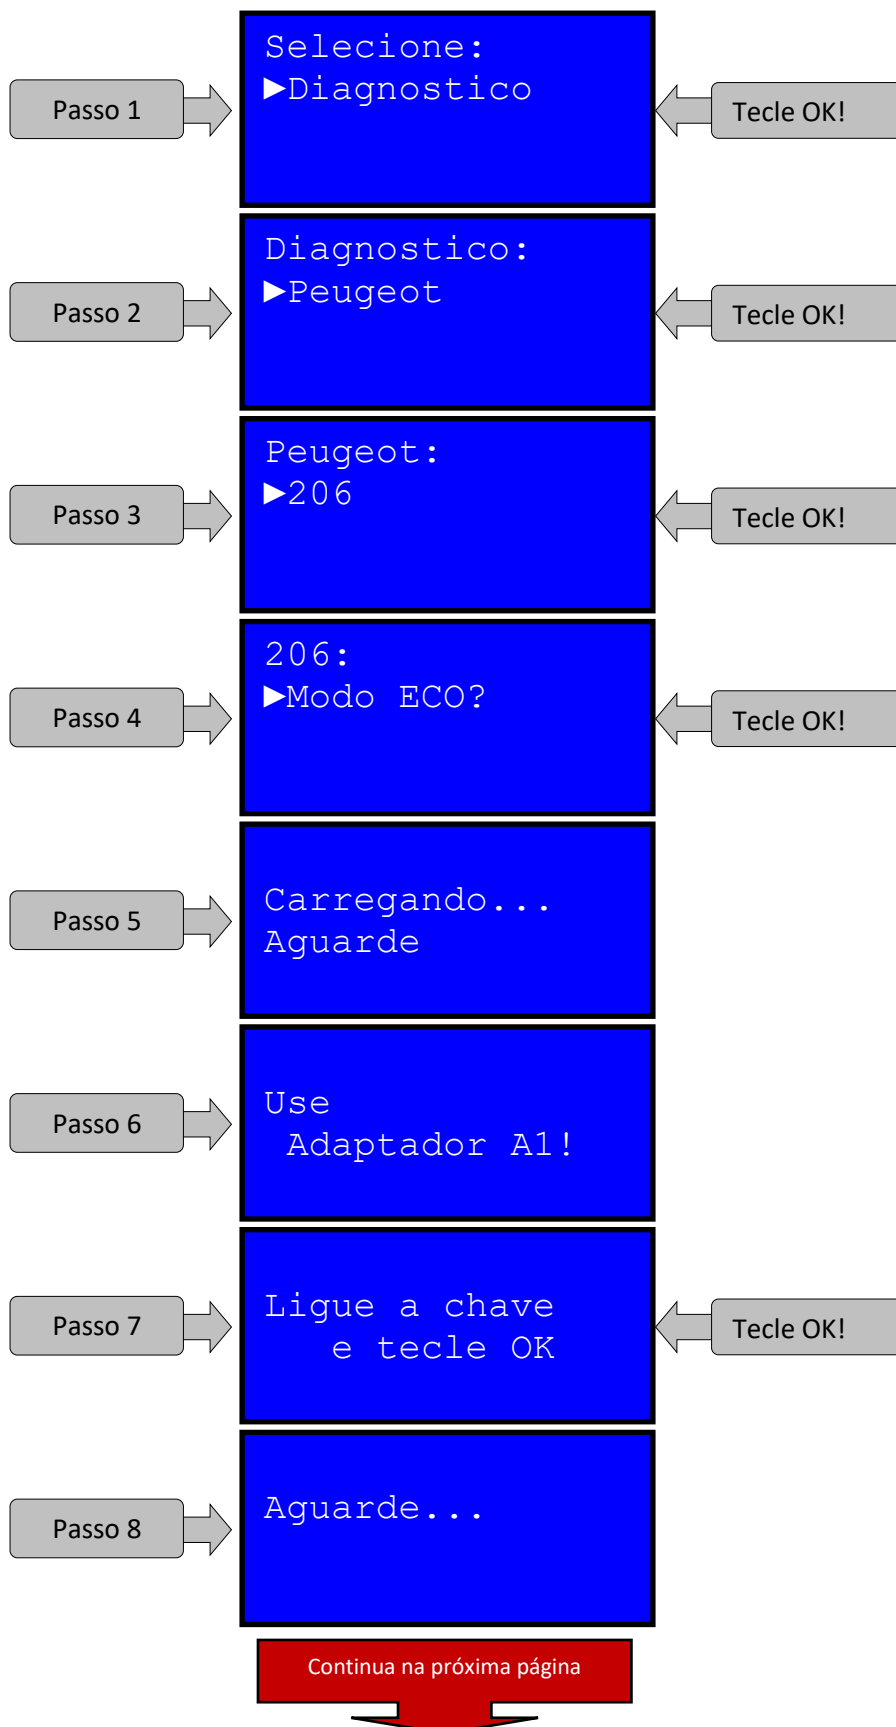


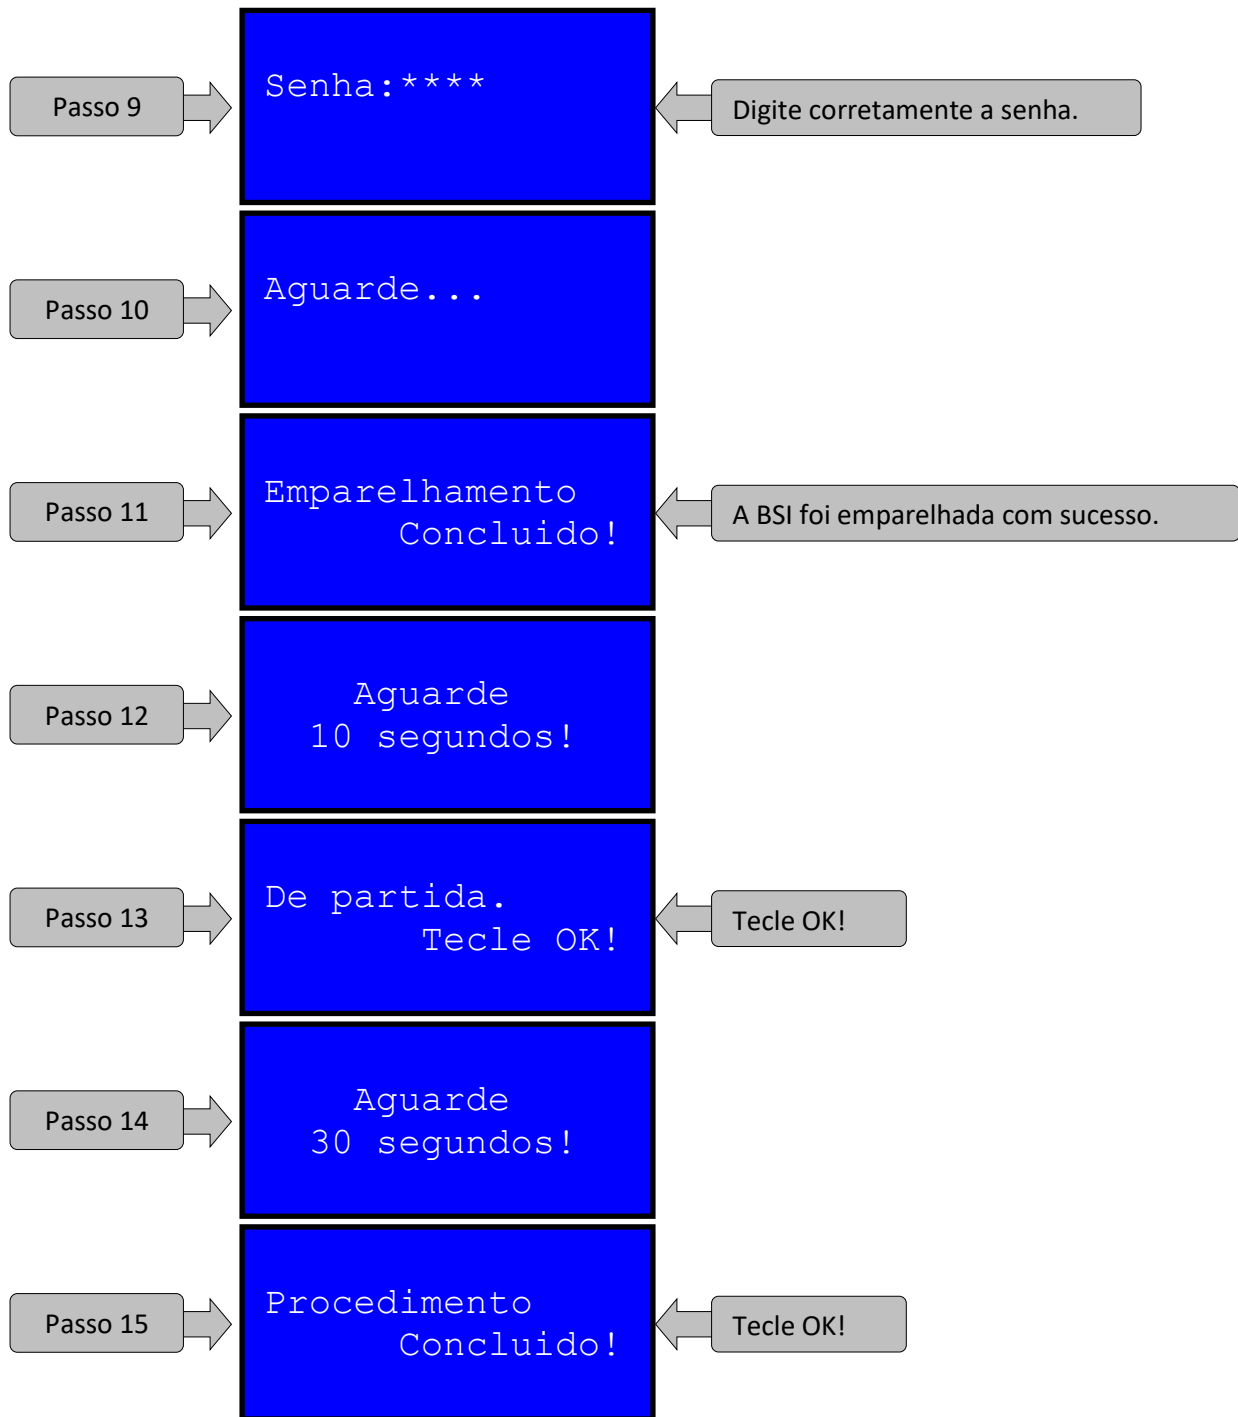

Realizando teste de telecomando

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

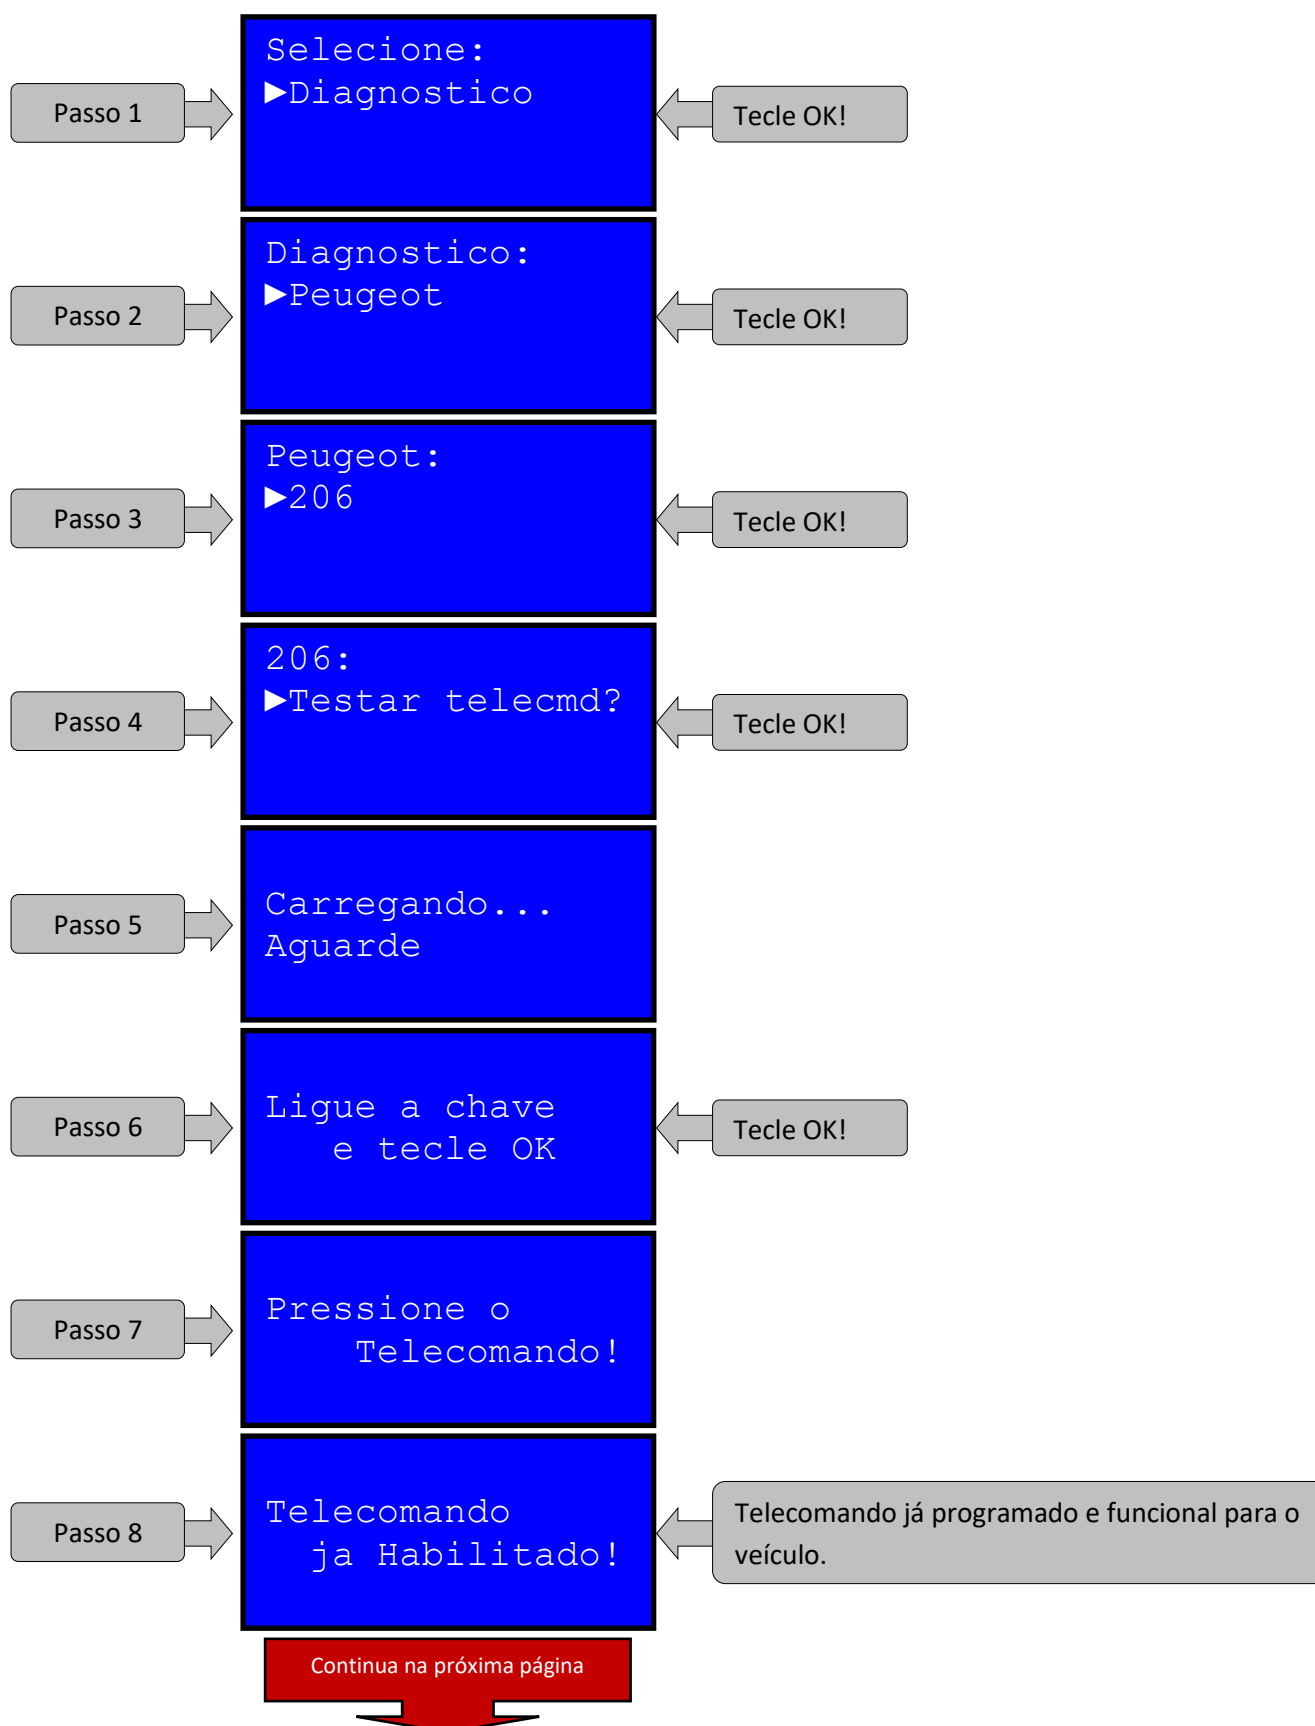

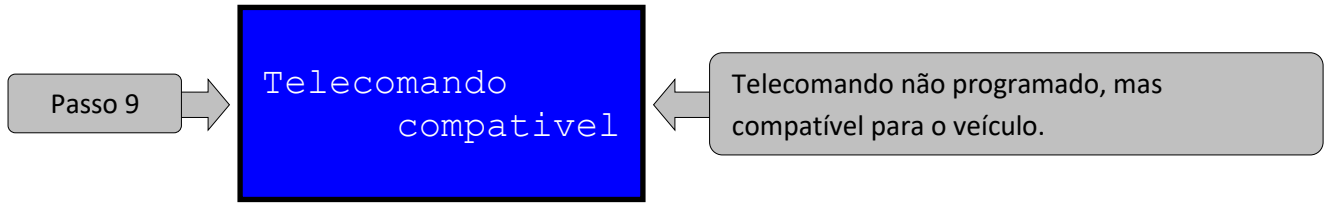

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A2,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas. (dependendo do sistema)

Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Aguardar x tempo com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta. (dependendo do sistema)

BSI já
Emparelhada!

Causas Prováveis:

- A BSI já está emparelhada.

Soluções:

- BSI já emparelhada, não necessita de um novo emparelhamento

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)