



Manual Carga – PS0084

Reset ECU Bosch MP7.2

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Identificando a ECU MP7.2</u>	<u>6</u>
<u>Localizando a memória 24C02.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o reset da ECU MP7.2</u>	<u>7</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>9</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Reset da ECU MP7.2 deixando a mesma virgem pronta para se codificar com um novo veículo, não sendo necessário realizar a sua adaptação.

Aplicação


Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206 1.0	1999 a 2001
	206 1.6	1999 a 2001
Citroen	Xsara 1.6	1999 a 2001
	Xsara 1.8	1999 a 2001
	Xsara 2.0	1999 a 2001

Acessórios utilizados



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a
memória ao OBDMAP.

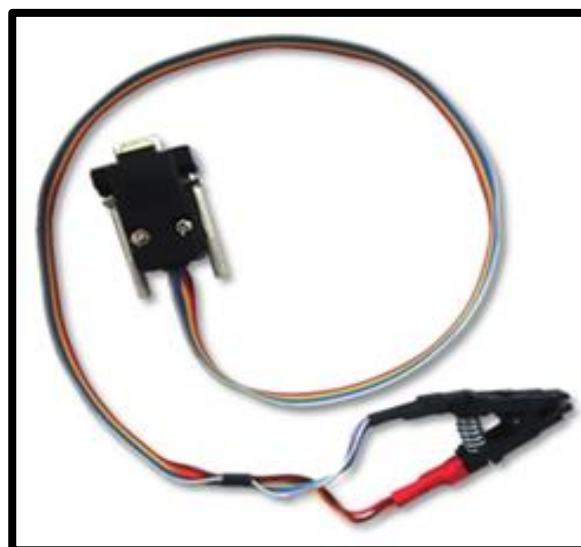

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.



Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Identificando a ECU MP7.2




Localizando a memória 24C02

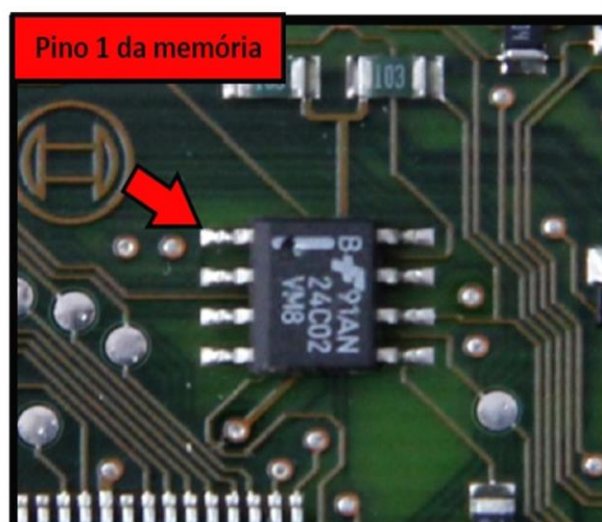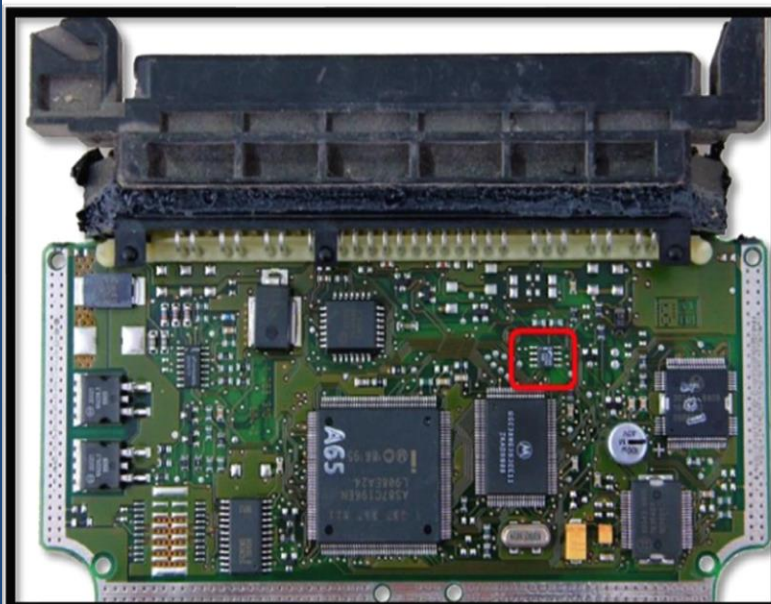


Realizando o reset da ECU MP7.2

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

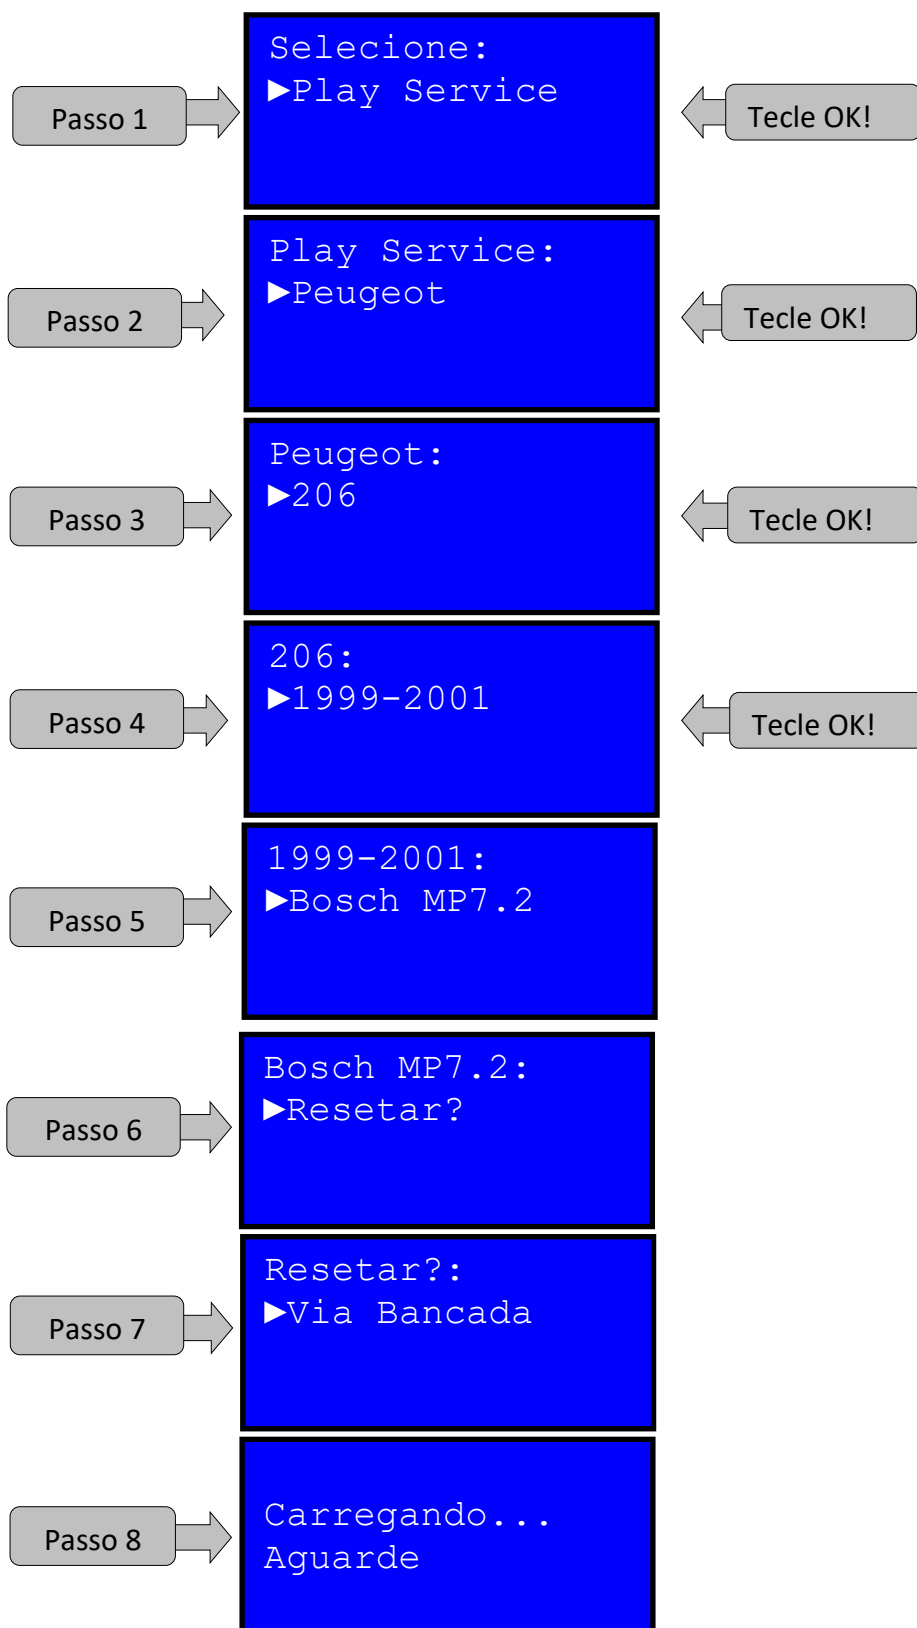

Continua na próxima página

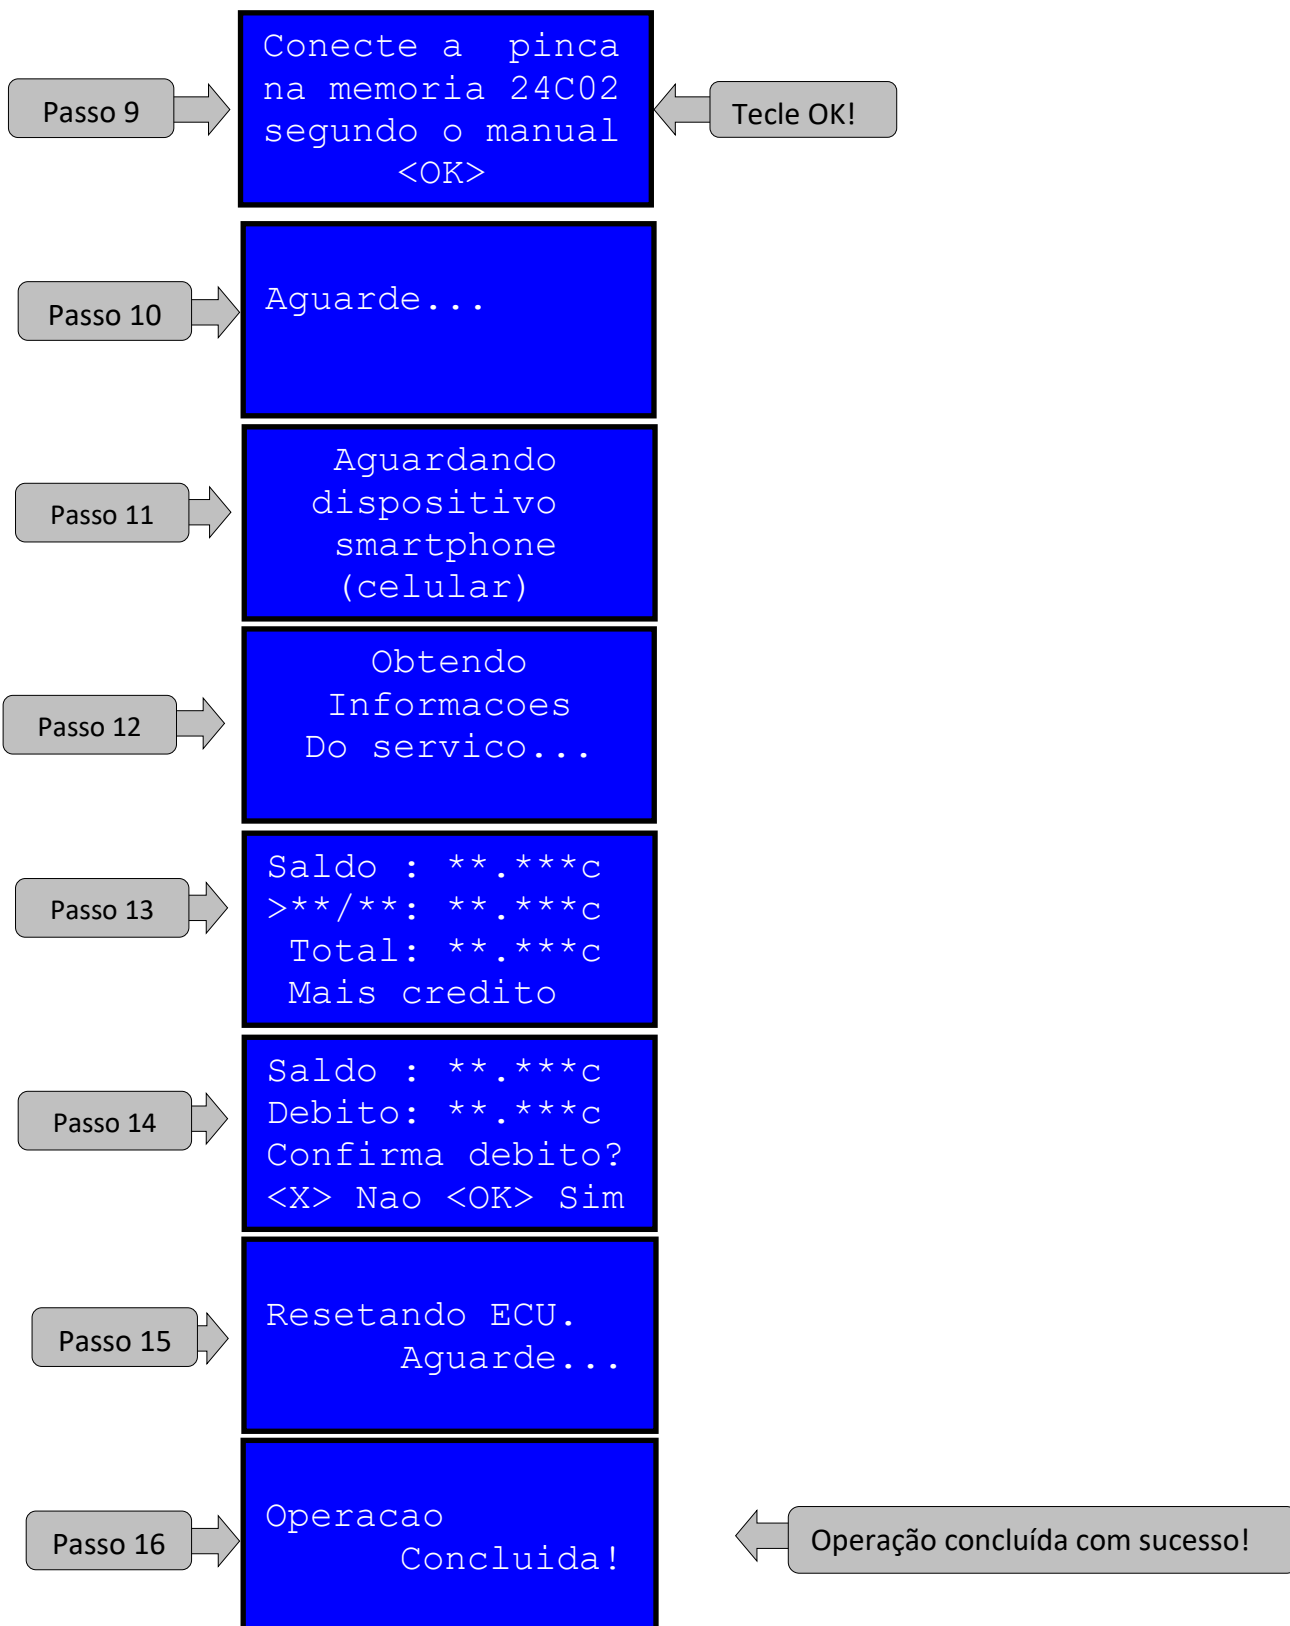

Outras Mensagens

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo),
- A pinça foi conectada em outro componente,
- Memória ou módulo com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir bom estado do módulo.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Memória ou ECU com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente,
- A pinça não foi conectada corretamente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir bom estado da ECU.

Erro na gravacao
da ECU!

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMAP.

Soluções:

- Verificar a conexão da pinça com a memória,
- Verificar a conexão da pinça com o OBDMAP.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)