



Manual Carga – OBD0248

Reset do Imobilizador Toyota Imob3 via OBD (Corolla 12-14, Hilux 09-15, Rav-4 09-12, Etios 14-18)

Rev. 7



Fevereiro 2022

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Transponder utilizado:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:</u>	<u>5</u>
<u>Realizando o Reset do imobilizador</u>	<u>6</u>
<u>Realizando teste de compatibilidade.....</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>11</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Reset do Imobilizador ;
- Bypass no sistema, deixando aberto para gravar duas novas chaves mestra ou escrava;
- Leitura do número de falhas do imobilizador;
- Apagamento de falhas passadas no imobilizador;
- Otimização do reset do imobilizador quando a função não for bem-sucedida.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Toyota	Etios	2014 a 2018
	Corolla 1.8	2012 a 2014
	Corolla 2.0	2012 a 2014
	Hilux 2.7	2009 a 2014
	Hilux SW4 2.7	2009 a 2015
	Hilux SW4 3.0 Diesel	2012 a 2015
	Rav4 2.4	2009 a 2012

Transponder utilizado:



Utilize o transponder ID4D dedicado como:

- ID67G para Hilux, RAV4 e SW4.
- ID70 para Corolla 2012 - 2014
- ID67 para Etios.

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:


Cabo universal + adaptador A1.
Usado para conectar o OBDMAP

Todos os acessórios conectados
no OBDMAP.




Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na posição **A5**.

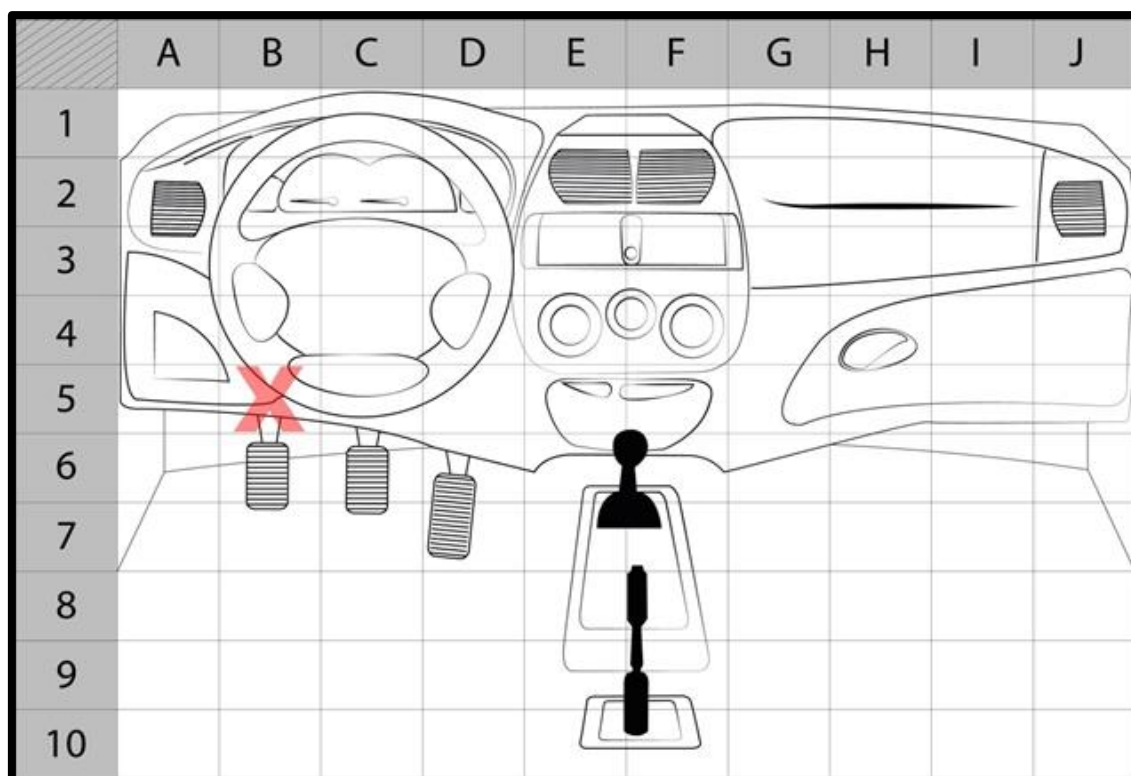

Realizando teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

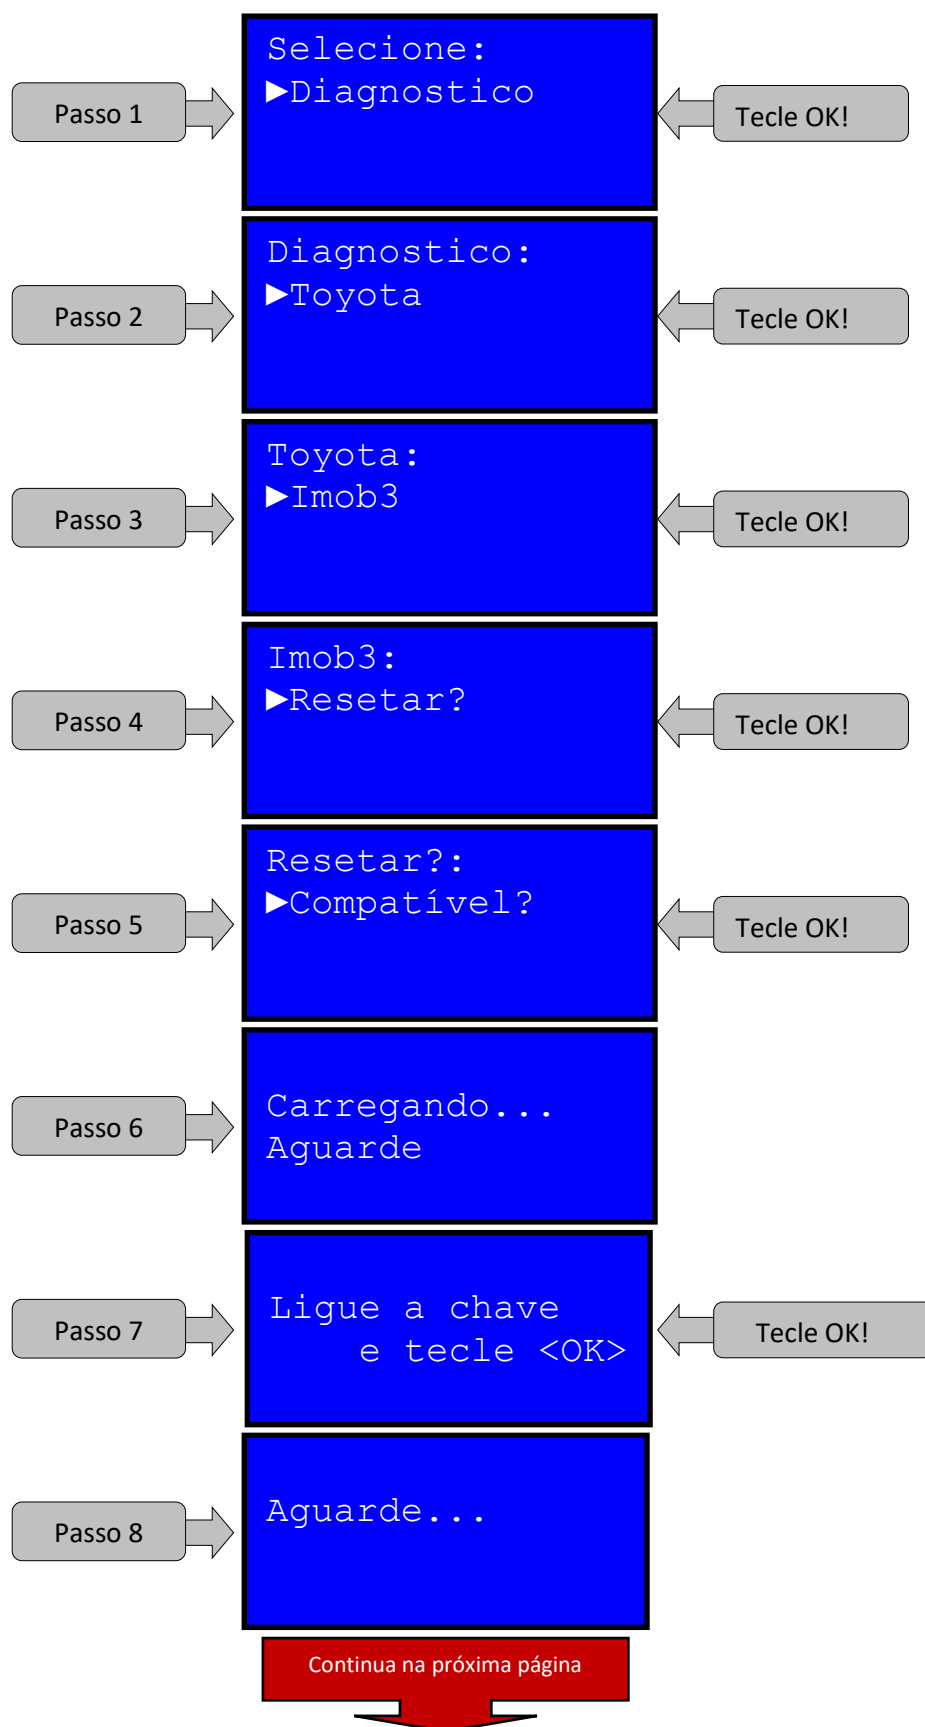

Passo 9


Veículo
compatível! <OK>


Veículo compatível com o software!


[Voltar índice](#)

Realizando o Reset do imobilizador

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

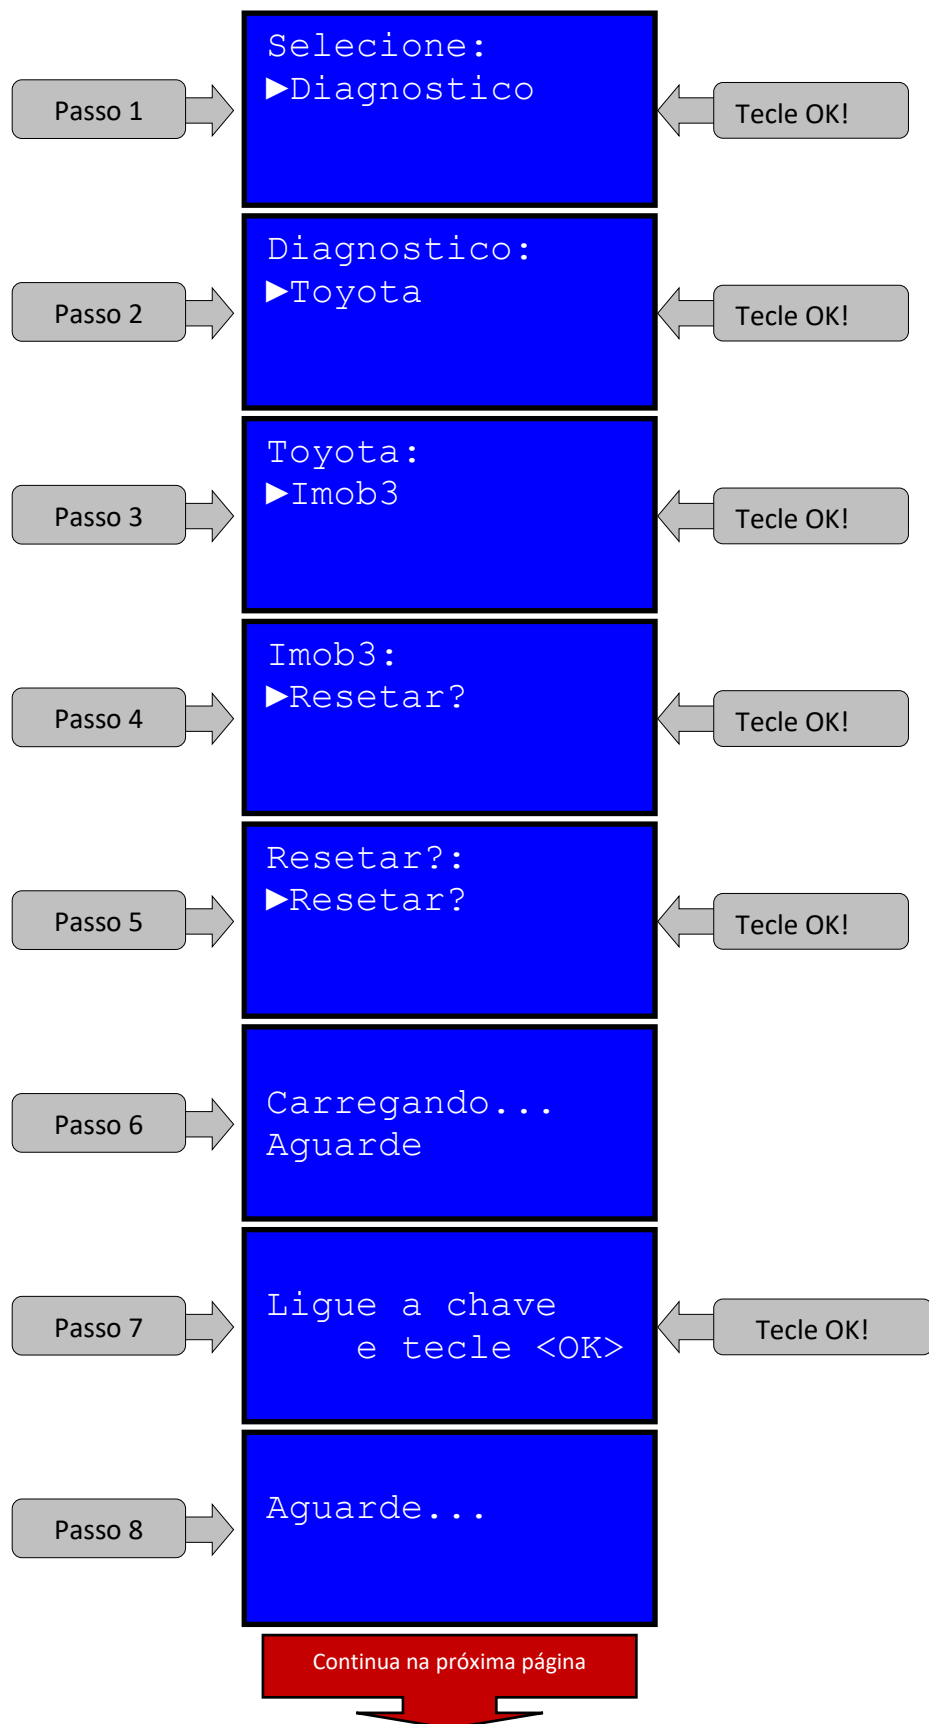

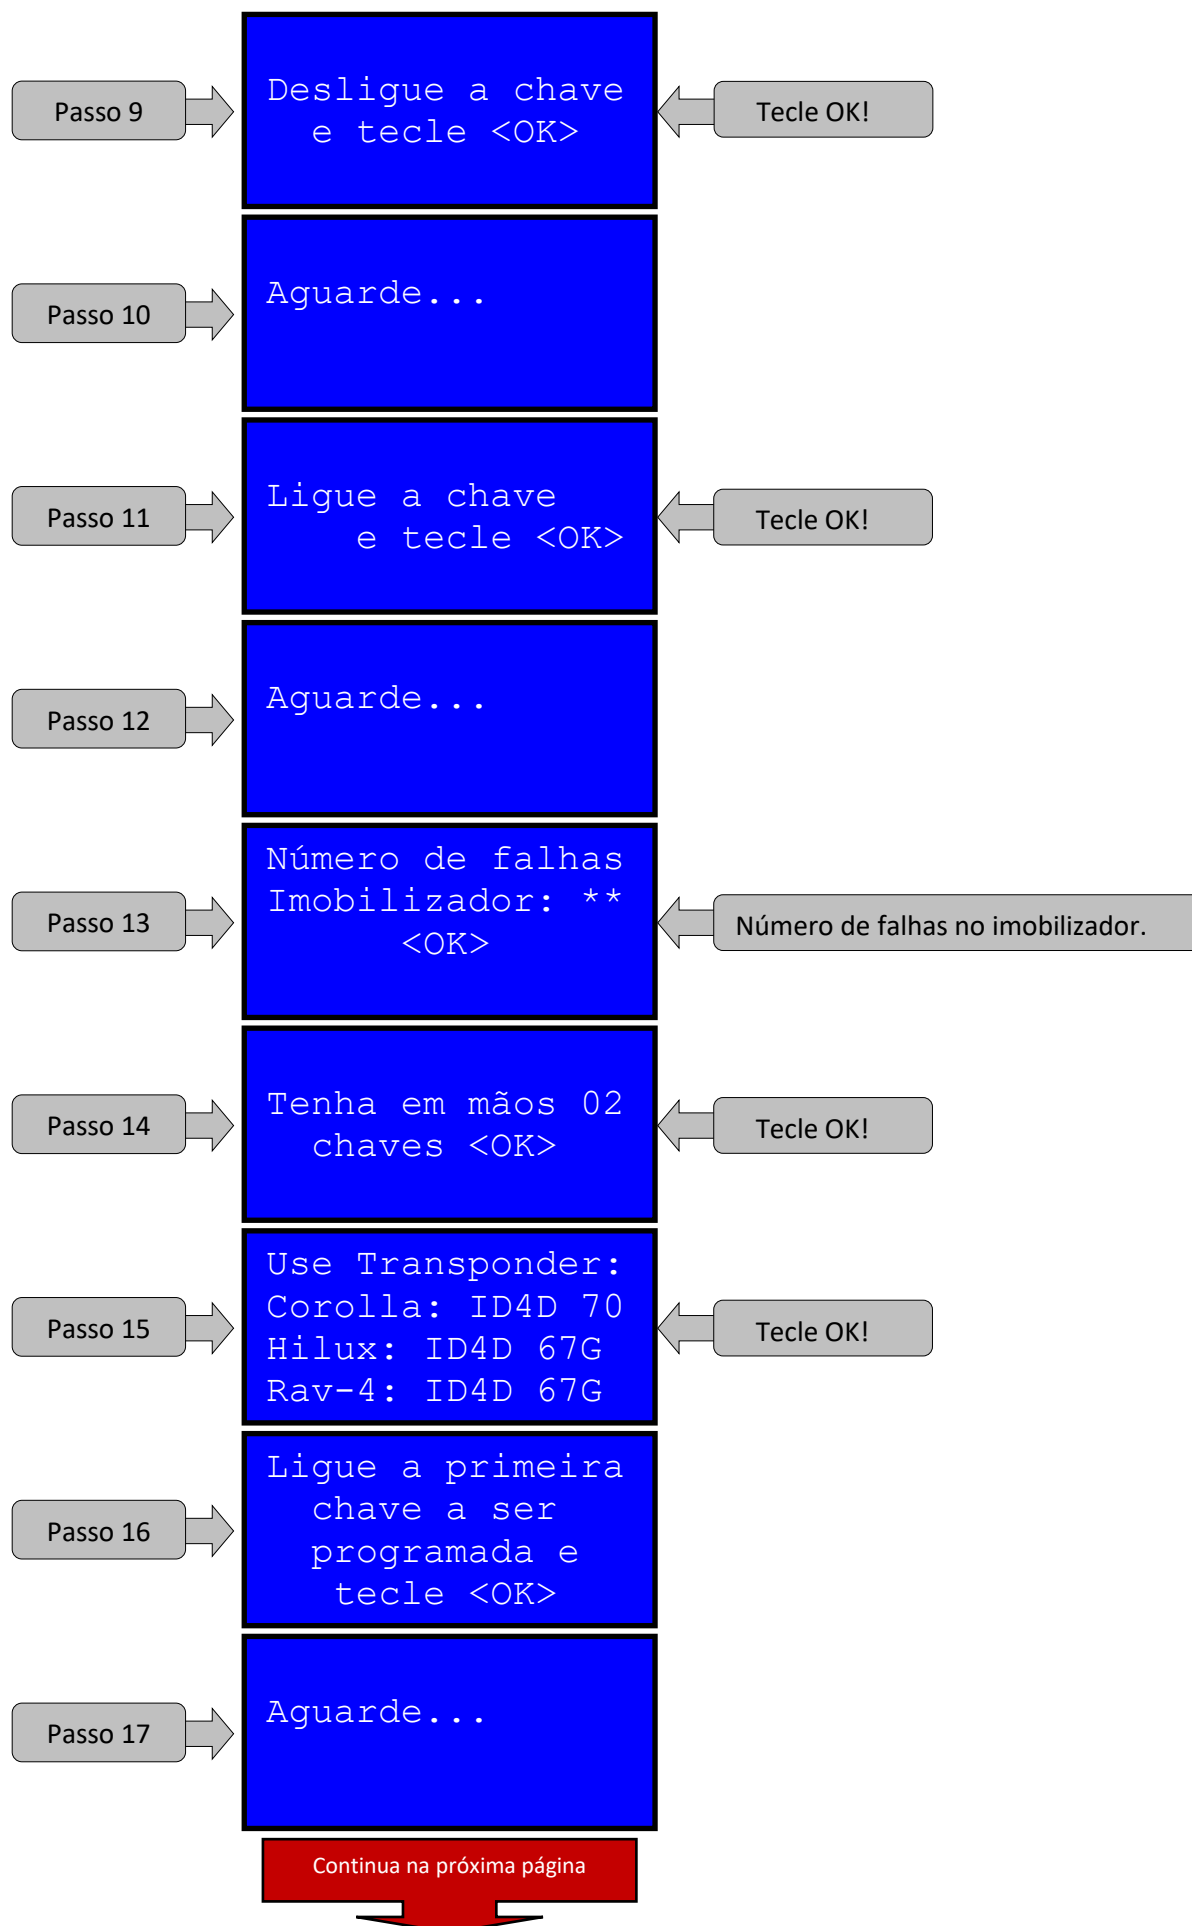

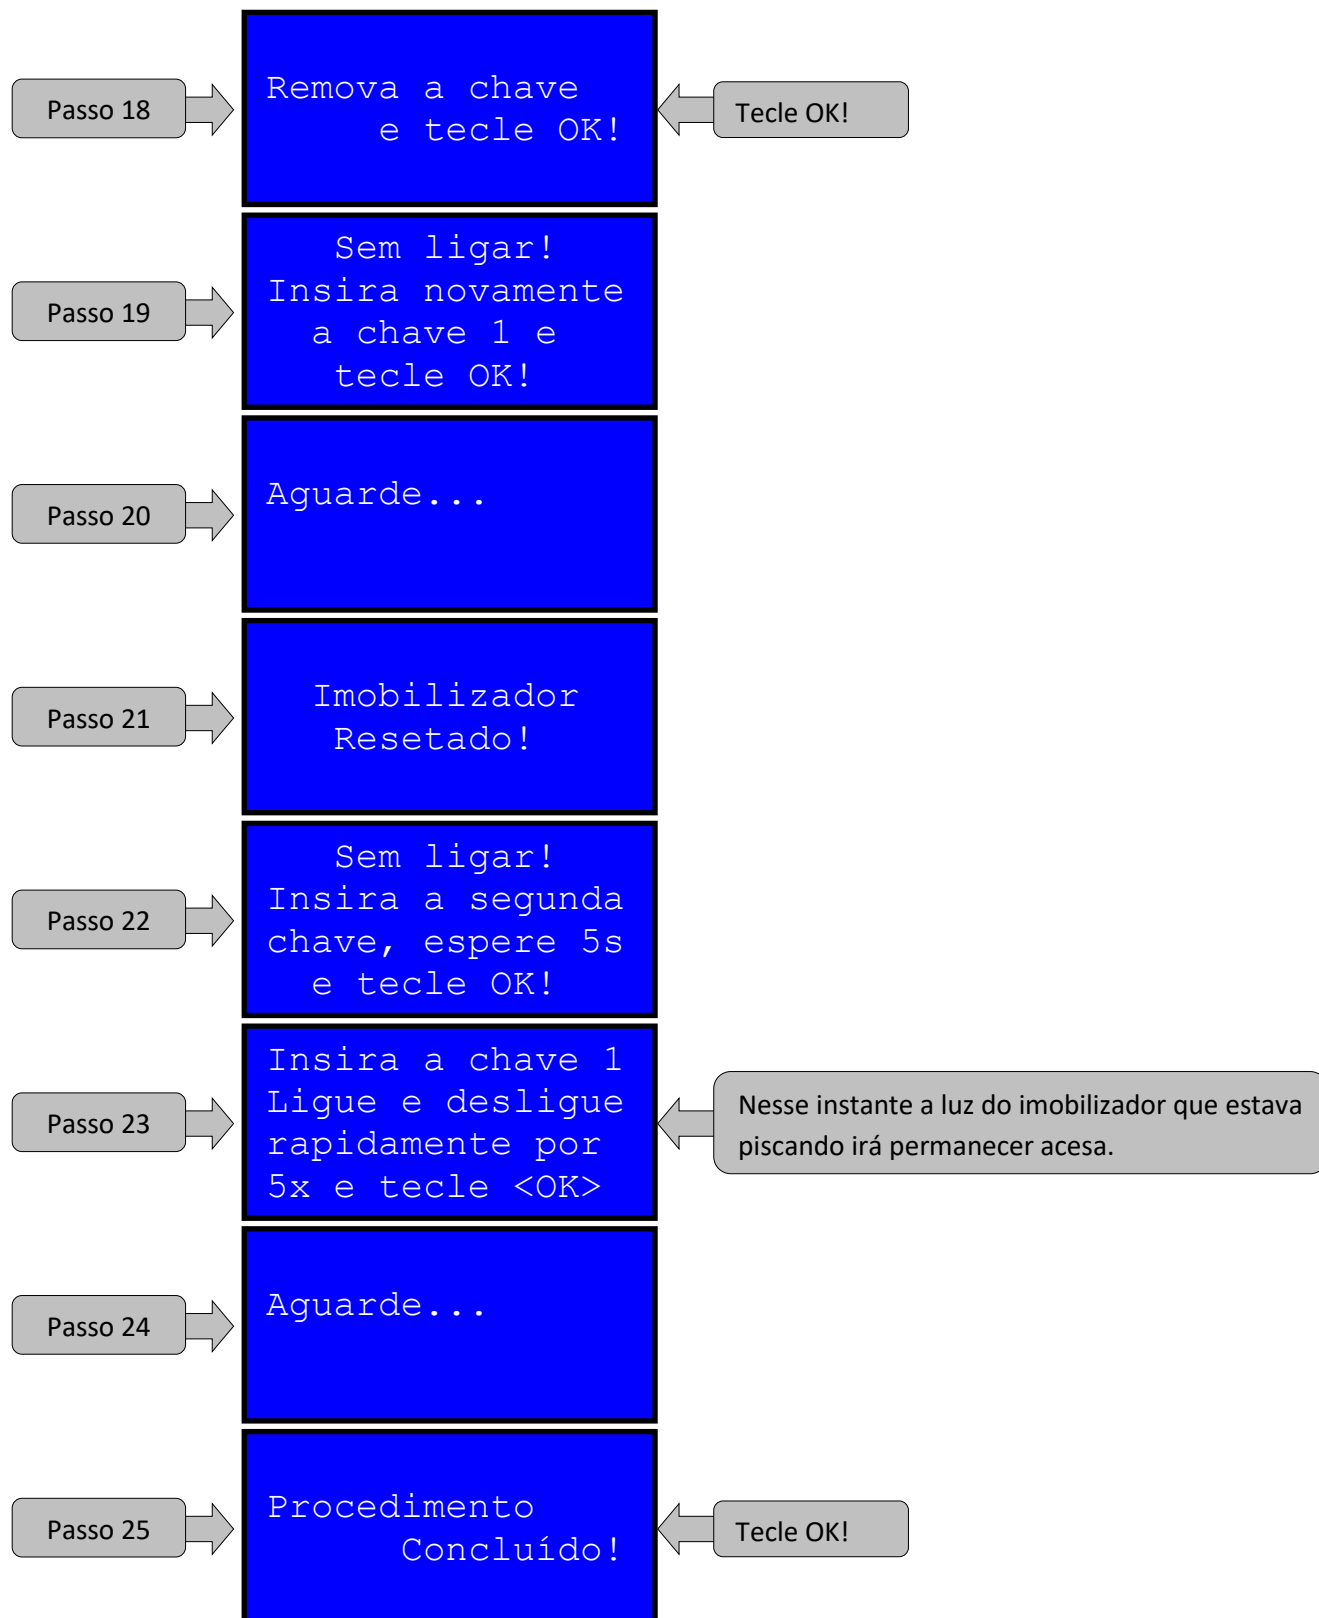

Outras Mensagens

Erro no acesso!

Causas Prováveis:

- O veículo não aceitou a chave de acesso

Soluções:

- Repita o procedimento
- Faça uma revisão no sistema de imobilizador do veículo
- Confira com o suporte técnico se o software está na última versão
- Caso esse erro persistir, o software do veículo é diferente ou existe algum problema nele. Acione o suporte técnico

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Veículo incompatível!

Causas Prováveis:

- O veículo não faz parte da aplicação desse software

Soluções:

- Verifique se existe outra carga que realize o serviço nesse veículo

Erro de Operação

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Repita o procedimento
- Verifique a aplicação

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)