



Manual Carga – PS0178
Dedicação de transponder ID4A Renault (PCF7939MA)

Rev. 1



Maio 2022

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| INTRODUÇÃO..... | 3 |
| APLICAÇÃO | 3 |
| TRANSPONDER UTILIZADO | 4 |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS | 4 |
| POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER..... | 6 |
| REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER..... | 7 |
| OUTRAS MENSAGENS..... | 10 |

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Dedicção do transponder PCF7939MA

APLICAÇÃO

| Marca | Modelo | Ano |
|---------|------------------|-------------|
| Renault | Duster 1.6 | 2014 a 2019 |
| | Duster 2.0 | 2014 a 2019 |
| | Duster Oroch 1.6 | 2016 a 2019 |
| | Duster Oroch 2.0 | 2016 a 2019 |
| | Kwid 1.0 | 2018 a 2019 |
| | Logan 1.0 | 2014 a 2019 |
| | Logan 1.6 | 2014 a 2019 |
| | Sandero 1.0 | 2014 a 2021 |
| | Sandero 1.6 | 2014 a 2021 |
| | Sandero RS 2.0 | 2015 a 2019 |

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize um transponder PCF7939MA virgem.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Módulo de transponder.
Realiza a programação e a geração de transponders.



[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER




O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.


O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.



REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

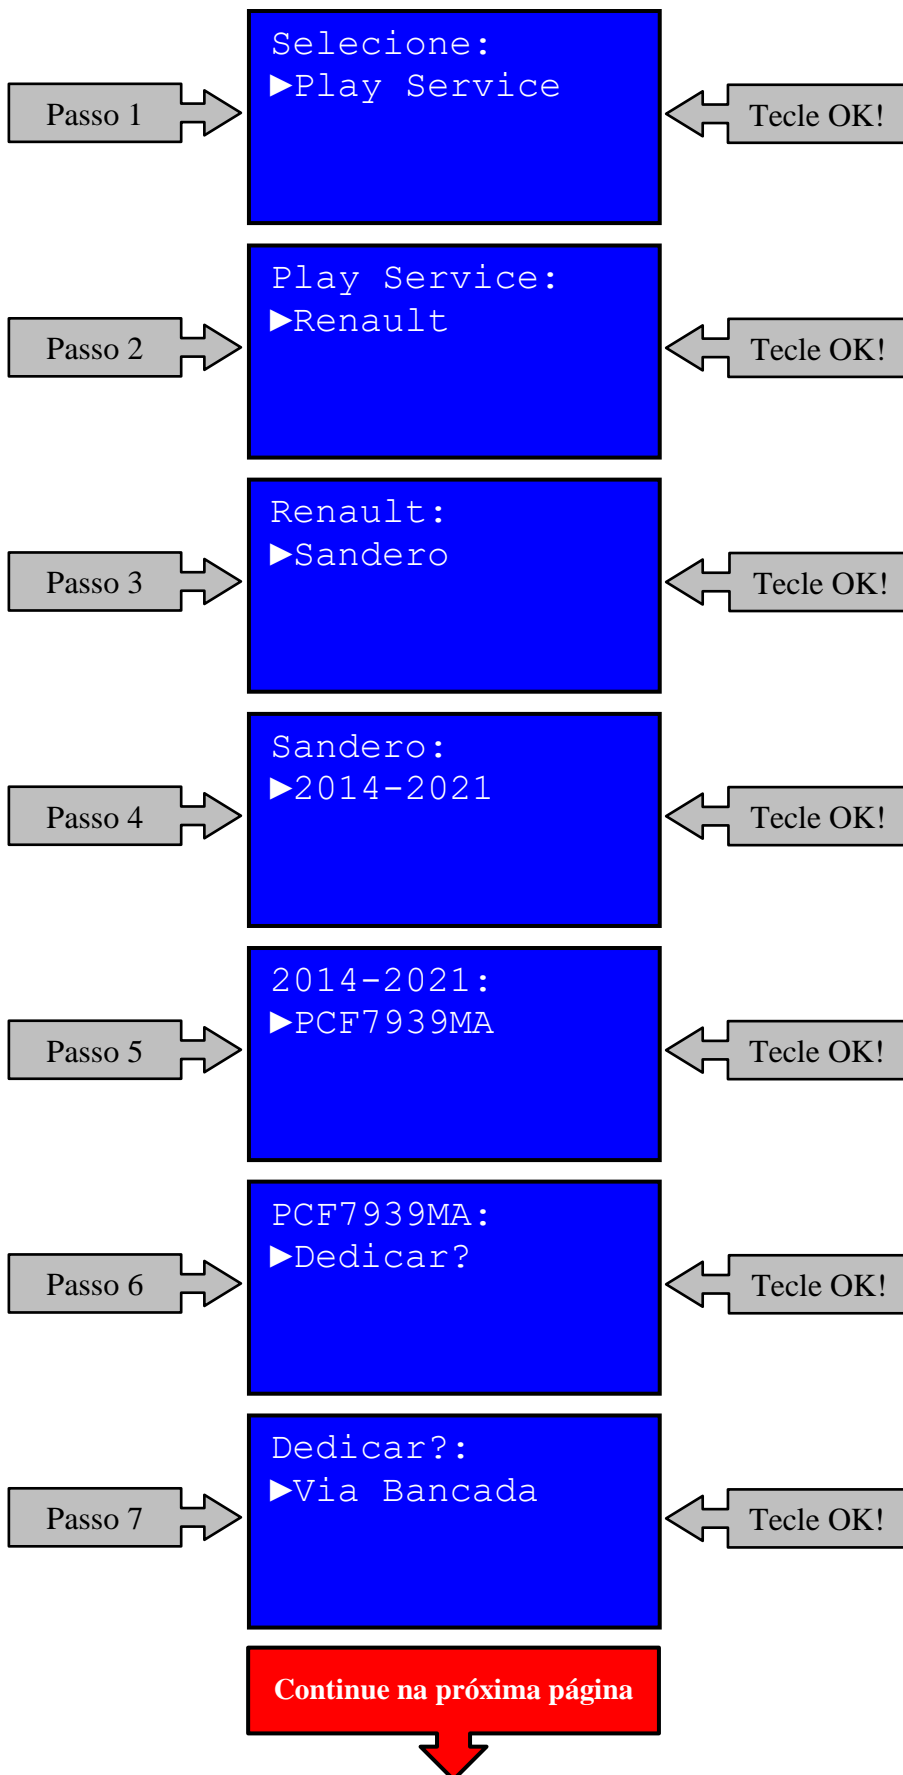

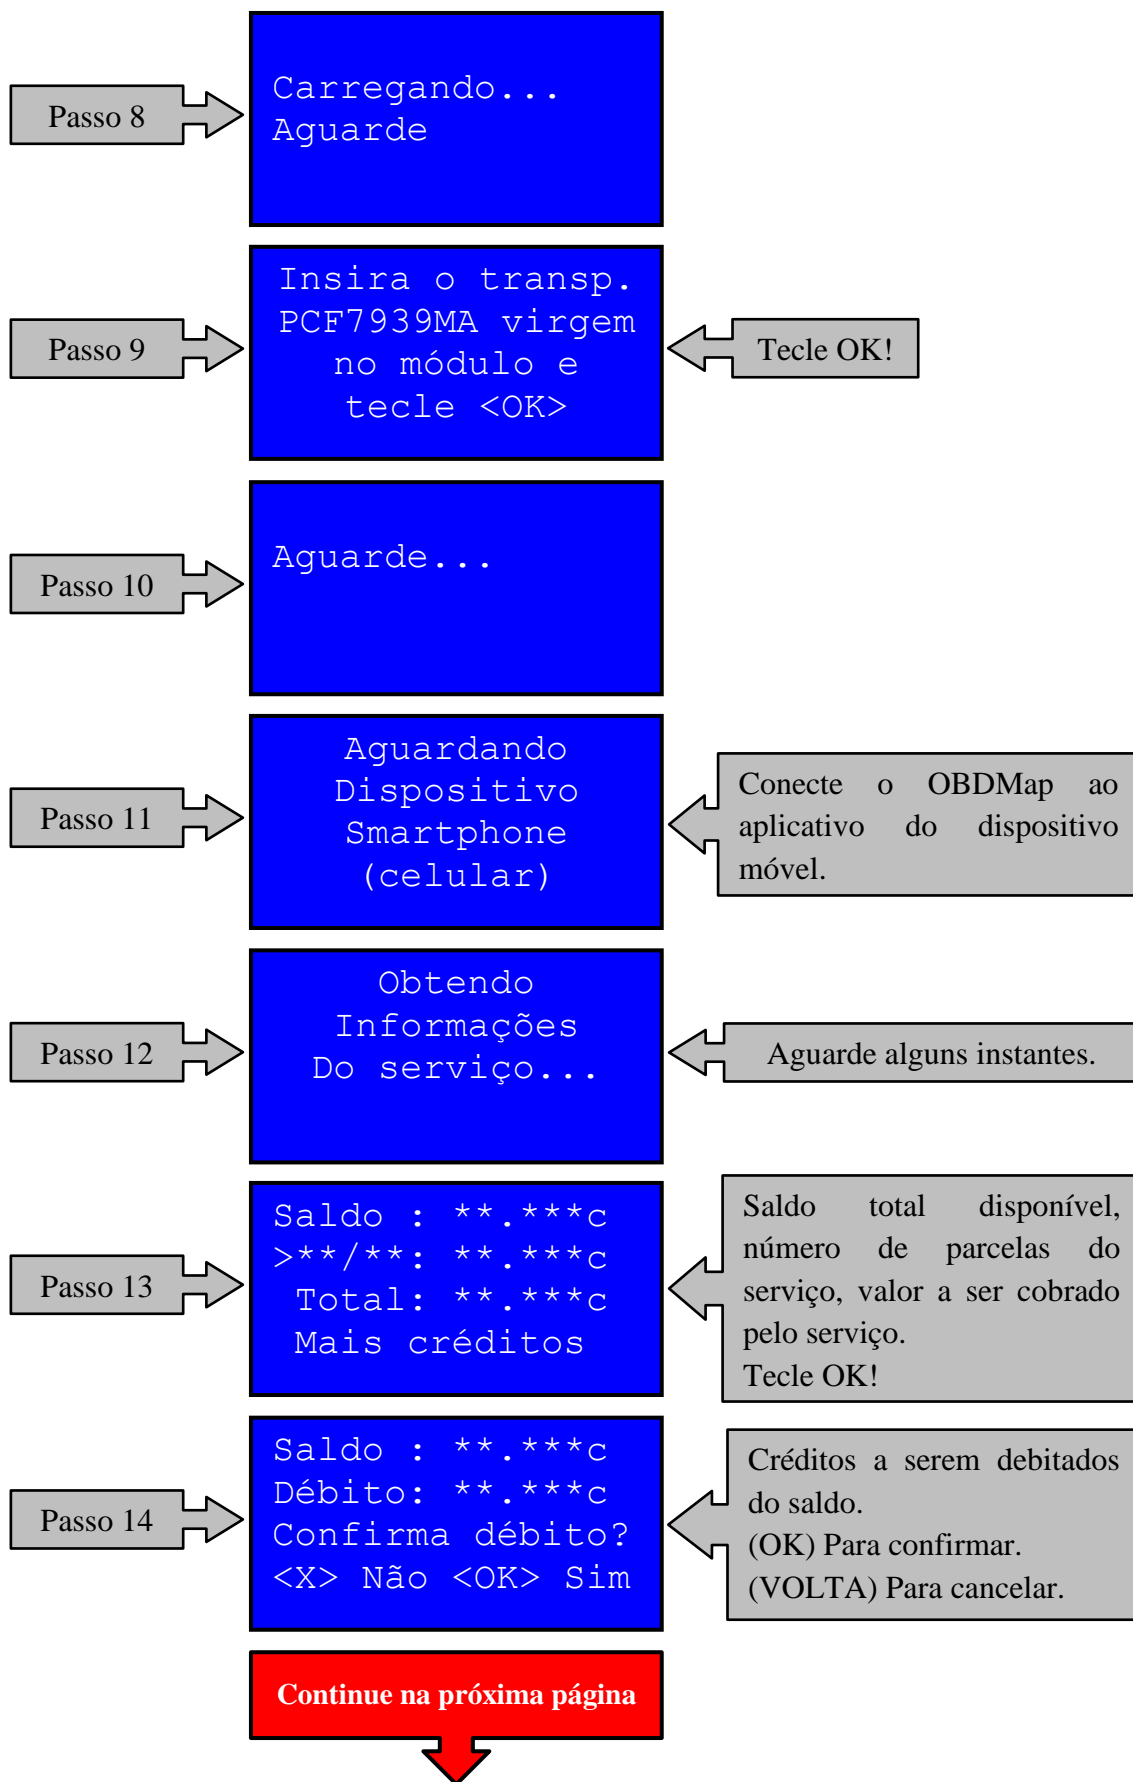



OUTRAS MENSAGENS

Erro na leitura do transponder

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de dedicação;
- Mal contato do Módulo de Transponder com o OBDMAP;
- O transponder utilizado não é o PCF7939MA.

Soluções:

- Conferir se a posição do transponder está correta no Módulo de Transponder;
- Conferir o transponder PCF7939MA. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Transponder não encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder foi retirado do módulo de Transponder durante o processo de dedicação;
- Mal contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP;
- O transponder não é o PCF793MA.

Soluções:

- Conferir se a posição do transponder está correta no Módulo de Transponder;
- Conferir o transponder PCF7939MA. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder ao OBDMAP estão bem fixos.

Erro na gravação do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder foi retirado do módulo de Transponder durante o processo de dedicação;
- Mal contato no Módulo de Transponder com o OBDMap;
- O transponder não é o PCF7939MA.
- O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

- Conferir se a posição do transponder está correta no Módulo de Transponder;
- Conferir o transponder PCF7939MA. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder ao OBDMap estão bem fixos.
- Utilize o transponder PCF7939MA virgem.

Transponder Bloqueado!

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

- Utilize o transponder PCF7939MA virgem.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)