



Manual Carga – OBD0232

Programação de Chaves e Telecomandos Mitsubishi Imob2 e
Alarme2 (Outlander, Lancer, ASX 10-19)

Rev. 5



Agosto 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a programação de chaves</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a programação de telecomandos</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>10</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 4 chaves para o veículo.
- Programação de até 4 telecomandos para o veículo.

Observação: Se o veículo tiver somente um telecomando programado, durante a programação do primeiro será necessário acompanhar os flashes do telecomando como explicado no [Passo 13](#) ou no [vídeo explicativo](#), pois a mensagem de "Telecomando programado" não aparecerá. A partir do segundo telecomando programado, a mensagem "Telecomando programado" será exibida.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
MITSUBISHI	ASX 2.0	2011 a 2018
	Lancer 2.0	2011 a 2019
	Lancer Evolution 2.0	2010 a 2014
	Outlander 2.0	2010 a 2014
	Outlander 2.4	2010 a 2011
	Outlander 3.0	2010 a 2014



Utilize transponder PCF7936 (ID46)
Dedicado para Mitsubishi. De acordo
com a carga OBD0231.

Telecomando utilizado.



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Utilize o cabo universal +
adaptador A3.

Conecte o cabo universal
junto ao adaptador A3.




Todos os acessórios conectados
para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na posição **A5**.

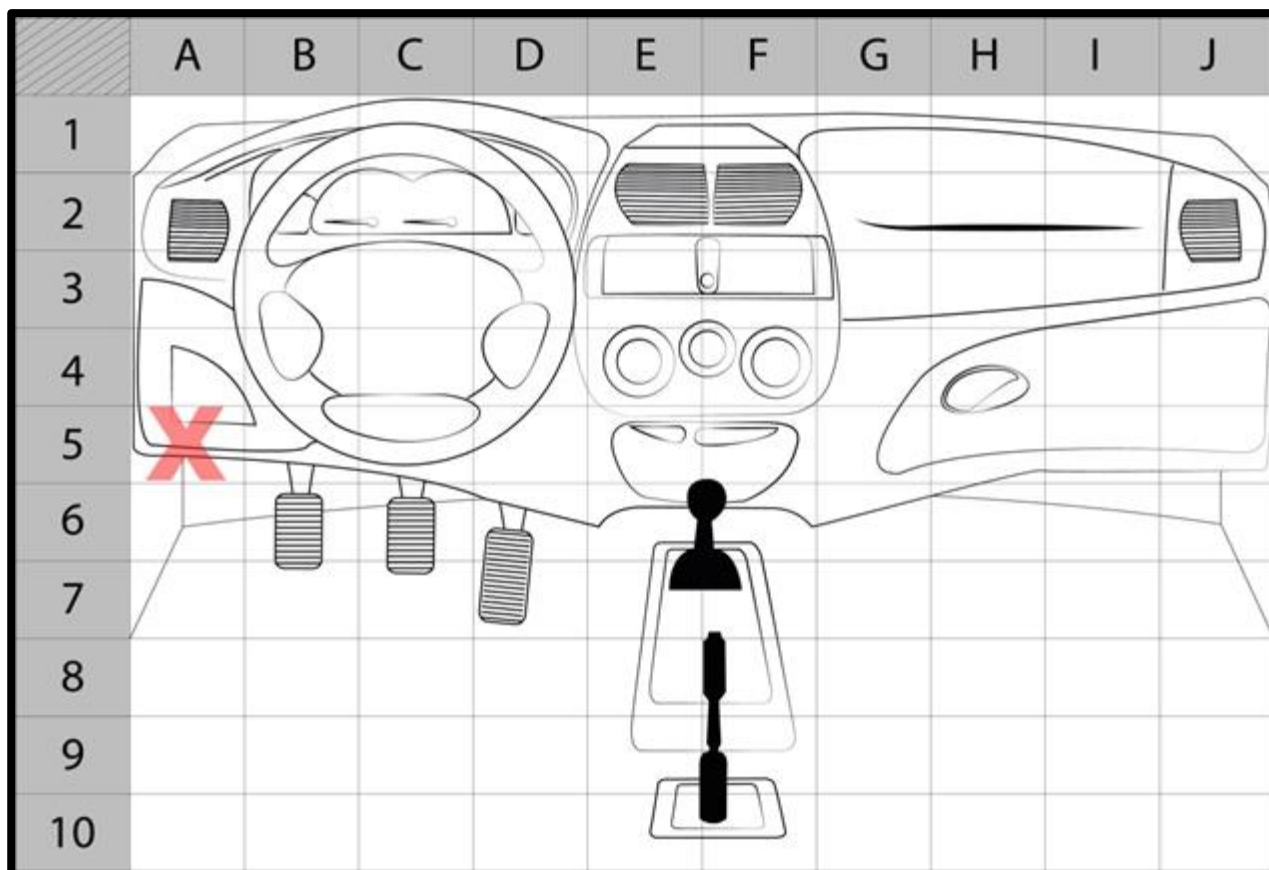

Realizando a programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

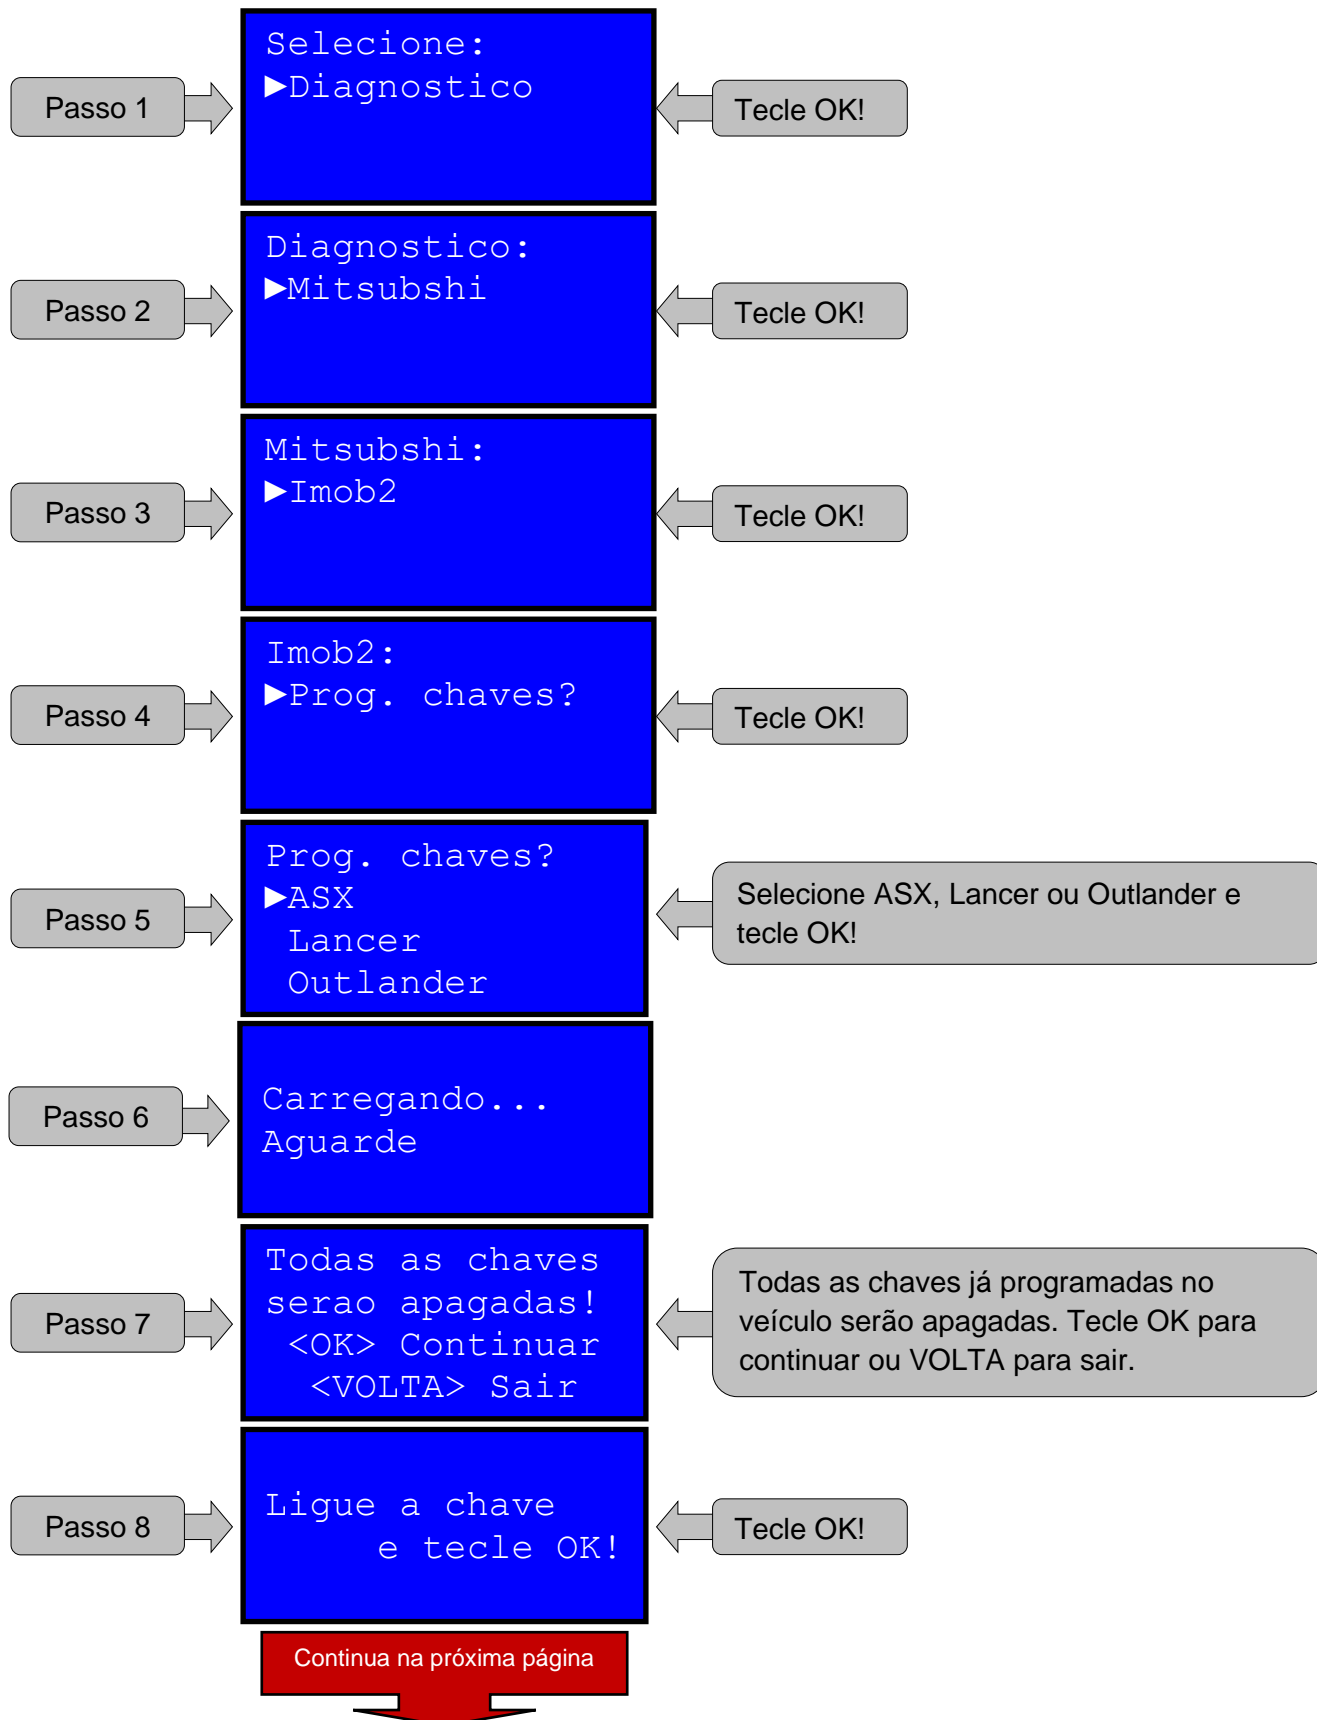

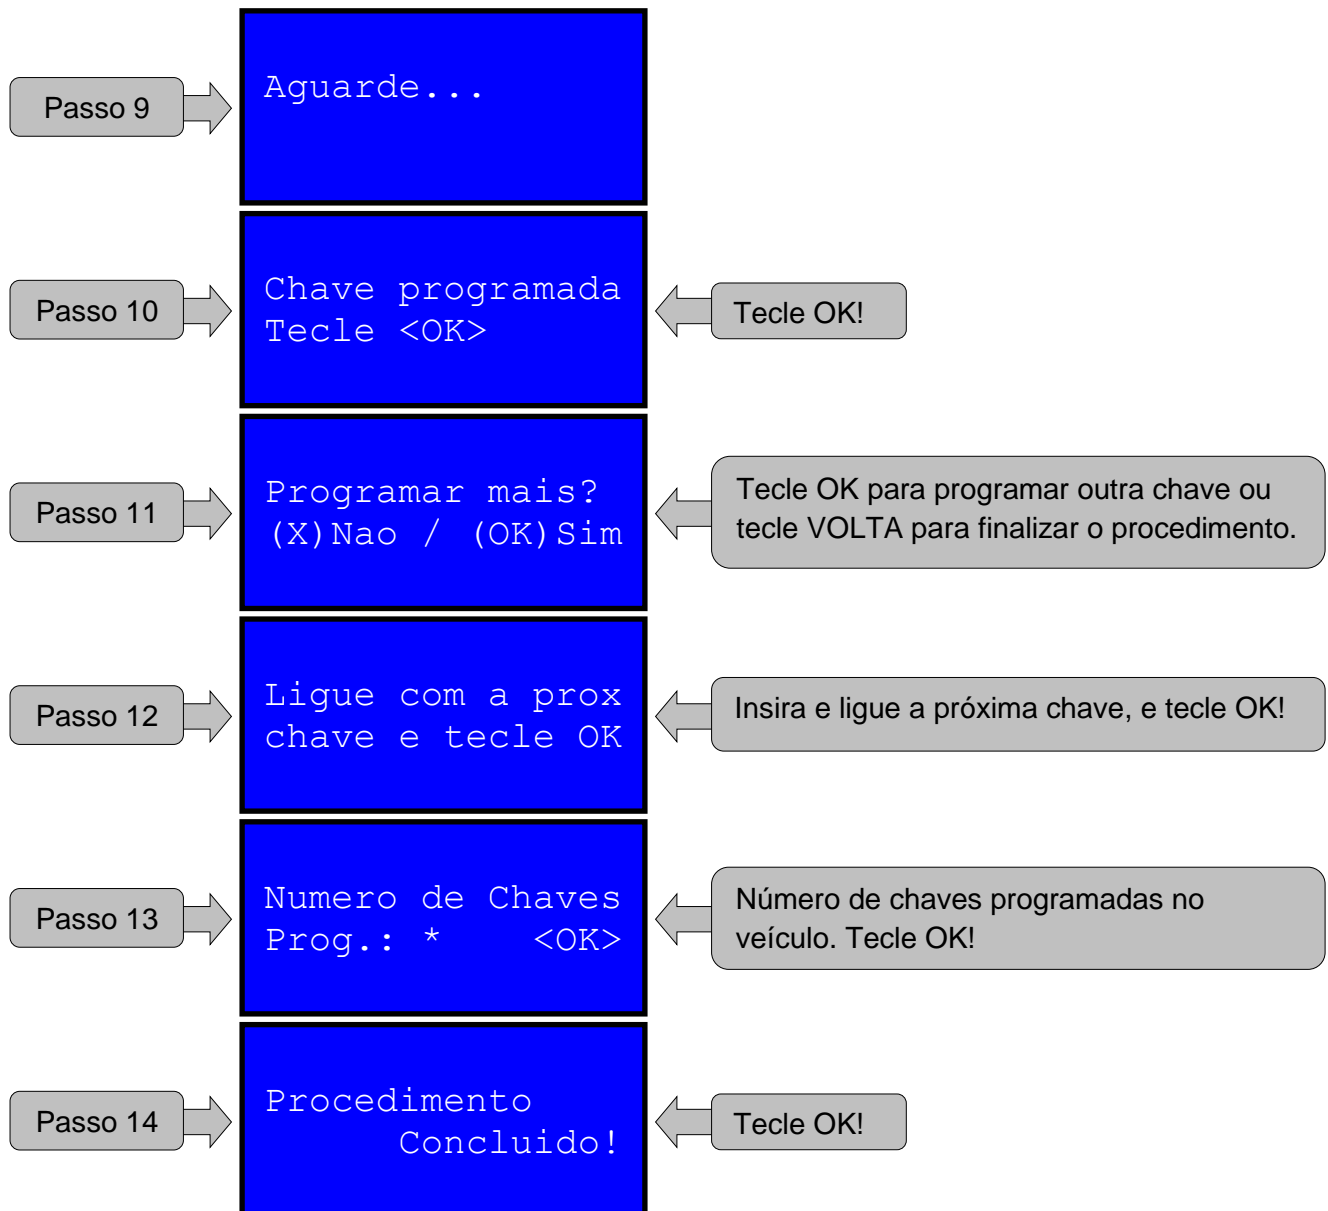


Realizando a programação de telecomandos

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

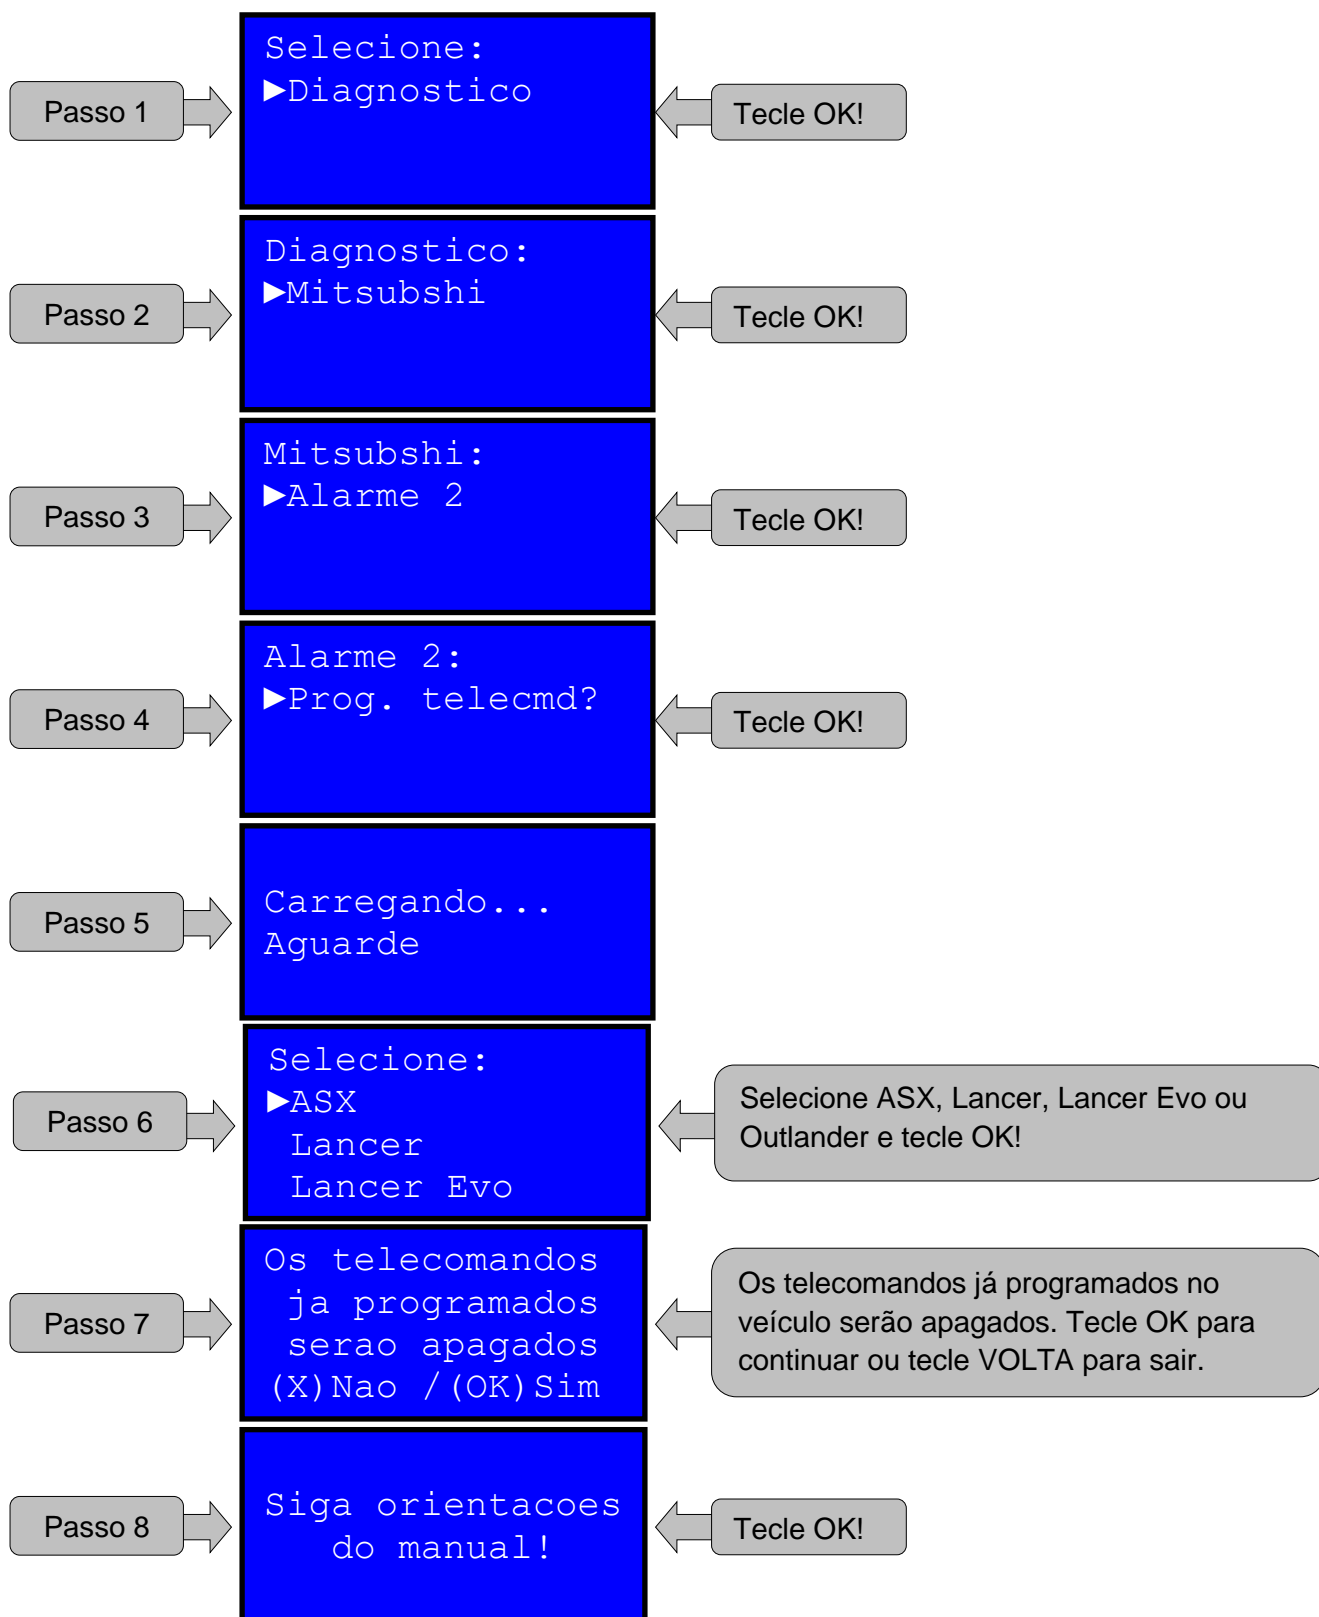

Continua na próxima página

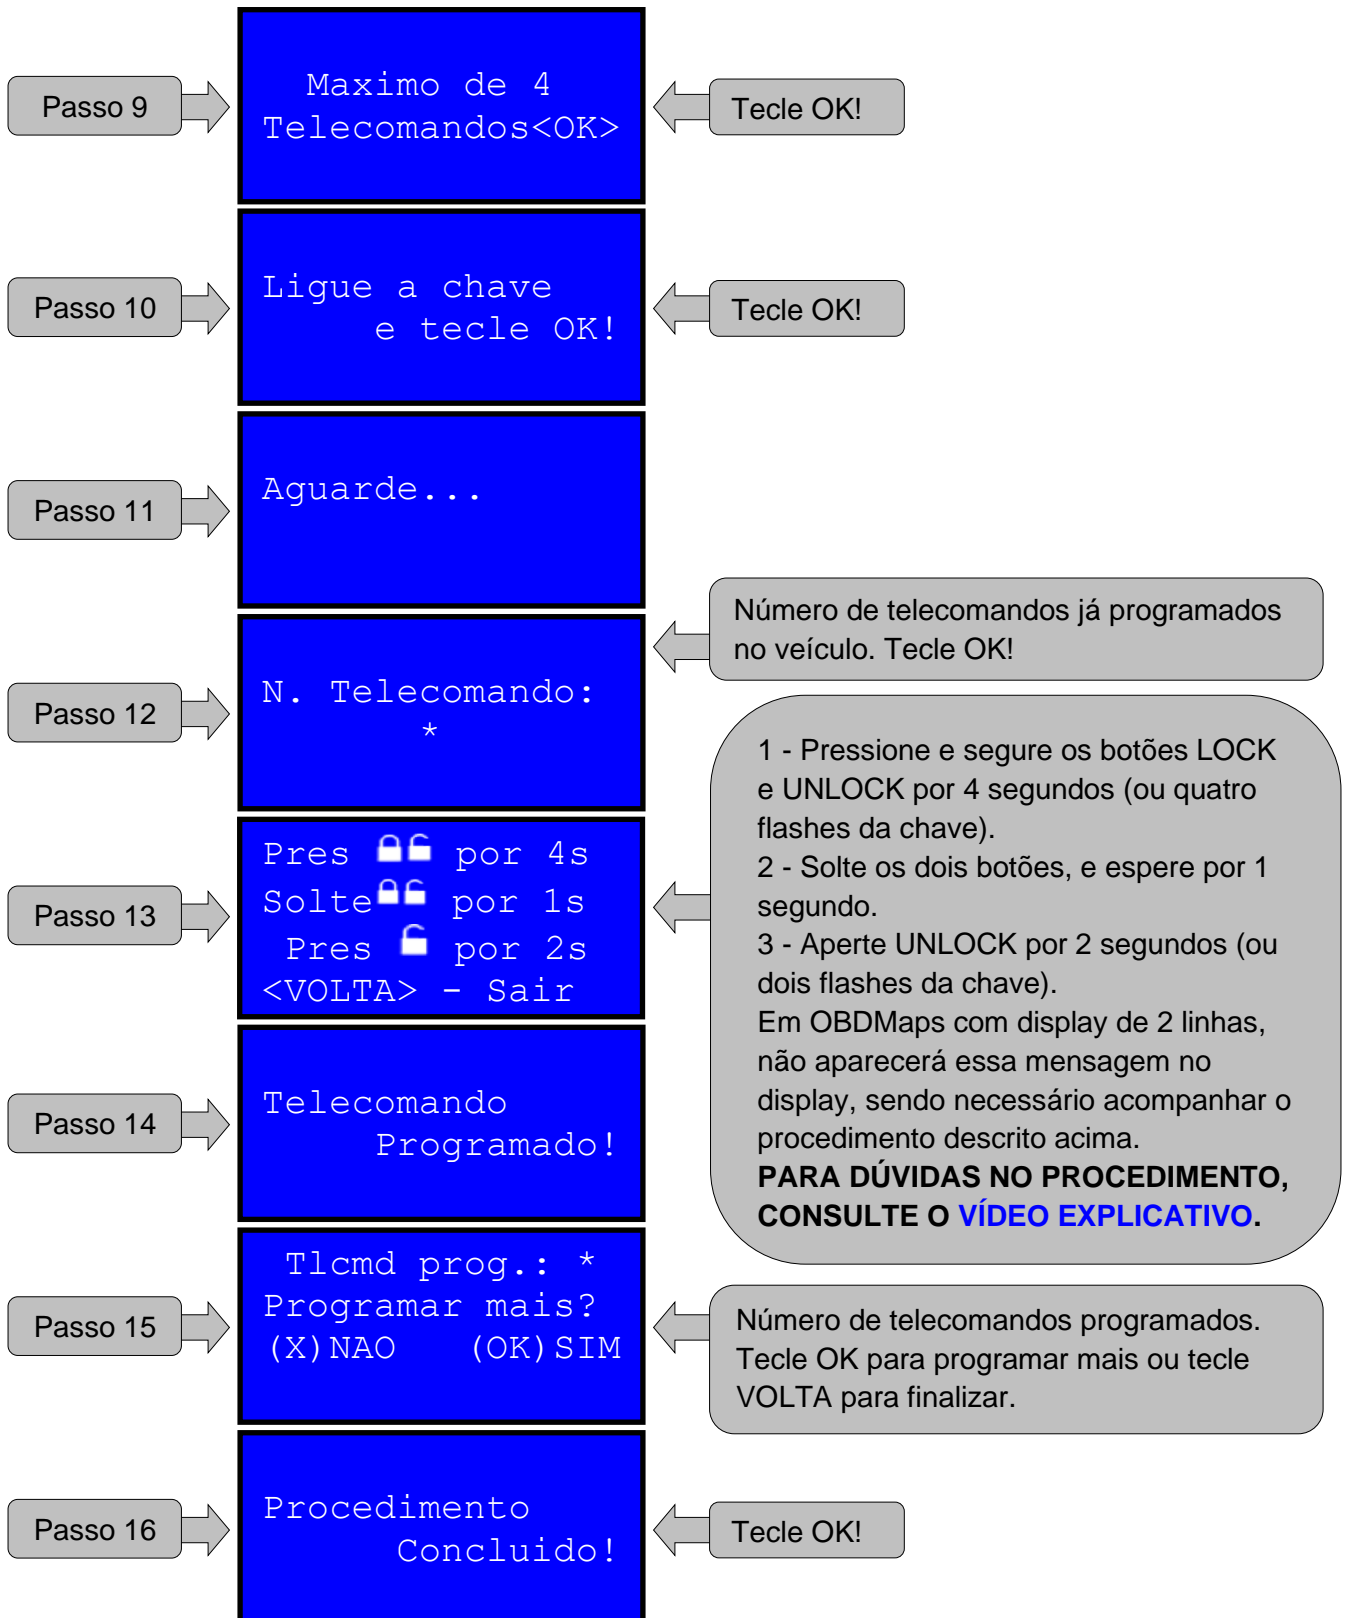

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Erro no
Transponder *

Causas Prováveis:

- Transponder inválido.
- O transponder já se encontra programado e travado.
- O transponder utilizado não está dedicado para Mitsubishi.

Soluções:

- Utilize um transponder correto conforme solicitado no manual.
- Utilize transponder dedicado para Mitsubishi novo.
- Utilize a carga OBD0231 para realizar a dedicação do transponder.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- O veículo selecionado está incorreto.
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Selecione o veículo correto.
- Contate o suporte técnico.

Acesso Negado! *

Causas Prováveis:

- O veículo selecionado está incorreto.
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Selecione o veículo correto.
- Contate o suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)