















REVISION TECNICA INGRESO VEHICULAR

Fecha	03 junio 2025	Hora	10:00 am
Cliente	Laura Rueda	No. Contacto	3007859976

Placa	Ciudad	Marca	Modelo	Color	Año
MHV927	Barranquilla	Nissan	March sense	Blanco	2013
Precio sugerido: \$20.000.000			(valor sugerido en base a estado físico y mecánico del vehículo)		

ESTADO GENERAL


 Multas por SIMIT:	N.A
 Pignoración:	N.A
 Timbre por valor de:	N.A
 Impuesto Gobernación:	AL DIA
 Impuesto Movilidad:	AL DIA
 Soat – fecha de vencimiento:	Octubre 2025
 Tecnomecanica – Vencimiento:	Mayo 2026
 Cilindraje:	1598
 Combustible:	Gasolina
 Kilometraje:	94.000
 Matriculado en:	Barranquilla
 Fasecolda Reportes:	Sin reportes

SUGERENCIAS DE DIAGNOSTICO VEHICULAR

- Fuga motor al lado del Carter
- Perilla lado piloto no tiene
- Soporte caja para revisión
- 2 piezas repintadas.
- Amortiguadores duros y soporte con movimiento inusual
- Presencia de óxido en carrocería se recomienda tratado
- Piso con focos de oxidación
- Revisar capela con golpe seco
- Fuga en punta de dirección derecho e izquierda.
- Ruido en la dirección
- Capó con mal ajuste, no corresponde la línea y tiene caída la defensa
- Golpe guardafango con masilla
- Puerta derecha trasera no abre

Partes y Accesorios	Estado			Sugerencias
	B	R	M	
Luz placa trasera	✗			
Luces altas	✗			
Luces bajas	✗			
Luces media	✗			
Direccionales del Der	✗			
Direccionales del Izq.	✗			
Direccionales Trasero Der	✗			
Direccionales Trasero Izq.	✗			
Luces Freno	✗			
Luces reversa	✗			
Stop Derecho	✗			
Stop Izquierdo	✗			
Tercer Stop	✗			
Exploradora Derecha			✗	Sin funcionamiento
Exploradora Izquierda			✗	Sin funcionamiento
Farola Derecha		✗		pulir
Farola Izquierda		✗		pulir
Puntas Chasis del Der	✗			
Puntas Chasis del Izq.	✗			
Puntas Chasis tras Dr.	✗			
Puntas Chasis tras Izq.	✗			
Base Motor Der	✗			
Base Motor Izq.	✗			
Partes y Accesorios	Estado			Sugerencias
	B	R	M	
Consola	✗			
Radio	✗			
Guantera	✗			
Cojinería		✗		
Forros				
Tapetes	✗			
Visera	✗			
Descansabrazos				
Descansa cabezas		✗		
Sunroof				
Antena	✗			
Elevavidrios delanteros	✗			
Elevavidrios traseros	✗			
Fugas Aceite motor			✗	fuga al lado de carter
Fugas aceite caja transmisión	✗			

EXAMEN DE PINTURA

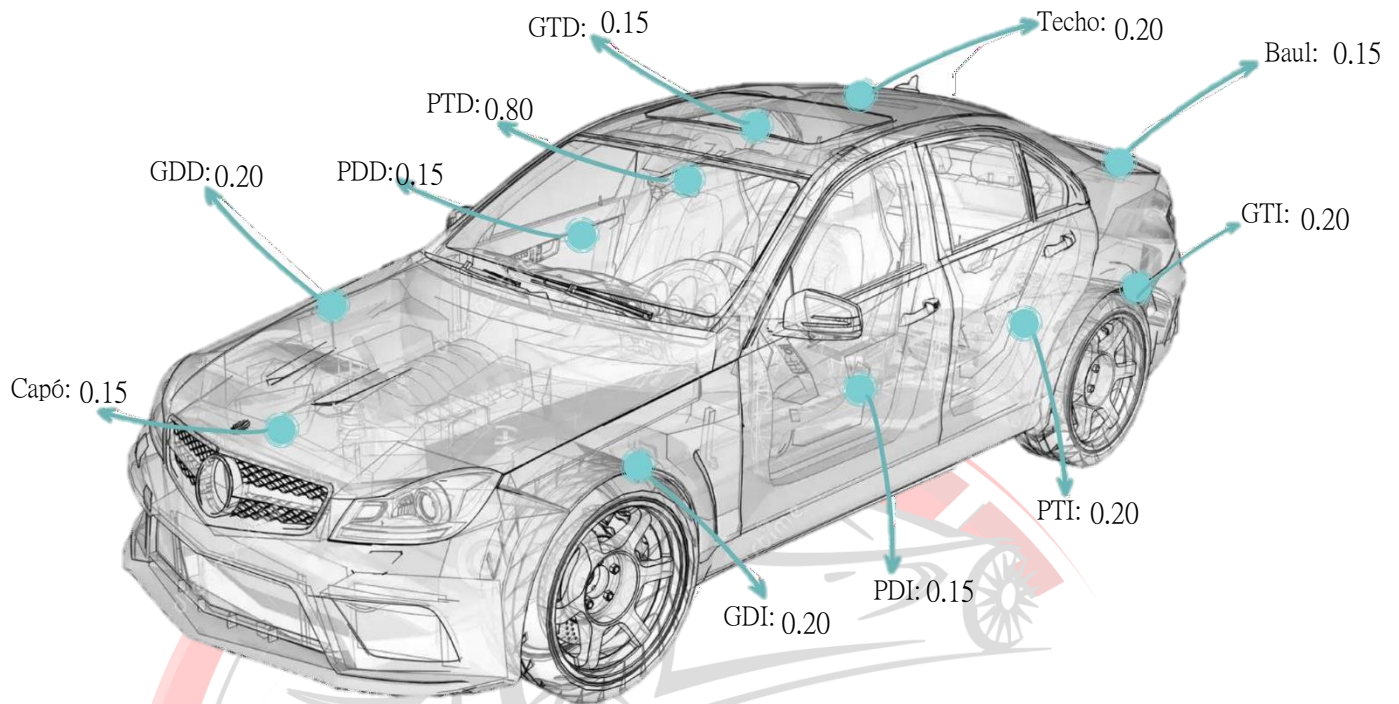

DIAGNOSTICO DE BATERIA

Vida Útil: 45%


Recomendaciones: Se recomienda cambio

LIQUIDO DE FRENOS

Nivel %: 3%

Recomendaciones: se recomienda cambio

DIAGNOSTICO LLANTAS

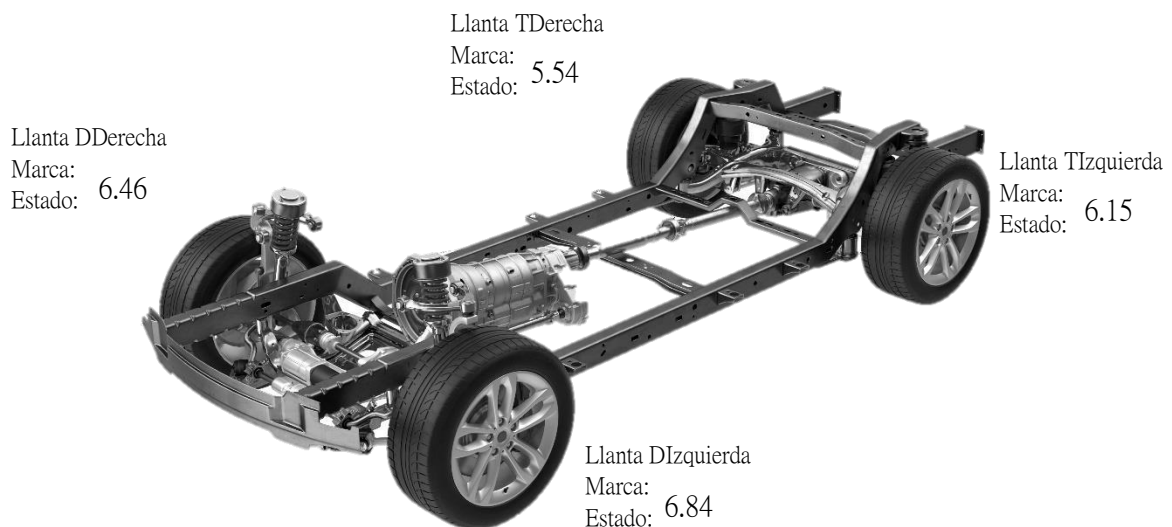



NISSAN MARCH 2013

Placa

MHV927

Antigüedad

12 años y 11 meses



Soat

El vehículo tiene el SOAT vigente



Revisión tecnomecánica

El vehículo tiene su revisión al día



Multas propietario

El propietario no presenta multas reportadas



Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares



Accidentes

El vehículo no tiene accidentes reportados

Placa	MHV927
VIN	3N1CK3CS1ZL357664
Servicio	Privado
Número de motor	HR16-708452F
Antigüedad	12 años y 11 meses
Número de chasis	3N1CK3CS1ZL357664
Clase	AUTOMÓVIL
Año	2013
Tipo de Combustible	Gasolina
Marca	NISSAN
Autoridad	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA
Modelo	2013
Color	BLANCO
Cilindraje	1598

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE *****	POTENCIA HP 106
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 882012000024886	I/E 15/03/2012	PUERTAS 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	*****	
FECHA MATRÍCULA 07/06/2012	FECHA EXP. LIC. TTO. 27/08/2019	FECHA VENCIMIENTO *****
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA		
LT03003598018		

		REPÚBLICA DE COLOMBIA		
LIBERTAD Y ORDEN		MINISTERIO DE TRANSPORTE		
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10019069008		
PLACA MHV927	MARCA NISSAN	LÍNEA MARCH	MODELO 2013	
CILINDRADA CC 1.598	COLOR BLANCO	SERVICIO PARTICULAR		
CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVIL	TIPO CARROCERÍA HATCH BACK	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/P.S.J 5	
NÚMERO DE MOTOR HR16-708452F	REG N	VIN 3N1CK3CS1ZL357664		
NÚMERO DE SERIE 3N1CK3CS1ZL357664	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3N1CK3CS1ZL357664	REG N	
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) VARGAS MARTINEZ FELIX ADOLFO			IDENTIFICACIÓN C.C. 1140828646	



Imagen 1. Fuga de motor por el lado del sello del cigüeñal



Imagen 2. Líquido freno al 3%



Imagen 3. Chapa de la puerta no tiene



Imagen 4. Piso en buen estado con focos de óxidos pero en buen estado



Imagen 5-7. Óxido en parte estructural se recomienda tratamiento