



## Audit technique – Poste de relèvement


<b>Poste de relèvement</b>	<b>Allée des Tilleuls - Brive</b>
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	Débit : 2x18,4 m³/h	Mise en route	1999
-------------------	---------------------	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage situé sur le domaine public <u>Coordonnées GPS :</u>						
Technique	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public						
	Zone inondable	Non						
	Présence d'un bâtiment	Non						
	Nature de la cuve	En béton avec capotage (plaque en fonte), mais sans barres anti-chute						
	Dégrillage	Non						
	Pompage	1+1 – Marque : Xylem (ex Flygt) – Pompe N°1 de 2011 - Pompe N°2 changée en 2016						
	Variation de fréquence	Non						
	Mesure de niveau	4 Poires de niveau et une sonde piézorésistive						
	Ballon anti béliet	Non						
	Mesure de débit	Non						
	Temps fonctionnement	Oui, horo-compteur sur chaque pompe						
	Chambre à vannes	Non. Clapets (2) et vannes (2) directement dans le poste sur les conduites de refoulement des pompes. Une vanne murale a été installée à l'entrée du poste permettant d'isoler le poste de relevage durant les opérations de lavage du poste.						
	Désodorisation /ventilation	Non						
	Traitement H2S	Non						
Installation de commandes	Isolément du poste	Non						
	Présence d'un trop plein	Oui qui rejoint le réseau pluvial et la Corrèze						
	Equipement du trop plein	Sans objet						
	Armoire électrique	Bon état						
Sécurité	Automatisme	Oui						
	Télésurveillance	SOFREL S530						
	Groupe électrogène	Non						
	Clôture / Portail	Non						
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté						
	Accès équipements	Sans difficulté						
	Eau potable	Non						
	Génie Civil	Bon état général						



	Audit technique – Poste de relèvement	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>Allée des Tilleuls - Brive</b>
	Date visite	2 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)
<b>Etat général</b>	Equipements	Bon état général
	Serrurerie	Bon état général
<b>Contrôles réglementaires</b>		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
<b>Exploitation</b>		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé
	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)
	Fréquence de curage	1 fois par an ou en cas de besoin
	Schéma électrique	Dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
Bon état général apparent du poste de l'Allée des Tilleuls qui est relativement récent. Pas d'écart avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis mais dans lequel il faudrait ajouter la vanne murale d'isolement du poste.		



PR de l'Allée des Tilleuls : plaque d'accès au PR



et regard amont du trop-plein

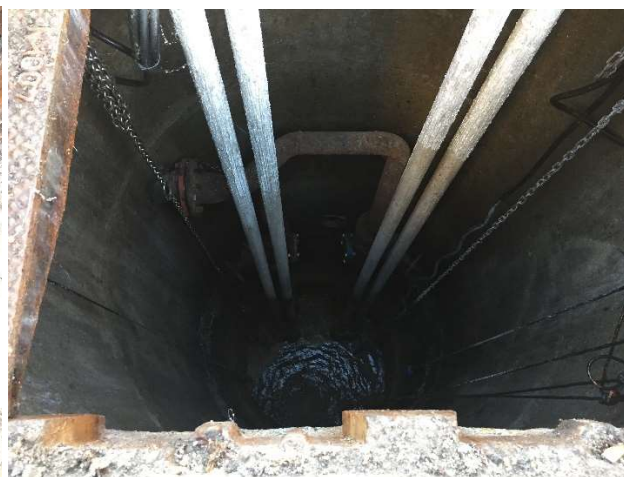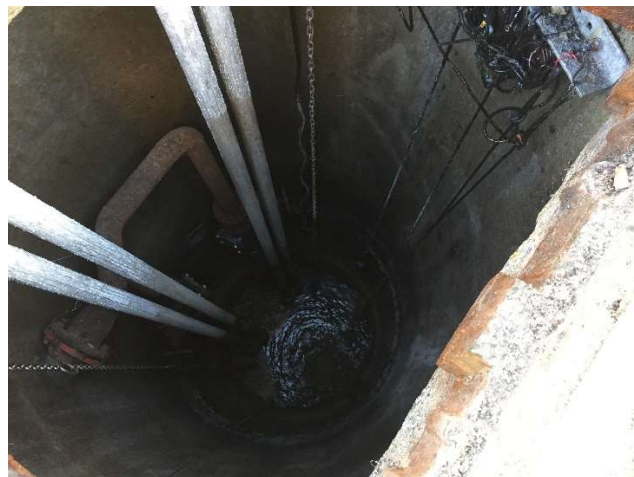

PR de l'Allée des Tilleuls – Brive





## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Allée des Tilleuls - Brive

Date visite

2 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de


CABB : Mr Dominique BAUSSIAN

SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

PR de l'Allée des Tilleuls : pompes, vannes, clapets, poires de niveau et barres de guidage et chaîne de relevage



PR de l'Allée des Tilleuls : vanne murale d'isolement amont poste de relevage et trop-plein

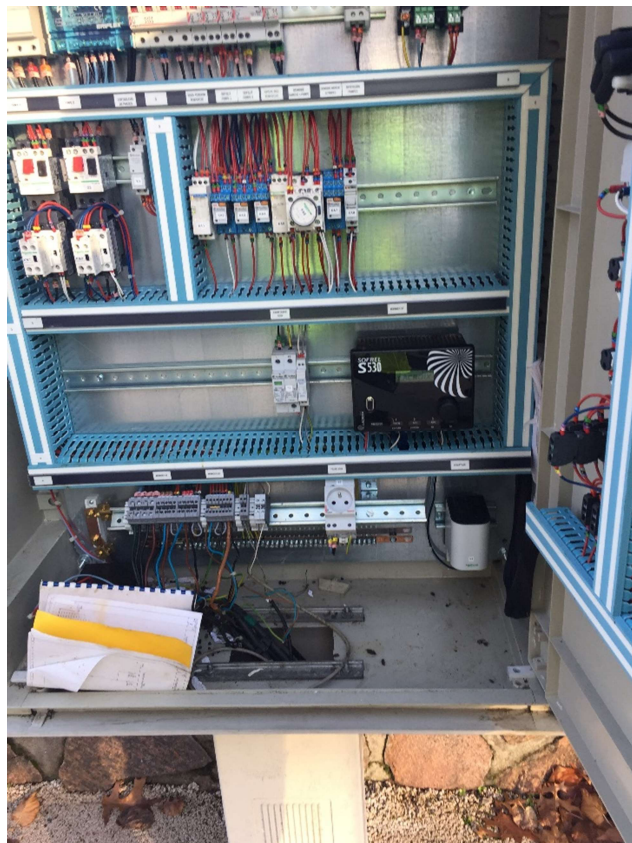

PR de l'Allée des Tilleuls : Armoire électrique et télégestion SOFREL S530