



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Des Briquetteries (Donzenac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

57 m³/h (28,8 m³/h et 28,2 m³/h)

Mise en route

2010



### Situation

Localisation

Poste de relevage en bordure de la D170, route carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR des Briquetteries	Donzenac	45°12'47" N	1°31'18" E	583958	6458168	535972	2023945

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

### Technique

Nature de la cuve

En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Oui, panier dégrilleur en aluminium

Pompage

1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester fermé à clé par un cadenas.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Oui et rejet au ruisseau le Maumont

Equipement du trop plein

Sans objet

### Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Oui

Télésurveillance

Non

Groupe électrogène

Non

### Sécurité

Clôture / Portail

Oui

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.  
Le PR est équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non

### Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent.  
Suite à l'accident d'une voiture qui est venue s'encasturer sur le PR, l'armoire électrique et la clôture seront à remplacer après dédommagement par l'assurance du responsable du véhicule

Serrurerie

Bon état apparent

### Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et potence fixe

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet

### Exploitation

Fréquence passage

1 fois par mois



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Des Briquetteries (Donzenac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

#### Suivi du poste

#### Documentation

Cahier de relevé site

Oui dans l'armoire électrique

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique

#### Entretien

#### ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

### Conclusions

Créé en 2010, le PR des Briquetteries est en bon état apparent.

Le jour de la visite, le PR était en trop-plein suite à l'absence de contact sur la poire de niveau haut.

Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,
- Le barreaudage anti-chute,
- La potence fixe,
- L'existence du trop-plein au milieu naturel : le Maumont.



PR des Briquetteries : clôture et portail (à remplacer), plaques de capotage PR et chambre de vannes, potence et barres anti-chute



PR des Briquetteries : panier dégrilleur, barres de guidage et chaînes de relevage, poires de niveau (3) – Chambre à vannes extérieure



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Des Briquetteries (Donzenac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de


CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)



PR des Briquetteries : trop-plein au milieu naturel



PR des Briquetteries : Capot polyester cadenassé et armoire électrique à remplacer suite à l'accident.

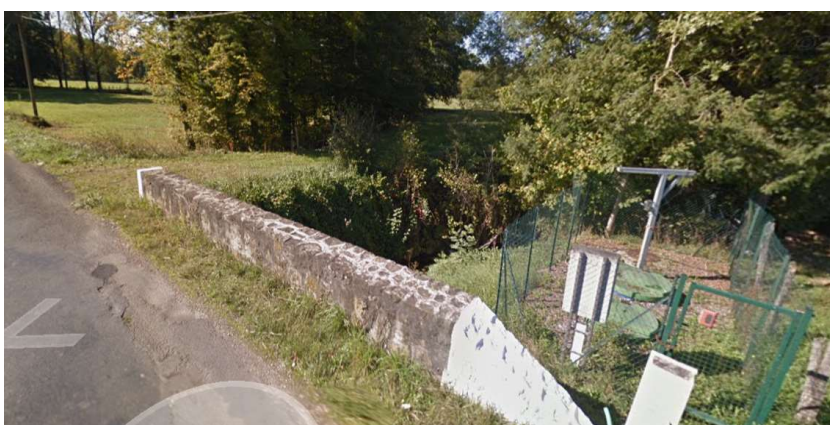

PR des Briquetteries : coffret EDF et clôture (à remplacer) et localisation le long de la D170