


		Audit technique – Poste de relèvement																			
		Poste de relèvement		Du Pas Noir n°1 (Commune de Lissac/Couze)																	
		Date visite		2 décembre 2019																	
		Contrôle établi par		BEEE – Henri MILLET																	
		En présence de		SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)																	
Caractéristiques principales du poste																					
Capacité du poste		Débit : m³/h : Non précisé car poste nouveau		Mise en route	2019																
  																					
Situation	Localisation	Poste de relevage situé sur le domaine public et en bordure de route carrossable en tout temps. Le poste est très récent et a été construit en 2019. Coordonnées GPS : <table border="1" data-bbox="619 824 1465 936"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>Commune</th> <th colspan="2">GPS</th> <th>Lambert 93 X</th> <th>Lambert 93 Y</th> <th>Lambert II étendue X</th> <th>Lambert II étendue Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR du Pas Noir n°1</td> <td>Lissac-sur-Couze</td> <td>45°06'53" N</td> <td>1°25'56" E</td> <td>576675</td> <td>6445071</td> <td>528791</td> <td>2010775</td> </tr> </tbody> </table>				Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR du Pas Noir n°1	Lissac-sur-Couze	45°06'53" N	1°25'56" E	576675	6445071	528791	2010775
	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y													
	PR du Pas Noir n°1	Lissac-sur-Couze	45°06'53" N	1°25'56" E	576675	6445071	528791	2010775													
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public avec clôture et portillon fermé à clé.																			
Zone inondable	Non																				
Présence d'un bâtiment	Non –																				
Technique	Nature de la cuve	En polyéthylène avec capotage et barre anti-chute																			
	Dégrillage	Panier dégrilleur en inox relevable manuellement																			
	Pompage	1+1 – Marque : Techneau.																			
	Variation de fréquence	Non																			
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3) et sonde piézo.																			
	Ballon anti béliet	Non																			
	Mesure de débit	Non																			
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																			
	Chambre à vannes	Clapets (2) et vannes (2) dans une chambre déportée, capotée et extérieure au poste.																			
	Désodorisation /ventilation	Non																			
	Traitement H2S	Non																			
	Isolement du poste	Oui par la chambre à vannes déportée																			
	Présence d'un trop plein	Non																			
Equipement du trop plein	Sans objet																				
Installation de commandes	Armoire électrique	Bon état																			
	Automatisme	Oui																			
	Télésurveillance	SOFREL S530																			
	Groupe électrogène	Non																			
Sécurité	Clôture / Portail	Oui																			
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le poste est très accessible et de plain-pied. Il est équipé de barres anti-chute																			
	Accès équipements	Sans difficulté																			
	Eau potable	Non																			
Etat général	Génie Civil	Etat neuf																			
	Equipements	Etat neuf																			
	Serrurerie	Etat neuf																			
Contrôles réglementaires																					
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)																			
Installations électriques	Ne sait pas																				
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet																				
Exploitation																					
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé																			
	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)																			
	Fréquence de curage	1 fois par an ou au besoin																			
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire de commande																			



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Pas Noir n°1 (Commune de Lissac/Couze)
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions

Etat neuf du poste qui a été construit en 2019

L'inventaire du poste n'existant pas à ce jour, il devra être dressé avec les équipements du poste : clôture, portillon, poste de relevage en polyéthylène et ses équipements (barres anti-chute, poires de niveau (3), sonde piézo, panier dégrilleur, 2 pompes avec les barres de guidage et les haines de relevage), la chambre à vannes (2) et clapets (2), l'armoires de commande, la télésurveillance SOFREL S530 et la batterie de télésurveillance, l'évent et la tuyauterie.



PR du Pas Noir n°1 : vue générale

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Pas Noir n°1 (Commune de Lissac/Couze)

Date visite

2 décembre 2019

Contrôle établi par


BEEE – Henri MILLET

En présence de


SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)



PR du Pas Noir n°1 : panier dégrilleur, poires de niveau, barre de guidage et chaînes de relevage, et chambre de vannes et clapets déportée

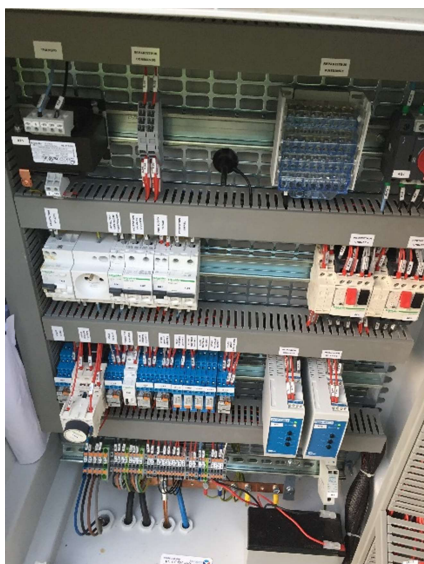

PR du Pas Noir n°1 : armoire de comamnde et télésurveillance SOFREL S530

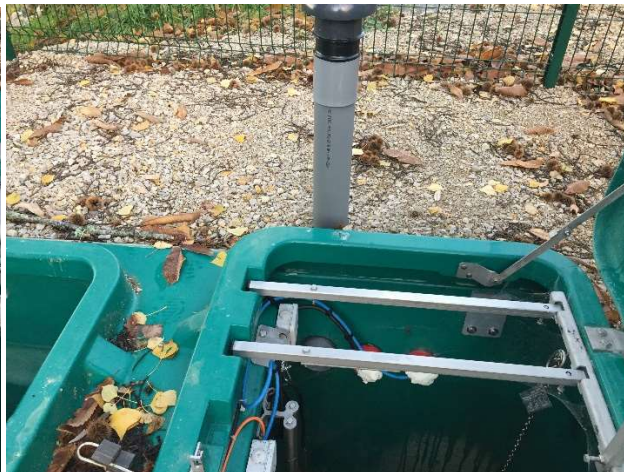

PR du Pas Noir n°1 : barres anti-chute et évent