



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De Garavet (Allassac)

Date visite

18 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

26,3 m³/h (12,8 m³/h et 13,5 m³/h)

Mise en route

Non précisé



Situation

Localisation

Poste de relevage situé, en bordure de la RD9, route goudronnée et carrossable en tout temps.
Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR de Garavet	Allassac	45°14'55" N	1°27'19" E	578825	6462215	530800	2027954

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portail fermé en principe par une chaîne et un cadenas, **mais fermé le jour de la visite avec une ficelle en raison du raccordement direct dans le PR de la future aire de camping-car.**

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

Technique

Nature de la cuve

En polyester avec plaques en polyester sur la cuve de relevage. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Oui, panier dégrilleur en inox

Pompage

1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (2) directement sur le refoulement des pompes. **Les vannes sont en mauvais état et devraient être changées.**

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Non

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Non

Télésurveillance

Oui, SOFREL S530

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Non

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non, **le tuyau d'AEP a été déconnecté**

Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent, **sauf l'armoire électrique hors normes**

Serrurerie

Bon état apparent, **sauf pour les vannes et clapets en mauvais état**

Contrôles réglementaires



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De Garavet (Allassac)

Date visite

18 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

Moyens de levage

Sans objet

Barres de guidage et intervention extérieure

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet

Exploitation

Suivi du poste Documentation

Fréquence passage

1 fois par mois

Cahier de relevé site

Oui dans l'armoire électrique

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique

Entretien ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Le PR de Garavet est en bon état apparent, mais devrait faire l'objet d'un remplacement de l'armoire électrique (hors normes) et des vannes et clapets, installés dans le PR sur le refoulement des pompes, qui sont en mauvais état.

A noter que le jour de la visite, il a été constaté le raccordement direct dans le PR de la future aire de camping-car, qui aurait due être raccordée au réseau pour rejoindre le panier dégrilleur du PR.

Le seul écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne le trop-plein mentionné dans l'inventaire et qui n'existe pas.

Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de poires (3),
- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) dans le PR,
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (3)
- L'absence de barreaudage anti-chute.



PR du Garavet : route d'accès au PR, clôture et portail, plaques en polyester de capotage du PR



PR du Garavet : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (3), poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De Garavet (Allassac)

Date visite

18 février 2020

Contrôle établi par


BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR du Garavet : vannes (2) et clapets (2) sur refoulement des pompes

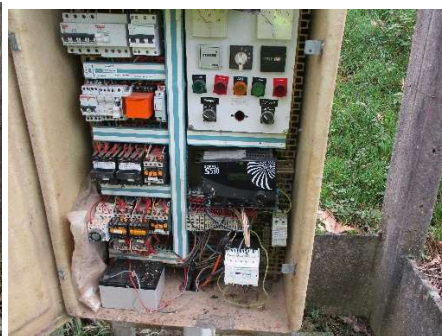

PR du Garavet : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie, schéma électrique et cahier de relève



PR du Garavet : Raccordement (*sauvage?*) en amont du dégrilleur de la future aire pour camping-car



PR du Garavet : tuyau AEP déconnecté