
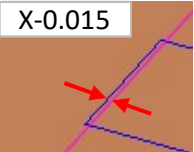


チェック面オフセット最適化のチェックの有無による軌跡の違い

NC7 再スレーザ					
状態	工具軌跡/手続き名	設定	コメント	○	ペン
●	TP_MODEL (3X) (6 P)	sd-1			
●	F-全_11	面公差=0.1	チェック面オフセット最適化=Y X-0.015	■	B6
●	F-全_13	面公差=0.1	チェック面オフセット最適化=N(-0.2) X-0.199	■	B6
●	F-全_14	面公差=0.1	チェック面オフセット最適化=N(0) X0.002	■	B6
●	F-全_12	面公差=0.01	チェック面オフセット最適化=Y X-0.002	■	B6
●	F-全_15	面公差=0.01	チェック面オフセット最適化=N(-0.02) X-0.02	■	B6
●	F-全_16	面公差=0.01	チェック面オフセット最適化=N(0) X0	■	B6
●	TP_MODEL_0 (3X) (6 P)	sd-2			
●	F-全_18	面公差=0.1	チェック面オフセット最適化=Y X-0.633 Z-0.067	■	B6
●	F-全_20	面公差=0.1	チェック面オフセット最適化=N(-0.2) X-0.647 Z-0.071	■	B6
●	F-全_21	面公差=0.1	チェック面オフセット最適化=N(0) X0.167 Z0	■	B6
●	F-全_19	面公差=0.01	チェック面オフセット最適化=Y X-0.202 Z-0.007	■	B6
●	F-全_22	面公差=0.01	チェック面オフセット最適化=N(-0.02) X-0.203 Z-0.007	■	B6
●	F-全_23	面公差=0.01	チェック面オフセット最適化=N(0) X0.054 Z0	■	B6


※チェック面オフセットにチェックがあると、**マイナス方向**にオフセットされますので、形状によっては**注意が必要**です。

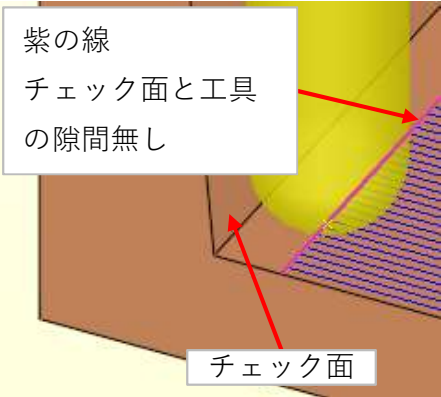


公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input checked="" type="checkbox"/>
● 面公差	0.1000




公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input type="checkbox"/>
● チェック面オフセット	-0.2000

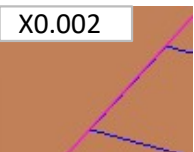

公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input type="checkbox"/>
● チェック面オフセット	0.0000

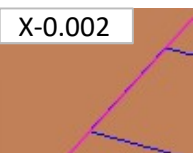


公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input checked="" type="checkbox"/>
● 面公差	0.0100

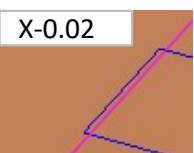

公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input type="checkbox"/>
● チェック面オフセット	-0.0200



公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input type="checkbox"/>
● チェック面オフセット	0.0000

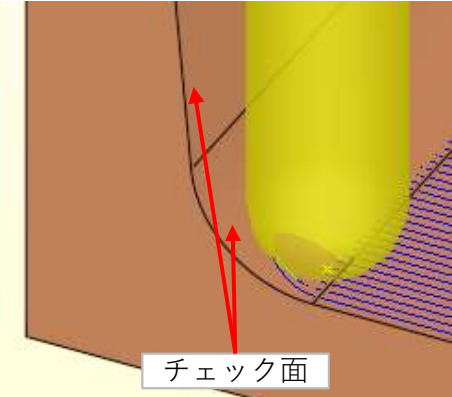


公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input checked="" type="checkbox"/>
● 面公差	0.1000




公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input type="checkbox"/>
● チェック面オフセット	-0.2000



公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input type="checkbox"/>
● チェック面オフセット	0.0000

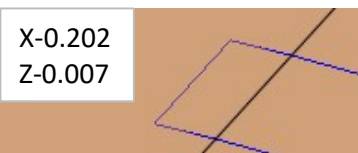

公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input checked="" type="checkbox"/>
● 面公差	0.0100

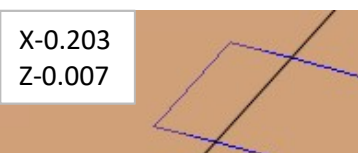

公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input type="checkbox"/>
● チェック面オフセット	-0.0200



公差と面オフセット	基本
● パーツ面オフセット	0.0000
● チェック面オフセット最適化	<input type="checkbox"/>
● チェック面オフセット	0.0000