

## **PROCES VERBAL**

Încheiat astăzi 17.03.2015 pe teritoriul administrativ al comunei Vărbilău

Urmare, a adresei Instituției Prefectului județului Prahova cu nr.2375-L84/VI din data de 19.02.2015, a petiției domnei Stroe Vasilica, domiciliată în comuna Vărbilău, str. Floroești, nr. 300, adresată Instituției Prefectului județului Prahova și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 17.03.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Slt. Frusinoiu Valentin - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Dorobanțu Aron – Consiliul Județean Prahova
- Ms. Coandă Eugeniu – Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Ing. Șovăială Titus – Inspectoratul Regional în Construcții – Sud Muntenia
- Dl. Ioniță Ion - primar - Primăria comunei Vărbilău

### **A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:**

În comuna Vărbilău, sat Vărbilău, nr.300, la proprietatea doamnei Stroe Vasilica s-a identificat un imobil, cu destinația locuință, regim de înălțime P, anul construcției 1967, din lemn, fundația fiind din piatră, cu dimensiuni de cca. 10 m lungime, 4 m lățime, cu o înălțime de aprox. 2.80 m. Casa se află cu lungimea sa perpendicular pe drum și rigola reclamată, la o distanță de aprox. 2 m de rigolă, dintre care 0,7 m distanță de la rigolă la gardul proprietății reclamantei. Pe latura amonte a casei, în interiorul curții, adiacent casei, este executată o altă rigolă, care colectează apa provenită, probabil din versantul din spatele casei, apa care este deversată în rigola stradală reclamată.

La o examinare vizuală nu au fost depistate manifestări (tasări, crăpături, fisuri) care să pună în pericol structura de rezistență și stabilitatea casei.

Reclamanta ne-a prezentat în colțul cel mai îndepărtat de rigola stradală, în interiorul casei, o zonă cu dimensiunile de cca. 15x15 cm, unde peretele era umed.

Menționăm că în urma observațiilor la fața locului, apa din rigola stradală se scurge permanent, rigola având o pantă de cca. 30°, cu fundul și pereții betonați, iar nivelul fundului rigolei este cu 1,5m sub nivelul casei.

Lucrările de construcție a rigolei stradale au fost executate în baza autorizației nr.30 din 20.09.2012 și recepționate în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.222 din 30.01.2014.

**B. MĂSURI CARE SE IMPUN:**

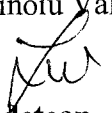
1. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.10, *``La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite s-au se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.`` și a art.12, lit.a) ``proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10``.*

Răspunde: Proprietarul locuinței afectate

Termen: începând cu data de 17.03.2015


**Prezentul proces verbal conține 2 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (cinci) exemplare.**

**Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova**  
Slt. Frusinoiu Valentin

  
**Consiliul Județean - Prahova**  
Ing. Dorobanțu Aron

  
**Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova**  
Ms. Coandă Eugeniu

  
**Inspectoratul Regional în Construcții – Sud Muntenia**  
Ing. Sovăială Titus

  
**Primăria comunei Vărbilău**  
Ionuț Ion

