

**PROCES VERBAL**

Încheiat astăzi 03.07.2018 pe teritoriul administrativ al oraşului Sinaia

În urma adresei Instituţiei Prefectului - judeţul Prahova nr. 5852/II/E/2/VI din 29.06.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - judeţul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- Ing. Ionita Corneliu Adrian – Consiliul Judeţean Prahova
- Sing. Coanda Eugeniu – Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova ne-am deplasat astăzi, 03.07.2018, în orasul Sinaia, judeţul Prahova, în prezenţa domnului inspector protecţie civilă Adrian Ghercioiu, din partea primăriei oraşului Sinaia, unde am constatat faptul ca în urma precipitaţiilor abundente din 29.06.2018, la sediul Detasamentului de Pompieri Sinaia situat pe strada 13 Septembrie s-au produs următoarele efecte negative:

**Descrierea situaţiei:**

Avariile produse au fost ca urmare a fenomenelor meteo extreme produse în data de 29.06.2018, comisia desemnata a constatat următoarele:

- în ampalsamentul anterior menţionat se constată existenţa a 4 corpuri de clădire afectate

- la corpul Punct Comanda, Dormitoare şi Garaje care are un regim de înălţime parter şi etaj, şi o suprafaţă construită pe etaje de aproximativ 450 mp, se constată dislocarea a unei jumătăţi din suprafaţa sarpantei existente. Sarpanta se constată a fi alcătuită din rigle de rasinoase cu așterială din scândura şi învelitoare tablă galvanizată.

- la corpul de clădire Garaj Autoscară Mecanică, care are un regim de înălţime parter, cu o suprafaţă totală de 240 mp, se constată dislocarea în totalitate a sarpantei de pe o latură a construcţiei. Sistemul constructiv al sarpantei dislocate este alcătuit din rigle de rasinoase cu așterială din scândura şi învelitoare plăci azbociment.

- la corpul Sala de Mese şi Spălător care are un regim de înălţime parter, şi o suprafaţă construită de aproximativ 250 mp, se constată dislocarea a unei jumătăţi din suprafaţa sarpantei existente. Sarpanta se constată a fi alcătuită din rigle de rasinoase cu așterială din scândura şi învelitoare tablă galvanizată.

- la corpul Centrală Telefonică care are un regim de înălţime parter, şi o suprafaţă construită de aproximativ 200 mp, se constată dislocarea a aproximativ 35% din suprafaţa sarpantei existente. Sarpanta se constată a fi alcătuită din rigle de rasinoase cu așterială din scândura şi învelitoare tablă galvanizată.

- ca urmare a avariilor produse asupra sarpantelor au fost constatate infiltraţii de apă meteorică în zonele afectate.

- elemente structurale ale sarpantelor dislocate au afectat şi învelitorile celorlalte laturi (inclusiv jgheaburi şi burlane).

**Măsuri care se impun:**

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Sinaia

Termen: permanent


2. Se vor lua măsuri urgente de monitorizare, semnalizare și protejare a celor 4 corpuri de clădiri în vederea evitării producerii unor accidente ce pot pune în pericol viața oamenilor.

Răspunde: Detasamentul de Pompieri Sinaia


Termen: permanent

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.


Consiliul Județean Prahova  
Ing. Ionita Corneliu Adrian




Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova  
Mr. Vîlcu Gheorghe



SGA Prahova  
Sing. Coanda Eugeniu

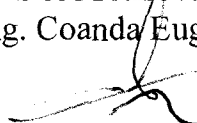

Primăria orașului Sinaia  
primar Vlad Oprea

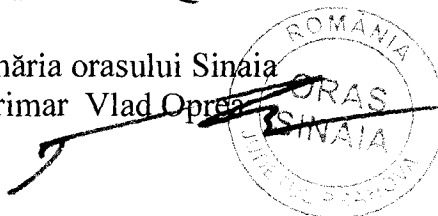

inspector protecție civilă Adrian Ghercioiu

