

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
13.11.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.09.2019	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Edge (CDQ)(2015->) / Edge
Aufbauart	Geländewagen	Türen	2.0 EcoBlue ST-Line 4x4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	2FMTK4A38KBC12651	HSN / TSN	S/S (EURO 6d-TEMP)
DAT Europa-Code®	012851800270005	DAT Marktindex	5
Km-Stand abgelesen	140313	Energiequelle / Kraftstoff	1028 / AAO
Leistung (kW)	175	Hubraum (ccm)	DE006 5939
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,	Getriebe	Diesel
	N1 I		1995
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Automatik /
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		Schwarz / Uni / PN4GM0

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 40 R 21 105 Y	Continental / Premium Contact6	S /O	3 mm
rechts	265 / 40 R 21 105 Y	Continental / Premium Contact6	S /O	3 mm
2 links	265 / 40 R 21 105 Y	Continental / Premium Contact6	S /O	3 mm
rechts	265 / 40 R 21 105 Y	Continental / Premium Contact6	S /O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Aktive Geräuschkompensation, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Coming-Home-Lichtfunktion, Dachhimmel Stoff, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Einstiegsleisten beleuchtet, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Ford SYNC 3, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Premium, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Typ: 8F57 (8-Stufen), Heckleuchten LED, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 8,5x20 (5x2-Speichen, Anthrazit), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelkonsole, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 175 kW EcoBlue Bi-Turbo KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend, Pedale Aluminium, Power KeyFree-Startfunktion, Radstand 2850 mm, Raucher-Paket, Reifen 255/45 R20 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, ST, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Seitenschweller Wagenfarbe, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 230V, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
50587	LM-Felgen 9x21 (5x2-Speichen, schwarz)
11000	Metallic-Lackierung
29606	Sitze vorn klimatisiert
29308	Standheizung mit Fernbedienung
2318	Technologie-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 31.05.2022 bei Kilometerstand 70.090

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

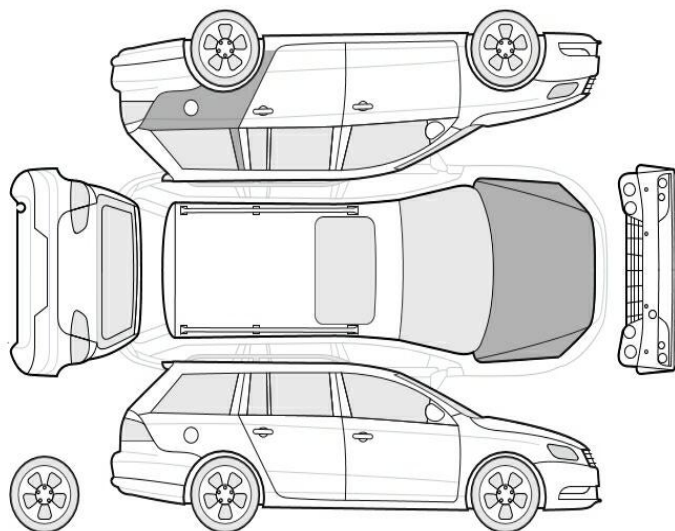

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg vorne links Kratzer, smart repair (Bild 9)
2. Sitzbezug gerissen, smart repair (Bild 10)
3. Lenkrad Ablösung, smart repair (Bild 11)
4. Wartungsintervall überzogen, Wartung durchführen, (Bild 12)
5. Felge vorne rechts Kratzer, smart repair (Bild 13)
6. Tür vorne rechts Delle, smart repair (Bild 14)
7. Tür hinten rechts Delle mit Kratzer, smart repair (Bild 15)
8. Motorhaube, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7)
9. Seitenteil hinten links, Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)



Bild 1 : Diagonal von vorn

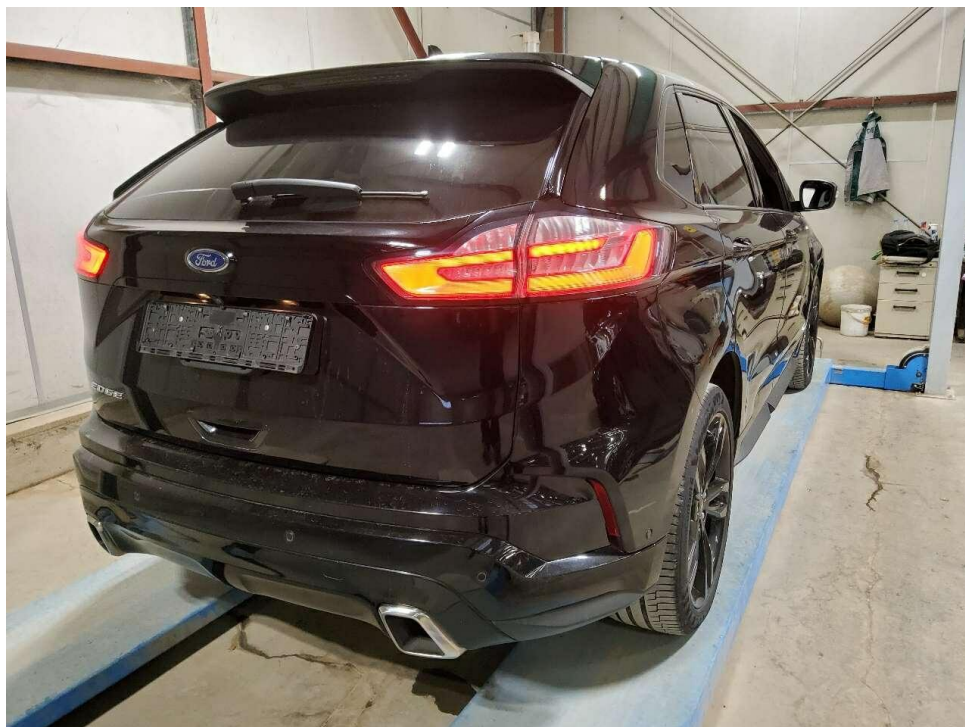


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

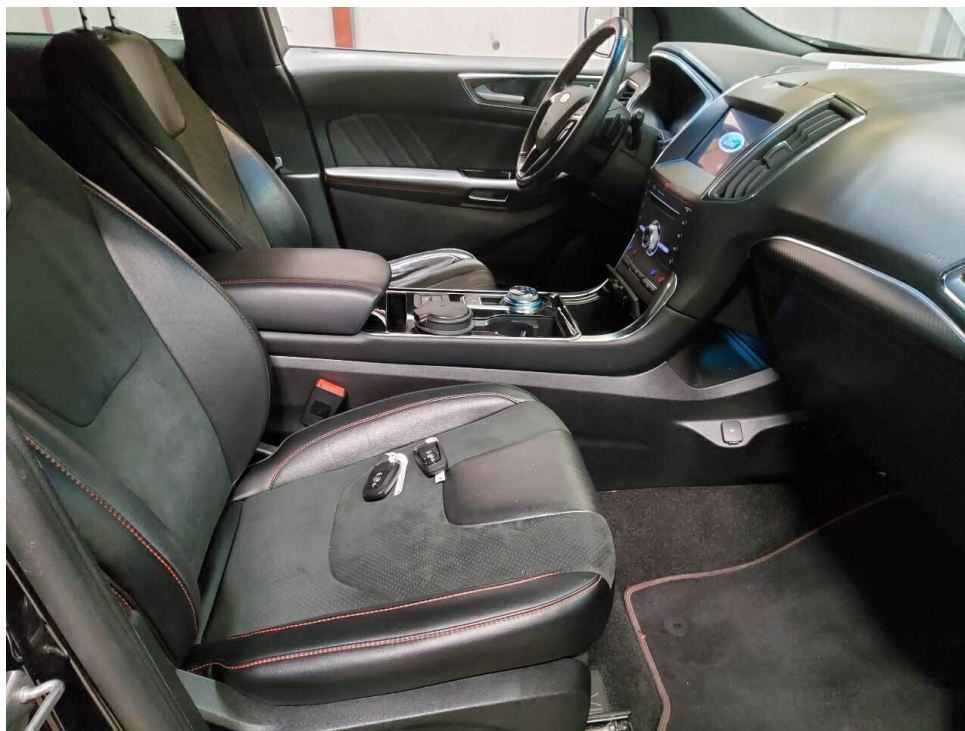


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

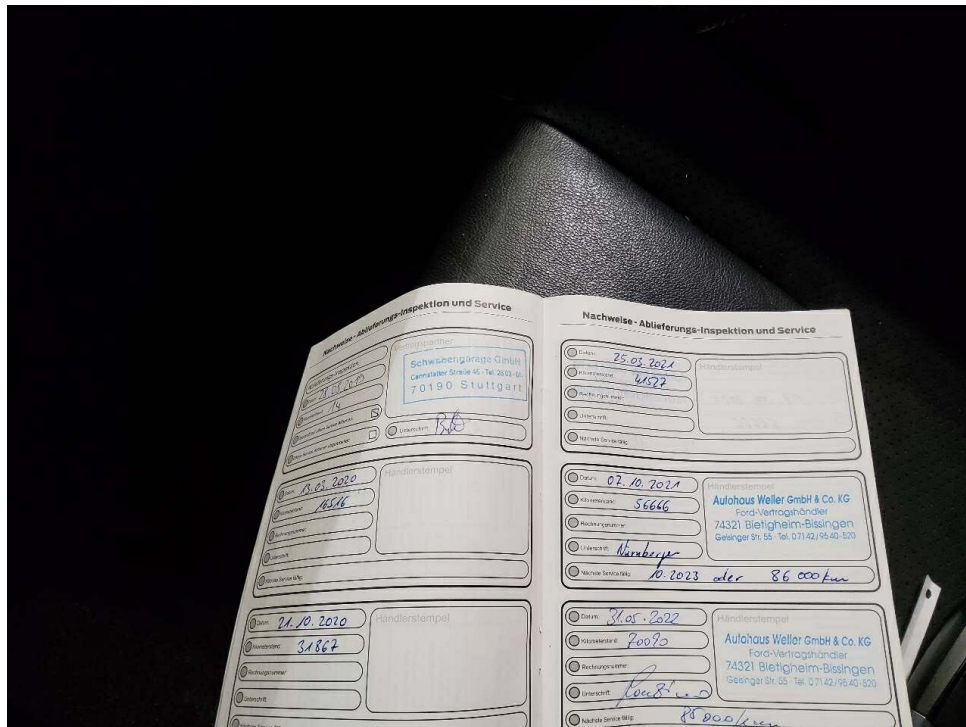


Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Motorhaube, Steinschlag , lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Motorhaube, Steinschlag , lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Seitenteil hinten links, Kratzer , lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Einstieg vorne links Kratzer

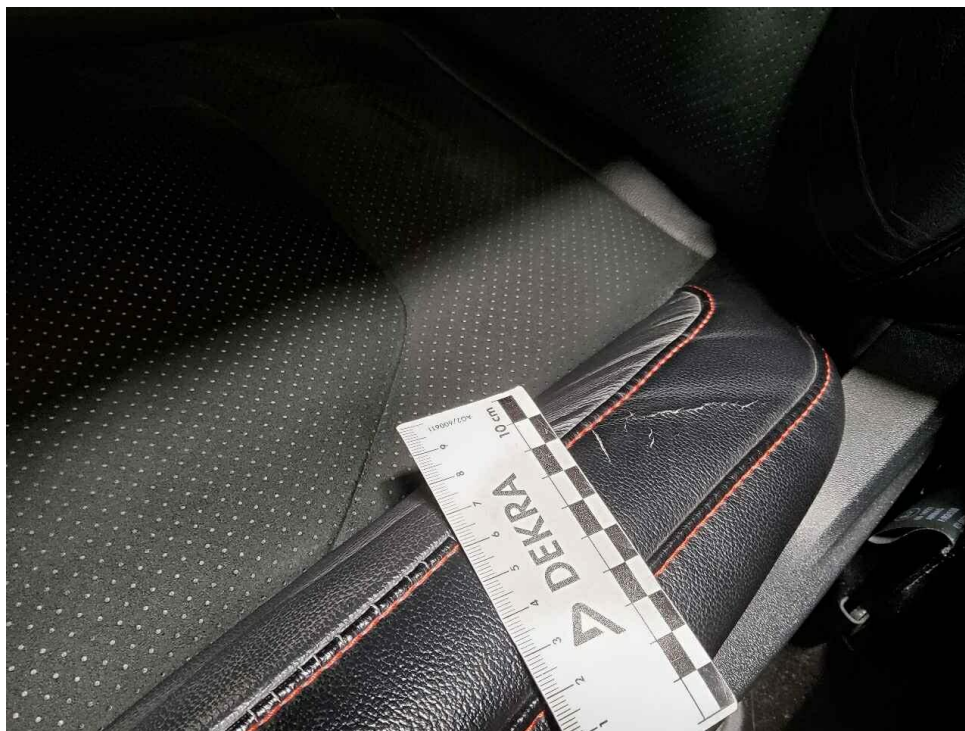


Bild 10 : Sitzbezug gerissen

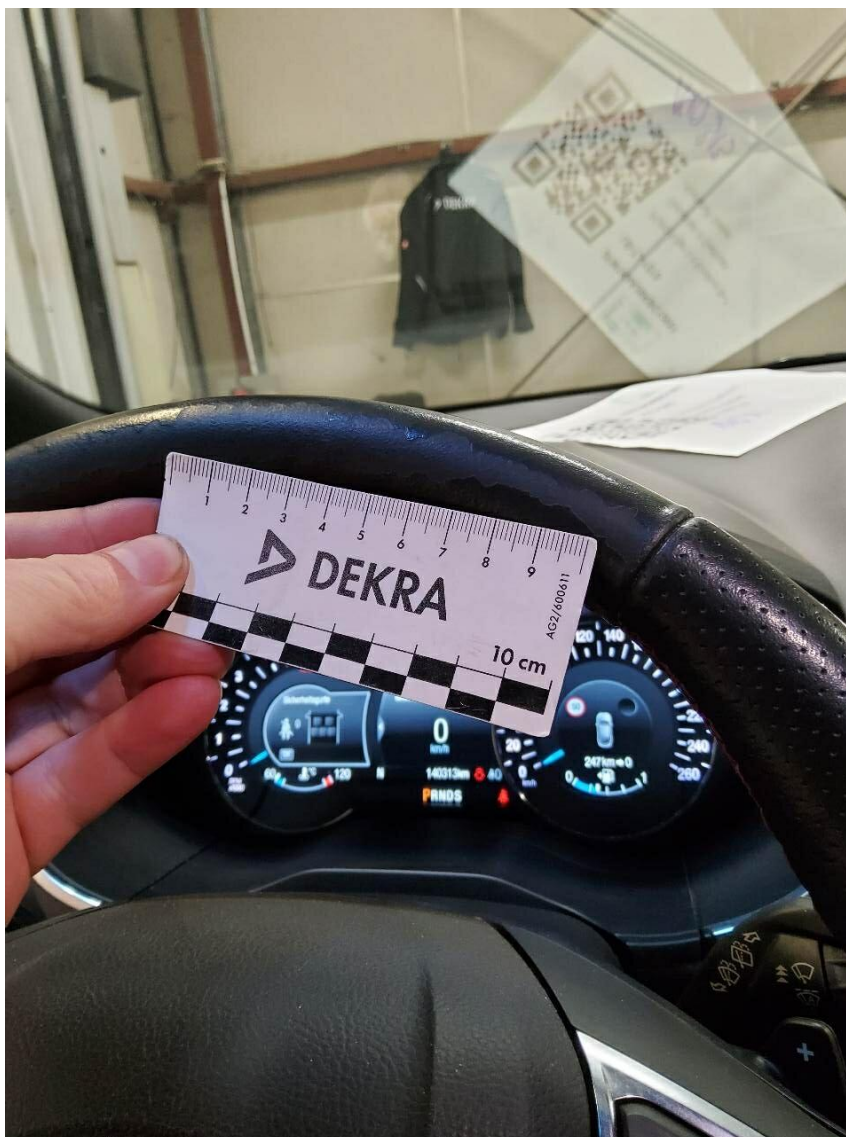


Bild 11 : Lenkrad Ablösung

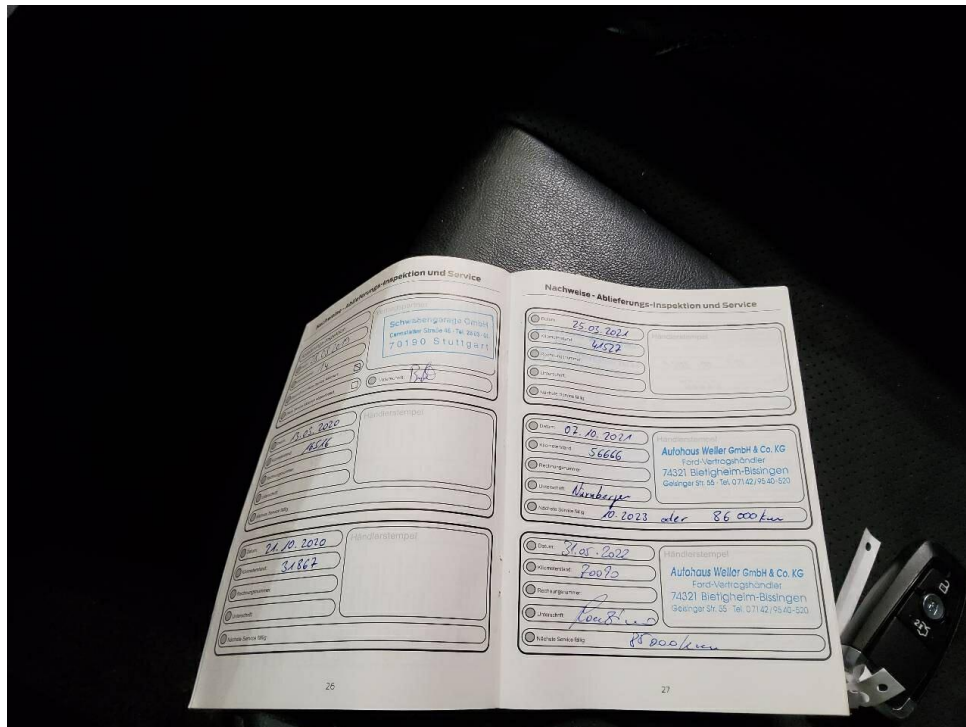


Bild 12 : Wartungsintervall überzogen, Wartung durchführen

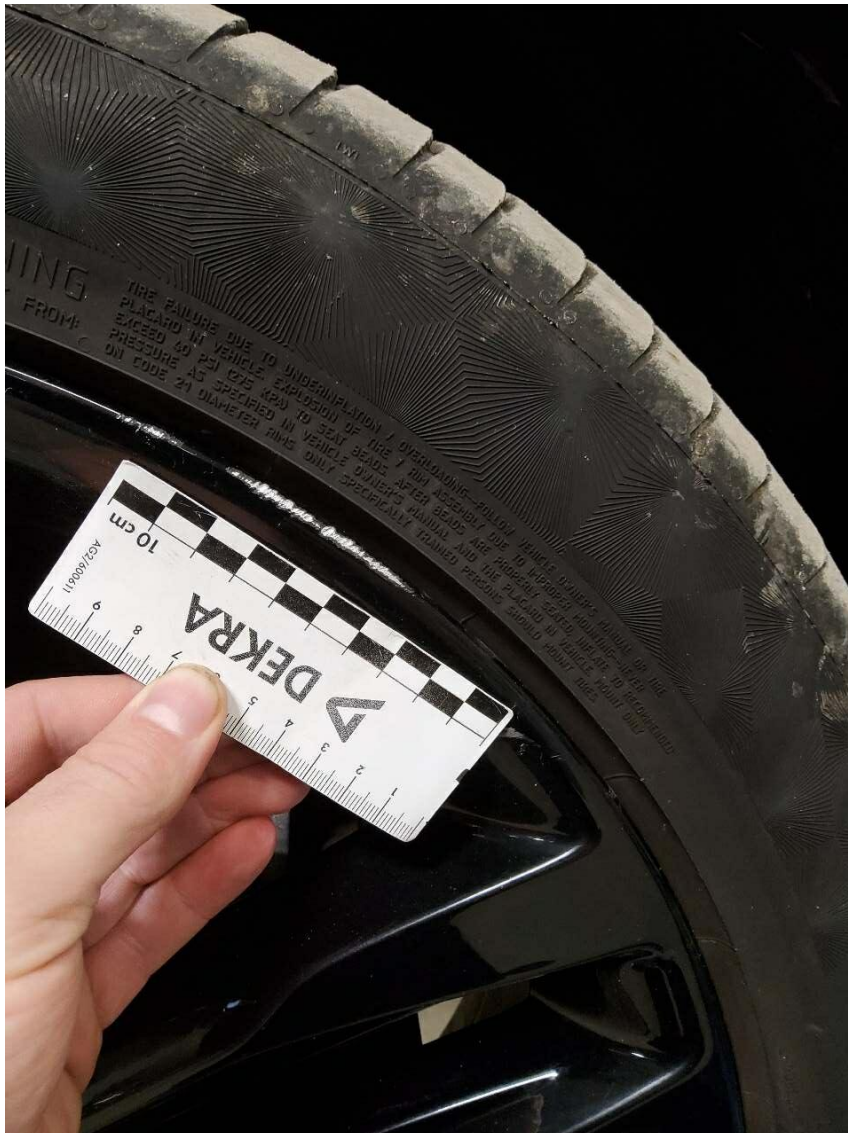


Bild 13 : Felge vorne rechts Kratzer



Bild 14 : Tür vorne rechts Delle

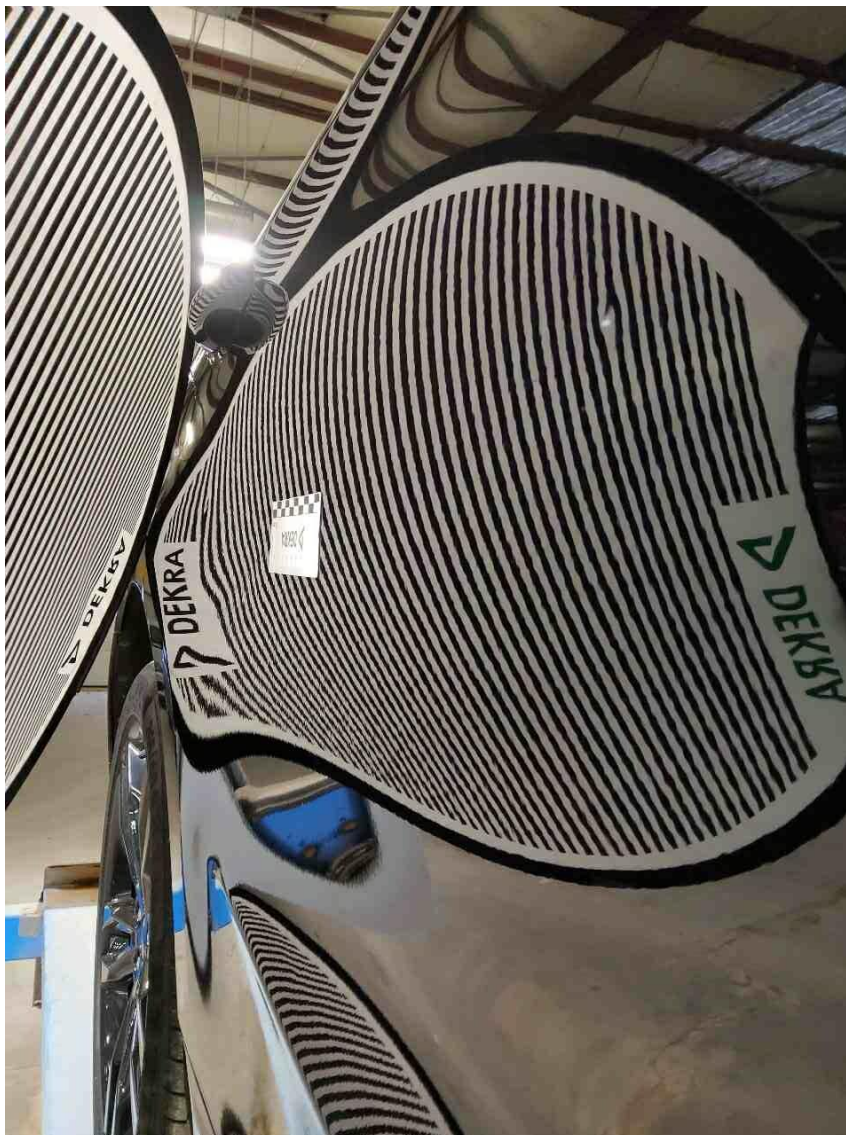


Bild 15 : Tür hinten rechts Delle mit Kratzer