


- (8) 두 대의 양중기를 이용하여 PSC거더 인양시 수평을 유지하며 서서히 인양하여야 한다.
- (9) 양중기 운전은 면허 소지자가 하여야 하며 자재를 매단채 운전석을 이탈하여서는 아니 된다.
- (10) 양중작업은 신호수의 신호에 따라 실시하여야 한다.
- (11) 풍속이 10분간 계속하여 10m/sec 이상인 경우에는 작업을 중지하여야 한다.

12.4 PSC거더 거치 후 안전조치사항

- (1) 각각의 PSC거더 거치 즉시 <그림 2>와 같이 코핑상부에 매립된 고리에 턴버클로 와이어로프를 긴장하여 고정하고 삼각 프레임과 받침쇠기 등을 설치하여 PSC거더가 전도되지 않도록 하여야 한다.
- (2) 한경간의 PSC거더 설치완료 후 PSC거더 하부에는 <그림 3>, <그림 4>와 같이 낙하 및 추락방지망을 설치하여 재해를 예방하여야 한다.

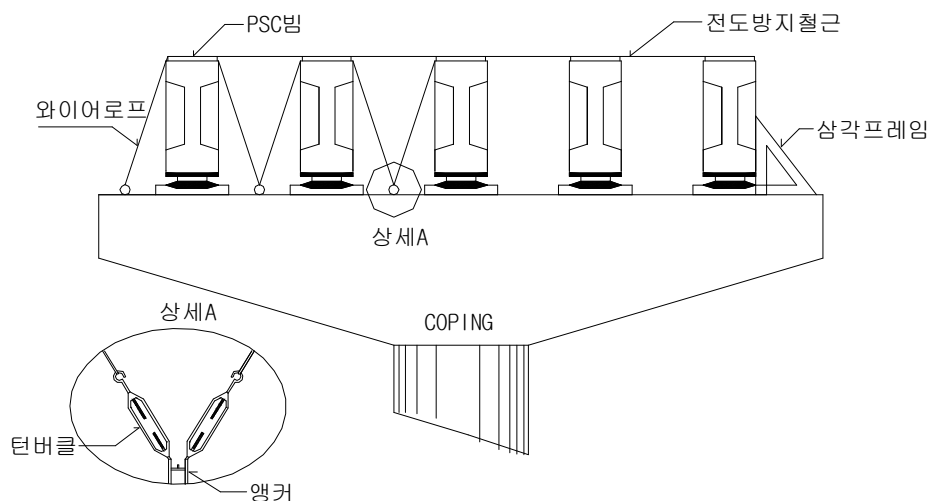

<그림 2> PSC거더 전도방지 설치 예(단면도)