


(2) 측정 결과 분석 예

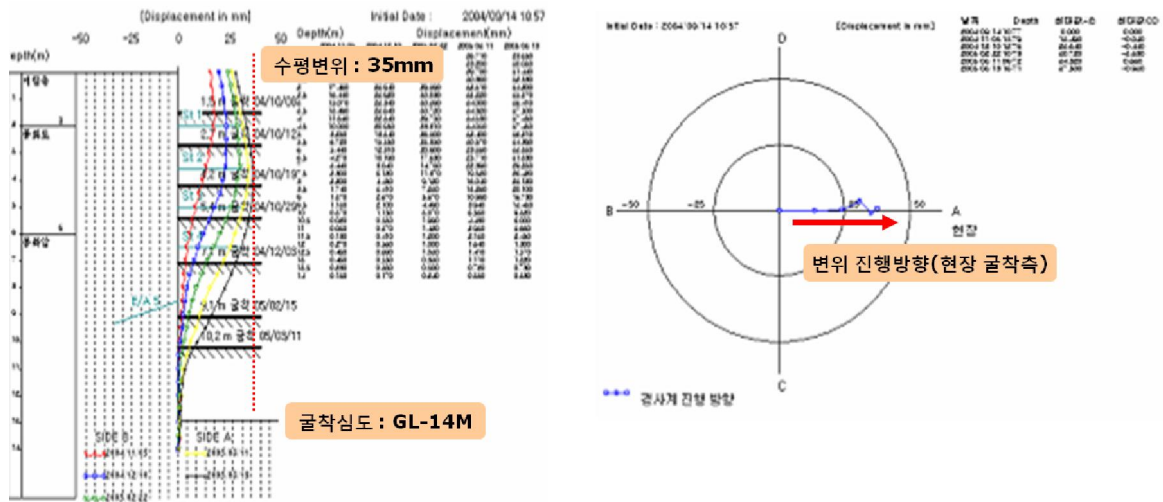

- 일반 흙막이 벽체
- 굴착심도는 약 14m, 굴착방향으로 약 35mm의 누적변위가 발생. 이는 약 0.25%의 벽체 기울기로서 1차 관리 기준치 0.2%를 초과하여 현장 관리자의 주의가 요하는 상태임.
- 추후 2차 관리 기준치인 0.4%를 초과하는 변위가 발생할 경우에는 즉각적인 대책 방안 수립 및 보강이 이루어져야 하는 상태임.